




Vykládka a kontrola

Dodávku treba pri dodaní vizuálne skontrolovať, či je úplná a nepoškodená. Skontrolujte vlhkosť tovaru! Nedostatky treba zaznamenať na podpisovanom dodacom liste a okamžite písomne ohlásiť príslušnej predajnej mieste v súlade so všeobecnými predajnými a dodacími podmienkami. Ak sa neskôr prejaví v balíku nedostatok, ktorý nebolo možné rozpoznať pri dodaní, musí sa toto hlásenie uskutočniť bezodkladne po zistení, inak sa tovar považuje aj vzhľadom na tento nedostatok za schválený. Zloženie žeriavom sa musí vykonať s pomocou zdvíhacích popruhov. Popruhy treba zavesiť na drevené palety. Krátke balíky do 6 m sa môžu zdvíhať a spúšťať aj pomocou vysokozdvížneho vozíka, primerane a s chránenými vidlicami (napr. s gumovými podložkami). Výnimkou sú profilové plechy potiahnuté ochrannou fóliou, ktoré sa môžu zdvíhať iba s pomocou popruhov. Pri dlhých balíkoch od 6 m treba dbať na nebezpečenstvo prevesenia alebo prehnutia! Aby sa tomuto zabránilo, treba na stavbe použiť dodatočné zdvíhacie popruhy s nosníkmi žeriavovej dráhy alebo traverzami. Treba dbať na rovnováhu pri dvíhaní balíkov. Hrany balíkov treba chrániť na homej strane napr. pomocou drevených latiek.

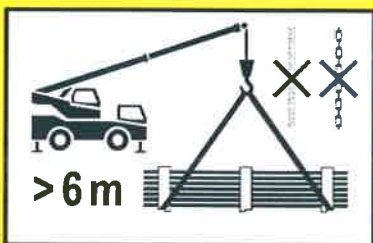

Skladovanie

Balíky treba na stavbe skladovať v pozdĺžnom smere mieme šikmo, aby mohla odtekať dažďová voda. Ak sa okamžite nepoužijú, je účelné ich prikrytie vetranou plachtou z prírodného materiálu (nie umelohmotná fólia). Na seba možno ukladať maximálne dva balíky. Treba dbať na to, aby prepravné dreva ležali na sebe. Pri pôsobení vlhkosti bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká v priebehu niekoľkých dní na pozinkovaných častiach „biela hrdza“. Pri hliníkových súčiastiach musíte preveriť, či je hliník na dotyk studený! Ak tomu tak je, skladujte hliníkové dielce v chladnom uzavretom priestore bez prievanu, aby sa hliník mohol pomaly ohrievať. Ak sa to neurobí, vznikne na hliníku „čierna studničná korózia“. Dokonca pri materiáloch dodatočne ošetrených plastovou vrstvou môže po dlhom čase nesprávneho skladovania dôjsť k vytvoreniu korózie kovového povlaku. Odmietame akékoľvek ručenie za takéto škody. Prvky otvorených balíkov treba, najmä po ukončení práce, zaisťovať proti búrke. Zaťaženie vo všeobecnosti nestačí. Musí sa použiť zopnutie pomocou lán alebo povrazov. Pri montáži na streche a vonkajších hranách budovy treba postupovať podľa platných predpisov! Manipulácia alebo prekládka na stavbe sa môže uskutočniť iba s pomocou zdvíhacích popruhov, aby boli chránené plastové nátery alebo vrstvy z rúna.

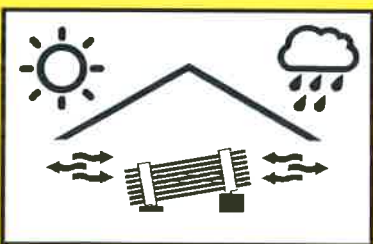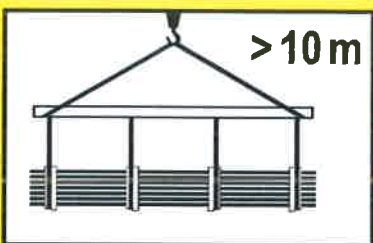


Ochranná fólia

Nalepené ochranné fólie treba odstrániť ihneď po montáži, najneskôr však štyri týždne po dodaní. Ochranné fólie treba chrániť pred UV žiarením. Pri extrémnych teplotách (nad +25 °C a pod +1 °C) sa už nedajú ochranné fólie odstrániť. Toto platí aj pre ploché plechy! Ekologické PE fólie možno zlikvidovať bez problémov.



Montáž

Všeobecne by sa malo pri montáži profilových plechov a sendvičových prvkov pracovať iba v pracovných rukaviciach. Stavebné prvky s metalickým povrchom a prvky z holého hliníka sa musia ukladať v rovnakom pozdĺžnom smere! Všímajte si smerovú šípku (pozdĺžny smer) a preneste ju na všetky prvky!

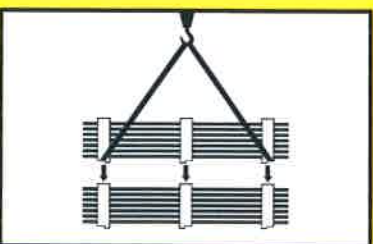

**Dodržujte naše montážne odporúčania
a prípadne odvetvové smernice.**



SMER UKLADANIA

