


Instrukcja podłączenia BMS do pakietu ogniw LI-Ion lub Li-FePO4.





www.onvolt.pl

W żadnym wypadku nie wolno lutować przewodów do akumulatorów, jeśli wtyczka podłączona jest do BMS. Może to skutkować uszkodzeniem BMS i niebezpieczeństwem pożaru!

Należy używać tylko przewodów i wtyczek dostarczonych razem z BMS. Użycie kabli innych producentów może skutkować zniszczeniem gniazda połączeniowego lub nieprawidłowym podłączeniem (użycie innych kolorów przewodów).

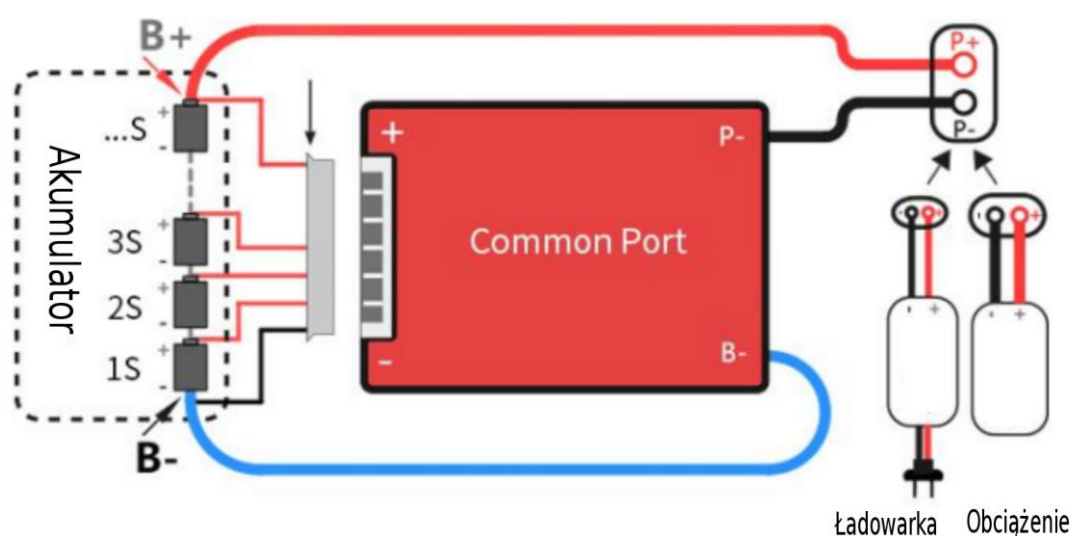


1. Po zgrzaniu pakietu ogniw, proszę podłączyć przewody wg schematu. Przed podłączeniem należy upewnić się, że wszystkie ogniwa w pakiecie są w podobnym stanie naładowania (to samo napięcie +/- 0,05V).
2. Do pierwszego pinu wtyczki (czarny przewód) podłączamy biegun ujemny całego pakietu. W BMS Daly czarny przewód zawsze oznacza minus pakietu.

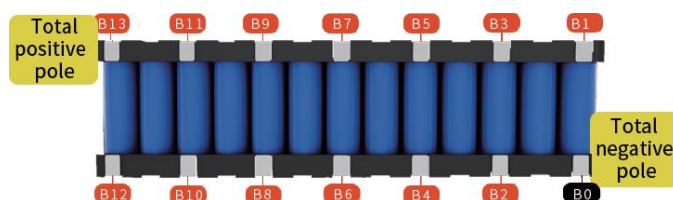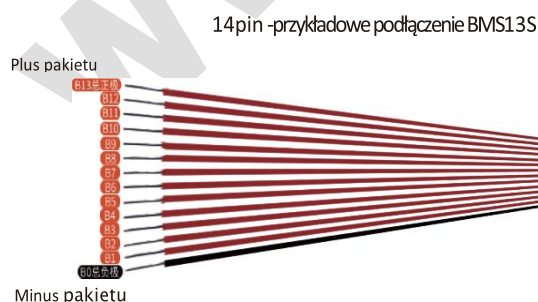


3. Każdy następny przewód powinien być podłączony po kolejnej celi, aż do ostatniej czyli bieguna dodatniego pakietu.

4. Po podłączeniu przewodów do pakietu, **przed** podłączeniem wtyczki do BMS należy wykonać test połączeń.
1. Za pomocą miernika uniwersalnego należy zmierzyć napięcia na poszczególnych pinach wtyczki. Minus miernika podłączamy do pierwszego pinu wtyczki (czarny kabel). Na każdym kolejnym pinie, napięcie musi rosnąć o ok. 3,0- 4,1V dla ogniw Li-Ion lub o ok. 2,5-3,6V dla ogniw LiFePO₄, aż do pełnego napięcia pakietu na ostatnim pinie. Ten test pokazuje brak pomyłek przy lutowaniu kabli do pakietu.

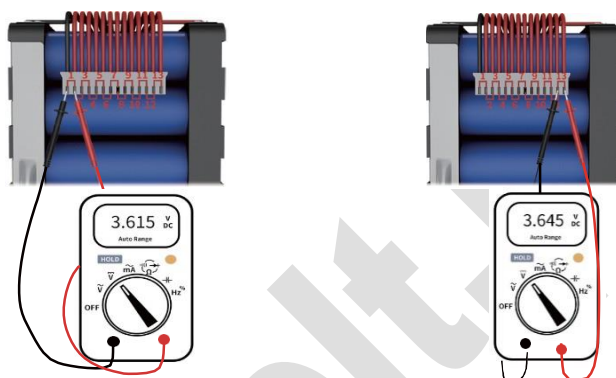

5. Po podłączeniu wtyczki do BMS, należy za pomocą omomierza sprawdzić oporność pomiędzy wyjściami P-i B- na BMS. Powinna być w zakresie 0-5 Ω . Jeśli zmierzona oporność jest wyższa, prosimy przerwać pracę i skontaktować się z dystrybutorem. Po udanym pomiarze proszę **wyłączyć wtyczkę z BMS** i przylutować przewód ujemny (B-) do pakietu, a przewody P- i przewód dodatni pakietu do wtyczki, służącej do zasilania urządzenia i ładowania pakietu. Następnie ponownie proszę włączyć wtyczkę do BMS.

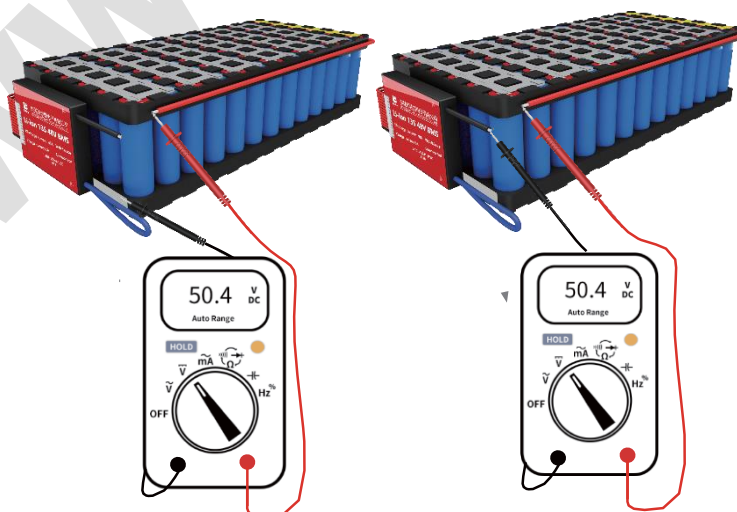

6. Sprawdzenie napięcia na wtyczce (powinno być równe napięciu pakietu) kończy proces podłączenia BMS.