

▀ Montageanleitung: Lamellierte Kupferschiene (Flexible Kupferschiene)

▀ Kontaktflächenbedingungen


Die Oberfläche muss flach und nicht poliert sein.

Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anschließen. Sie muss oxid- und fettfrei sein.

▀ Anzugsdrehmoment

Schraubengröße	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Anzugsdrehmoment (Nm)	13	30	60	110	174	274

▀ Möglichkeiten der parallelen Verbindung

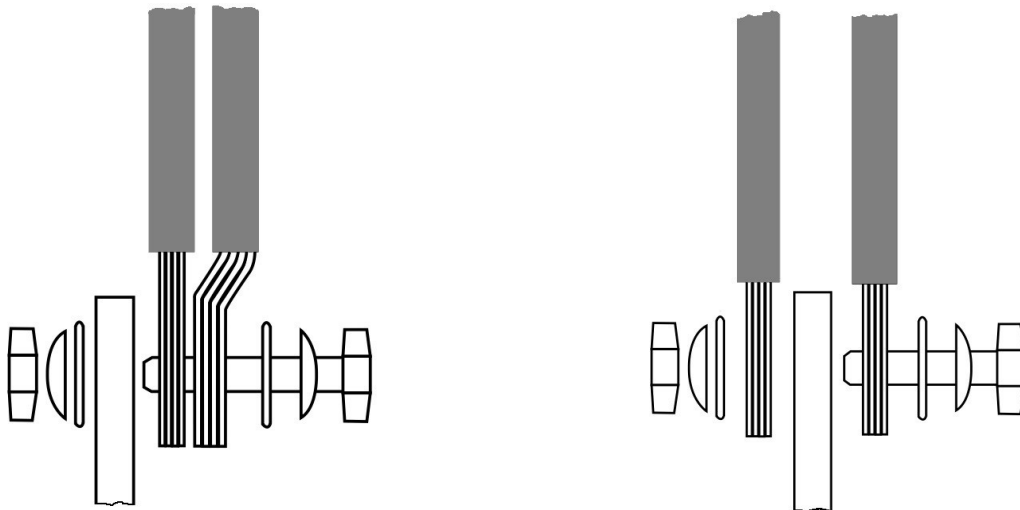

▀ Empfohlene Verbindung

Maße Kupferschiene	Überlappung (mm)	Schraubenanzahl	Schraubengröße
2x20x1	25	1	M6
3x20x1	25	1	M6
4x20x1	25	1	M8
5x20x1	25	1	M8
6x20x1	30	1	M10
10x20x1	50	2	M8
2x24x1	25	1	M8
3x24x1	25	1	M8
4x24x1	25	1	M8
5x24x1	25	1	M10
6x24x1	30	1	M10
8x24x1	40	1	M12
10x24x1	50	2	M10

Empfohlene Verbindung

Maße Kupferschiene	Überlappung (mm)	Schraubenanzahl	Schraubengröße
2x32x1	25	1	M10
3x32x1	25	1	M10
4x32x1	25	1	M10
5x32x1	25	1	M10
6x32x1	30	1	M12
8x32x1	40	1	M12
10x32x1	50	2	M10
2x40x1	20	2	M8
3x40x1	25	1	M12
4x40x1	25	1	M12
5x40x1	30	1	M12
6x40x1	30	1	M12
8x40x1	40	2	M10
10x40x1	50	2	M12
3x50x1	25	2	M8
4x50x1	25	2	M8
5x50x1	25	2	M10
6x50x1	30	2	M10
8x50x1	40	2	M12
10x50x1	50	2	M12
3x63x1	25	2	M10
4x63x1	25	2	M10
5x63x1	25	2	M10
6x63x1	30	2	M12
8x63x1	40	2	M12
10x63x1	50	3	M12
3x80x1	25	3	M8
4x80x1	25	3	M8
5x80x1	25	3	M10
6x80x1	30	3	M10
8x80x1	40	3	M12
10x80x1	50	3	M12
4x100x1	25	4	M8
5x100x1	25	4	M10
6x100x1	30	4	M10
8x100x1	40	4	M12
10x100x1	50	4	M12
10x120x1	50	4	M12