INSTRUKCJA OBSŁUGI



WAGA HAKOWA

MODEL: OCS- L

CE

SPIS TREŚCI

1.Wstęp 1
Uwaga 1
Instrukcje bezpieczeństwa 1
2.Specyfikacja 2
Cechy 2
Specyfikacja 4
Obciążenie i rozdzielczość 6
Schemat działaia wagi 6
Wymiary 8
3.Intrukcja użytkowania 10
Włączanie 10
Wyłączanie 11
Tarowanie 12
Wsztrzymanie 14
Zmiana jednostek ważenia 14
Zerowanie 16
Ustawienia 17
4.Rozwiązywanie problemów 21
5.Notatki 22

1. Wstęp

Uwaga

Przed użyciem wagi zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa

Stosuj poniższe instrukcje aby zapewnić właściwe I precyzyjne funkcjonowanie wagi:

- Nie przeciążaj wagi. Przeciążenie wagi spowoduje uszkodzenie czujników oraz utratę gwarancji.
- Nie zostawiaj ładunku na wadze na dłużej niż jest potrzebne do odczytu masy, ponieważ może to wpłynąć na dokładność pomiarów.
- Inspect shackle and hook before using.
- Po wyczerpaniu się baterii zastąp je nowymi.
- Nie używaj wagi podczas opadów.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy wagi. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.

2. Specyfikacja

Cechy

Certyfikat	Zgodnie z OIML R76, GB/T11883-2002.
Jakość	ISO9001-2000 certyfikowany system jakościowy.
Opis	Nierdzewny czujnik oraz aluminiowa obudowa gwarantująca bezpieczeństwo. Wyświetlacz LCD 20mm widoczny z odległości 10m. Zdejmowany hak, 3 baterie AA o niskim zużyciu energii. Dostępne 3 kolory wagi.


Specyfikcacja

Accuracy Class	Chinese GB/T 11883-2002 Equivalent to OIML R76
Tare Range	100% F.S.
Auto Zero	±50% F.S.
Manual Zero	±2% F.S.
Zero-tracking	0.5e/s
Reading Stable Time	≤10 seconds
Auto-sleep	Sable and no action in 3 sec.
Auto-off	Sable and no action in 3 min.
Overload	100% F.S. + 9e
Max. Safety Load	120% F.S.
Ultimate Load	300% F.S.
Battery Life	>150 hours
Battery	3*AA (rechargeable) battery
Temp. (Op.)	- 10℃ ~ + 40℃
Humidity (Op.)	≤90% at 20℃
Display	0.7 inch (17.78mm) numerical
Net Weight	620g


OBCIĄŻENIE I ROZDZIELCZOŚĆ

Model	Max. Cap. (kg/lb)	E (kg/lb)	Division (n)
OCS-003-L	30/60	0.01/0.02	3,000
OCS-005-L	50/100	0.02/0.05	2,000
OCS-006-L	60/120	0.02/0.05	3,000
OCS-01-L	100/200	0.05/0.1	2,000
OCS-012-L	120/240	0.05/0.1	2,400
OCS-015-L	150/300	0.05/0.1	3,000
OCS-02-L	200/400	0.1/0.2	3,000
OCS-03-L	300/600	0.1/0.2	3,000

SCHEMAT DZIAŁANIA WAGI

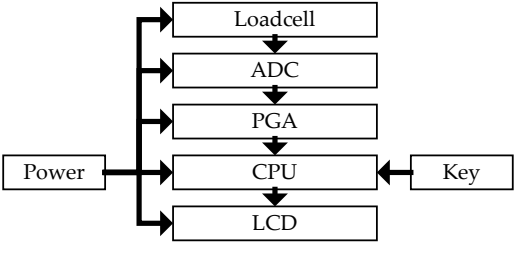

WYMIARY

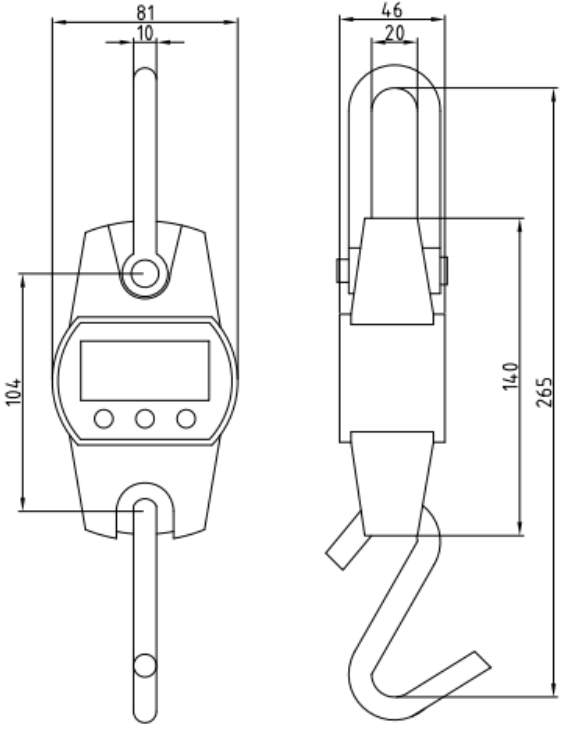


3. Intrukcja użytkowania


Włączanie

☞ Przytrzymaj klawisz ⏻, poczekaj aż waga skończy się testować.



☑ Zanim waga wskaże masę ważonego towaru na wyświetlaczu pojawią się kreski, następnie automatycznie się wyzeruje.

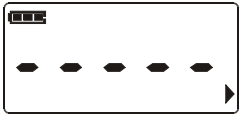

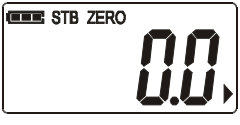

Wyłączanie

☞ Przytrzymaj klawisz ⏻ aby wyłączyć wagę.




☑ Na wyświetlaczu pojawi się napis OFF

Tarowanie

☞ Przytrzymaj TARE ZERO aby zachować masę jako wartość tary.



☑ Na wyświetlaczu pojawi się "TARE" a następnie się on wyzeruje.



☒ Jeżeli ważony towar wynosi 100% zakresy ważenia lub mniej niż zero funkcja tary jest niedostępna.

☒ Jeżeli ważony towar nie jest stabilny lub jest wstrzymany funkcja tary jest niedostępna.

📝 Tarowanie zmniejsza zakres ważenia urządzenia. Jeżeli wartość tary wynosi 10kg zmniejszy ona zakres ważeni 50kg wagi do 40,18kg. Oznacza to że urządzenie zostanie przeciążone powyżej 40,18kg (5000-1000 plus dodatkowych 9 działek).

☞ Wciśnij TARE ZERO aby odświeżyć wartość tary.

☑ Napis "TARE" zniknie a waga powróci do trybu ważenia brutto.



Wstrzymanie

☞ Wciśnij HOLD/UNIT aby zablokować wartość pomiaru.



☑ Na wyświetlaczu pojawi się “HOLD” i zostanie on “zamrożony”.

☞ Wciśnij ponownie HOLD/UNIT aby przywrócić wagę do normalnego trybu pracy.



☑ Napis “HOLD” zniknie.

Zmiana jednostek ważenia

☞ Przytrzymaj HOLD/UNIT aby zmienić jednostki ważenia pomiędzy kg, lb and N.



☒ Kiedy funkcja tary lub wstrzymania jest włączona zmiana jednostek ważenia jest niemożliwa.





Zerowanie

Wciśnij TARE ZERO aby wyzerować wagę.



☑ Na wyświetlaczu pojawi się "ZERO" i waga się wyzeruje.



☒ Podczas gdy funkcja tary lub wstrzymania jest włączona lub gdy masa nie jest stabilna, zerowanie jest niedostępne.


☒ Jeżeli masa jest ponad zakresem manualnego zera, zerowanie jest niedostępne.

Ustawienia

Przytrzymaj klawisz HOLD UNIT i TARE ZERO równocześnie aby wejść w tryb ustawień.



Wciśnij TARE ZERO aby wejść w ustawienia automatycznego wyłączania, następnie



wciśnij HOLD/UNIT aby wyszukać odpowiednią opcję.


☑ Automatyczne wyłączanie może zostać ustawione na 0, 5min, 15min, 30min lub 60min.

☞ Wciśnij TARE/ZERO aby wejść w ustawienia automatycznego zerowania, nastepnie wciśnij HOLD/UNIT aby wyszukać odpowiednią opcję.



☑ Automatyczne zerowanie może zostać ustawione na 0, 2 (2%F.S.), 4 (4%F.S.), 10 (10%F.S.), 20 (20%F.S.), 50 (50%F.S.).

☞ Wciśnij TARE/ZERO aby wejść w ustawienia manualnego zera, następnie wciśnij HOLD/UNIT aby wyszukać odpowiednią opcję.



☑ Manualne zero może zostać ustawione na 0, 2 (2%F.S.), 4 (4%F.S.), 10 (10%F.S.), 20 (20%F.S.), 50 (50%F.S.).

☞ Wciśnij TARE/ZERO aby wejść w ustawienia podświetlenia, następnie wciśnij HOLD/UNIT aby




wyszukać odpowiednią opcję.

☑ Podświetlenie może zostać całkowicie wyłączone lub cięgle włączone lub ustawione na automatyczne wyłączanie po 5sec, 15sec, 30sec, 60sec.

☑ Jeżeli funkcja podświetlenia jest wyłączona, podświetlenie się nie załączy.

☑ Jeżeli funkcja podświetlenia jest włączona, podświetlenie nigdy samo się nie wyłączy.

☞ Wciśnij TARE ZERO aby wyjść z trybu ustawień.

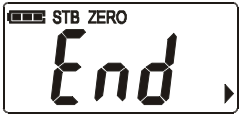

4. Rozwiązania problemów

Symptom	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Pusty wyświetlacz po wciśnięciu klawisza on/off	Rozładowana bateria	Wymień baterie
	Niesprawna bateria	
	Niesprawny klawisz ON/OFF	Przytrzymaj długo klawisz ON/OFF
Brak reakcji po wciśnięciu klawisza TARE lub HOLD	Niesprawny klawisz TARE lub HOLD	Wyczyść klawisz TARE lub HOLD
Niestabilny odczyt	Waga znajduje się w ruchu	Ustabilizuj ładunek l wagę
	Waga jest wilgotna	Wysusz wagę
	Kurz na płycie głównej	Wyczyść płytę główną
Odczyt różny od zera pomimo braku ładunku.	Niestabilne zasilanie systemu	Dłuższe rozgrzanie wagi
	Czujnik pod zbyt długim lub zbyt silnym naciskiem	Powieś wagę
Duży błąd odczytu	Waga nie została wyzerowana.	Zdejmij ładunek z wagi a następnie ją zresetuj.
	Potrzebna ponowna kalibracja wagi	Ponowna kalibracja.
	Niewłaściwa jednostka	Zmień jednostkę ważenia

5. Notatki