

Instrukcja obsługi (Polski)

Kod SKU: JMJ2BYJH

Wyprodukowano w Chinach

Nazwa produktu: Szlifierka kątowa

Producent: Guangzhou Pangao Feng Trading Co., Ltd.

Adres: No. 2955, Area C, Room 101-212, Building 2, No. 16 Lingshan East Road, Tianhe District guangzhou city(office only), RUIXIDYQA236@hotmail.com

EC REP

Y&H S.R.L.

Via Gravina 21 MT matera, Trani, Puglia, 75100, itlyhsrl@gmail.com

Ostrzeżenie:

Produkt należy stosować ściśle według instrukcji.

Nieodpowiednie dla nieletnich.



Bieg bezpieczeństwa dla szlifierki kątowej

- Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie sprawdzić ściernicę pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń. Jeśli tarcza szlifierska jest pęknięta lub uszkodzona, należy ją wymienić na czas.
- Nie wolno uszkadzać wrzeciona i płyty dociskowej (zwłaszcza powierzchni stykającej się ze ściernicą), ponieważ uszkodzenie tych części spowoduje uszkodzenie ściernicy.
- Przed włączeniem należy upewnić się, że ściernica nie styka się z obrabianym przedmiotem.
- Nie uszkodzić wrzeciona i płyty dociskowej (zwłaszcza powierzchni montażowej stykającej się ze ściernicą), ponieważ uszkodzenie tych części spowoduje uszkodzenie ściernicy.

3. Przed włączeniem upewnić się, że ściernica nie styka się z obrabianym przedmiotem.
4. Przed użyciem narzędzia do obróbki części należy uruchomić ściernicę na jedną minutę i obserwować jej wibracje lub obroty, aby potwierdzić, że narzędzie jest dobrze zmontowane i że ściernica nie jest mimośrodowo niewyważona.
5. Obserwować iskry lecące podczas szlifowania. Narzędzie należy ustawić w taki sposób, aby iskry znajdowały się z dala od użytkownika, innych osób i materiałów łatwopalnych.
6. Nie dotykać przedmiotu obrabianego rękami bezpośrednio po ostrzeniu, ponieważ może on być bardzo gorący i spowodować oparzenia skóry.
7. Podczas obróbki należy zawsze nosić okulary ochronne i ochronniki słuchu.
8. Podczas obróbki należy zawsze ustawiać narzędzie w taki sposób, aby przewód zasilający znajdował się za narzędziem.
9. Naładuj baterię, czerwona kontrolka oznacza ładowanie, a zielona kontrolka oznacza, że bateria jest w pełni naładowana.

návod k použití (Česká republika)

Kód SKU:JMJ2BYJH

Vyrobeno v Číně

Název produktu: Úhlová bruska

Výrobce:Guangzhou Pangao Feng Trading Co., Ltd.

Adresa:No. 2955, Area C, Room 101-212, Building 2, No. 16 Lingshan East Road, Tianhe District guangzhou city(office only),RUIXIDYQA236@hotmail.com

EC REP

Y&H S.R.L.

Via Gravina 21 MT matera,Trani,Puglia,75100, itlyhsrl@gmail.com

Varování:

Výrobek používejte v souladu s pokyny.

Nehodné pro nezletilé.



Bezpečnostní běh pro úhlovou brusku

1. Před zahájením práce pečlivě zkонтrolujte, zda brusný kotouč není prasklý nebo jinak poškozený. Pokud byl brusný kotouč při používání prasklý nebo poškozený, musí být včas vyměněn.
2. Nepoškozujte vřeteno a desku (zejména montážní plochu, která je v kontaktu s brusným kotoučem), protože poškození těchto částí bude mít za následek poškození brusného kotouče.
3. Před zapnutím se ujistěte, že nedošlo k dotyku brusného kotouče s obrobkem.
2. Nepoškozujte vřeteno a desku (zejména montážní plochu, která je v kontaktu s brusným kotoučem), protože poškození těchto částí bude mít za následek poškození brusného kotouče.

3. Před zapnutím se ujistěte, že nedošlo k dotyku brusného kotouče s obrobkem.
4. Před použitím nástroje k opracování dílu spusťte brusný kotouč na jednu minutu proudem vzduchu a pozorujte jeho vibrace nebo otáčení, abyste se ujistili, že je nástroj v pořádku sestaven a že brusný kotouč není excentricky nevyvážený.
5. Při broušení sledujte odletující jiskry. Umístěte nástroj správně tak, aby se jiskry nedostaly do blízkosti vás, ostatních osob a hořlavých materiálů.
6. Nedotýkejte se obrobku rukama bezprostředně po broušení, protože obrobek může být velmi horký a popálit vaši pokožku.
7. Při obrábění vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu.
8. Vždy upravte polohu nástroje tak, aby byl napájecí kabel nástroje během obrábění vždy za nástrojem.
9. Nabíjejte akumulátor, červené světlo svítí pro nabíjení a zelené světlo pro plné nabití akumulátoru.

návod na použitie (Slovensko)

Kód SKU:JMJ2BYJH

Vyrobené v Číne

Názov produktu: Uhlová brúska

Výrobca:Guangzhou Pangao Feng Trading Co., Ltd.

Adresa:No. 2955, Area C, Room 101-212, Building 2, No. 16 Lingshan East Road, Tianhe District guangzhou city(office only),RUIXIDYQA236@hotmail.com

EC **REP**


Y&H S.R.L.

Via Gravina 21 MT matera,Trani,Puglia,75100, itlyhsrl@gmail.com

Čína:

Výrobok používajte v súlade s pokynmi.

Nevhodné pre maloleté osoby.

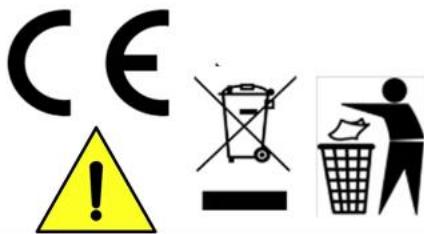

Bezpečnostný chod pre uhlovú brúsku

1. Pred použitím brúsneho kotúča dôkladne skontrolujte, či na ňom nie sú praskliny alebo iné poškodenia. Ak bol brúsny kotúč pri používaní prasknutý alebo poškodený, musí sa včas vymeniť.
2. Nepoškodzujte vreteno a brúsnu dosku (najmä montážny povrch, ktorý je v kontakte s brúsnym kotúčom), pretože poškodenie týchto častí bude mať za následok poškodenie brúsneho kotúča.
3. Pred zapnutím sa uistite, že nedošlo k dotyku brúsneho kotúča s obrobkom.
2. Nepoškodzujte vreteno a tanier (najmä montážnu plochu v kontakte s brúsnym kotúčom), pretože poškodenie týchto častí bude mať za následok poškodenie brúsneho kotúča.

3. Pred zapnutím sa uistite, že medzi brúsnym kotúčom a obrobkom nie je žiadny dotyk.
4. Pred použitím nástroja na opracovanie dielu spustite brúsny kotúč na jednu minútu prúdom vzduchu a pozorujte jeho vibrácie alebo otáčanie, aby ste sa uistili, že nástroj je v dobrom stave a že brúsny kotúč nie je excentricky nevyvážený.
5. Pri brúsení pozorujte odletujúce iskry. Náradie správne umiestnite tak, aby sa iskry nedostali do blízkosti vás, iných osôb a horľavých materiálov.
6. Bezprostredne po brúsení sa nedotýkajte obrobku rukami, pretože obrobok môže byť veľmi horúci a môže vám popáliť pokožku.
7. Pri obrábaní vždy používajte ochranné okuliare a ochranu sluchu.
8. Vždy nastavte polohu nástroja tak, aby bol napájací kábel nástroja počas obrábania vždy za nástrojom.
9. Nabíjajte batériu, červená kontrolka svieti pre nabíjanie a zelená kontrolka pre úplné nabitie batérie.

használati utasítás (Magyarország)

SKU kód:JMJ2BYJH

Kínában készült

Termék neve: Sarokcsiszoló

Gyártó:Guangzhou Pangao Feng Trading Co., Ltd.

Cím:No. 2955, Area C, Room 101-212, Building 2, No. 16 Lingshan East Road, Tianhe District guangzhou city(office only),RUIXIDYQA236@hotmail.com

EC REP


Y&H S.R.L.

Via Gravina 21 MT matera,Trani,Puglia,75100, itlyhsrl@gmail.com

Figyelmeztetés:

Kérjük, hogy a terméket szigorúan az utasításoknak megfelelően használja.

Nem alkalmas kiskorúak számára.

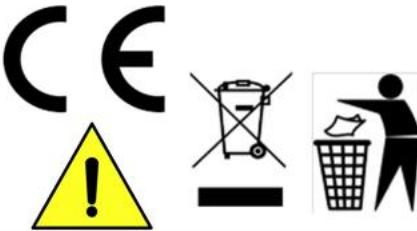

Biztonsági futás a sarokcsiszolóhoz

1. Ügyeljen arra, hogy működés előtt gondosan ellenőrizze a csiszolókorongot repedések vagy egyéb sérülések szempontjából. Ha a csiszolókorong használat közben megrepedt vagy megsérült, időben ki kell cserélni.
2. Ne sértsse meg az orsót és a lemezt (különösen a csiszolókoronggal érintkező szerelési felületet), mivel ezen alkatrészek sérülése a csiszolókorong sérülését eredményezi.
3. A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a csiszolókorong és a munkadarab között nincs érintkezés.

2. Ne sértsse meg az orsót és a lemezt (különösen a csiszolókoronggal érintkező szerelési felületet), mivel ezen alkatrészek sérülése a csiszolókorong sérülését eredményezi.
3. A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a csiszolókorong és a munkadarab között nincs érintkezés.
4. Mielőtt a szerszámmal megmunkálná az alkatrészt, futtassa a csiszolókorongot egy percig légáramban, és figyelje meg annak rezgését vagy forgását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szerszám jól van-e összeszerelve, és hogy a csiszolókorong nincs-e excentrikusan kiegyensúlyozatlanul.
5. Figyelje meg a csiszolás közben repülő szikrákat. Helyezze el a szerszámot megfelelően úgy, hogy a szikrák távol legyenek Öntől, másuktól és éghető anyaguktól.
6. Ne érintse meg a munkadarabot kezével közvetlenül a köszörülés után, mert a munkadarab nagyon forró lehet és megégetheti a bőrét.
7. Megmunkáláskor minden viseljen védőszemüveget és fülvédőt.
8. Mindig úgy állítsa be a szerszám helyzetét, hogy a megmunkálás során a szerszám tápkábele mindenkor a szerszám mögött legyen.
9. Tölts fel az akkumulátort, a piros fény a töltés, a zöld fény pedig az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelzi.