


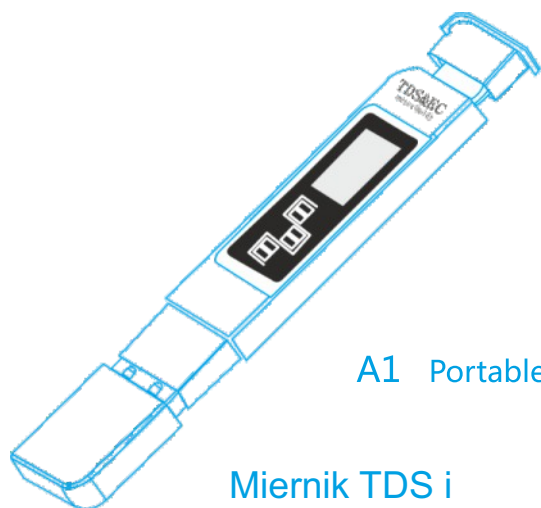


A1 Portable

Miernik TDS i Konduktancji wody

Opis produktu

Ten profesjonalny miernik posiada wiele funkcji, może mierzyć TDS wody (całkowitą ilość wszystkich ruchomych naładowanych jonów w roztworze wodnym wyrażane w mg/l lub ppm), konduktancji (możliwość przewodzenia prądu elektrycznego wyrażana w $\mu\text{S/cm}$) i temperatury. Urządzenie jest poręczne i wysoce dokładne.

Elementy urządzenia

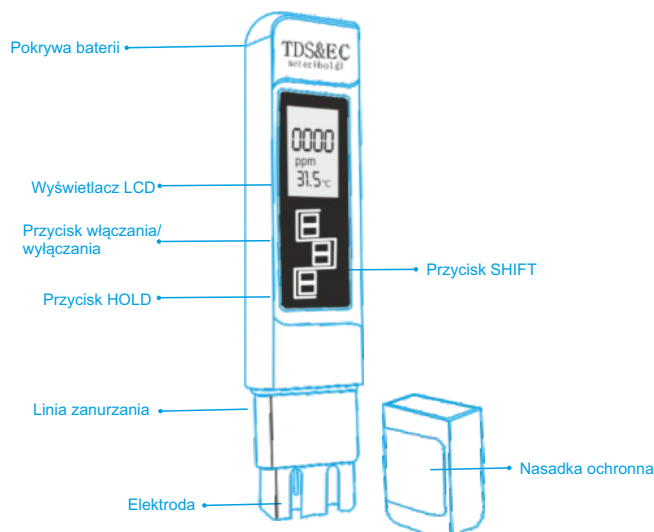

Zakres pomiarów

Konduktancja: 0 - 9999 $\mu\text{S/cm}$ Celsjusz: 0,1 - 80°C

TDS: 0-9999 ppm

Fahrenheit : 32 - 176°F

Dokładność: $\pm 2\%$

Waga: 55g Wymiary: 154 x 30 x 14mm

Zatrzymanie danych

Urządzenie zatrzyma wynik na ekranie po naciśnięciu przycisku HOLD. Wynik będzie również zatrzymany jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku przez 5 minut. Gdy zatrzymasz wynik, wciśnij SHIFT aby przeliczyć wynik.

Automatyczne wyłączenie





W celu oszczędzania energii urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach jeżeli nie będziesz wciskać żadnego przycisku.

Automatyczna kompensacja temperatury

Urządzenie posiada funkcję automatycznej kompensacji temperatury.

Zmiana trybów wyświetlania wyników

Przyciskiem SHIFT przełączasz się między 4 trybami wyświetlania wyników.

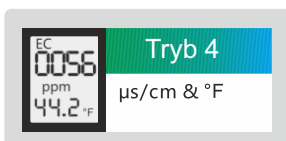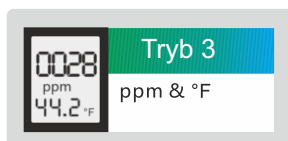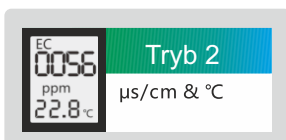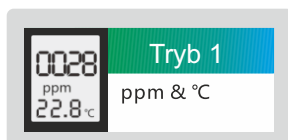

*Urządzenie zapamiętuje ostatni tryb wyświetlania danych. Włącz się w tym samym trybie w jakim zostało wyłączone.

Konserwacja

Utrzymuj elektrodę w czystości. Zawsze zakładaj nasadkę ochronną. Jeżeli miernik nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

Gwarancja

Gwarancja obowiązuje od momentu otrzymania produktu i nie dotyczy uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania miernika m.in. rozlanie baterii czy dostanie się wody do środka obudowy.

Użytkowanie

1. Zdejmij nasadkę z elektrody przed użyciem.
2. Wciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA i zanurz miernik w mierzonym roztworze (Nie głębiej niż linia zanurzenia).
3. Gdy wartość na wyświetlaczu się ustabilizuje wciśnij przycisk HOLD i wyciągnij miernik z roztworu.
4. Wytrzyj elektrodę do sucha, wyłącz urządzenie i załóż nasadkę ochronną na elektrodę.

Uwaga

1. Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi
2. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ciepła ani promieni słonecznych
3. Używaj odpowiedniego roztworu kalibracyjnego, niewłaściwa kalibracja miernika może spowodować błędy w pomiarach
4. Urządzenie **NIE JEST** wodoodporne, nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie, zanurzaj elektrodę pomiarową do linii zanurzenia.