

MIERNIK UT33B+ UNI-T**#5281****INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia.

SPIS TREŚCI

Zawartość opakowania.....	1
Symbole występujące na obudowie lub instrukcji obsługi.....	1
Zasady bezpiecznej obsługi.....	2
Dane techniczne.....	3
Budowa.....	3
Obsługa.....	4
Wymiana baterii.....	7
Prawidłowe usuwanie urządzenia.....	8

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed pierwszym użyciem otwórz ostrożnie opakowanie i wyciągnij z niego dostarczone produkty. Sprawdź czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymienione poniżej elementy oraz czy nie noszą one jakichkolwiek oznak uszkodzenia:

- miernik UT-33B+ z bateriami
- przewody pomiarowe
- instrukcja obsługi

SYMBOLE WYSTĘPUJĄCE NA OBUDOWIE URZĄDZENIA I W INSTRUKCJI OBSŁUGI

 lub AC	Przebieg zmienny	 lub DC	Przebieg stały
	Ważna informacja		Podwójna izolacja
CAT II	Kategoria dotyczy pomiarów wykonywanych w obwodach bezpośrednio dołączonych do instalacji niskiego napięcia. Przykładami są pomiary w urządzeniach domowych, narzędziach przenośnych i podobnych urządzeniach.		

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i bezpieczeństwa użytkownika.

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

ZAGROŻENIE: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować zagrożenie utraty zdrowia lub życia użytkownika. Informuje o sposobach zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym.

UWAGA: sygnalizuje warunki i czynności, które mogą powodować uszkodzenie miernika, prowadzące do niedokładnych pomiarów (wskazań).

**ZAGROŻENIE! Dzieci**

To urządzenie nie jest zabawką! Dzieci pod żadnym pozorem nie mogą użytkować urządzeń elektrycznych bez nadzoru, ponieważ nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Należy pamiętać, aby urządzenia elektryczne, baterie oraz opakowanie przechowywane były w bezpiecznym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

**ZAGROŻENIE! Bezpieczeństwo osobiste**

- Przed podłączeniem miernika do badanego obwodu sprawdź stan jego obudowy. Jeśli nosi jakiegokolwiek znamiona uszkodzenia miernik nie może być używany.
- Nie doprowadzaj do miernika napięć powyżej 600V DC lub AC Rms.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60V DC lub 30V AC Rms.
- Nie wykonuj pomiarów mokrymi rękami oraz w miejscach o dużej wilgotności.
- Urządzenie przeznaczone jest do pracy tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.
- Nie używaj miernika, gdy wskaźnik baterii sygnalizuje stan wyczerpania. Wskazania miernika mogą być nieprawdziwe, co grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Podczas pomiarów nie dotykaj części metalowych sond pomiarowych. Palce trzymaj powyżej izolacyjnych osłon tych sond.
- Pełna zgodność ze standardami bezpieczeństwa jest gwarantowana tylko, gdy używane są dostarczone w komplecie przewody pomiarowe. W wypadku uszkodzenia przewody powinny być wymienione na ten sam model lub przewody o takich samych parametrach elektrycznych.
- Nie używaj uszkodzonych przewodów pomiarowych.
- Osoba pracująca z miernikiem powinna być wypoczęta i świadoma podejmowanych działań. Niedopuszczalna jest praca pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Moment nierozwagi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji włączając w to także obrażenia lub zranienia.
- Nie używaj miernika w środowisku wybuchowym (gazy, opary).
- Nie używaj miernika, gdy jest uszkodzony, zdjęta jest jego obudowa lub są wymontowane jakieś części.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel.
- Niedopuszczalne są jakiegokolwiek modyfikacje urządzenia.
- Miejsce pracy zawsze utrzymuj w czystości. Pracuj tylko w warunkach dobrego oświetlenia. Bałagan w miejscu pracy oraz złe oświetlenie mogą prowadzić do wypadku.

**UWAGA!**

- Nigdy nie przekraczaj wartości granicznych wielkości elektrycznych podanych dla każdego zakresu pomiarowego. Gdy nie jest znana skala mierzonej wielkości elektrycznej zacznij pomiary od najwyższego zakresu.
- Przed zmianą zakresu pomiarowego przełącznikiem obrotowym odłącz przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.
- Przed pomiarem rezystancji, diody lub ciągłości obwodu rozładuj kondensatory oraz odłącz wszystkie źródła


zasilania obwodu.

- Wyjmij baterie z miernika, gdy nie będzie on używany przez dłuższy czas.
- Przed wymianą baterii upewnij się, że miernik jest wyłączony.
- Okresowo można czyścić obudowę miernika wilgotną ściereczką ze słabym detergentem. Nie używaj do czyszczenia past ściernych oraz rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Kategorie pomiarowe	CAT II 600V
Zasilanie	3V, 2 x bateria R3 AAA
Wyświetlacz	LCD 3½ cyfry, max wskazanie 1999
Wybór zakresu	ręcznie
Wskaźnik przekroczenia zakresu	0L
Wskaźnik polaryzacji	— dla ujemnej polaryzacji
Wskaźnik rozładowania baterii	☐ na wyświetlaczu
Bezpiecznik	zakres 10A: 5x20mm szybki 10A/250V zakres mAμA: 5x20mm szybki 200mA/250V
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Temperatura przechowywania	-10°C ~ 50°C
Wymiary	134 x 77 x 47mm
Waga	206g

BUDOWA

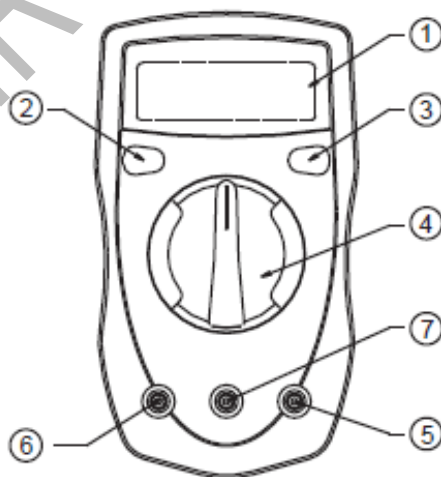

1. Wyświetlacz LCD.
2. Przycisk **HOLD/SELECT**.
3. Przycisk ☼.
4. Przełącznik obrotowy.
5. Gniazdo pomiarowe $\blacktriangleright \bullet \Omega V mA \mu A$.
6. Gniazdo pomiarowe **10A**.
7. Gniazdo **COM**.

OBSŁUGA**Pomiar napięcia stałego DC lub zmiennego AC**

ZAGROŻENIE! Aby uniknąć szkód lub niebezpieczeństwa porażenia elektrycznego nie należy mierzyć napięć powyżej 600V DC lub AC RMS. Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarach powyżej 60V DC lub 30V AC RMS.

1. Ustaw przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres pomiaru napięcia stałego V_{DC} lub zmiennego V_{AC} .
2. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda $\text{VmA}\mu\text{A}$, a czarny do gniazda **COM**.
3. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD. Dla napięć stałych pokazana polaryzacja czerwonego przewodu pomiarowego.

Zakres		Rozdzielczość	Dokładność
DC	200mV	0,1mV	$\pm 0,7\%$ wskazania ± 3 cyfry
	2000mV	1mV	
	20V	10mV	
	200V	100mV	
	600V	1V	
AC	200V	100mV	$\pm 1,2\%$ wskazania ± 3 cyfry
	600V	1V	

• zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600V DC lub AC RMS

• impedancja wejściowa: 10M Ω

• zakres częstotliwości na zakresie AC: 40Hz ~ 400Hz

Należy pamiętać, że dla niskich zakresów pomiarowych przed dotknięciem przewodami pomiarowymi badanego obwodu pojawiają się odczyty – jest to normalne zjawisko, wynikające z dużej czułości wejściowej miernika.

Pomiar prądu stałego DC

UWAGA! Maksymalna wartość mierzonego prądu nie może przekraczać 200mA dla gniazda pomiarowego $\text{VmA}\mu\text{A}$ i 10A dla gniazda pomiarowego 10A.

Przed podłączeniem miernika do badanego obwodu wyłącz jego zasilanie. Zawsze przed pomiarem sprawdź ustawienia zakresu pomiarowego oraz podłączenie przewodów do gniazd pomiarowych. Niewłaściwe podłączenie przewodów lub błędne ustawienie zakresu może spowodować uszkodzenie miernika.

1. Ustaw przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres pomiaru prądu stałego A_{DC} .
2. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda $\text{VmA}\mu\text{A}$ dla zakresów do 200mA lub do gniazda **10A** dla zakresu 10A, a czarny przewód do gniazda **COM**.
3. Przewody pomiarowe wepnij szeregowo w mierzony obwód i podłącz jego zasilanie.
4. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD. W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu wskazania **0L** zmień zakres pomiarowy na wyższy.

Zakres		Rozdzielczość	Dokładność
DC	200 μA	0,1 μA	$\pm 1\%$ wskazania ± 2 cyfry
	200mA	0,1mA	
	10A	0,01A	$\pm 1,2\%$ wskazania ± 5 cyfr

- zabezpieczenia przeciążeniowe: zakres do 200mA bezpiecznik 0,2A/250V, zakres 10A bezpiecznik 10A/250V
- przy pomiarze prądu na zakresie 10A czas pomiaru <10sek. i czas pomiędzy dwoma pomiarami większy niż 15 min.
- maksymalny prąd na wejściu: **gniazdo $\blacktriangleright \bullet \parallel \Omega V mA \mu A$ – 200mA**
gniazdo 10A – 10A

Pomiar rezystancji



ZAGROŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia miernika przed rozpoczęciem pomiaru rezystancji wyłącz zasilanie badanego obwodu i rozładuj występujące w nim kondensatory.

1. Ustaw przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres pomiaru rezystancji Ω .
2. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda $\blacktriangleright \bullet \parallel \Omega V mA \mu A$, a czarny do gniazda **COM**.
3. Podłącz przewody pomiarowe do badanego elementu.
4. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD. Dla otwartego obwodu miernik wskaże **0L**.

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
200 Ω	0,1 Ω	$\pm 1\%$ wskazania ± 2 cyfry
2000 Ω	1 Ω	$\pm 0,8\%$ wskazania ± 2 cyfry
20k Ω	10 Ω	
200k Ω	100 Ω	
20M Ω	0,01M Ω	$\pm 1,2\%$ wskazania ± 3 cyfry

- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600V DC lub AC RMS

Należy pamiętać, że przewody pomiarowe wprowadzają rezystancję 0,1 Ω do 0,2 Ω (może to być istotne dla zakresu 200 Ω).

Przy pomiarze rezystancji >1M Ω zaczekaj kilka sekund dla ustabilizowania wskazań.

Pomiar diody



ZAGROŻENIE! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia miernika przed rozpoczęciem pomiaru diody wyłącz zasilanie badanego obwodu i rozładuj kondensatory.

1. Ustaw przełącznik obrotowy na zakres pomiaru $\blacktriangleright \bullet \parallel$.
2. Przyciskiem **HOLD/SELECT** wybierz pomiar diody (na wyświetlaczu symbol $\blacktriangleright \bullet$).
3. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda $\blacktriangleright \bullet \parallel \Omega V mA \mu A$, a czarny do gniazda **COM**.
4. Podłącz przewody pomiarowe do badanego elementu lub diody (podłącz czerwony przewód pomiarowy do anody, a czarny przewód do katody mierzonej diody, najlepiej wymontowanej z obwodu).
5. Miernik wskaże przybliżone napięcie przewodzenia diody. Przy odwróconej polaryzacji miernik wskaże **0L**.

- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600V DC lub AC RMS (maksymalnie przez 5 sekund)
- prąd testu: 1mA
- napięcie otwartego obwodu: 2,1V

Pomiar ciągłości obwodu



UWAGA! Aby uniknąć zagrożenia lub uszkodzenia miernika przed rozpoczęciem pomiaru ciągłości obwodu wyłącz zasilanie badanego obwodu i rozładuj kondensatory.

1. Ustaw przełącznik obrotowy na zakres pomiaru $\blacktriangleright \bullet \parallel$.

2. Przyciskiem **HOLD/SELECT** wybierz pomiar ciągłości obwodu (na wyświetlaczu symbol ).
3. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda  **ΩVmAμA**, a czarny do gniazda **COM**.
4. Podłącz przewody pomiarowe do badanego elementu.
5. Miernik wygeneruje sygnał dźwiękowy jeśli rezystancja będzie poniżej 50Ω. Dla otwartego obwodu miernik wskaże **0L**.

●zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe: 600V DC lub AC RMS (maksymalnie przez 5 sekund)

Test baterii

1. Ustaw przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres pomiaru baterii 1.5V (dla baterii np. AA, AAA), 9V (dla baterii np. 6F22) lub 12V (dla baterii np. 23A, 27A).
2. Czerwony przewód pomiarowy podłącz do gniazda  **ΩVmAμA**, a czarny do gniazda **COM**.
3. Podłącz czerwoną końcówkę pomiarową do bieguna dodatniego baterii (+), a końcówkę czarną do bieguna ujemnego (-).
4. Odczytaj na wyświetlaczu wskaźnik stanu baterii:
Good - bateria w dobrym stanie
Low - bateria bliska rozładowania
Bad - bateria rozładowana

Typ baterii	Obciążenie podczas pomiaru	Poziomy napięcie baterii dla odpowiednich wskazań		
		Good	Low	Bad
1,5V	30Ω	>1,30V	0,95 ~ 1,3V	<0,95V
9V	90Ω	>7,7V	5,7 ~ 7,7V	>7,7V
12V	240Ω	>10,4V	7,6 ~ 10,4V	<7,6V

●przy rozładowaniu baterii poniżej 0,2V wskaźnik stanu baterii nie wyświetla się

Funkcja HOLD

Ta funkcja pozwala na zatrzymanie wskazań wyświetlacza. Pierwsze wciśnięcie przycisku **HOLD/SELECT** powoduje zatrzymanie wskazań, a kolejne powoduje przejście miernika w normalny tryb pracy.

Podświetlanie wyświetlacza LCD

W celu włączenia podświetlania wyświetlacza LCD wciśnij przycisk . Aby wyłączyć podświetlanie ponownie wciśnij przycisk .

Automatyczny wyłącznik zasilania

W celu oszczędzania baterii zasilającej miernik wyposażony jest w automatyczny wyłącznik zasilania, który wyłącza zasilanie po 15 minutach braku aktywności. Po zadziałaniu wyłącznika w celu ponownego włączenia miernika ustaw przełącznik obrotowy w pozycji **OFF**, a następnie ponownie przestaw go na odpowiedni zakres pomiarowy.

WYMIANA BATERII



ZAGROŻENIE! Wyczerpana bateria może powodować błędny pomiar. Stwarza to zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Przed zdjęciem pokrywy baterii odłącz przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.

Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawia się wskaźnik wyczerpania baterii oznacza to, że bateria jest już zużyta i musi zostać wymieniona na nową.

1. Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji OFF i odłącz przewody z gniazd pomiarowych.
2. Zdemontuj gumową osłonę obudowy.
3. Odkręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę baterii w spodniej części miernika (pod wyświetlaczem LCD), a następnie zdemontuj pokrywę baterii.
4. Załóż dwie nowe baterie alkaliczne 1,5V R3 AAA do zasobnika, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
5. Zamknij obudowę miernika i przykręć śrubkę zabezpieczającą.

ZAGROŻENIE!

Nigdy nie ładuj ponownie zużytych baterii.

Wyczerpane baterie należy niezwłocznie usuwać z urządzenia. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek baterie mogą zostać rozładowane poza ich napięcie końcowe. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wycieku. W przypadku wycieku baterii w przyrządzie natychmiast należy je wyjąć, aby zapobiec uszkodzeniom.

Unikaj kontaktu rozlanych baterii ze skórą, oczami i śluzówką. W razie kontaktu z elektrolitem odpowiednie miejsca natychmiast spłucz dużą ilością czystej wody i jak najszybciej udaj się do lekarza.

UWAGA!

Nie wyrzucaj zużytych baterii do niesegregowanych śmieci! Po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje niebezpieczne mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii. Baterie należy oddzielić od sprzętu. Baterie należy usuwać zgodnie z zasadami utylizacji niebezpiecznych odpadów elektronicznych.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

