

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: E3AFCB6E-088C-48E5-BE43-AFCF51863C70

FORDON

VARUMÄRKE: Porsche
MODELL: Taycan - 83,7 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 55 802 km
VIN: WP0ZZZY1XRSA30867
DATUM OCH TID:
2026-09-11 13:50

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,9 %

ENERGI

82kWh | 89kWh




WLTP-OMRÅDE

468km | 504km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

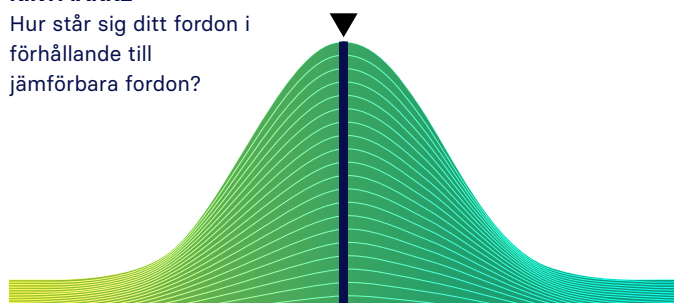

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	86,7kWh	82,4kWh	77,7kWh
Ny:	93,4kWh	88,7kWh	83,7kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	356-468km	304km	344km
Ny:	383-504km	327km	371km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	13:50:32
FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	89%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	89%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	13,0°C	14,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	4,057V	4,064V	7mV	✓
Packspänning	804,3V			
Genomsnittlig ström	-1,6A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.063	4.063	4.063	4.059	4.062	4.062	4.063	4.063	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.063	4.063
21 - 40	4.062	4.062	4.062	4.062	4.063	4.061	4.064	4.063	4.063	4.063	4.062	4.061	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.062	4.061	4.063
41 - 60	4.062	4.061	4.062	4.062	4.062	4.062	4.061	4.062	4.061	4.062	4.063	4.061	4.057	4.063	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.063
61 - 80	4.063	4.063	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.063	4.062	4.062	4.063	4.063	4.063	4.063	4.062	4.062	4.062	4.060	4.061
81 - 100	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.063	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.062	4.063	4.062	4.062	4.062	4.063	4.062	4.063	4.063
101 - 120	4.063	4.062	4.063	4.063	4.062	4.061	4.062	4.063	4.062	4.061	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.063	4.063	4.062
121 - 140	4.063	4.063	4.064	4.063	4.062	4.060	4.063	4.063	4.062	4.063	4.062	4.062	4.064	4.063	4.064	4.063	4.062	4.063	4.062	4.063
141 - 160	4.061	4.062	4.063	4.064	4.063	4.063	4.061	4.063	4.063	4.062	4.063	4.063	4.061	4.062	4.063	4.063	4.063	4.062	4.063	4.062
161 - 180	4.062	4.062	4.061	4.062	4.062	4.063	4.063	4.062	4.063	4.062	4.062	4.061	4.062	4.061	4.063	4.062	4.061	4.063	4.063	4.062
181 - 198	4.063	4.063	4.062	4.061	4.062	4.062	4.063	4.063	4.062	4.062	4.062	4.062	4.062	4.063	4.062	4.063	4.061	4.062	✓	✓

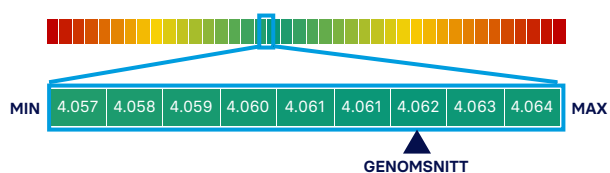

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.