

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FORGE

MODEL: FXDMDE01

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FORGE

MODEL: FXDMDE01



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

SAFETY AND WARNINGS

Failure to follow the Cautions and Warnings contained in this assembly Instruction may result in serious bodily injury or death or may result in a fire or an explosion causing damage to property.

1. **WARNING** - Improper assembly of forge may be dangerous. Follow the assembly instructions carefully.
2. **WARNING** - Do not use the forge unless all parts are in place. The forge must be properly assembled according to the assembly instructions by a qualified professional.
3. **CAUTION!!!** Never under any circumstances should the exhaust ports be closed off completely on the doors or open-end ports. This could cause serious damage and possible body injury.
4. Avoid standing or moving to the front of openings and exhaust ports. Extremely high temperatures extend approximately two feet from any openings while in operation. When retrieving objects from a hot forge approach it from the side or bottom. A little practice will help you acquire a skill for this procedure.
5. Station the anvil approximately four to five feet to the side of the forge opening to avoid heat when the forge is in operation.
6. The unit will heat large objects to forging temperature with the door open, but it will take a little longer.
7. Never leave the line pressure on when not in use. Always cut the ball valve and tank valve off for storage.
8. Propane gas has a strong odor. Never continue to run the unit if the smell of gas is present. Shut the unit down and check all connections with soapy water for leaks. **NEVER** use flame to check for gas leaks. Do not resume use until proper repairs are made by a qualified gas company or until you contact the manufacturer for assistance.

9. All valves, gauges, regulators, and hoses should be checked weekly for wear. Replace as needed. Good maintenance is a must with gas equipment.

10. When the ceramic fiber liner becomes thinner than one-inch, proper insulation is not achieved. Replacement liners can be purchased from your local dealer or the manufacturer. Be sure to give model number and style of forge when ordering. When it is time to reline your forge, you should wear gloves and a dust mask when handling the used liner. The old liner should be wet down thoroughly with a spray bottle of water before removal. After removal, it should be placed in a plastic bag and disposed of immediately. Complete instructions are included with the purchase of a new liner.

11. Do not allow the hose to come in contact with hot steel or flames.

12. During operation, the user should always stay in the immediate vicinity of the forge. Never leave fired forge unattended.

13. When operating your product: Keep hands and clothing away from chamber, do not touch the furnace while in use or until sufficient cooling time has passed, the forge generates extremely high temperature that can cause severe burns or a fire.

14. Burn Hazard: When using the forge, the surface temperature of the forge and components will reach up to 600°F. Do not touch any part of the forge while the forge is heating up or hot. Do not place the forge near a wall or flammable material. Allow for the forge to fully cool down before handling.



15. Personal Protection Equipment is required when handling Rigidizer, Satanite Refractory, and Insulation Blanket during installation.

PRODUCT PAREMETERS

Model	FXDMDE01
Number of burners	1 pcs
Number of furnace doors	0 pcs
Maximum temperature	1350°C±3%(When the atmospheric pressure is greater than 20psi)
Time for air burning to reach maximum temperature	5±1min
Furnace capacity	6L

IMPORTANT NOTE



This product is intended for outside use (Use of this equipment without proper ventilation could result in asphyxiation). Read these instructions carefully before assembling the hose and regulator units. Leaking gas can be extremely dangerous.

Note:


1.It is not necessary to force these fittings to the extreme, however, it is important to use the proper wrench size when tightening the parts. Once the unit is assembled, turn the gas pressure on from the tank to the ball valve and use soapy water to check for leaks on all joints.

2. Note: Please adjust the insulation blanket at the muzzle of the musket to the ✓ shown in the picture before using.


ensure that the high-temperature cotton does not block the muzzle of the musket at all. Incorrect operation may result in damage to the furnace body and danger.

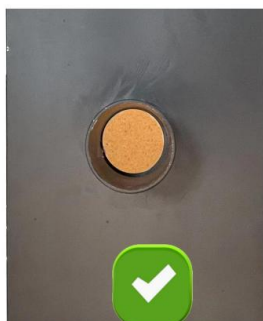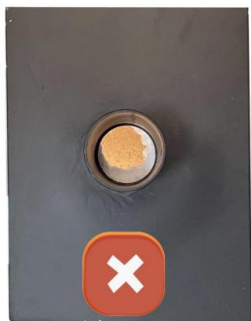


OPERATION STEPS

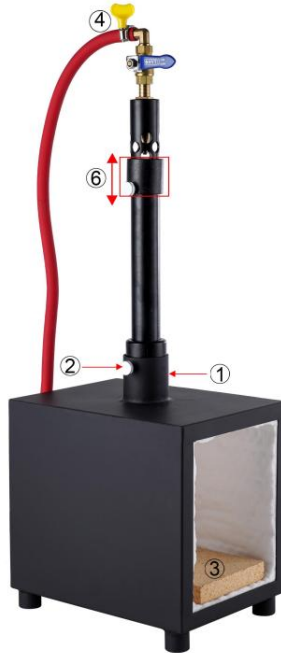

1. Slide the burners into the openings on the top of the forge.
2. Lock the burners into position using the setscrews.
- 3.1 Place fire brick inside the forge under the burner.
- 3.2 It is necessary to add refractory bricks to block the heat on one side of the door to ensure the heating temperature.
- 4.1 Connecting the tube, ball valves, and burners.
- 4.2 Connect the tube to one end of the ball valve and secure it with the throat hoop.
- 4.3 Connect one end of the ball valve to the burner. Screw the nozzle to the red line. Then tighten the screws above.

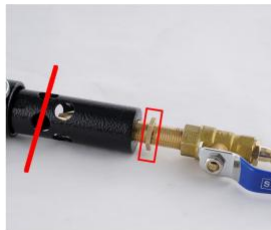

- 5. Connect the regulator to a propane tank.
- 6. Adjust the flame by adjusting the air intake inside the burner.

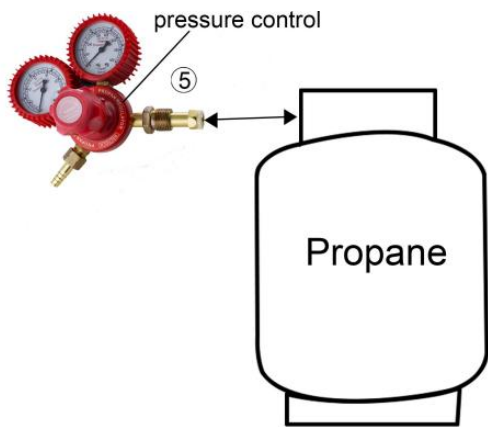

PACKING LIST



PICTURE	DESCRIPTION	QTY	PICTURE	DESCRIPTION	QTY
	Forge Body	1		Support Frame	1
	High temperature resistant gloves	1		Burner	1
	Tongs	1		Throat Hoop	2
	Gas Hose Pipe(270cm)	1		Ball Valve	1
	Gas Pressure Regulator With Manometer	1		PTFE Tape	1
	Refractory Bricks (230mm*114mm* 20mm)	1		User Manual	1

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten. Germanv

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

KUŹNIA

MODEL: FXDMDE01

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUŹNIA

MODEL: FXDMDE01



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Nieprzestrzeganie środków ostrożności i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji montażu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, a także może spowodować pożar lub wybuch powodując uszkodzenie mienia.

1. **OSTRZEŻENIE** - Nieprawidłowy montaż kuźni może być niebezpieczny. Postępuj zgodnie z uważnie przeczytaj instrukcję montażu.
2. **OSTRZEŻENIE** - Nie używaj kuźni, jeśli wszystkie części nie są na swoim miejscu. Kuźnia musi być prawidłowo zmontowany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowany personel profesjonalny.
3. **UWAGA!!!** Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wolno zamykać otworów wydechowych. całkowicie wyłączyć drzwi lub porty otwarte. Może to spowodować poważne uszkodzenia i możliwe obrażenia ciała.
4. Unikaj stania lub poruszania się przed otworami i portami wydechowymi. W skrajnych przypadkach wysokie temperatury rozciągają się na około dwa stopy od otworów, gdy jesteś w środku operacja. Podczas wyjmowania przedmiotów z gorącej kuźni podejdź do niej z boku lub dół. Trochę. praktyki pomoże ci nabyć umiejętność tej procedury.
5. Umieść kowadło w odległości około czterech do pięciu stóp od otworu kuźni. aby uniknąć nagrzewania się kuźni.
6. Urządzenie będzie podgrzewać duże przedmioty do temperatury kucia przy otwartych drzwiach, ale zajmie to trochę więcej czasu.
7. Nigdy nie pozostawiaj ciśnienia w linii, gdy nie jest używane. Zawsze odcinaj zawór kulowy i zawór zbiornika wyłączony w celu przechowywania.
8. Gaz propanowy ma silny zapach. Nigdy nie kontynuuj pracy urządzenia, jeśli zapach gazu jest obecny. Wyłącz urządzenie i sprawdź wszystkie połączenia wodą z mydłem. wycieki. **NIGDY** nie używaj płomienia do sprawdzania wycieków gazu. Nie kontynuuj używania, dopóki nie zostaną naprawy wykonuje wykwalifikowana firma gazowa lub do czasu skontaktowania się z producentem po pomoc.

9. Wszystkie zawory, wskaźniki, regulatory i węże należy co tydzień sprawdzać pod kątem zużycia.

Wymieniaj w razie potrzeby. Dobra konserwacja jest koniecznością w przypadku sprzętu gazowego.

10. Gdy grubość ceramicznej wkładki z włókna jest mniejsza niż jeden cal, konieczna jest odpowiednia izolacja nie jest osiągnięty. Wymienne wkładki można kupić u lokalnego dealera lub

producent. Pamiętaj, aby przy składaniu zamówienia podać numer modelu i styl kuźni.

Kiedy nadejdzie czas na wymianę kuźni, należy założyć rękawice i maskę przeciwpyłową.

obchodzenie się ze zużytym wkładem. Stary wkład należy dokładnie zwilżyć spryskiwaczem

butelkę wody przed usunięciem. Po usunięciu należy umieścić ją w plastikowej torbie

i natychmiast zutylizować. Dołączona jest pełna instrukcja

zakup nowego wkładu.

11. Nie dopuść do kontaktu węża z gorącą stalą lub płomieniami.

12. Podczas pracy użytkownik powinien zawsze znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.

kuźnia. Nigdy nie zostawiaj włączonej kuźni bez nadzoru.

13. Podczas obsługi produktu: Trzymaj ręce i odzież z dala od komory,

nie dotykać pieca podczas jego użytkowania lub do momentu upływu odpowiedniego czasu chłodzenia,

Kuźnia generuje niezwykle wysoką temperaturę, która może spowodować poważne oparzenia lub pożar.

14. Ryzyko poparzenia: Podczas korzystania z kuźni temperatura powierzchni kuźni i

elementy osiągną temperaturę do 600°F. Nie dotykaj żadnej części kuźni, gdy

kuźnia się nagrzewa lub jest gorąca. Nie umieszczaj kuźni w pobliżu ściany lub materiałów łatwopalnych.

Przed przystąpieniem do pracy należy odczekać, aż kuźnia całkowicie ostygnie.



15. Podczas pracy z Rigidizerem, Satanite wymagany jest sprzęt ochrony osobistej

Ogniotrwały i izolacyjny koc podczas in-stalacji.

PAREMETRY PRODUKTU



Model	FXDMDE01
Liczba palników	1 szt.
Liczba drzwi pieca	0 szt.
Maksymalna temperatura	1350°C±3% (przy ciśnieniu atmosferycznym) jest większe niż 20 psi)
Czas na osiągnięcie spalania powietrza maksymalna temperatura	5±1min
Pojemność pieca	6L

WAŻNA UWAGA

Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego (Używanie tego sprzętu bez odpowiedniej konserwacji) wentylacja może spowodować uduszenie). Przed przeczytaniem tej instrukcji należy uważnie ją przeczytać. montaż węża i regulatora. Wyciek gazu może być niezwykle niebezpieczny.

Notatka:


1. Nie ma potrzeby dokręcania tych elementów na siłę, jednak ważne jest, aby aby użyć właściwego rozmiaru klucza podczas dokręcania części. Po zamontowaniu jednostki zmontowany, włącz ciśnienie gazu ze zbiornika do zaworu kulowego i użyj mydła wody, aby sprawdzić, czy na połączeniach nie ma przecieków.
2. Uwaga: Proszę dopasować koc izolacyjny na lufie muszkietu do pokazano na zdjęciu przed użyciem. upewnij się, że bawełna o wysokiej temperaturze nie blokuje wylotu muszkietu w ogóle. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie korpusu pieca i niebezpieczeństwo.

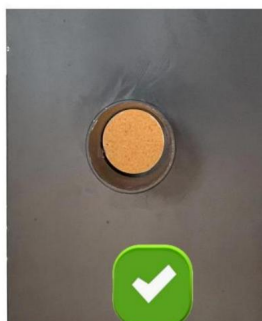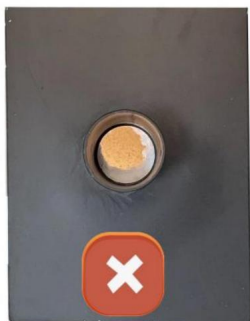


KROKI OPERACYJNE



1. Wsuń palniki w otwory znajdujące się na górze kuźni.
2. Zablokuj palniki w odpowiedniej pozycji za pomocą śrub ustalających.
- 3.1 Umieść cegły ogniotrwałe wewnątrz pieca pod palnikiem.
- 3.2 Konieczne jest dodanie cegieł ogniotrwałych w celu zablokowania ciepła po jednej stronie drzwi aby zapewnić odpowiednią temperaturę ogrzewania.
- 4.1 Podłączanie rurki , zaworów kulowych i palników.
- 4.2 Podłącz rurkę do jednego końca zaworu kulowego i zabezpiecz ją za pomocą gardzieli obręcz.
- 4.3 Podłącz jeden koniec zaworu kulowego do palnika. Przykręć dyszę do czerwonego linia. Następnie dokręć śruby powyżej.

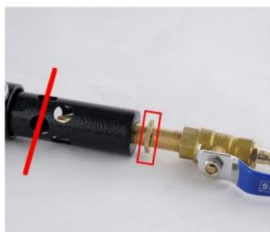

5. Podłącz regulator do zbiornika propanu.
6. Wyreguluj płomień poprzez regulację wlotu powietrza do palnika.

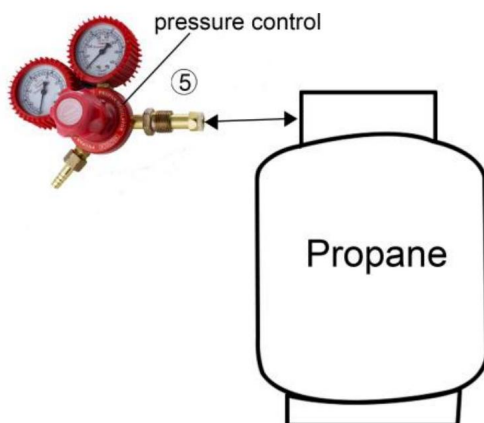

LISTA PAKOWANIA



OPIS OBRAZKA	ILOŚĆ	OPIS OBRAZKA	ILOŚĆ		
	Korpus kuźni	1		Rama nośna	1
	Wysoka temperatura rękawice odporne	1		Palnik	1
	Szczypce	1		Obręcz gardła	2
	Wąż gazowy Rura (270cm)	1		Zawór kulowy	1
	Ciśnienie gazu Regulator z Manometr	1		Taśma PTFE	1
	Cegły ogniotrwałe (230mm*114mm*20mm)	1		Instrukcja obsługi	1

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Rzymska 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

FUCINA

MODELLO: FXDMDE01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FUCINA

MODELLO: FXDMDE01



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
attentamente il manuale di istruzioni.

SICUREZZA E AVVERTENZE

Mancato rispetto delle precauzioni e delle avvertenze contenute in queste istruzioni di montaggio può provocare gravi lesioni personali o la morte o può provocare un incendio o un'esplosione causando danni alla proprietà.

1. **ATTENZIONE** - Un montaggio non corretto della forgia può essere pericoloso. Seguire le attentamente le istruzioni di montaggio.
2. **ATTENZIONE** - Non utilizzare la fucina se tutte le parti non sono al loro posto. La fucina deve essere assemblato correttamente secondo le istruzioni di montaggio da un professionista qualificato professionale.
3. **ATTENZIONE!!!** Non chiudere mai in nessun caso le luci di scarico completamente sulle porte o sulle porte aperte. Ciò potrebbe causare gravi danni e possibili lesioni corporee.
4. Evitare di stare in piedi o di muoversi nella parte anteriore delle aperture e delle porte di scarico. Estremamente le alte temperature si estendono per circa due piedi da qualsiasi apertura mentre si è in operazione. Quando si recuperano oggetti da una fucina calda, avvicinarsi di lato o fondo. Un po' di pratica ti aiuterà ad acquisire un'abilità per questa procedura.
5. Posizionare l'incudine a circa quattro o cinque piedi dal lato dell'apertura della fucina per evitare il calore quando la fucina è in funzione.
6. L'unità riscalderà oggetti di grandi dimensioni fino alla temperatura di forgiatura con la porta aperta, ma ci vorrà un po' più di tempo.
7. Non lasciare mai la pressione della linea accesa quando non è in uso. Tagliare sempre la valvola a sfera e valvola del serbatoio chiusa per lo stoccaggio.
8. Il gas propano ha un odore forte. Non continuare mai a far funzionare l'unità se l'odore del gas è presente. Spegnere l'unità e controllare tutti i collegamenti con acqua saponata per perdite. NON usare MAI la fiamma per controllare le perdite di gas. Non riprendere l'uso fino a quando non si è verificato il problema. le riparazioni vengono effettuate da una società di gas qualificata o fino a quando non si contatta il produttore per assistenza.

9. Tutte le valvole, i manometri, i regolatori e i tubi flessibili devono essere controllati settimanalmente per verificarne l'usura.

Sostituisci se necessario. Una buona manutenzione è d'obbligo per le apparecchiature a gas.

10. Quando il rivestimento in fibra ceramica diventa più sottile di un pollice, un isolamento adeguato non è stato raggiunto. Le fodere di ricambio possono essere acquistate dal tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di fornire il numero del modello e lo stile della forgia quando ordini.

Quando è il momento di rivestire la tua fucina, dovresti indossare guanti e una maschera antipolvere quando maneggiare il rivestimento usato. Il vecchio rivestimento deve essere bagnato completamente con uno spray bottiglia d'acqua prima della rimozione. Dopo la rimozione, deve essere riposta in un sacchetto di plastica e smaltiti immediatamente. Le istruzioni complete sono incluse con il acquisto di una nuova nave.

11. Non lasciare che il tubo venga a contatto con acciaio caldo o fiamme.

12. Durante il funzionamento, l'utente deve sempre rimanere nelle immediate vicinanze dell' forgia. Non lasciare mai la forgia accesa incustodita.

13. Quando si utilizza il prodotto: tenere le mani e gli indumenti lontani dalla camera, non toccare la fornace mentre è in uso o finché non sia trascorso un tempo di raffreddamento sufficiente, la fucina genera temperature estremamente elevate che possono causare gravi ustioni o incendi.

14. Pericolo di bruciatura: quando si utilizza la fucina, la temperatura superficiale della fucina e i componenti raggiungeranno fino a 600°F. Non toccare nessuna parte della fucina mentre la fucina si sta riscaldando o è calda. Non posizionare la fucina vicino a un muro o a materiale infiammabile. Lasciare raffreddare completamente la fucina prima di maneggiarla.



15. Quando si maneggia Rigidizer, Satanite è obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale Refrattario e coperta isolante durante l'installazione.

PARAMETRI DEL PRODOTTO



Modello	Modello: FXDMDE01
Numero di bruciatori	1 pz.
Numero di porte del forno	0 pezzi
Temperatura massima	1350 $\pm$ 3% (quando la pressione atmosferica è maggiore di 20 psi)
Tempo necessario affinché l'aria bruci per raggiungere temperatura massima	5 $\pm$ 1min
Capacità del forno	6L

NOTA IMPORTANTE

Questo prodotto è destinato all'uso esterno (l'uso di questa apparecchiatura senza le dovute precauzioni di ventilazione potrebbe causare asfissia). Leggere attentamente queste istruzioni prima di assemblare le unità tubo flessibile e regolatore. Le perdite di gas possono essere estremamente pericolose.

Nota:


1. Non è necessario forzare questi raccordi all'estremo, tuttavia è importante per utilizzare la chiave inglese della misura corretta quando si stringono le parti. Una volta che l'unità è assemblata, accendere la pressione del gas dal serbatoio alla valvola a sfera e utilizzare sapone acqua per verificare eventuali perdite su tutti i giunti.
2. Nota: si prega di regolare la coperta isolante sulla volata del moschetto a γ mostrato nell'immagine prima dell'uso. assicurarsi che il cotone ad alta temperatura non blocchi la volata del moschetto affatto. Un funzionamento non corretto può causare danni al corpo della fornace e situazioni di pericolo.

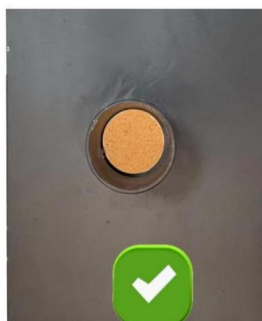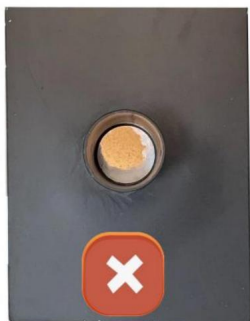


FASI OPERATIVE



1. Inserire i bruciatori nelle aperture presenti sulla parte superiore della forgia.
2. Bloccare i bruciatori in posizione utilizzando le viti di fissaggio.
- 3.1 Posizionare i mattoni refrattari all'interno della fucina, sotto il bruciore.
- 3.2 È necessario aggiungere mattoni refrattari per bloccare il calore su un lato della porta per garantire la temperatura di riscaldamento.
- 4.1 Collegamento del tubo, delle valvole a sfera e dei bruciatori.
- 4.2 Collegare il tubo ad un'estremità della valvola a sfera e fissarlo con la gola cerchio.
- 4.3 Collegare un'estremità della valvola a sfera al bruciore. Avvitare l'ugello al raccordo rosso linea. Quindi serrare le viti sopra.

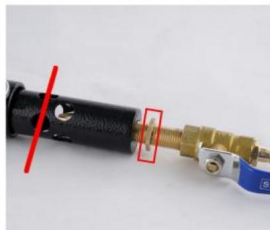

5. Collegare il regolatore a una bombola di propano.
6. Regolare la fiamma regolando l'ingresso dell'aria all'interno del bruciatore.

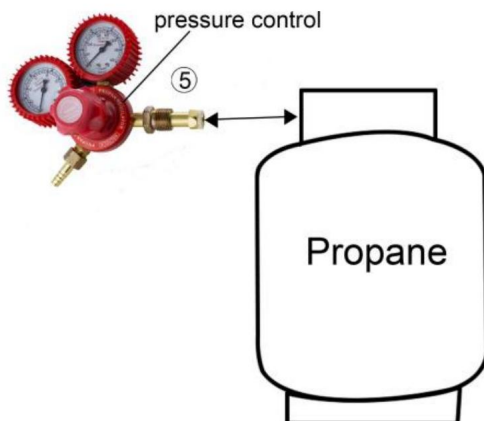

LISTA IMBALLAGGIO



DESCRIZIONE IMMAGINE QTY		DESCRIZIONE IMMAGINE QTY			
	Corpo della forgia	1		Telaio di supporto	1
	Alta temperatura guanti resistenti	1		Bruciatore	1
	Pinze	1		Cerchio per la gola	2
	Tubo del gas Tubo (270cm)	1		Valvola a sfera	1
	Pressione del gas Regolatore con Manometro	1		Nastro PTFE	1
	Mattoni refrattari (230mm*114mm*20mm)	1		Manuale d'uso	1


Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito

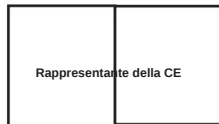

Azienda
Via Roma 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

FRAGUA

MODELO: FXDMDE01

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRAGUA

MODELO: FXDMDE01



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer las
Lea atentamente el manual de instrucciones.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

No seguir las precauciones y advertencias contenidas en estas instrucciones de montaje

Puede provocar lesiones corporales graves o la muerte o puede provocar un incendio o una explosión.
causando daños a la propiedad.

1. ADVERTENCIA: El montaje incorrecto de la forja puede ser peligroso. Siga las instrucciones
Instrucciones de montaje cuidadosamente.

2. ADVERTENCIA: No utilice la fragua a menos que todas las piezas estén en su lugar. La fragua debe
ser ensamblado correctamente de acuerdo con las instrucciones de montaje por un profesional calificado
profesional.

3. ¡PRECAUCIÓN! Nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben cerrar los puertos de escape.
Desconectar completamente las puertas o los puertos abiertos. Esto podría causar daños graves.
y posibles lesiones corporales.

4. Evite permanecer de pie o moverse frente a las aberturas y los puertos de escape.
Las altas temperaturas se extienden aproximadamente dos pies desde cualquier abertura mientras se está en
Operación. Al recuperar objetos de una forja caliente, acérquese a ella desde un costado o
Abajo. Un poco de práctica te ayudará a adquirir habilidad para este procedimiento.

5. Coloque el yunque aproximadamente a cuatro o cinco pies al costado de la abertura de la forja.
para evitar el calor cuando la fragua está en funcionamiento.

6. La unidad calentará objetos grandes a temperatura de fraguado con la puerta abierta, pero
Tomará un poco más de tiempo.

7. Nunca deje la línea de presión activada cuando no esté en uso. Siempre corte la válvula de bola y
válvula del tanque cerrada para almacenamiento.

8. El gas propano tiene un olor fuerte. Nunca deje funcionando la unidad si percibe olor a gas.
está presente. Apague la unidad y verifique todas las conexiones con agua jabonosa.

Fugas. NUNCA use una llama para verificar si hay fugas de gas. No reanude el uso hasta que se haya comprobado la situación.
Las reparaciones las realiza una compañía de gas calificada o hasta que se comuniquen con el fabricante.
para solicitar ayuda.

9. Todas las válvulas, manómetros, reguladores y mangueras deben revisarse semanalmente para detectar desgaste.

Reemplace según sea necesario. Un buen mantenimiento es imprescindible con los equipos a gas.

10. Cuando el revestimiento de fibra cerámica se vuelve más delgado que una pulgada, se requiere un aislamiento adecuado.

No se logra. Los revestimientos de repuesto se pueden comprar a través de su distribuidor local o

El fabricante. Asegúrese de indicar el número de modelo y el estilo de la forja al realizar el pedido.

Cuando llegue el momento de revestir su fragua, debe usar guantes y una máscara antipolvo.

Manipulación del revestimiento usado. El revestimiento viejo debe humedecerse completamente con un aerosol.

Botella de agua antes de retirarla. Después de retirarla, debe colocarse en una bolsa de plástico.

y desecharse inmediatamente. Se incluyen instrucciones completas con el

compra de un nuevo revestimiento.

11. No permita que la manguera entre en contacto con acero caliente o llamas.

12. Durante el funcionamiento, el usuario debe permanecer siempre en las inmediaciones del

Fragua. Nunca deje la fragua encendida sin vigilancia.

13. Al operar su producto: Mantenga las manos y la ropa alejadas de la cámara, no

No toque el horno mientras esté en uso o hasta que haya transcurrido suficiente tiempo de enfriamiento.

La forja genera temperaturas extremadamente altas que pueden provocar quemaduras graves o un incendio.

14. Peligro de quemadura: al utilizar la fragua, la temperatura de la superficie de la fragua y

Los componentes alcanzarán hasta 600 °F. No toque ninguna parte de la fragua mientras el

La fragua se está calentando o está caliente. No coloque la fragua cerca de una pared o de material inflamable.

Deje que la fragua se enfríe completamente antes de manipularla.



15. Se requiere equipo de protección personal al manipular Rigidizer, Satanite

Refractario y manta aislante durante la instalación.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	FXDMDE01
Número de quemadores	1 uds.
Número de puertas del horno	0 piezas
Temperatura máxima	1350±3%(Cuando la presión atmosférica es mayor a 20 psi)
Es hora de que el aire arda para que llegue temperatura máxima	5±1 minuto
Capacidad del horno	6 litros

NOTA IMPORTANTE

Este producto está diseñado para uso en exteriores (el uso de este equipo sin las instrucciones La ventilación puede provocar asfixia). Lea atentamente estas instrucciones antes de Ensamblaje de las unidades de manguera y regulador. Las fugas de gas pueden ser extremadamente peligrosas. peligroso.



Nota:

1. No es necesario forzar estos accesorios hasta el extremo, sin embargo, es importante para utilizar el tamaño de llave adecuado al apretar las piezas. Una vez que la unidad está ensamblado, abra la presión de gas desde el tanque hasta la válvula de bola y use jabón agua para comprobar si hay fugas en todas las juntas.

2. Nota: Ajuste la manta aislante en la boca del mosquito a la  Se muestra en la imagen antes de usar.

Asegúrese de que el algodón de alta temperatura no bloquee la boca del mosquito.

en absoluto. El funcionamiento incorrecto puede provocar daños en el cuerpo del horno y situaciones de peligro.

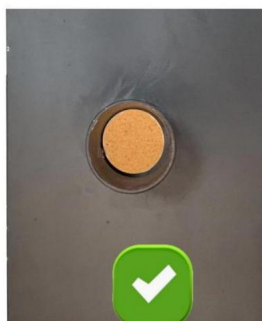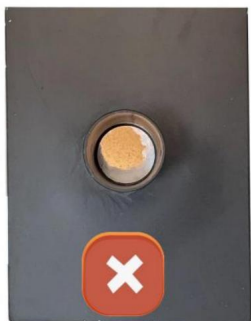

PASOS DE LA OPERACIÓN



1. Deslice los quemadores en las aberturas de la parte superior de la forja.

2. Bloquee los quemadores en su posición utilizando los tornillos de fijación.

3.1 Coloque el ladrillo refractario dentro de la forja debajo del quemador.

3.2 Es necesario agregar ladrillos refractarios para bloquear el calor en un lado de la puerta.
para garantizar la temperatura de calentamiento.


4.1 Conexión del tubo, válvulas de bola y quemadores.

4.2 Conecte el tubo a un extremo de la válvula de bola y asegúrelo con la garganta.


aro.

4.3 Conecte un extremo de la válvula de bola al quemador. Enrosque la boquilla en el conector rojo.

línea. Luego apriete los tornillos de arriba.

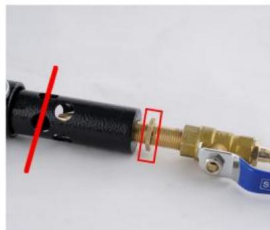

5. Conecte el regulador a un tanque de propano.
6. Ajuste la llama ajustando la entrada de aire dentro del quemador.

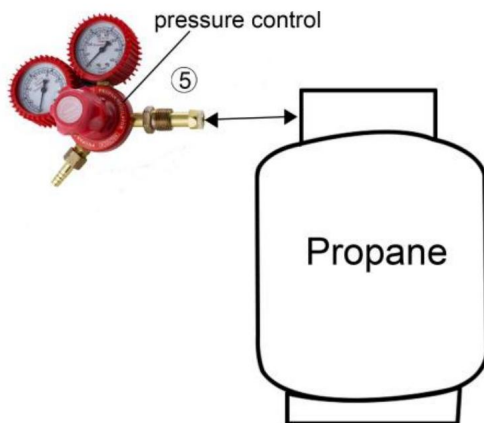

LISTA DE EMBALAJE

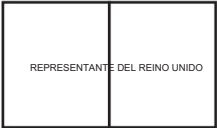


IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Cuerpo de forja	1		Marco de soporte	1
	Temperatura alta guantes resistentes	1		Quemador	1
	Tenazas	1		Aro de garganta	2
	Manguera de gas Tubo (270cm)	1		Válvula de bola	1
	Presión de gas Regulador con Manómetro	1		Cinta de PTFE	1
	Ladrillos refractarios (230 mm x 114 mm x 20 mm)	1		Manual de usuario	1

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SMEDJA

MODELL: FXDMDE01

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SMEDJA

MODELL: FXDMDE01



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder och varningar som finns i denna monteringsanvisning kan leda till allvarliga kroppsskador eller dödsfall eller kan leda till brand eller explosion orsakar skada på egendom.

1. **WARNING -** Felaktig montering av smide kan vara farligt. Följ monteringsanvisningen noggrant.
2. **WARNING -** Använd inte smedjan om inte alla delar är på plats. Smedjan måste monteras korrekt enligt monteringsanvisningarna av en kvalificerad professionell.
3. **WARNING!!!** Avgasportarna får aldrig under några omständigheter stängas av helt på dörrarna eller öppna portar. Detta kan orsaka allvarlig skada och eventuell kroppsskada.
4. Undvik att stå eller flytta dig fram till öppningar och avgasportar. Ytterst höga temperaturer sträcker sig cirka två fot från alla öppningar när du är i drift. När du hämtar föremål från en varm smedja närma dig den från sidan eller botten. Lite. övning kommer att hjälpa dig att förvärva en färdighet för denna procedur.
5. Placera städet cirka fyra till fem fot vid sidan av smidesöppningen för att undvika värme när smedjan är i drift.
6. Enheten kommer att värma stora föremål till smidestemperatur med dörren öppen, men det kommer att ta lite längre tid.
7. Lämna aldrig ledningstrycket på när det inte används. Klipp alltid av kulventilen och tankventil av för förvaring.
8. Propangas har en stark lukt. Fortsätt aldrig att köra enheten om det luktar gas är närvarande. Stäng av enheten och kontrollera alla anslutningar med tvålvatten läckor. Använd **ALDRIG** låga för att kontrollera om det finns gasläckor. Återuppta inte användningen förrän den är korrekt reparationer görs av ett kvalificerat gasföretag eller tills du kontaktar tillverkaren för hjälp.

9. Alla ventiler, mätare, regulatorer och slangar bör kontrolleras varje vecka med avseende på slitage.

Byt ut vid behov. Bra underhåll är ett måste med gasutrustning.

10. När det keramiska fiberfodret blir tunnare än en tum, korrekt isolering inte uppnås. Ersättningsfoder kan köpas från din lokala återförsäljare eller tillverkaren. Var noga med att ange modellnummer och stil på smedjan vid beställning.

När det är dags att fodra om din smedja bör du bära handskar och dammask när hantera den använda linern. Det gamla fodret ska blötas ner ordentligt med en spray flaska vatten innan borttagning. Efter borttagning ska den läggas i en plastpåse och kasseras omedelbart. Kompletta instruktioner medföljer köp av en ny liner.

11. Låt inte slangen komma i kontakt med hett stål eller lågor.

12. Under drift ska användaren alltid vistas i omedelbar närhet av smedja. Lämna aldrig eldad smedja utan uppsikt.

13. När du använder din produkt: Håll händer och kläder borta från kammaren, gör det inte röra ugnen när den används eller förrän tillräcklig kylningstid har passerat smedja genererar extremt höga temperaturer som kan orsaka allvarliga brännskador eller brand.

14. Burmrisk: Vid användning av smedjan, smedjans ytemperatur och komponenter kommer att nå upp till 600°F. Rör inte någon del av smedjan medan smedjan blir varm eller varm. Placera inte smedjan nära en vägg eller brandfarligt material. Låt smedjan svalna helt innan du hanterar den.



15. Personlig skyddsutrustning krävs vid hantering av Rigidizer, Satanite Eldfast och isoleringsfilt under in-stellation.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	FXDMDE01
Antal brännare	1 st
Antal ugnsdörrar	0 st
Maximal temperatur	1350 $\pm$ 3%(När atmosfärstrycket är större än 20psi)
Dags för luftbränning att nå maximal temperatur	5 $\pm$ 1 min
Ugnskapacitet	6L

VIKTIG ANMÄRKNING



Denna produkt är avsedd för utomhusbruk (Användning av denna utrustning utan korrekt ventilation kan leda till kvävning). Läs dessa instruktioner noggrant innan montering av slang och regulatorenheter. Läckande gas kan vara extremt farlig.

Notera:

1. Det är inte nödvändigt att tvinga dessa kopplingar till det yttersta, men det är viktigt att använda rätt skiftnyckelstorlek när du drar åt delarna. När enheten är monterad, vrid på gastrycket från tanken till kulventilen och använd tvåll vatten för att kontrollera läckor på alla leder.

2. Notera: Justera isoleringsfilten vid muskötens nosparti till $\ddot{y}$ visas på bilden före användning.

se till att högtemperaturbomullen inte blockerar muskötens nosparti
alls. Felaktig användning kan leda till skador på ugnens kropp och fara.

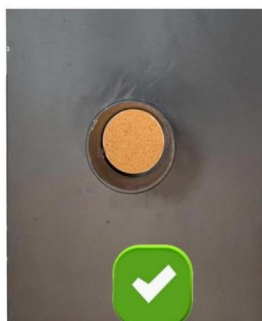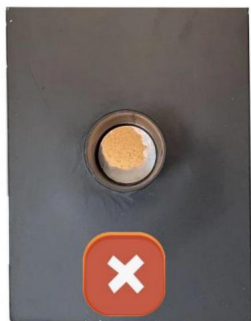

DRIFTSTEG



1. Skjut in brännarna i öppningarna på toppen av smedjan.

2. Lås brännarna på plats med hjälp av ställskruvarna.

3.1 Placera eldsten i smedjan under brännaren.

3.2 Det är nödvändigt att lägga till eldfasta tegelstenar för att blockera värmen på ena sidan av dörren för att säkerställa uppvärmningstemperaturen.


4.1 Anslutning av rör , kulventiler och brännare.

4.2 Anslut slangen till ena änden av kulventilen och säkra den med halsen båge.

4.3 Anslut ena änden av kulventilen till brännaren. Skruva munstycket till det röda linje. Dra sedan åt skruvarna ovanför.



5. Anslut regulatorn till en propantank.
6. Justera lågan genom att justera luftintaget inuti brännaren.

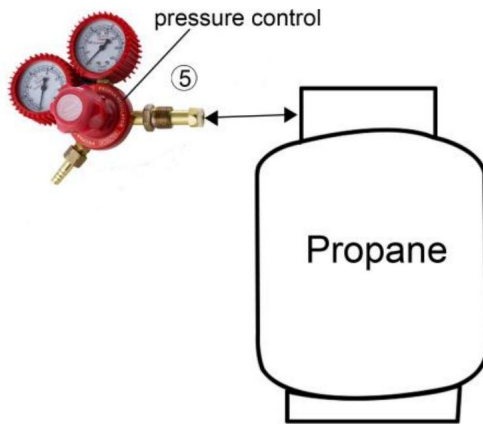

PACKLISTA



BILD	BESKRIVNING	ANTAL	BILD	BESKRIVNING	ANTAL
	Forge Body	1		Stödram	1
	Hög temperatur resistent handskar	1		Brännare	1
	Tång	1		Halsbåge	2
	Gasslang Rör (270 cm)	1		Kulventil	1
	Gasträck Regulator med Manometer	1		PTFE-tejp	1
	Eldfasta tegelstenar (230mm*114mm*20mm)	1		Användarmanual	1

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

SMEDERIJ

MODEL: FXDMDE01

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SMEDERIJ

MODEL: FXDMDE01



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN

Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in deze montage-instructie kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood, of kan leiden tot brand of een explosie schade aan eigendommen veroorzaken.

1. **WAARSCHUWING** - Onjuiste montage van de smidse kan gevaarlijk zijn. Volg de montage-instructies zorgvuldig door.
2. **WAARSCHUWING** - Gebruik de smidse niet tenzij alle onderdelen op hun plaats zitten. De smidse moet volgens de montage-instructies door een gekwalificeerde vakman vakkundig worden gemonteerd professioneel.
3. **LET OP!!!** De uitlaatpoorten mogen onder geen beding worden afgesloten. helemaal uit op de deuren of open-end poorten. Dit kan ernstige schade veroorzaken en mogelijk lichamelijk letsel.
4. Vermijd het staan of bewegen naar de voorkant van openingen en uitlaatpoorten. Extreem hoge temperaturen strekken zich uit tot ongeveer twee voet van alle openingen terwijl in operatie. Wanneer u objecten uit een hete smidse haalt, benader deze dan van de zijkant of onderkant. Een beetje oefening zal je helpen een vaardigheid voor deze procedure te verwerven.
5. Plaats het aambeeld ongeveer vier tot vijf voet naast de smidseopening om hitte te vermijden wanneer de smidse in werking is.
6. Het apparaat verwarmt grote objecten tot de smeedtemperatuur met de deur open, maar het zal iets langer duren.
7. Laat de lijn nooit onder druk staan als u hem niet gebruikt. Snijd altijd de kogelkraan en Tankklep open voor opslag.
8. Propaangas heeft een sterke geur. Laat het apparaat nooit draaien als de gaslucht is aanwezig. Schakel het apparaat uit en controleer alle verbindingen met zeepsop op lekkages. Gebruik NOOIT een vlam om te controleren op gaslekken. Gebruik het pas weer als het goed is reparaties worden uitgevoerd door een gekwalificeerd gasbedrijf of totdat u contact opneemt met de fabrikant voor hulp.

9. Alle kleppen, meters, regelaars en slangen dienen wekelijks op slijtage te worden gecontroleerd.

Vervang indien nodig. Goed onderhoud is een must bij gasapparatuur.

10. Wanneer de keramische vezelvoering dunner wordt dan één inch, is een goede isolatie noodzakelijk wordt niet bereikt. Vervangende liners kunnen worden gekocht bij uw lokale dealer of

de fabrikant. Zorg ervoor dat u het modelnummer en de stijl van de smidse opgeeft bij het bestellen.

Wanneer het tijd is om uw smidse opnieuw te bekleden, moet u handschoenen en een stofmasker dragen het hanteren van de gebruikte liner. De oude liner moet grondig worden bevochtigd met een spray

fles water voor verwijdering. Na verwijdering moet het in een plastic zak worden geplaatst

en onmiddellijk worden weggegooid. Volledige instructies zijn bij de

aankoop van een nieuwe voering.

11. Zorg ervoor dat de slang niet in contact komt met heet staal of vlammen.

12. Tijdens de werking moet de gebruiker altijd in de directe nabijheid van de

smederij. Laat een smidse die is afgevuurd nooit onbeheerd achter.

13. Houd bij het bedienen van uw product uw handen en kleding uit de buurt van de kamer.

Raak de oven niet aan terwijl deze in gebruik is of totdat er voldoende afkoelingstijd is verstreken,

Bij het smeden ontstaan extreem hoge temperaturen die ernstige brandwonden of brand kunnen veroorzaken.

14. Brandgevaar: Bij gebruik van de smidse kan de oppervlaktetemperatuur van de smidse en

componenten bereiken temperaturen tot 600°F. Raak geen enkel deel van de smidse aan terwijl de

smidse warmt op of is heet. Plaats de smidse niet in de buurt van een muur of brandbaar materiaal.

Laat het smeedstuk volledig afkoelen voordat u het aanraakt.



15. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist bij het hanteren van Rigidizer, Satanite

Refractair materiaal en isolatiedeken tijdens in-stallation.

PRODUCTPARAMETERS



Model	FXDMDE01
Aantal branders	1 st.
Aantal oventeuren	0 stuks
Maximale temperatuur	1350 $\pm$ 3% (wanneer de atmosferische druk is groter dan 20 psi)
Tijd voor luchtverbranding om te bereiken maximale temperatuur	5 $\pm$ 1min
Capaciteit van de oven	6L

BELANGRIJKE OPMERKING

Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis (gebruik van dit apparaat zonder de juiste ventilatie kan leiden tot verstikking). Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het monteren van de slang- en regelaarunits. Lekkend gas kan extreem zijn gevaarlijk.

Opmerking:

1. Het is niet nodig om deze fittingen tot het uiterste te forceren, maar het is wel belangrijk om de juiste sleutelmaat te gebruiken bij het vastdraaien van de onderdelen. Zodra de unit is gemonteerd, draai de gasdruk van de tank naar de kogelkraan en gebruik zeepsop water om te controleren of er lekken zijn bij alle verbindingen.
2. Let op: pas de isolatiedeken bij de loop van het musket aan op de $\ddot{y}$ zoals weergegeven op de afbeelding voor gebruik. Zorg ervoor dat het katoen met hoge temperatuur de loop van het musket niet blokkeert helemaal niet. Onjuiste bediening kan leiden tot schade aan de ovenbehuizing en gevaar.

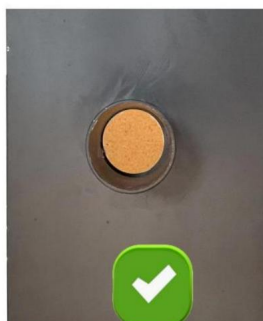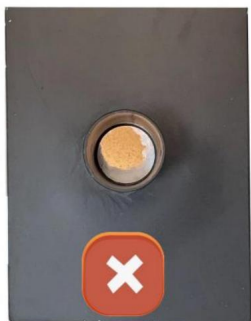

BEDIENINGSSTAPPEN



1. Schuif de branders in de openingen aan de bovenkant van de smidse.

2. Zet de branders vast met de stelschroeven.

3.1 Plaats de vuurvaste steen in de smidse, onder de brander.

3.2 Het is noodzakelijk om vuurvaste stenen toe te voegen om de hitte aan één kant van de deur te blokkeren om de verwarmingstemperatuur te garanderen.


4.1 Aansluiten van de buis, kogelkranen en branders.

4.2 Sluit de buis aan op één uiteinde van de kogelkraan en zet deze vast met de keel hoepel.

4.3 Sluit een uiteinde van de kogelkraan aan op de brander. Schroef de sproeier op de rode lijn. Draai vervolgens de schroeven hierboven vast.



5. Sluit de regelaar aan op een propaantank.
6. Regel de vlam door de luchtinlaat in de brander aan te passen.

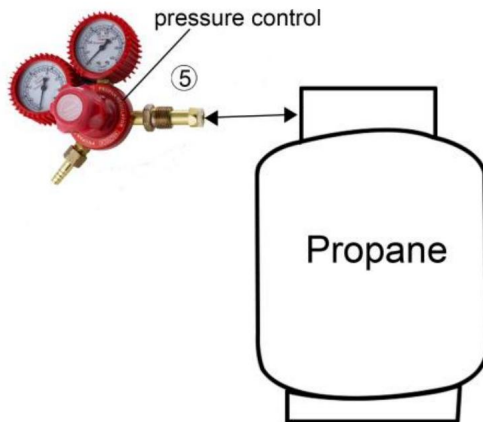

PAKLIJST



AFBEELDING	BESCHRIJVING	HOEEELHEID	AFBEELDING	BESCHRIJVING	HOEEELHEID
	Smeed lichaam	1		Ondersteuningsframe	1
	Hoge temperatuur resistente handschoenen	1		Brander	1
	Tang	1		Keel hoepel	2
	Gasslang Pijp (270cm)	1		Kogelkraan	1
	Gasdruk Regelaar met Manometer	1		PTFE-tape	1
	Vuurvaste stenen (230 mm * 114 mm * 20 mm)	1		Gebruiksaanwijzing	1

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Romeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

FORGE

MODÈLE : FXDMDE01

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FORGE

MODÈLE : FXDMDE01



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Non-respect des précautions et avertissements contenus dans cette instruction d'assemblage
peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort ou peut provoquer un incendie ou une explosion
causant des dommages matériels.

1. AVERTISSEMENT - Un montage incorrect de la forge peut être dangereux. Suivez les

Lisez attentivement les instructions de montage.

2. AVERTISSEMENT - N'utilisez pas la forge à moins que toutes les pièces ne soient en place. La forge doit
être correctement assemblée conformément aux instructions de montage par un professionnel qualifié
professionnel.

3. ATTENTION !!! Les orifices d'échappement ne doivent en aucun cas être fermés
complètement éteint sur les portes ou les ports ouverts. Cela pourrait causer de graves dommages
et d'éventuelles blessures corporelles.

4. Évitez de vous tenir debout ou de vous déplacer devant les ouvertures et les orifices d'échappement.
les températures élevées s'étendent à environ deux pieds de toutes les ouvertures pendant
opération. Lors de la récupération d'objets d'une forge à chaud, approchez-la par le côté ou
bas. Un peu de pratique vous aidera à acquérir une compétence pour cette procédure.

5. Placez l'enclume à environ quatre à cinq pieds du côté de l'ouverture de la forge.
pour éviter la chaleur lorsque la forge est en fonctionnement.

6. L'appareil chauffera de gros objets à la température de forgeage avec la porte ouverte, mais il
Cela prendra un peu plus de temps.

7. Ne laissez jamais la pression de la conduite en marche lorsqu'elle n'est pas utilisée. Coupez toujours le robinet à boisseau sphérique et
vanne du réservoir fermée pour le stockage.

8. Le gaz propane dégage une forte odeur. Ne continuez jamais à faire fonctionner l'appareil si l'odeur du gaz
est présent. Arrêtez l'appareil et vérifiez toutes les connexions avec de l'eau savonneuse pour
fuites. NE JAMAIS utiliser de flamme pour vérifier les fuites de gaz. Ne pas reprendre l'utilisation avant d'avoir effectué les opérations appropriées.
les réparations sont effectuées par une entreprise de gaz qualifiée ou jusqu'à ce que vous contactiez le fabricant
pour obtenir de l'aide.

9. Toutes les vannes, jauges, régulateurs et tuyaux doivent être vérifiés chaque semaine pour détecter toute trace d'usure.

Remplacez-le si nécessaire. Un bon entretien est indispensable pour les équipements à gaz.

10. Lorsque la doublure en fibre céramique devient plus fine qu'un pouce, une isolation appropriée n'est pas atteinte. Des doublures de remplacement peuvent être achetées auprès de votre revendeur local ou le fabricant. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et le style de la forge lors de la commande.

Lorsqu'il est temps de regarnir votre forge, vous devez porter des gants et un masque anti-poussière lorsque manipulation du revêtement usagé. L'ancien revêtement doit être soigneusement mouillé avec un spray bouteille d'eau avant de la retirer. Après le retrait, elle doit être placée dans un sac en plastique et éliminé immédiatement. Des instructions complètes sont incluses avec le achat d'un nouveau paquebot.

11. Ne laissez pas le tuyau entrer en contact avec de l'acier chaud ou des flammes.

12. Pendant le fonctionnement, l'utilisateur doit toujours rester à proximité immédiate de l'appareil. forge. Ne laissez jamais une forge allumée sans surveillance.

13. Lorsque vous utilisez votre produit : Gardez les mains et les vêtements éloignés de la chambre, ne ne touchez pas le four pendant son fonctionnement ou jusqu'à ce qu'un temps de refroidissement suffisant se soit écoulé, La forge génère une température extrêmement élevée qui peut provoquer de graves brûlures ou un incendie.

14. Risque de brûlure : lors de l'utilisation de la forge, la température de surface de la forge et composants atteindront jusqu'à 600 ° F. Ne touchez aucune partie de la forge pendant La forge chauffe ou est chaude. Ne placez pas la forge près d'un mur ou d'un matériau inflammable. Laissez la forge refroidir complètement avant de la manipuler.



15. Un équipement de protection individuelle est requis lors de la manipulation de Rigidizer, Satanite Réfractaire et couverture isolante pendant l'installation.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	FXDMDE01
Nombre de brûleurs	1 pièce
Nombre de portes de four	0 pièce
Température maximale	1350±3% (lorsque la pression atmosphérique est supérieur à 20 psi)
Il est temps que l'air brûlant atteigne température maximale	5±1min
Capacité du four	6L



NOTE IMPORTANTE

Ce produit est destiné à une utilisation en extérieur (Utilisation de cet équipement sans précautions appropriées) ventilation pourrait entraîner une asphyxie). Lisez attentivement ces instructions avant assemblage des unités de tuyau et de régulateur. Une fuite de gaz peut être extrêmement dangereux.

Note:

1. Il n'est pas nécessaire de forcer ces raccords à l'extrême, cependant, il est important d'utiliser la taille de clé appropriée lors du serrage des pièces. Une fois l'unité assemblé, ouvrez la pression du gaz du réservoir au robinet à boisseau sphérique et utilisez de l'eau savonneuse de l'eau pour vérifier les fuites sur tous les joints.

2. Remarque : Veuillez ajuster la couverture isolante au niveau de la bouche du mousquet à la ✓ montré sur la photo avant utilisation. assurez-vous que le coton haute température ne bloque pas le canon du mousquet. Un fonctionnement incorrect peut entraîner des dommages au corps du four et un danger.

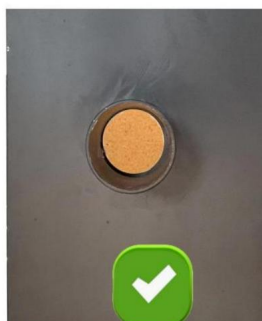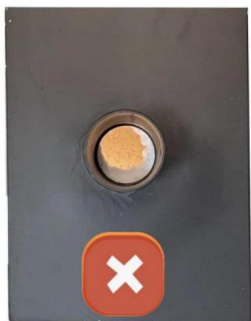

ÉTAPES DE L'OPÉRATION



1. Faites glisser les brûleurs dans les ouvertures situées sur le dessus de la forge.

2. Verrouillez les brûleurs en position à l'aide des vis de réglage.


3.1 Placer la brique réfractaire à l'intérieur de la forge sous le brûleur.

3.2 Il est nécessaire d'ajouter des briques réfractaires pour bloquer la chaleur d'un côté de la porte pour assurer la température de chauffage.


4.1 Raccordement du tube, des vannes à boisseau sphérique et des brûleurs.

4.2 Connectez le tube à une extrémité du robinet à boisseau sphérique et fixez-le avec la gorge cerceau.

4.3 Raccordez une extrémité du robinet à boisseau sphérique au brûleur. Vissez la buse sur le ligne. Serrez ensuite les vis ci-dessus.

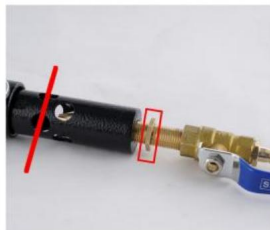

5. Connectez le régulateur à un réservoir de propane.
6. Réglez la flamme en ajustant l'admission d'air à l'intérieur du brûleur.

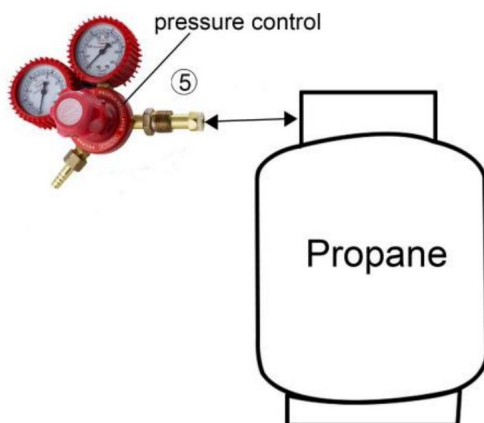

LISTE DE COLISAGE



IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ	IMAGE	DESCRIPTION	QTÉ
	Corps de forge	1		Cadre de support	1
	Haute température gants résistants	1		Brûleur	1
	Pinces	1		Cerceaux de gorge	2
	Tuyau de gaz Tuyau (270 cm)	1		Robinet à boisseau sphérique	1
	Pression du gaz Régulateur avec Manomètre	1		Ruban PTFE	1
	Briques réfractaires (230 mm x 114 mm x 20 mm)	1		Manuel d'utilisation	1

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

SCHMIEDE

MODELL: FXDMDE01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHMIEDE

MODELL: FXDMDE01



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die
Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Nichtbefolgen der in dieser Montageanleitung enthaltenen Vorsichts- und Warnhinweise
kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen oder einen Brand oder eine Explosion verursachen
Sachschaden verursachen.

1. **WARNUNG** - Eine unsachgemäße Montage der Schmiede kann gefährlich sein. Befolgen Sie die
Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.
2. **WARNUNG** - Benutzen Sie die Schmiede nicht, wenn nicht alle Teile vorhanden sind. Die Schmiede muss
von einem qualifizierten Fachbetrieb entsprechend der Montageanleitung zusammengebaut werden.
Professional.
3. **ACHTUNG!!!** Unter keinen Umständen dürfen die Auslassöffnungen verschlossen werden.
vollständig an den Türen oder offenen Anschlüssen abschalten. Dies könnte zu schweren Schäden führen
und mögliche Körperverletzungen.
4. Vermeiden Sie es, vor Öffnungen und Abluftöffnungen zu stehen oder sich dort aufzuhalten.
hohe Temperaturen reichen etwa zwei Fuß von allen Öffnungen, während in
Betrieb. Wenn Sie Gegenstände aus einer heißen Schmiede entnehmen, nähern Sie sich ihr von der Seite oder
unten. Mit ein wenig Übung können Sie sich dieses Verfahren aneignen.
5. Platzieren Sie den Amboss etwa vier bis fünf Fuß seitlich der Schmiedeöffnung
um Hitzeentwicklung während des Schmiedebetriebs zu vermeiden.
6. Das Gerät erhitzt große Gegenstände bei geöffneter Tür auf Schmiedetemperatur, aber es
wird etwas länger dauern.
7. Lassen Sie den Leitungsdruck niemals eingeschaltet, wenn er nicht verwendet wird. Schließen Sie immer das Kugelventil und
Tankventil zur Lagerung geschlossen.
8. Propangas hat einen starken Geruch. Betreiben Sie das Gerät niemals weiter, wenn der Geruch von Gas
ist vorhanden. Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie alle Anschlüsse mit Seifenlauge auf
Lecks. Verwenden Sie NIEMALS eine Flamme, um nach Gaslecks zu suchen. Nehmen Sie die Verwendung erst wieder auf, wenn
Reparaturen von einem qualifizierten Gasunternehmen durchgeführt werden oder bis Sie den Hersteller kontaktieren
um Hilfe.

9. Alle Ventile, Messgeräte, Regler und Schläuche sollten wöchentlich auf Verschleiß überprüft werden.

Bei Bedarf ersetzen. Eine gute Wartung ist bei Gasgeräten ein Muss.

10. Wenn die Keramikfaserauskleidung dünner als ein Zoll wird, ist eine ordnungsgemäße Isolierung erforderlich.

nicht erreicht wird. Ersatz-Liner erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder

der Hersteller. Geben Sie bei der Bestellung unbedingt die Modellnummer und den Schmiedestil an.

Wenn es Zeit ist, Ihre Schmiede neu auszukleiden, sollten Sie Handschuhe und eine Staubmaske tragen, wenn

Handhabung des gebrauchten Liners. Der alte Liner sollte gründlich mit einem Sprühgerät angefeuchtet werden.

Flasche Wasser vor dem Entfernen. Nach dem Entfernen sollte es in eine Plastiktüte gelegt werden

und sofort entsorgt werden. Eine vollständige Anleitung liegt dem

Kauf eines neuen Liners.

11. Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht mit heißem Stahl oder Flammen in Berührung kommt.

12. Während des Betriebs sollte sich der Benutzer immer in unmittelbarer Nähe des

Schmiede. Lassen Sie eine befeuerte Schmiede niemals unbeaufsichtigt.

13. Beim Betrieb Ihres Produkts: Halten Sie Hände und Kleidung von der Kammer fern,

Berühren Sie den Ofen nicht während des Betriebs oder bis eine ausreichende Abkühlzeit vergangen ist.

In der Schmiede entstehen extrem hohe Temperaturen, die schwere Verbrennungen oder Brände verursachen können.

14. Brenngefahr: Bei der Verwendung der Schmiede kann die Oberflächentemperatur der Schmiede und

Komponenten erreichen bis zu 600 °F. Berühren Sie keinen Teil der Schmiede, während die

Die Schmiede heizt sich auf oder ist heiß. Stellen Sie die Schmiede nicht in die Nähe einer Wand oder von brennbarem Material.

Lassen Sie die Schmiede vor der Handhabung vollständig abkühlen.



15. Persönliche Schutzausrüstung ist erforderlich beim Umgang mit Rigidizer, Satanite

Feuerfestes Material und Isolierdecke während der Installation.

PRODUKTPARAMETER

Modell	FXDMDE01
Anzahl Brenner	1 Stck.
Anzahl Ofentüren	0 Stck.
Maximaltemperatur	1350 $\pm$ 3%(Wenn der atmosphärische Druck ist größer als 20 psi)
Zeit bis zur Luftverbrennung Maximaltemperatur	5 $\pm$ 1 Minute
Ofenleistung	6 Liter

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Produkt ist für den Einsatz im Freien bestimmt (Verwendung dieses Geräts ohne entsprechende Belüftung kann zu Erstickung führen). Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Montage der Schlauch- und Reglereinheiten. Austretendes Gas kann extrem gefährlich.



Notiz:

1. Es ist nicht notwendig, diese Armaturen bis zum Äußersten zu forcieren, es ist jedoch wichtig beim Anziehen der Teile die richtige Schraubenschlüsselgröße zu verwenden. Sobald das Gerät zusammengebaut ist, schalten Sie den Gasdruck vom Tank zum Kugelhahn ein und verwenden Sie Wasser, um alle Verbindungen auf Lecks zu prüfen.

2. Hinweis: Bitte passen Sie die Isolierdecke an der Mündung der Muskete an die wie im Bild gezeigt, bevor Sie es verwenden.

Stellen Sie sicher, dass die Hochtemperatur-Baumwolle die Mündung der Muskete nicht blockiert


Bei unsachgemäßer Bedienung kann es zu Schäden am Ofenkörper und zu Gefahren kommen.

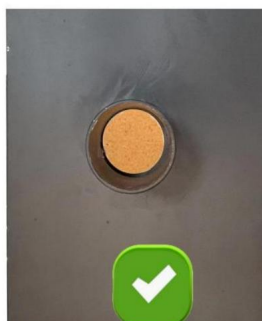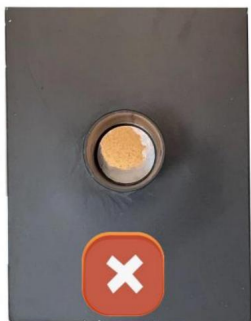


BEDIENUNGSSCHRITTE



1. Schieben Sie die Brenner in die Öffnungen oben auf der Esse.
2. Fixieren Sie die Brenner mit den Stellschrauben in ihrer Position.
- 3.1 Legen Sie einen Schamottstein in die Schmiede unter den Brenner.
- 3.2 Es ist notwendig, feuerfeste Steine hinzuzufügen, um die Hitze auf einer Seite der Tür zu blockieren um die Heiztemperatur sicherzustellen.
- 4.1 Rohr , Kugelhähne und Brenner anschließen .
- 4.2 Den Schlauch an einem Ende des Kugelhahns anschließen und mit der Kehle sichern Band.
- 4.3 Verbinden Sie ein Ende des Kugelhahns mit dem Brenner. Schrauben Sie die Düse an die rote Linie. Anschließend die Schrauben oben festziehen.

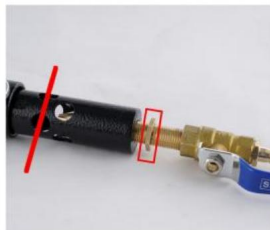

5. Schließen Sie den Regler an eine Propangasflasche an.
6. Passen Sie die Flamme an, indem Sie die Luftzufuhr im Brenner einstellen.

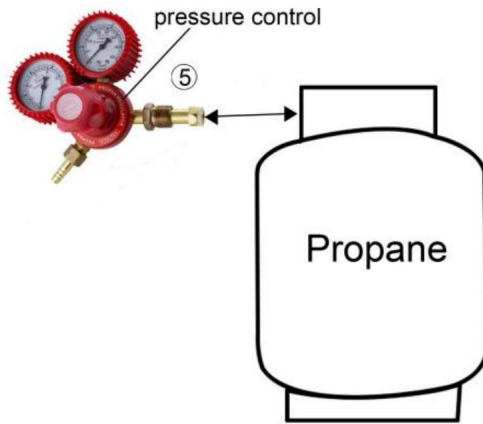

PACKLISTE



BILD	BESCHREIBUNG	MENGE	BILD	BESCHREIBUNG	MENGE
	Schmiedekörper	1		Stützrahmen	1
	Hohe Temperatur widerstandsfähige Handschuhe	1		Brenner	1
	Zange	1		Halsreif	2
	Gasschlauch Rohr (270cm)	1		Kugelhahn	1
	Gasdruck Regler Mit Manometer	1		PTFE-Band	1
	Feuerfeste Steine (230 mm x 114 mm x 20 mm)	1		Bedienungsanleitung	1


Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich

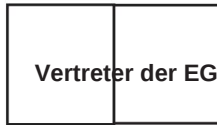

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Deutschland

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support