


GRAPHITE

- (PL) SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA AKUMULATOROWA
- (EN) CORDLESS ORBITAL SANDER
- (DE) AKKU-EXZENTERSCHLEIFER
- (RU) АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
- (UA) МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА ЕКСЦЕНТРИКОВА
АКУМУЛЯТОРНА
- (HU) AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ
- (RO) řLEFUITOR CU EXCENTRIC CU ACUMULATOR
- (CZ) AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA
- (SK) AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRÚSKA
- (SL) AKUMULATORSKI EKSSENTRIČNI BRUSILNIK
- (LT) AKUMULIATORINIS, EKSSENTRINIS ŠLIFUOKLIS
- (LV) AKUMULATORA EKSCENTRA SLÍPMAŠĪNA
- (EE) AKUTOITEL EKSTSENTRIKLIHVIA
- (BG) АКУМУЛАТОРЕН ЕКСЕНТЪРШЛАЙФ
- (HR) AKUMULATORSKA EKSCENTARSKA BRUSILICA
- (SR) AKUMULATORSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA
- (GR) ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ
- (ES) LIJADORA EXCÉNTRICA A BATERÍA
- (IT) LEVIGATRICE ROTORBITALE SENZA FILI
- (NL) ACCU EXCENTERSCHUURMACHINE
- (FR) PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL

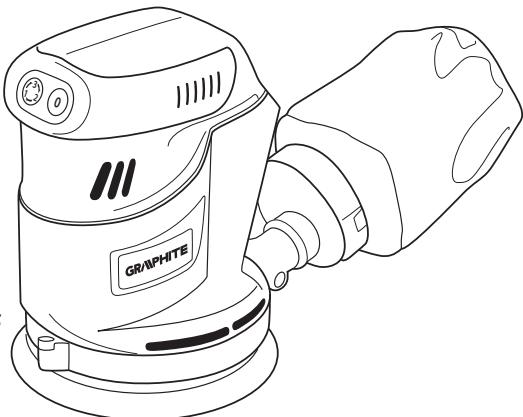

10*
L A T
D O S TĘPNOŚCI
C Z EŚCI ZAMIENNYCH

Sprawdź dostępność
części zamiennych
do tego produktu

skanując kod QR
lub wchodząc na
gtxservice.pl











58G014



* Części zamienne do tego produktu kupisz w gtxservice.pl przez min. 10 lat od jego zakupu.
Sklep gtxservice.pl realizuje min. 95% zamówień w skali roku.

(PL)	INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI).....	5
(EN)	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS.....	8
(DE)	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG.....	11
(RU)	ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	15
(UA)	ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ	19
(HU)	EREDETİ HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA	22
(RO)	TRADUCERE A INSTRUȚIUNILOR ORIGINALE	25
(CZ)	PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ.....	29
(SK)	PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE.....	32
(SL)	PREVOD IZVIRNIH NAVODIL	35
(LT)	ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS.....	38
(LV)	INSTRUKCIJU TULKOJUMS NO ORIĢINĀLVALODAS	41
(EE)	ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÖLGE	44
(BG)	ПРЕВОД НА ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	47
(HR)	PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA.....	51
(SR)	PREVOD ORGINALNOG UPUTSTVA	54
(GR)	ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.....	57
(ES)	TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL	61
(IT)	TRADUZIONE DELLEISTRUZIONI ORIGINALI	64
(NL)	VERTALING VAN ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING	68
(FR)	TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE	71

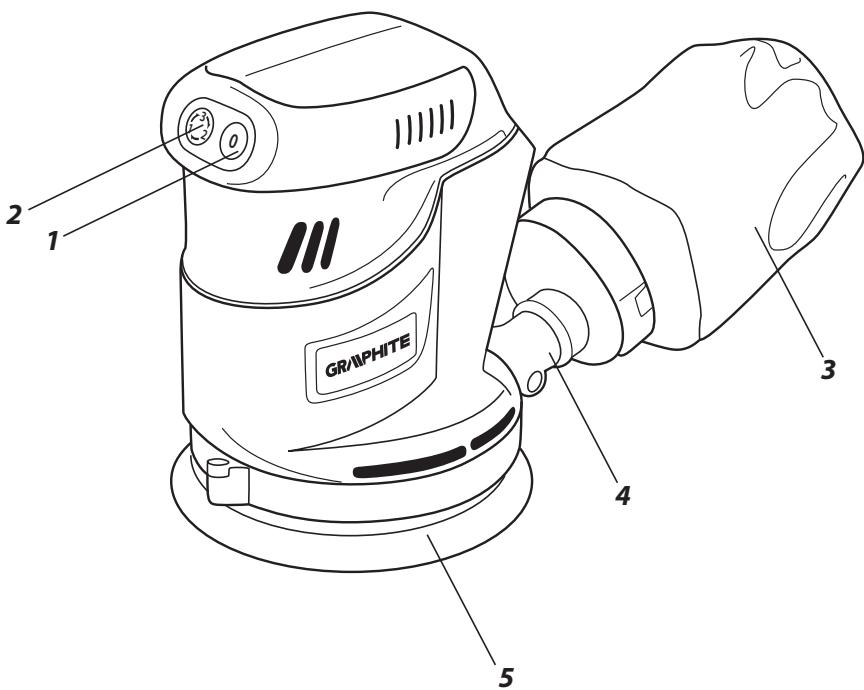

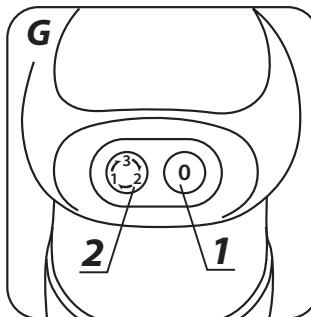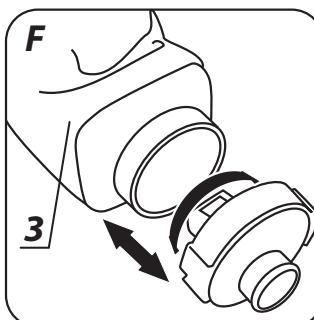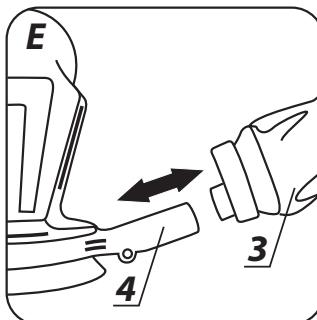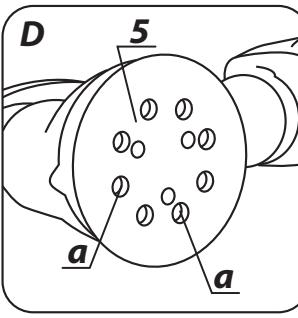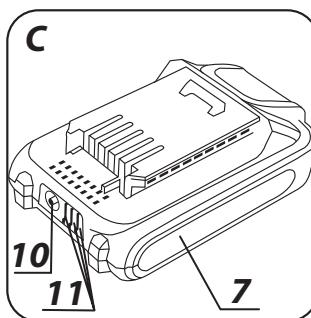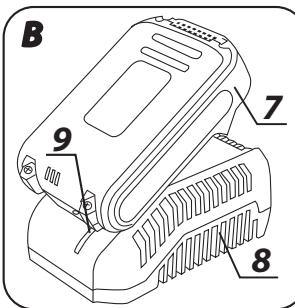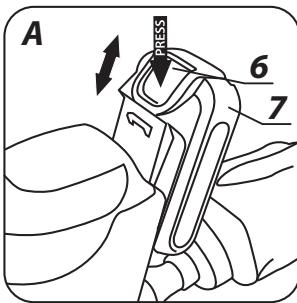

INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)



SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA AKUMULATOROWA 58G014

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARĘDZIA NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCIĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYZKORZYSTANIA.

SZCZEGÓLowe PRzEPISy BEZPIECZEŃSTWA

SZCZEGÓLNE PRzEPISy DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY SZLIFIERKĄ MIMOŚRODOWĄ

Podczas szlifowania powierzchni drewnianych i metalowych np. malowanych farbami z dodatkiem ołowiu, mogą powstawać szkodliwe/toksyczne pyły. Kontakt lub wdychanie takich pyłów może zagrażać zdrowiu obsługującego lub osobom postronnym. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej takie jak: półmaski filtrujące, okulary ochronne. Należy podłączyć instalację odciągającą pył.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SZLIFIERKI

- W czasie użytkowania należy szlifierkę trzymać pewnie, obiema rękami.
- Przed włączeniem szlifierki należy upewnić się czy nie dotyka ona papierem ściernym do materiału, który ma być obrabiany.
- Przed włączeniem szlifierki należy upewnić się czy papier ścierny jest umocowany pewnie.
- Nie wolno dotykać części szlifierki, które są w ruchu.
- Nie wolno odklądkać szlifierki po wyłączeniu przed zatrzymaniem się jej części ruchomych.
- Należy stosować maskę ochronną, jeżeli podczas szlifowania powstaje pył. Pył powstający podczas szlifowania powierzchni niektórych rodzajów drewna (np. drewno dębowe), niektórych metali (np. magnezu) oraz powierzchni malowanych farbą ołowioową jest szkodliwy. Pył dębowy jest rakotwórczy, natomiast opilki magnezu – wybuchowe.
- Kobiety w ciąży i dzieci nie powinny wchodzić do pomieszczenia, w którym za pomocą szlifierki usuwana jest farba zawierająca związki ołowiu.
- W pomieszczeniu, w którym za pomocą szlifierki usuwana jest farba zawierająca związki ołowiu, nie wolno jeść, pić lub palić.

W CZASIE UŻYTKOWANIA SZLIFIERKI

- Podczas pracy szlifierki zawsze należy stosować nauszniki przeciwchłodnowe i półmaskę ochronną.
- Szlifierka nie nadaje się do pracy na mokro.
- Przy pracy szlifierka ponad głowę operatora należy stosować gogle lub okulary przeciwodpryskowe.
- W czasie posługiwania się szlifierką nie wolno wywierać na nią nadmiernego nacisku, który mógłby doprowadzić do zatrzymania szlifierki.

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA AKUMULATORÓW

- Proces ładowania akumulatora powinien przebiegać pod kontrolą użytkownika.
- Należy unikać ładowania akumulatora w temperaturach poniżej 0°C.
- **Akumulatory należy ładować wyłącznie ładowarką zalecaną przez producenta. Użycie ładowarki przeznaczonej do ładowania innego typu akumulatorów stwarza ryzyko powstania pożaru.**
- W czasie, gdy akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich, jak spinacze do papieru, monety, klucze gwoździe, śruby, lub inne małe elementy metalowe, które mogą zewrzeć styki akumulatora. Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku uszkodzenia i/lub niewłaściwego użytkowania akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów. Należy wywietrzyć pomieszczenie, w razie dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi oddechowe.
- W warunkach ekstremalnych może wystąpić wyciek płynu z akumulatora. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia. Jeśli zostanie stwierdzony wyciek, należy postępować w sposób podany niżej:
 - ostrożnie wytrzeć płyn kawałkiem tkaniny. Unikać kontaktu płynu ze

skórą lub oczami.

- jeśli dojdzie do kontaktu płynu ze skórą, odpowiednie miejsce na ciele należy przemyć natychmiast obfitą ilością czystej wody, ewentualnie zneutralizować płyn za pomocą łagodnego kwasu, takiego jak sok cytrynowy lub ocet.
- jeśli płyn dostanie się do oczu, to należy je natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody, przez co najmniej 10 minut i zasięgnąć porady lekarza.

- **Nie wolno używać akumulatora, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w sposób nieprzewidziany, prowadząc do pożaru, wybuchu lub niebezpieczeństwa obrażeń.

- **Akumulatora nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody.**

- Akumulator należy zawsze utrzymywać z dala od źródła ciepła. Nie wolno pozostawić go na dłuższy czas w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura (w miejscowościach nasłonecznionych, w pobliżu grzejników lub gdziekolwiek tam, gdzie temperatura przekracza 50°C).

- **Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani nadmiernej temperatury.** Wystawianie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować eksplozję.

UWAGA! Temperatura 130°C może być określona jako 265°F.

- **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi. Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć niebezpieczeństwo pożaru.**

NAPRAWA AKUMULATORÓW:

- **Nie wolno naprawiać uszkodzonych akumulatorów.** Wykonywanie napraw akumulatora jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.

- **Zużyty akumulator należy dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją tego typu niebezpiecznych odpadów.**

WSKÄRKE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ŁADOWARKI

- **Ładowarki nie wolno wystawiać na działanie wilgoci lub wody.** Przedostanie się wody do ładowarki zwiększa ryzyko porażenia. Ładowarka można stosować tylko wewnątrz suchych pomieszczeń.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych lub czyszczenia ładowarki należy odłączyć ją od zasilania z sieci.
- **Nie korzystać z ładowarki umieszczonej na łatwopalnym podłożu (np. papier, tekstylia) ani w sąsiedztwie łatwopalnych substancji.** Ze względu na wzrost temperatury ładowarki podczas procesu ładowania istnieje niebezpieczeństwo pożaru.

- **Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku.** W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – nie należy używać ładowarki. **Nie wolno podejmować prób rozbierania ładowarki.** Wszelkie naprawy trzeba powierzać autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu. Niewłaściwie przeprowadzony montaż ładowarki grozi porażeniem elektrycznym lub pożarem.

- Dzieci i niepełnosprawne fizycznie, emocjonalnie lub psychicznie osoby oraz inne osoby, których doświadczenie lub wiedza jest niewystarczające aby obsługiwać ładowarkę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, nie powinny obsługiwać ładowarki bez nadzoru osoby odpowiedzialnej. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie obsłużone w następstwie czego może dojść do obrażeń.

- **Gdy ładowarka nie jest użytkowana należy odłączyć ją od sieci elektrycznej.**

- **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania, nie wolno ładować akumulatora w temperaturze wykraczającej poza zakres określony w tabeli danych znamionowych w instrukcji obsługi.** Ładowanie niewłaściwe lub w temperaturze spoza określonego przedziału może uszkodzić akumulator i zwiększyć nie bezpieczeństwo pożaru.

NAPRAWA ŁADOWARKI

- **Nie wolno naprawiać uszkodzonej ładowarki.** Wykonywanie napraw ładowarki jest dopuszczalne wyłącznie przez producenta lub w autoryzowanym serwisie.

- **Zużytą ładowarkę należy dostarczyć do punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów.**

UWAGA! Urządzenie służy do pracy wewnątrz pomieszczeń. Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia,

stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szcątkowej doznania urazów podczas pracy.

Akumulatory Li-Ion mogą wycieć, zapalić się lub wybuchnąć, jeśli zostaną nagrzane do wysokich temperatur lub zwarte. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Nie należy otwierać akumulatora. Akumulatory Li-Ion zawierają elektroniczne urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie.

Objaśnienie zastosowanych piktogramów



- Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych.
- Stosuj okulary ochronne i ochronniki słuchu.
- Pracuj w masce ochronnej.
- Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
- Chronić przed deszczem.
- Stosować wewnątrz pomieszczeń, chronić przed wodą i wilgocią.
- Recykling.
- Druża klasa ochronności.
- Selektywne zbieranie.
- Nie wrzucać ogniw do ognia.
- Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego.
- Nie dopuszczać do nagrzania powyżej 50°C.

BUDOWA I PRZESZCZĘŚCIE

Szlifarka mimośrodowa jest elektronarzędziem zasilanym z akumulatora. Napięć stanowi silnik komutatorowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Szlifarka mimośrodowa jest przeznaczona do szlifowania i polerowania powierzchni drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych i innych podobnych materiałów, przy zastosowaniu papieru ściernego o odpowiedniej gradacji. Obszary jej użytkowania to wykonawstwo prac remontowo - budowlanych, oraz wszelkich prac z zakresu samodzielnej działalności amatorskiej (majsterkowanie).

Nie wolno stosować szlifierki do szlifowania materiałów zawierających magnez, azbest lub powierzchni pokrytych gipsem.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

- Wyłącznik
- Włącznik
- Worek gromadzący pył
- Króciec odprowadzania pyłu
- Stopa robocza
- Przycisk mocowania akumulatora
- Akumulator
- Ładowarka
- Diody LED
- Przycisk sygnalizacji stanu naładowania akumulatora
- Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora (diody LED).

* Mogą występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH



UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- Worek gromadzący pył - 1 szt.
- Papier ścierny - 1 szt.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

WYJMOWANIE / WKŁADANIE AKUMULATORA



Naciśnij przycisk mocowania akumulatora (6) i wysunąć akumulator (7) (rys. A).

Włożyć naładowany akumulator (7) do uchwytu w rękojeści, aż do słyszalnego zaskoczenia przycisku mocowania akumulatora (6).

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Urządzenie jest dostarczona z akumulatorem częściowo naładowanym. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzić w warunkach, gdy temperatura otoczenia wynosi 4°C - 40°C. Akumulator nowy lub taki, który przez dłuższy czas nie był użytkowany, osiągnie pełną zdolność do zasilania po ok. 3 - 5 cyklach ładowania i rozładowania.



Wyciągnij akumulator (7) z urządzenia (rys. A).

Włączyć ładowarkę do gniazda sieci (230 V AC).

Wsuną akumulator (7) do ładowarki (8) (rys. B). Sprawdzić czy akumulator jest właściwie osadzony (wsunięty do końca).



Po włączeniu ładowarki do gniazda sieci (230 V AC) zaświeci się zielona dioda (9) na ładowarce, która sygnalizuje podłączenie napięcia.

Po umieszczeniu akumulatora (7) w ładowarce (8) zaświeci się czerwona dioda (9) na ładowarce, która sygnalizuje trwa proces ładowania akumulatora.

Równocześnie świeci pulsacyjnie zielone diody (11) stanu naładowania akumulatora w różnym układzie (patrz opis poniżej).

• Świecenie pulsacyjne wszystkich diod - sygnalizuje wyczerpanie akumulatora i konieczność jego naładowania.

• Świecenie pulsacyjne 2 diod - sygnalizuje częściowe rozładowanie.

• Świecenie pulsacyjne 1 diody - sygnalizuje wysoki poziom naładowania akumulatora.



Po naładowaniu akumulatora dioda (9) na ładowarce świeci na zielono, a wszystkie diody stanu naładowania akumulatora (11) świecą światłem ciągłym. Po pewnym czasie (ok. 15s) diody stanu naładowania akumulatora (11) gasną.



Akumulator nie powinien być ładowany dłużej niż 8 godzin. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie ogniw akumulatora. Ładowarka nie wyłączy się automatycznie, po całkowitym naładowaniu akumulatora. Zielona dioda na ładowarce będzie się świecić nadal. Diody stanu naładowania akumulatora gasną po pewnym czasie. Odłączyć zasilanie przed wyjęciem akumulatora z gniazda ładowarki. Unikać kolejno po sobie następujących krótkich ładowań. Nie należy poddawać akumulatorów dodałowywaniu po krótkim użytkowaniu urządzenia. Znaczny spadek czasu miedzy koniecznymi ładowaniami świadczy o tym, że akumulator jest zużyty i powinien zostać wymieniony.



W procesie ładowania akumulatoru nagrzewają się. Nie podejmować pracy tuż po ładowaniu - od czekać do osiągnięcia przez akumulator temperatury pokojowej. Uchroni to przed uszkodzeniem akumulatora.

SYGNALIZACJA STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA



Akumulator jest wyposażony w sygnalizację stanu naładowania akumulatora (3 diody LED) (11). Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora należy wcisnąć przycisk sygnalizacji stanu naładowania akumulatora (10) (rys. C). Świecenie wszystkich diod sygnalizuje wysoki poziom naładowania akumulatora. Świecenie 2 diod sygnalizuje częściowe rozładowanie. Świecenie tylko 1 diody oznacza wyczerpanie akumulatora i konieczność jego naładowania.

DOBÓR PAPIERU ŚCIERNEGO



Papier ścierny o grubszym ziarnie nadaje się do obróbki zgrubnej większości materiałów, a papier o ziarnie drobniejszym jest stosowany

przy pracach wykończeniowych.

- Gdy powierzchnia nie jest równa należy pracę rozpocząć papierem gruboziarnistym i kontynuować, aż do wyrównania powierzchni.
- Następnie należy użyć papieru średnioziarnistego w celu usunięcia śladów pozostałych po obróbcie papierem gruboziarnistym.
- Na zakończenie należy użyć papieru drobnoziarnistego celem wykonania operacji wykończającej.

NAKŁADANIE PAPIERU ŚCIERNEGO

 Szlifierka mimośrodowa jest wyposażona w stopę roboczą z tzw. rzepem. Powinno się używać tylko odpowiedni papier ścierny (perforowany).

- Złożyć papier ścierny do stopy roboczej szlifierki (5).
- Umieścić papier ścierny tak, aby jego otwory (a) pokrywały się z otworami w stopie roboczej szlifierki.
- Dociągnąć papier ścierny do stopy roboczej (5) (rys. D).
- Upewnić się, czy otwory w papierze ściernym i stopie roboczej w pełni pokrywają się, co zapewnia właściwe odprowadzanie pyłu.

OBRÓWIADZANIE PYŁU

 Szlifierka mimośrodowa w swoim wyposażeniu ma dołączony worek do gromadzenia pyłu (3), celem utrzymania czystości powierzchni obrabianej.

- Wsunąć mocowanie worka na pył (3) na króciec odprowadzania pyłu (4) (rys. E).
- Po napełnieniu opróżnić worek na pył do specjalnego pojemnika.
- Ponownie zainstalować worek na pył na króciec odprowadzania pyłu.
- Sprawdzić pewność osadzenia worka na króciec.

Zaleca się opróżnić worek na pył już po napełnieniu go w połowie.

OPRÓŻNIANIE WORKA NA PYŁ

 Worek na pył umieszczony jest na plastikowej obudowie. Celem jego opróżnienia należy lekko obrócić w lewo tylny pierścień i zsunąć go z tylnej obudowy plastikowej (rys. F). Usunąć z worka na pył jego zawartość. Montaż worka na pył przebiega w odwrotnej kolejności do jego demontażu.

PRACA / USTAWIENIA

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

 Szlifierka mimośrodowa posiada 3 biegi (zakresy prędkości obrotowej). Kolejne wcisnięcie przycisku włącznika powodują cykliczną zmianę prędkości obrotowej.

Włączanie:

 Wcisnąć przycisk włącznika (2) - szlifierka rozpoczyna pracę z największą prędkością obrotową.

Ponowne wcisnięcie przycisku włącznika - szlifierka pracuje ze średnią prędkością obrotową.

Kolejne wcisnięcie przycisku włącznika - szlifierka pracuje z najmniejszą prędkością obrotową.

Wyłączanie:

Wcisnąć przycisk wyłącznika (1) (rys. G).

 Szlifierka po każdorazowym wyłączeniu bez względu na to na którym biegu została wyłączona przy ponownym uruchomieniu rozpoczęta pracę w cyklu 3-2-1 (od najwyższej do najniższej prędkości obrotowej jak opisano powyżej).

PRACA SZLIFIERKĄ MIMOŚRODOWĄ

- Cała powierzchnia szlifierująca stopy roboczej musi spoczywać na powierzchni obrabianej.
- Włączyć szlifierkę i dobrać odpowiednią prędkość obrotową, wywierając umiarkowany nacisk przesuwać ją po materiale obrabianym ruchami obrotowymi w kierunku poprzecznym lub wzdłużnym.
- Do prac zgrubnych stosować papier ścierny z grubszym ziarem, a do prac wykończających z ziarem drobnym. Rodzaj papieru ściernego najlepiej dobierać drogą prób.
- Kończąc polerowanie zmniejszyć nacisk, unieść szlifierkę ponad obrabianą powierzchnię i dopiero wtedy należy wyłączyć silnik szlifierki.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć akumulator z urządzenia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym

użyciu.

- Do czyszczenia nie należy stosować wody lub innych cieczy.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego kawałka tkaniny lub przedmuchać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Nie należy używać żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego.
- Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika, aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia.
- W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutatorze zlecić sprawdzenie stanu szotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępny dla dzieci.
- Urządzenie należy przechowywać z wyjętym akumulatorem.

WYMIANA STOPY ROBOCZEJ

Uszkodzona stopa robocza (5) musi być niezwłocznie wymieniona.

- Wykręcić wkręty mocujące stopę roboczą (5).

- Zdjąć i wymienić stopę.

- Dokręcić wkręty mocujące.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa	
Parametr	Wartość
Napięcie akumulatora	18 V DC
Zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	5000/7000/9000 min ⁻¹
Zakres oscylacji na biegu jałowym	10000/14000/18000 min ⁻¹
Amplituda oscylacji	2,7 mm
Wymiar stopy	125 mm
Wymiar papieru ściernego	125 mm
Klasa ochronności	III
Masa	1,135 kg
Rok produkcji	2021

Akumulator systemu Graphite Energy+

Parametr	Wartość
Akumulator	58G001 58G004
Napięcie akumulatora	18 V DC
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Zakres temperatury otoczenia	4°C – 40°C
Czas ładowania ładowarką 58G002	1 h
Masa	0,400 kg
Rok produkcji	2021

Ładowarka systemu Graphite Energy+

Parametr	Wartość
Typ ładowarki	58G002
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Napięcie ładowania	22 V DC
Max. prąd ładowania	2300 mA
Zakres temperatury otoczenia	4°C – 40°C
Czas ładowania akumulatora 58G001	1 h
Czas ładowania akumulatora 58G004	2 h
Klasa ochronności	II
Masa	0,300 kg
Rok produkcji	2021

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAŃ

Informacje na temat hałasu i wibracji

Poziomy emitowanego hałasu, takie jak poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_A oraz poziom mocy akustycznej L_{WA} i niepewność

poziomu K, podano poniżej w instrukcji zgodnie z normą EN 60745. Wartości drgań a_h i niepewność pomiaru K oznaczono zgodnie z normą EN 60745-2-1, podano poniżej.

Podany poniżej w niniejszej instrukcji poziom drgań został pomierzony zgodnie z określona przez normą EN 60745 procedurę pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także, jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może ulec zmianie. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy.

Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy, kiedy elektronarzędzie jest wyłączane lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna ekspozycja ma drgania może się okazać znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed skutkami drgań, takie jak: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, właściwa organizacja pracy.

Poziom ciśnienia akustycznego: L_p = 80,2 dB(A); K = 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: L_w_A = 91,2 dB(A); K = 3 dB(A)

Wartość przypisanych drgań: a_h = 7,521 m/s²; K = 1,5 m/s²

OCHRONA ŚRODOWISKA



Produktu zasilanego elektrycznie nie należy wyrzucać wraz domowymi odpadami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.



Akumulatorów / baterii nie należy wrzucać do odpadów domowych, nie wolno ich wrzucić do ognia lub do wody. Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy podawać do punktów recyklingu i zapobiec z aktualną dyrektywą Unii Europejskiej utylizacji akumulatorów. Baterie należy zwijać od punktów zdejmki całkowicie rozerwane, jeżeli bateria nie czekała na rozerwanie należy je zabezpieczyć przed zawiartem. Zużyte baterie mogą być bezpiecznie zwrocione w placówkach handlowych. Nabywca towaru jest zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

* Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (dalej „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupy Topex i podlegają ochronie prawnie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupy Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pogwałcenie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

GWARANCJA I SERWIS



Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pogranicza 2/4 tel. +48 22 364 53 50
02-285 Warszawa e-mail: bok@gtxservice.com

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl
Zeskanuj QR kod i wejdź na gtxservice.pl



**GTX
SERVICE**



TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS CORDLESS ORBITAL SANDER 58G014

CAUTION: BEFORE USING THE POWER TOOL READ THIS MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

SPECIFIC REGULATIONS REGARDING SAFE USE OF THE ORBITAL SANDER

When sanding wood and metal surfaces coated with paints with lead additives, harmful or toxic dust may arise. Contact or inhalation of the dust may endanger operator's or other persons' health. Use appropriate personal protection measures such as filter masks and safety glasses. Use dust extraction system.

PRIOR TO SANDER OPERATION

- During operation hold the sander firmly with both hands.
- Ensure the sanding paper does not touch processed material prior to switching the sander on.
- Ensure the abrasive paper is well installed before switching the sander on.
- Do not touch moving parts of the sander.
- After switching off, do not put away the sander until all moving parts stop.
- Use protective mask if the dust appears during sanding. Dust produced when sanding surfaces of certain wood types (e.g. oak wood), certain metals (e.g. magnesium) and surfaces coated with lead paint, is harmful. Oak dust is carcinogenic, and magnesium files are explosive.
- Pregnant women and children should not enter the room where lead-based paint is removed with the use of sander.
- Do not eat, drink or smoke in the room where paint with lead compounds is removed with the sander.

WHEN OPERATING THE SANDER

- When using the sander, always wear earmuff protectors and protection half-mask.
- Sander is not designed for wet operation.
- Use safety goggles or glasses when operating the sander above head.
- When operating the sander do not apply excessive pressure that might stop the tool.

CORRECT OPERATION AND USE OF BATTERIES

- Battery charging process should be supervised by the user.
- Avoid charging the battery in temperature lower than 0°C.
- **Use only the charger recommended by the manufacturer. Using charger designed for other type of battery brings the risk of fire.**
- **When the battery is not in use, store it away from metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or any other small metal objects that can short-circuit the battery connectors. Short-circuit of battery connectors may cause burns or fire.**
- **In case of battery damage and/or improper use it may produce gas. Ventilate room and seek medical attention in case of medical symptoms. Gas can damage respiratory tract.**
- **In extreme conditions liquid may leak out of the battery. The liquid coming out of the battery may cause irritations or burns. When a leak is found, follow the below procedure:**
 - Carefully wipe the liquid with a cloth. Avoid contact of the liquid with skin and eyes.
 - In case the liquid gets onto skin, immediately wash the spot abundantly with clean water, you can also neutralize the liquid with a mild acid, e.g. lemon juice or vinegar.
 - When the liquid gets into eyes, wash it immediately with a lot of clean water for at least 10 minutes. Seek medical advice.
- **Do not use damaged or modified battery. Damaged or modified batteries may behave unpredictably, causing fire, explosion or risk of injuries.**
- **Do not expose the battery to humidity or water.**
- Always keep the battery away from sources of heat. Do not leave the battery for a long time in high temperature (in direct sunlight, in proximity of heaters and wherever the temperature exceeds 50°C).
- **Do not expose the battery to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.**

CAUTION! Temperature of 130°C can be also defined as 265°F.

- **Observe all charging instructions. Do not charge the battery in temperature outside of range defined in the rating data table from the instruction manual.** Incorrect charging or charging in temperature outside of defined range may damage the battery and increase the risk of fire.

BATTERY REPAIRS

- **Do not repair damaged batteries.** Battery can be repaired only by the manufacturer or in an authorised workshop.
- **When disposing of the worn out battery, take it to a service point where you can utilize such dangerous wastes.**

SAFETY REGULATIONS FOR THE CHARGER

- **Do not expose the charger to humidity or water.** Ingress of water into the charger increases risk of electric shock. Use the charger only in dry rooms.
- Disconnect the charger from power supply before starting any maintenance or cleaning.
- **Do not use the charger when placed on flammable surface (e.g. paper, textiles) or in proximity of flammable substance.** Greater charger temperature when charging increases risk of fire.
- **Check condition of the charger, cable and plug before each use.** Do not use the charger if any damage is found. Do not try to disassemble the charger. All repairs should be made at an authorized service workshop. Improper charger assembly may cause electric shock or fire.
- Children or persons who are physically, emotionally or mentally disabled and other persons, whose experience or knowledge is insufficient to use the charger while following all safety rules should not use the charger without supervision of person responsible for their safety. Otherwise there is a risk of improper use and injuries in consequence.
- **When the charger is not in use, it should be disconnected from the mains network.**
- **Observe all charging instructions. Do not charge the battery in temperature outside of range defined in the rating data table from the instruction manual.** Incorrect charging or charging in temperature outside of defined range may damage the battery and increase the risk of fire.

CHARGER REPAIRS


- **Do not repair damaged charger.** The charger can be repaired only by the manufacturer or in an authorised workshop.
- **When disposing of the worn out charger, take it to a service point where you can utilize such wastes.**

CAUTION! This device is designed to operate indoors.

The design is assumed to be safe, protection measures and additional safety systems are used, nevertheless there is always a small risk of injuries at work.

Li-Ion batteries may leak, set on fire or explode when heated to high temperature or short-circuited. Do not store the batteries in a car in hot and sunny days. Do not open the battery. Li-Ion batteries contain electronic protection devices that, if damaged, may cause fire or explosion of the battery.

Explanation of used symbols

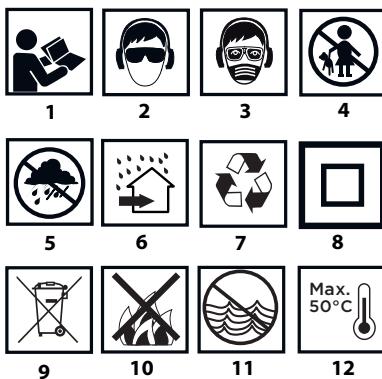

1. Read instruction manual, observe warnings and safety conditions therein.
2. Use protective goggles and hearing protectors.
3. Work with protective mask on.
4. Keep the tool away from children.
5. Protect against rain.
6. Use indoors, protect from water and moisture.
7. Recycling.
8. Protection class 2.
9. Segregated waste collection.
10. Do not throw cells into fire.
11. Hazardous to water environment.
12. Do not allow to heat above 50°C.

CONSTRUCTION AND USE

Orbital sander is a battery-powered tool. The drive consists of DC commutator motor with permanent magnets. Orbital sander is designed for sanding and polishing surfaces of wood, metal, plastic and similar materials, with the use of sanding paper with appropriate gradation. Range of use covers repair and building works, and any work from the range of individual, amateur activities (tinkering).

Do not use the sander for sanding surfaces that contain magnesium or asbestos, or covered with gypsum.

DESCRIPTION OF DRAWING PAGES

Below enumeration refers to the device elements depicted on the drawing pages of this manual.

1. Off switch
2. On switch
3. Dust bag
4. Dust extraction outlet
5. Backing pad
6. Battery lock button
7. Battery
8. Charger
9. LED diodes
10. Button for battery level indication
11. Battery level indicator (LED)

* Differences may appear between the product and drawing.

MEANING OF SYMBOLS



EQUIPMENT AND ACCESSORIES

1. Dust bag - 1 pce
2. Abrasive paper - 1 pce

PREPARATION FOR OPERATION

REMOVING AND INSERTING THE BATTERY

- Push battery lock button (6) and slide out the battery (7) (fig. A).
- Insert charged battery (7) into the handle holder, you should hear when the battery lock button (6) snaps.

BATTERY CHARGING

i The device is supplied with partially charged battery. The battery should be charged in ambient temperature between 4°C and 40°C. New battery, or one that has not been used for a long time, will reach full efficiency after approximately 3 to 5 charge/discharge cycles.

- Remove the battery (7) from the device (fig. A).
- Connect the charger to mains socket (230 V AC).
- Slide the battery (7) into the charger (8) (fig. B). Ensure the battery is properly fitted (pushed to the end).

i When the charger is connected to a mains socket (230 V AC), the green diode (9) on the charger turns on to indicate connected supply. When the battery (7) is placed in the charger (8), the red diode (9) on the charger turns on to indicate that the charging is in progress.

At the same time green diodes (11) of the battery level indication are flashing in different configurations, see description below.

- All diodes are flashing** - battery is empty and requires charging.
- 2 diodes are flashing** - the battery is partially discharged.
- 1 diode is flashing** - the battery level is high.

 Once the battery is charged, the diode (9) on the charger lights green, and all battery level diodes (11) light continuously. After some time (approx. 15 s) battery level indication diodes (11) turn off.

 **Do not charge the battery for more than 8 hours.** Exceeding this time limit may cause damage to battery cells. The charger will not turn off automatically when the battery is full. Green diode on the charger will remain on. Battery level indication diodes turn off after some time. Disconnect power supply before removing the battery from the charger socket. Avoid consecutive short chargings. Do not charge the battery after short use of the tool. Significant decrease of the period between chargings indicates the battery is worn out up and should be replaced.

 **Batteries heat up when charging.** Do not operate just after charging – wait for the battery to cool down to room temperature. It will prevent battery damage.

BATTERY LEVEL INDICATION

 The battery is equipped with signalisation of the battery level (3 LED diodes) (11). To check battery level status, press the button for battery level indication (10) (fig. C). When all diodes are lit, the battery level is high. When 2 diodes are on, the battery is partially discharged. When only one diode is lit, the battery is discharged and must be recharged.

CHOOSING SANDING PAPER

 Coarse-grained sanding paper is used for coarse processing of most materials, while fine-grained paper is used for finishing works.

- When the surface is not flat, start the work with coarse-grained sanding paper and continue until the surface is flat.
- Next use middle-grained paper to remove traces of coarse processing.
- To finish the work use fine-grained sanding paper.

INSTALLING SANDING PAPER

 The orbital sander is equipped with pad with hook-and-loop fastener. Use only appropriate sanding paper (perforated).

- Put the sanding paper close to the sander backing pad (5).
- Place the sanding paper so its holes (a) match holes on the sander backing pad.
- Press the sanding paper against the backing pad (5) (fig. D).
- Ensure that the holes on the sanding paper and backing pad fully match; it ensures sufficient dust extraction.

DUST EXTRACTION

 Equipment of orbital sander includes dust bag (3) to maintain the processed surface clean.

- Slide the dust bag (3) fastening onto dust extraction outlet (4) (fig. E).
- When the dust bag is full, empty it to a special container.
- Reinstall the dust bag on the dust extraction outlet.
- Make sure the dust bag is securely fastened on the outlet.

 Emptying the bag when it is half-full is recommended.

DUST BAG EMPTYING

 The dust bag is placed on the plastic casing. Slightly turn the rear ring counter-clockwise and slide it off from the back plastic casing to empty the dust bag (fig. F). Remove the contents from the dust bag. Installation of the dust bag is similar to removal, only the sequence of actions is reversed.

OPERATION / SETTINGS

SWITCHING ON / SWITCHING OFF

 The orbital sander features 3 gears (ranges of rotational speed). Subsequent pressing of the switch button cycles between rotational speeds.

Switching on:

 Press the switch button (2) – the sander starts operation at the maximum rotational speed.

Next press of the switch button – the sander operates at the moderate rotational speed.

Next press of the switch button – the sander operates at the lowest rotational speed.

Switching off:

 Press the switch button (1) (fig. G).

Regardless of the gear the sander operates when switched off, after

it is switched on again, it starts operation at the highest speed and cycles 3-2-1 (from the highest to the lowest rotational speed, as described above).

ORBITAL SANDER OPERATION

- Whole area of the backing pad must rest on the processed surface.
- Turn the sander on, select appropriate rotational speed and apply moderate pressure; move it along the processed material in circular movements, in transverse or lengthwise direction.
- For coarse processing use sanding paper with coarse grain, for finishing processing use fine-grained paper. It is best to match the type of sanding paper by trials and errors.
- To end polishing, reduce pressure, lift the sander above the processed surface and only then you can switch off the tool.

OPERATION AND MAINTENANCE

 Remove the battery from the device before commencing any activities related to installation, adjustment, repair or maintenance.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Cleaning the device after each use is recommended.
- Do not use water or any other liquid for cleaning.
- Clean the tool with a dry cloth or blow through with compressed air at low pressure.
- Do not use any cleaning agents or solvents, they may damage plastic parts.
- Clean ventilation holes in the motor casing regularly to prevent device overheating.
- In case of excessive commutator sparking, have the technical condition of carbon brushes of the motor checked by a qualified person.
- Always store the tool in a dry place, beyond reach of children.
- Store the device with the battery removed.

REPLACEMENT OF BACKING PAD

 Damaged backing pad (5) must be replaced immediately.

- Unscrew the screws that fix the backing pad (5).
- Remove and replace the backing pad.
- Tighten the fixing screws.

 All defects should be repaired by service workshop authorized by the manufacturer.

TECHNICAL PARAMETERS

RATED PARAMETERS

Cordless Orbital Sander		
Parameter	Value	
Battery voltage	18 V DC	
Range of idle rotational speed	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Range of idle oscillation speed	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Oscillation amplitude	2,7 mm	
Pad dimensions	125 mm	
Size of sanding paper	125 mm	
Protection class	III	
Weight	1,135 kg	
Year of production	2021	

Graphite Energy+ System Battery

Parameter	Value	
Battery	58G001	58G004
Battery voltage	18 V DC	18 V DC
Battery type	Li-Ion	Li-Ion
Battery capacity	2000 mAh	4000 mAh
Ambient temperature range	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Charging time for charger 58G002	1 h	2 h
Weight	0,400 kg	0,650 kg
Year of production	2021	2021

Graphite Energy+ System Charger

Parameter	Value	
Charger type	58G002	

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER 58G014

Supply voltage	230 V AC
Power supply frequency	50 Hz
Charging voltage	22 V DC
Max. charging current	2300 mA
Ambient temperature range	4°C – 40°C
Charging time of the battery 58G001	1 h
Charging time of the battery 58G004	2 h
Protection class	II
Weight	0,300 kg
Year of production	2021



NOISE LEVEL AND VIBRATION PARAMETERS

Noise and vibration information

Parameters of produced noise level, such as sound pressure level L_p, and sound power level L_w, with measurement uncertainty K are specified below in this manual, in compliance with EN 60745.

Vibration values a_h and measurement uncertainty K are determined in accordance with EN 60745-2-1 and specified below.

Vibration level specified below in this manual was measured in accordance with measurement procedure defined in EN 60745 and can be used to compare power tools. It can also be used for initial assessment of exposure to vibrations.

Specified vibration level is representative for main applications of the power tool. Vibration level may change if the power tool is used for other purposes, with different working tools or will not be maintained properly. The abovementioned factors may lead to higher exposure to vibrations during whole working time.

To precisely define exposure to vibrations, include periods when the power tool is switched off and when it is switched on but not used for working. This way total exposure to vibrations may be significantly lower. Use additional safety measures to protect the user against results of exposure to vibrations, such as: power tool and working tool maintenance, proper hand temperature conditions, good work organisation.

Sound pressure level: L_{pA} = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Sound power level: L_{wA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Vibration acceleration value:

a_h = 7,521 m/s² K= 1,5 m/s²

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Electrical equipment must not be disposed off with household waste and, instead, should be utilized at appropriate facilities. Information on utilization can be provided by the product vendor. Some electrical equipment contains substances that are not neutral to the natural environment. Equipment that is not recycled constitutes a potential hazard to the environment and to human health.



Do not dispose the batteries with household wastes, do not throw in fire or water. Damaged or worn out batteries should be properly recycled in accordance with applicable directive for battery disposal. Batteries should be returned to collection points fully discharged, if the batteries are not completely discharged, they must be protected against short circuits. Used batteries can be returned free of charge at commercial locations. The buyer of the goods is obliged to return the used batteries.

* Right to introduce changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Podgarzycza 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Topex exclusively and are protected by laws according to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.

ANMERKUNG: LESEN SIE DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES ELEKTROWERKZEUGS. SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

SPEZIELLE VORSCHRIFTEN ZUM SICHEREN BETRIEB DES EXZENTERSCHLEIFERS

Beim Schleifen von Holz- und Metalloberflächen, die beispielsweise mit den bleihaltigen Farben beschichtet werden, können schädliche/toxische Stäube entstehen. Durch den Kontakt oder das Einatmen solcher Stäube kann die Gesundheit des Bedieners oder Dritter gefährdet werden. Folgende persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden: Halbfiltersmasken, Schutzbrillen. Die Staubabzugsanlage ist anzuschließen.

VOR DEM BETRIEB DES SCHLEIFERS

- Der Schleifer ist beim Betrieb fest, mit beiden Händen zu halten.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Schleifers, ob sie mit dem Schleipapier den zu bearbeitenden Stoff nicht berührt.
- Vor dem Betätigen des Schleifers prüfen Sie, ob das Schleipapier richtig befestigt ist.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile des Schleifers.
- Legen Sie den Schleifer nach dem Ausschalten erst ab, wenn seine beweglichen Teile völlig zum Stillstand gekommen sind.
- Falls beim Schleifen Staub entsteht, tragen Sie die Schutzmaske. Der Staub, der beim Schleifen von manchen Holz- und Metallarten (z.B. Eichenholz, Magnesium) uns den mit bleihaltigen Farben beschichteten Oberflächen, entsteht, ist gesundheitsschädlich. Der Eichenholzstaub ist krebsfördernd und der Magnesiumfeilstaub explosiv.
- Schwangere Frauen sowie Kinder sollten den Raum, in dem mit dem Schleifer die bleihaltige Farbe entfernt wird, nicht betreten.
- Im Raum, in dem mit dem Schleifer die bleihaltige Farbe entfernt wird, darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

BEIM BETRIEB DES SCHLEIFERS

- Beim Einsatz des Schleifers setzen Sie immer den Gehörschutz und Halbschutzmaske.
- Der Schleifer ist zum Betrieb unter nassen Verhältnissen nicht geeignet.
- Beim Einsatz des Schleiers über dem Kopf des Bedieners verwenden Sie die Augenschutz- oder Splitterschutzbrillen.
- Beim Verwenden des Schleifers über Sie keinen übermäßigen Druck auf das Gerät aus, der den Schleifer zum Stoppen bringen könnte.

RICHTIGE BEDIENUNG UND RICHTIGER EINSATZ VON AKKUMULATOREN

- Der Ladevorgang soll unter Kontrolle des Benutzers verlaufen.
- Vermeiden Sie das Laden des Akkus bei Temperaturen unter 0°C.
- Zum Laden der Akkumulatoren verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Ladegerät. Das Verwenden eines Ladegeräts, das für einen anderen Akku-Typ geeignet ist, das Brandrisiko darstellt.
- Wird der Akku nicht gebraucht, lagern Sie ihn fern von metallischen Gegenständen wie Papierklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder andere kleine Metallelemente, die die Klemmen des Akkus kurzschließen können. Der Kurzschluss der Akku-Klemmen kann zu Verbrennungen oder Brand führen.
- Im Falle einer Beschädigung und/oder einer unsachgemäßen Verwendung des Akkus kann zu einer Freisetzung von Gasen kommen. Lüften Sie den Raum, bei Beschwerden konsultieren Sie einen Arzt. Durch Gase können die Atemwege beschädigt werden.
- Unter den extremen Bedingungen kann es zu einer Leckage der Akku-Flüssigkeit kommen. Die aus dem Akkumulator austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen. Falls eine Leckage festgestellt wird, soll der Benutzer folgendermaßen vorgehen:
 - die Flüssigkeit vorsichtig mit einem Lappen wischen. Den Augen- und Hautkontakt vermeiden.
 - falls es zu dem Hautkontakt kommt, ist die betroffene Körperteile sofort reichlich mit sauberem Wasser zu spülen, die Flüssigkeit

- eventuell mit einer milden Säure wie Zitronensaft oder Essig zu neutralisieren.
- beim Augenkontakt die Augen sofort reichlich mit sauberem Wasser mindestens 10 Minuten lang spülen und Arzt aufsuchen.
- Beschädigter bzw. veränderter Akku darf nicht verwendet werden.** Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbar funktionieren und in der Folge zum Feuer, zur Explosion oder Verletzungen führen.
- Lassen Sie keine Feuchtigkeit bzw. kein Wasser auf den Akkumulator einwirken.
- Halten Sie stets den Akku von Wärmequellen fern. Lassen Sie den Akku nicht für eine längere Zeit in einer Umgebung, in der Hitze (Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung, in der Nähe von Heizkörpern oder da, wo die Temperatur 50 °C übersteigt) herrscht.
- Den Akku keinem Feuer bzw. keinem hohen Temperaturen aussetzen. Das Einwirken von Feuer bzw. Temperatur von über 130 °C kann zur Explosion führen.

ACHTUNG! Die Temperatur von 130 °C kann als 265 °F angegeben werden.

- Sämtliche Ladeanweisungen enthalten. Den Akku bei Temperaturen, die über den in der Nennwert-Tabelle in der Anweisung genannten Bereich hinausgehen, nicht laden. Das nicht geeignete Laden oder die Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Feuergefahr erhöhen.

AKKUS REPARIEREN:

- Beschädigte Akkus dürfen nicht repariert werden.** Mit der Reparatur des Akkus nur den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle beauftragen.

- Den verbrauchten Akkumulator an eine geeignete Stelle bringen, die sich mit der Entsorgung von Gefahrstoffen befasst.**

SICHERHEITSHINWEISE IN BEZUG AUF DAS LADEGERÄT

- Lassen Sie keine Feuchtigkeit bzw. kein Wasser auf das Ladegerät einwirken.** Das Eindringen von Wasser ins Ladegerät erhöht das Risiko eines Stromschlages. Das Ladegerät kann nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Vor jeder Bedienungstätigkeit oder Reinigung des Ladegerätes trennen Sie es von der Netzspannung.
- Verwenden Sie kein Ladegerät, das auf brennbaren Materialien (z.B. Papier, Textilien) oder in der Nähe von brennbaren Stoffen gelegt ist.** Aufgrund der Erhöhung der Temperatur des Ladegeräts während des Ladevorgangs besteht die Gefahr eines Brands.

- Vor jedem Gebrauch überprüfen Sie den Zustand des Ladegeräts, des Kabels und des Steckers.** Im Falle von Schäden — verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu zerlegen. Lassen Sie alle Instandsetzungen durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen. Eine unsachgemäß durchgeführte Montage des Ladegeräts kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Kinder und körperlich, seelisch oder geistig behinderte Personen und anderen Personen, deren Erfahrung oder Wissen nicht ausreichend ist, um das Ladegerät unter Einhaltung von allen Sicherheitsbestimmungen zu bedienen, sollten das Ladegerät ohne Aufsicht einer verantwortlichen Person nicht bedienen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht sachgemäß bedient wird und es in Folge dessen zu Verletzungen kommen kann.

- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Ladegerät nicht im Gebrauch ist.**

- Sämtliche Ladeanweisungen enthalten. Den Akku bei Temperaturen, die über den in der Nennwert-Tabelle in der Anweisung genannten Bereich hinausgehen, nicht laden. Das nicht geeignete Laden oder die Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs können den Akku beschädigen und die Feuergefahr erhöhen.


LADEGERÄT REPARIEREN

- Beschädigtes Ladegerät darf nicht repariert werden.** Mit der Reparatur des Ladegerätes nur den Hersteller oder eine autorisierte Servicestelle beauftragen.
- Das verbrauchte Ladegerät an eine geeignete Stelle bringen, die sich mit der Entsorgung derartiger Abfälle befasst.**

ACHTUNG! Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt. Obwohl eine sichere Konstruktion, Sicherheitseinrichtungen und zusätzliche Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, besteht stets das Risiko einer Verletzung beim Betrieb der Vorrichtung.

Die Lithium-Ionen-Akkus können herausfließen, sich entzünden oder explodieren, falls sie auf hohe Temperaturen erhitzt werden bez. falls es zu einem Kurzschluss kommt. Die Akkus dürfen deswegen an heißen und sonnigen Tagen im Auto nicht aufbewahrt werden. Der Akku darf nicht geöffnet werden. Die Lithium-Ionen-Akkus enthalten elektronische Sicherungseinrichtungen, deren Beschädigung das Entflammen oder die Explosion des Akkus verursachen kann.

Erläuterung zu den eingesetzten Piktogrammen

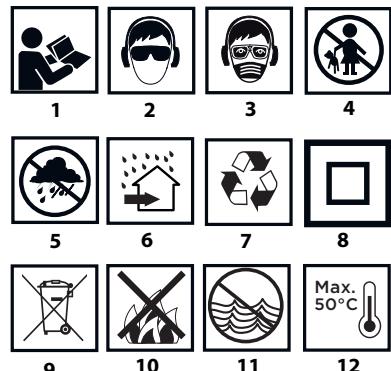

1. Die Betriebsanleitung durchlesen und die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitshinweise beachten!
2. Schutzhülle und Gehörschutz tragen.
3. Bei der Arbeit eine Schutzmaske tragen.
4. Das Gerät von Kindern fernhalten.
5. Das Gerät vor Regen schützen.
6. In Räumen betreiben. Vor Feuchte und Wasser schützen.
7. Recycling.
8. Zweite Schutzklasse.
9. Getrennt sammeln.
10. Akkuzellen nicht ins Feuer legen.
11. Gefährlich für die aquatische Umwelt.
12. Nicht über 50 °C erhitzen lassen.

AUFBAU UND BESTIMMUNG

Der Exzenter schleifer ist ein akkubetriebenes Elektrowerkzeug. Es wird mit einem Gleichstrom-Kommutatormotor mit Dauermagnet angetrieben. Der Exzenter schleifer ist für das Schleifen und Polieren von Holz-, Metall-, Kunststoffoberflächen sowie ähnlichen Oberflächen unter Anwendung des Schleifpapiers mit geeigneten Körnungsgrößen bestimmt. Der Anwendungsbereich dieses Werkzeugs umfasst die Ausführung von Sanierungs- und Bauarbeiten und aller Arbeiten, die Zuhause selbst durchgeführt werden (Heimwerker).



Dieser Schleifer darf zum Schleifen von magnesium-, asbesthaltigen Stoffen oder dem mit Gips beschichteten Oberflächen nicht verwendet werden.

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. Einschalter
2. Ausschalter
3. Staubbettel
4. Staubabsaugstutzen
5. Schleifteller
6. Akku-Spannknopf
7. Akku
8. Ladegerät
9. LED-Dioden
10. Taste der Akku-Ladezustandsanzeige
11. Akku-Ladezustandsanzeige (LED-Diode)

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten.

BESCHREIBUNG DER VERWENDETEN GRAPHISCHEN ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

1. Staubbeutel - 1 St.
2. Schleifpapier - 1 St.

VORBEREITUNG AUF DEN EINSATZ

AKKU HERAUSNEHMEN / EINLEGEN



- Der Akku-Befestigungsknopf (6) drücken und den Akku (7) herausnehmen (**Abb. A**).
- Den aufgeladenen Akku (7) in die Aufnahme im Handgriff bis zu einem hörbaren Einrasten des Akku-Befestigungsknops (6) einschieben.

AKKU LADEN



Das Gerät wird mit dem Akkumulator im teilweise aufgeladenen Zustand geliefert. Die optimalen Umgebungstemperaturen zum Laden des Akkus liegen zwischen 4–40 °C. Ein neuer Akku oder ein Akku, der eine längere Zeit nicht im Gebrauch war, wird seine volle Versorgungsleistung nach ca. 3-5 Auf- und Entladungzyklen erreichen.

- Den Akku (7) vom Gerät (**Abb. A**) herausnehmen.



- Das Ladegerät an die Netzsteckdose (**230 V AC**) anschließen.
- Den Akku (7) ins Ladegerät (**8**) (**Abb. B**) einlegen. Den Akku auf richtigen Sitz prüfen (eingeschoben bis zum Anschlag).



Nach dem Anschließen des Ladegerätes an die Netzsteckdose (**230 V AC**) leuchtet die grüne Diode (9) am Ladegerät auf und signalisiert damit, dass die Spannung anliegt.

Nach dem Hineinlegen des Akkus (7) ins Ladegerät (8) leuchtet die rote LED-Diode (9) am Ladegerät auf, die signalisiert, dass der Ladevorgang des Akkus läuft.

Gleichzeitig leuchten die grünen LED-Dioden (11) in unterschiedlicher Reihenfolge (siehe Beschreibung unten).

- Das pulsierende Leuchten aller LED-Dioden bedeutet, dass der Akku entladen ist und aufgeladen werden muss.
- Falls 2 Dioden pulsierend leuchten, signalisiert es, dass der Akku teilweise entladen ist.
- Falls 1 LED-Diode pulsierend leuchtet, signalisiert es einen hohen Akku-Ladezustand.



Wird der Akku aufgeladen, leuchtet die grüne LED-Diode (9) am Ladegerät und alle LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus (11) dauernd. Nach einer Zeit (ca. 15 Sekunden) erlöschen die LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus (11).



Laden Sie den Akku nicht länger als 8 Stunden. Die Überschreitung dieser Ladezeit kann zur Beschädigung von Akkus führen. Das

Ladegerät schaltet automatisch nach dem vollständigen Aufladen des Akkus aus. Die grüne Diode am Ladegerät wird weiter leuchten. Die LED-Dioden der Ladezustandsanzeige des Akkus erlösen nach einiger Zeit. Trennen Sie die Ladestation von der Netzspannung vor dem Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät. Vermeiden Sie kurze nacheinander folgende Ladevorgänge. Nach kurzzeitiger Beanspruchung des Gerätes laden Sie die Akkus nicht erneut. Eine wesentliche Verkürzung der Zeit zwischen den notwendigen Ladevorgängen deutet davon, dass der Akku verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.



Beim Laden werden die Akkus heiß. Keine Arbeiten unmittelbar nach dem Laden ausführen – Abwarten bis der Akku Raumtemperatur erreicht. Dies wird die Beschädigung des Akkus verhindern.

AKKU-LADEZUSTANDSANZEIGE



Der Akku ist mit einer Akku-Ladezustandsanzeige (3 LED-Dioden) (11) ausgestattet. Um den Akku-Ladezustand zu prüfen, drücken Sie die Taste der Akku-Ladezustandsanzeige (10) (**Abb. C**). Das Aufleuchten aller Dioden signalisiert einen hohen Akku-Ladezustand. Leuchten 2 Dioden, bedeutet es, dass der Akku teilweise entladen ist. Das Leuchten nur einer Diode bedeutet, dass der Akku entladen ist und aufgeladen werden muss.

AUSWAHL DES SCHLEIFPAPIERS

Das Schleifpapier mit großer Körnung eignet sich zur Grobbearbeitung der meisten Stoffe, und das Schleifpapier mit feinerer Körnung wird zur Ausführung von Ausbauarbeiten verwendet.

- Bei einer unebenen Oberfläche fangen Sie die Bearbeitung mit einem groben Schleifpapier an und setzen fort bis die Oberfläche abgleichen wird.
- Dann setzen Sie das Schleifpapier mit der mittleren Körnungsgröße ein, um die Spuren der Grobbearbeitung zu entfernen.
- Anschließend verwenden Sie das feine Schleifpapier, um die Oberfläche ausarbeiten.

AUFSETZEN DES SCHLEIFPAPIERS

Der Exzenterschleifer ist mit einem Schleifteller mit Klebeflasche ausgestattet. Ausschließlich geeignetes (perforiertes) Schleifpapier einsetzen.

- Das Schleifpapier an den Schleifteller des Schleifers (**5**) annähern.
- Das Schleifpapier so aufsetzen, dass seine Öffnungen (a) mit den Öffnungen am Schleifteller des Schleifers übereinstimmen.
- Das Schleifpapier an den Schleifteller des Schleifers (**5**) (**Abb. D**) andrücken.
- Prüfen Sie nach, ob die Öffnungen im Schleifpapier und am Schleifteller vollständig übereinstimmen, was den Staub entfernen lässt.

STAUBABFÜHRUNG

Der Exzenterschleifer ist mit einem Staubbeutel (**3**) ausgestattet, um die zu bearbeitende Oberfläche sauber zu halten.

- Die Aufnahme des Staubbeutels (**3**) auf den Staubabsaugstutzen (**4**) aufschieben (**Abb. E**).
- Beim Überfüllen entleeren Sie den Staubbeutel in eine spezielle Staubbox.
- Setzen Sie den Staubbeutel wieder auf den Staubabsaugstutzen auf.
- Durch leichtes Ziehen am Staubbeutel prüfen Sie, ob er auf dem Stutzen fest sitzt.

Es wird empfohlen, den Staubbeutel zu entleeren, wenn er halb voll ist.

STAUBBEUTEL ENTLEEREN

Der Staubbeutel befindet sich in einem Kunststoffgehäuse. Zum Entleeren, den hinteren Ring leicht umdrehen und ihn vom hinteren Kunststoffgehäuse (**Abb. F**) ziehen. Den Stabbeutel entleeren. Zur Montage des Staubbeutels ist das Demontageverfahren umgekehrt anzuwenden.

BETRIEB/EINSTELLUNGEN

EIN-/AUSSCHALTEN

Der Exzenterschleifer verfügt über drei Gänge (Drehzahlbereiche). Jedes Drücken der Einschalttaste bewirkt eine zyklische Änderung der Drehzahl.

Einschalten:

Die Einschalttaste (2) drücken – der Schleifer fängt an mit der höchsten Drehzahl zu laufen.

Erneutes Drücken der Einschalttaste – der Schleifer arbeitet mit mittlerer Drehzahl.

Weiteres Drücken der Einschalttaste – der Schleifer arbeitet mit der niedrigsten Drehzahl.

Ausschalten:

Die Ausschalttaste (1) (**Abb. G**) drücken.

Nach dem Ausschalten läuft der Schleifer nach erneutem Einschalten, ungeachtet des aktuellen Ganges, in dem Zyklus 3-2-1 (von der höchsten bis zur niedrigsten Drehzahl wie oben beschrieben).

BETRIEB DES EXZENTERSCHLEIFERS

- Die gesamte Oberfläche des Schleiftellers muss an die zu bearbeitende Oberfläche anliegen.
- Den Schleifer einschalten, die passende Drehzahl wählen und mit leichtem Andruck über dem zu bearbeitenden Material mit Drehbewegungen, in der Quer- und Längsrichtung schieben.
- Zur Ausführung von Grobarbeiten wird das Schleifpapier mit größerer Körnungsgröße und bei den Ausbauarbeiten das Schleifpapier mit feiner Körnungsgröße verwendet. Die Körnungsgröße des Schleifpapiers wählen Sie am besten durch Ausprobieren aus.
- Beim Abschluss der Polierarbeit verringern Sie den Andruck und heben Sie den Schleifer über die bearbeitete Oberfläche an und erst dann schalten Sie das Gerät aus.

BEDIENUNG UND WARTUNG

AUFPASS! Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten den Akku vom Gerät herausnehmen.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Zum Reinigen kein Wasser oder keine anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Das Gerät ist mit einem trockenen Lappen zu wischen oder mit Druckluft mit niedrigem Druckwert durchzublasen.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, denn sie können die Kunststoffteile beschädigen.
- Die Lüftungsschlitzte der Motorstößsäge regelmäßig reinigen, um die Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Beim übermäßigen Funken am Kommutator ist eine Fachkraft mit der Prüfung des Zustandes der Motor-Kohlebüren zu beauftragen.
- Das Gerät in einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Das Gerät ist mit herausgenommenem Akku aufzubewahren.

AUSTAUSCH DES SCHLEIFTELLERS

Tauschen Sie einen beschädigten Schleifsteller (5) sofort aus.

- Die Befestigungsschrauben des Schleifstellers (5) herausdrehen.
- Den Schleifsteller herausnehmen und austauschen.
- Die Befestigungsschrauben festziehen.

i Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

NENNWERTE

Akku-Winkelschleifer	
Parameter	Wert
Spannung des Akkumulators	18 V DC
Bereich der Leerlaufdrehzahl	5000/7000/9000 min ⁻¹
Leerlaufvibrationszahl	10000/14000/18000 min ⁻¹
Vibrationsamplitude	2,7 mm
Abmessungen des Schleifstellers	125 mm
Schleifpapier Größe	125 mm
Schutzklasse	III
Masse	1,135 kg
Baujahr	2021

Akkumulator aus dem Graphite Energy+-System		
Parameter	Wert	
Akkumulator	58G001	58G004
Voltage akku	18 V DC	18 V DC
Typ des Akkumulators	Li-Ion	Li-Ion
Akku-Kapazität	2000 mAh	4000 mAh
Umgebungstemperaturbereich	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Ladezeit beim Laden mit einem Ladegerät 58G002	1 h	2 h
Masse	0,400 kg	0,650 kg
Baujahr	2021	2021

Ladegerät aus dem Graphite Energy+ System		
Parameter	Wert	
Ladegerättyp	58G002	
Versorgungsspannung	230 V AC	

Versorgungsfrequenz	50 Hz
Ladespannung	22 V DC
Max. Ladestrom	2300 mA
Umgebungstemperaturbereich	4°C – 40°C
Akku-Ladezeit 58G001	1 h
Akku-Ladezeit 58G004	2 h
Schutzklasse	II
Masse	0,300 kg
Baujahr	2021



LÄRM- UND SCHWINGUNGSANGABEN

Informationen über Lärm und Vibratons

Der Lärmpegel wie der Schalldruckpegel L_P und Schallleistungspegel L_W und die Messunsicherheit K, sind unten in der Anleitung nach EN 60745 angegeben.

Die Vibrationswerte a_h und die Messunsicherheit K wurden nach der Norm EN 60745-2-1 unten angegeben.

Der in dieser BA unten angegebene Vibrationspegel wurde gemäß dem in der Norm EN 60745 bestimmten Messverfahren gemessen und kann zum Vergleich der Elektrowerkzeuge verwendet werden. Er kann auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrationsbelastung verwendet werden.

Der angegebene Vibrationspegel ist repräsentativ für standardmäßige Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Der Vibrationspegel kann sich ändern, wenn das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen verwendet wird bzw. nicht ausreichend gewartet wird. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Exposition gegenüber Vibratons während der gesamten Arbeitszeit führen.

Um genau die Vibrationsbelastung einzuschätzen, sind Perioden, in den das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht gebraucht, ebenfalls zu berücksichtigen. Dadurch kann sich die Exposition gegenüber Vibratons als viel niedriger erweisen. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibratons beispielweise durch die Wartung des Elektrowerkzeugs und der Arbeitswerkzeuge, die Sicherung der richtigen Temperatur der Hände, die richtige Arbeitsorganisation, zu schützen.

Schalldruckpegel: $L_P = 80,2 \text{ dB}$ (A) $K=3\text{dB}$ (A)

Schallleistungspegel: $L_W = 91,2 \text{ dB}$ (A) $K=3\text{dB}$ (A)

Wert der Schwingungsbeschleunigung:

$$a_h = 7,521 \text{ m/s}^2 \quad K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

UMWELTSCHUTZ



Werfen Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in den Haushalt, sondern in einen wiedervergänglichen Wiederverwertung zentrum. Wenn Sie die Wiederverwertung oder lokale Verwaltung nach Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altpäträten entladen, müssen Sie die Umwelt nicht neutral sein. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.



Akkumulatoren/Batterien nicht in den Hausmüll, Feuer bzw. Wasser werfen. Beschädigte bzw. Verbrauchte Akkumulatoren sind ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit der gültigen Richtlinie über die Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren zu recyceln. Batterien sollten vollständig entladen zu Sammelstellen zurückgebracht werden. Wenn die Batterien nicht vollständig entladen sind, müssen sie gegen Kurzschlüsse geschützt werden. Gebrauchte Batterien können an gewerblichen Standorten kostenlos zurückgegeben werden. Der Käufer der Ware ist verpflichtet, die gebrauchten Batterien zurückzugeben.

* Änderungen vorbehalten.

.Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, ul. Podgórska 2/4 (nachfolgend „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend „Betriebsanleitung“), darunter u. a. der Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen, sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topex angehören und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GLB. 2006 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten, Veröffentlichen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. derer Einzellemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden.



ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА **58G014**

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

При шлифовании деревянных и металлических поверхностей, покрытий, к примеру, краской с добавлением соединений свинца, может образовываться вредная, токсичная пыль. Вдыхание пыли или контакт с ней считаются опасными для здоровья как пользователя шлифовальной машины, так и посторонних лиц. Пользуйтесь специальными средствами индивидуальной защиты: полумасками и защитными очками. Подключите систему удаления пыли.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ СО ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

- Во время работы держите шлифовальную машину уверенно, двумя руками.
- Перед включением шлифовальной машины убедитесь, что шлифовальная бумага не прикасается к материалу, предназначенному для обработки.
- Перед включением шлифовальной машины убедитесь, что шлифовальная бумага надежно закреплена.
- Запрещается прикасаться к находящимся в движении элементам шлифовальной машины.
- Отложить в сторону шлифовальную машину можно только после ее отключения и полной остановки подвижных элементов.
- Если во время шлифования образуется пыль, пользуйтесь защитной маской. Пыль, образующаяся во время шлифования некоторых деревянных поверхностей (например, дубовых), некоторых металлов (например, магния), а также поверхностей, покрытых свинецсодержащей краской, оказывает вредное воздействие. Дубовая пыль является канцерогенной, а опилки магния – взрывоопасными.
- Беременные женщины и дети не должны пребывать в помещениях, в которых с помощью шлифовальной машины с поверхности удаляется свинецсодержащая краска.
- В помещениях, в котором с помощью шлифовальной машины удаляется свинецсодержащая краска, запрещается принимать пищу и напитки, а также курить.

ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Во время работы со шлифовальной машиной пользуйтесь защитными наушниками и защитной полумаской.
- Шлифовальная машина не предназначена для влажного шлифования.
- Если работы ведутся поднятым вверх инструментом, над головой, пользуйтесь закрытыми защитными или противоосколочными очками.
- Запрещается сильно нажимать на шлифовальную машину во время работы, это может вызвать ее остановку.

ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Пользователь должен контролировать процесс заряда аккумуляторной батареи.
- Не заряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 0 °C.
- **Заряжайте аккумуляторную батарею только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.** Зарядное устройство, пригодное для одного типа аккумуляторной

батареи, может создавать риск пожара при применении с другим типом аккумуляторной батареи.

- Когда аккумуляторная батарея не используется, держите ее на безопасном расстоянии от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты и иные мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумуляторной батареи. Короткое замыкание клемм аккумуляторной батареи может вызвать ожоги или пожар.
- В случае повреждения и неправильной эксплуатации из аккумуляторной батареи могут выделяться газы. Следует проветрить помещение, а в случае недомогания обратиться к врачу. Газы могут повредить дыхательные пути.
- При небрежном обращении из аккумуляторной батареи может вытекать жидкость. Вытекающая из аккумуляторной батареи жидкость может вызвать раздражение или ожоги. В таком случае следует действовать как описано ниже:
 - осторожно удалите жидкость с кожи или глаза.
 - в случае контакта жидкости с кожей, поврежденное место обильно промойте водой, можно нейтрализовать жидкость неагрессивной кислотой, например, лимонным соком или уксусом.
 - в случае попадания жидкости в глаза, обильно промойте глаза водой в течение 10 минут и обратитесь к врачу.
- Не пользуйтесь поврежденной или модифицированной аккумуляторной батареей. Поврежденные или модифицированные аккумуляторные батареи могут вести себя непредсказуемо, привести к пожару, взрыву, либо создать опасность телесных повреждений.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию влаги или воды.
- Держите аккумуляторную батарею на безопасном расстоянии от источника тепла. Запрещается оставлять аккумуляторную батарею на длительное время в местах воздействия высоких температур (под прямыми солнечными лучами, вблизи обогревателей или там, где температура превышает 50 °C).
- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию огня или чрезмерно высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может вызвать взрыв.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вместо температуры 130 °C может быть указана температура 265 °F.

- Соблюдайте все инструкции по зарядке, запрещается заряжать аккумуляторную батарею при температуре, выходящей за пределы диапазона температур, приведенного в таблице номинальных характеристик в инструкции по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка с несоблюдением рекомендуемых пределов температур может повредить аккумуляторную батарею и повысить риск возникновения пожара.

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:

- Ни в коем случае не ремонтируйте поврежденные аккумуляторные батареи. Поручайте ремонт аккумуляторной батареи только изготовителю или авторизованной мастерской.
- Отработавшую свой ресурс аккумуляторную батарею следует передать в специальный пункт приема и утилизации опасных отходов данного типа.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги или воды. Попадание воды внутрь зарядного устройства повышает вероятность поражения электрическим током. Зарядное устройство можно использовать только внутри сухих помещений.
- Приступая к каким-либо действиям, связанным с техническим обслуживанием или чисткой зарядного устройства, отключите его от сети.
- Не пользуйтесь зарядным устройством, стоящим на легковоспламеняющихся материалах (например, бумага, текстиль), а также близко к легковоспламеняющимся веществам. Нагрев зарядного устройства при зарядке создает опасность возникновения пожара.
- Проверяйте техническое состояние зарядного устройства, шнура питания и штепсельной вилки перед каждым

использованием. Не пользуйтесь зарядным устройством при наличии повреждений. Не пытайтесь разобрать зарядное устройство. Любой ремонт поручайте авторизованной мастерской. Неправильная сборка зарядного устройства может привести к поражению электрическим током или пожару.

- Зарядное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. В противном случае существует опасность неправильного обращения с зарядным устройством, что может привести к травмам.
- **Неиспользуемое зарядное устройство следует отключить от сети.**
- Соблюдайте все инструкции по зарядке, запрещается заряжать аккумуляторную батарею при температуре, выходящей за пределы диапазона температур, приведенного в таблице номинальных характеристик в инструкции по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка с несоблюдением рекомендемых пределов температур может повредить аккумуляторную батарею и повысить риск возникновения пожара.

РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА


- Ни в коем случае не ремонтируйте поврежденное зарядное устройство. Поручайте ремонт зарядного устройства только изготовителю или авторизованной мастерской.
- Отработавшее свой ресурс зарядное устройство передайте в специальный пункт приема и утилизации опасных отходов данного типа.

ВНИМАНИЕ! Инструмент служит для работы внутри помещений.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

Аккумуляторные батареи Li-Ion могут потечь, загореться или взорваться, если будут нагреты до высоких температур или произойдет короткое замыкание. Не храните аккумуляторные батареи в автомобиле в жаркие, солнечные дни. Не вскрывайте аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи Li-Ion снабжены электронной защитой, повреждение которой может вызвать его возгорание или взрыв.

Расшифровка пиктограмм:

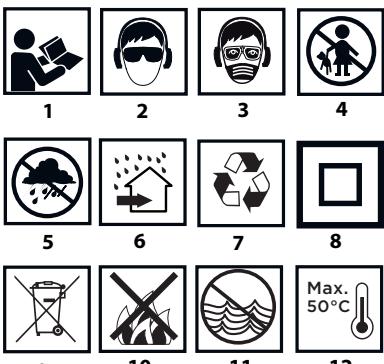

1. Прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте указания и правила техники безопасности, приведенные в инструкции.
2. Носите защитные очки и средства защиты органов слуха.
3. Работайте в защитной маске.
4. Не разрешайте детям прикасаться к оборудованию.
5. Берегите от дождя.
6. Эксплуатируйте внутри помещений, берегите от воды и влаги.
7. Вторичная переработка.

8. Класс защиты II.
9. Селективный сбор отходов.
10. Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь.
11. Создает опасность для водной среды.
12. Не нагревайте выше 50 °C.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Эксцентриковая шлифовальная машина – это электроинструмент с питанием от аккумуляторной батареи. В качестве привода использован коллекторный двигатель с постоянными магнитами. Эксцентриковая шлифовальная машина предназначена для шлифования и полирования деревянных, металлических и пластмассовых поверхностей, а также поверхностей из других аналогичных материалов, с помощью шлифовальной бумаги соответствующей зернистости. Сфера применения шлифовальной машины – строительно-ремонтные работы, а также все работы, выполняемые домашними мастерами.

Запрещается использовать электроинструмент для шлифования материалов, содержащих магний и асбест, либо поверхностей, покрытых гипсом.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов электроинструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Пылесборник
4. Патрубок для отвода пыли
5. Рабочая подошва
6. Кнопка крепления аккумуляторной батареи
7. Аккумуляторная батарея
8. Зарядное устройство
9. Светодиоды
10. Кнопка сигнализации степени заряда аккумулятора
11. Сигнализация степени заряда аккумулятора (светодиоды).

* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке

РАСШИФРОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



СБОРКА/НАСТРОЙКА



ИНФОРМАЦИЯ

ОСНАЩЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Пылесборник - 1 шт.
2. Шлифовальная бумага - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВЫЕМКА / КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА



- Нажмите кнопку крепления аккумуляторной батареи (6) и вытащите аккумуляторную батарею (7) (рис. А).
- Вставьте заряженную аккумуляторную батарею (7) в рукоятку до щельчики – чтобы сработала кнопка крепления аккумуляторной батареи (6).

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



Электроинструмент поставляется в торговую сеть с частично заряженной аккумуляторной батареей. Аккумуляторную батарею заряжайте при температуре окружающей среды от 4 °C до 40 °C. Новая аккумуляторная батарея, либо аккумуляторная батарея, которая не использовалась в течение длительного времени, достигнет своей номинальной емкости после 3-5 циклов заряда и разряда.



- Выньте аккумуляторную батарею (7) из электроинструмента (рис. А).
- Подключите зарядное устройство к электрической сети (230 В AC).
- Вставьте аккумуляторную батарею (7) в зарядное устройство (8) (рис. В). Проверьте правильное положение аккумуляторной

батареи (она должна быть вставлена до конца).

i После включения зарядного устройства в розетку (**230 В AC**) загорится зеленый светодиод (**9**) зарядного устройства, который сигнализирует о наличии напряжения.

После того, как аккумуляторная батарея (**7**) будет вставлена в зарядное устройство (**8**), загорится красный светодиод (**9**) зарядного устройства, который сигнализирует о том, что идет процесс зарядки аккумуляторной батареи.

Зеленые светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**11**), включаются одновременно – свечение пульсирующей комбинации их свечения разная (см. описание ниже).

- **Пульсируют все светодиоды** – это означает, что заряд на исходе и аккумуляторная батарея требует зарядки.
- **Святятся 2 светодиода** – это означает частичную разрядку.
- **Пульсирующее свечение 1 светодиода** – это свидетельствует о высоком уровне заряда аккумулятора.

i После зарядки аккумуляторной батареи светодиод (**9**) зарядного устройства загорается зеленым цветом, а все светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**11**), светят непрерывно. Через некоторое время (порядка 15 секунд) светодиоды, сигнализирующие о степени заряда аккумуляторной батареи (**11**), гаснут.

⚠ Продолжительность процесса зарядки аккумуляторной батареи не должна превышать 8 часов. Превышение данного времени может вызвать повреждение аккумуляторов батареи. Зарядное устройство не выключается автоматически после полной зарядки аккумуляторной батареи. Зеленый светодиод зарядного устройства будет продолжать светить. Светодиоды, сигнализирующие о степени заряда, погаснут через некоторое время. Отключите питание перед выемкой аккумуляторной батареи из зарядного устройства. Избегайте коротких и частых подзарядок. Не подзаряжайте аккумуляторную батарею после кратковременного использования электроинструмента. Существенное сокращение времени работы аккумуляторной батареи между подзарядками свидетельствует об ее износе и необходимости замены.

💡 Во время зарядки аккумуляторные батареи очень сильно нагреваются. Не начинайте работу сразу после завершения процесса зарядки – дайте аккумуляторной батарее остыть до комнатной температуры. Это защитит аккумуляторную батарею от повреждения.

СИГНАЛИЗАЦИЯ СТЕПЕНИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

i Аккумуляторная батарея оснащена сигнализацией степени заряда (3 светодиода) (**11**). Чтобы проверить степень заряда аккумуляторной батареи (**10**) (**рис. C**), Свечение всех светодиодов свидетельствует о высоком уровне заряда аккумуляторной батареи. Свечение 2 светодиодов означает частичную разрядку. Свечение только 1 светодиода означает, что заряд на исходе и аккумуляторная батарея требует зарядки.

ПОДБОР ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

i Крупнозернистая шлифовальная бумага подходит для черновой обработки большинства материалов, а мелкозернистая бумага используется для финишной обработки.

- Если поверхность неровная, начните обработку крупнозернистой бумагой, чтобы выровнять поверхность.
- Затем можно использовать бумагу со средним зерном для устранения следов обработки крупнозернистой бумагой.
- В конце обработайте поверхность мелкозернистой бумагой.

КРЕПЛЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

Поскольку эксцентриковая шлифовальная машина оснащена рабочей подошвой с «липучкой», используйте специальную (перфорированную) шлифовальную бумагу.

⌚ Наложите шлифовальную бумагу на рабочую подошву шлифовальной машины (**5**).

- Расположите так, чтобы отверстия в шлифовальной бумаге (**a**) совпадали с отверстиями в рабочей подошве шлифовальной машины.
- Прижмите шлифовальную бумагу к рабочей подошве (**5**) (**рис. D**).
- Убедитесь, что отверстия в шлифовальной бумаге совпадают

с отверстиями в рабочей подошве электроинструмента, это гарантирует эффективное удаление пыли.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Для сохранения обрабатываемой поверхности в чистоте эксцентриковая шлифовальная машина оснащена пылесборником (**3**).

- Наденьте крепежный элемент пылесборника (**3**) на патрубок для удаления пыли (**4**) (**рис. E**).
- Когда пылесборник наполнится, очистите его, выбрасывая содержимое в специальный контейнер.
- Снова наденьте пылесборник на патрубок для удаления пыли.
- Проверьте надежность крепления пылесборника на патрубке.

Рекомендуется опорожнить наполовину заполненный пылесборник.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Пылесборник установлен на пластмассовом каркасе. Для очистки пылесборника поверните влево заднее кольцо и снимите пылесборник с пластмассового каркаса (**рис. F**). Удалите содержимое из пылесборника. Монтаж пылесборника осуществляется в последовательности, обратной его демонтажу.

РАБОТА / НАСТРОЙКА

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Эксцентриковая шлифовальная машина имеет 3 режима работы (три диапазона частоты вращения). Каждое нажатие на кнопку включения вызывает изменение частоты вращения.

Включение:

Нажмите кнопку включения (**2**) – шлифовальная машина начинает работать с самой высокой частотой вращения.

Если второй раз нажмете кнопку включения – шлифовальная машина начнет работать со средней частотой вращения.

Если еще раз нажмете кнопку включения – шлифовальная машина начнет работать с самой низкой частотой вращения.

Выключение:

Нажмите кнопку выключения (**1**) (**рис. G**).

Независимо от того, при каком режиме работы вы выключите шлифовальную машину, при повторном включении она начнет работу в цикле 3-2-1 (от самой высокой до самой низкой частоты вращения, как это описано выше).

РАБОТА С ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ

- Рабочая подошва всей своей поверхностью должна лежать на обрабатываемом материале.
- Включите шлифовальную машину, подберите соответствующую частоту вращения, и, слегка нажимая на машину, перемещайте ее по обрабатываемому материалу круговыми движениями, в поперечном, либо продольном направлении.
- Для черновой обработки используйте крупнозернистую шлифовальную бумагу, а для финишной обработки – мелкозернистую бумагу. Тип шлифовальной бумаги подбирайте исходя из опыта.
- Завершая обработку, ослабьте нажим на шлифовальную машину, приподнимите ее над обрабатываемой поверхностью, и только после этого отключите двигатель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, выньте аккумуляторную батарею из электроинструмента.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется чистить электроинструмент после каждого использования.
- Для чистки запрещается использовать воду и прочие жидкости.
- Чистите электроинструмент с помощью сухой тряпочки или скатым воздухом под небольшим давлением.
- Запрещается использовать для чистки чистящие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента.
- Систематически очищайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева электроинструмента.
- В случае сильного искрения на коллекторе поручите специалисту проверить состояние угольных щеток двигателя.
- Храните электроинструмент в сухом и недоступном для детей месте.

- На время хранения следует вынуть аккумуляторную батарею из электроинструмента.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ПОДОШВЫ

 В случае повреждения рабочей подошвы (5), ее необходимо сразу заменить.

- Отвинтите и выньте крепежные винты рабочей подошвы (5).
- Снимите и замените рабочую подошву.
- Затяните крепежные винты.

 Все неполадки должны устраниться авторизованной сервисной мастерской производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина	
Параметр	Величина
Напряжение аккумуляторной батареи	18 В DC
Диапазон частоты вращения на холостом ходу	5000/7000/9000 мин ⁻¹
Частота колебаний на холостом ходу	10000/14000/18000 мин ⁻¹
Амплитуда колебаний	2,7 мм
Размер рабочей подошвы	125 мм
Размер шлифовальной бумаги	125 мм
Класс защиты	III
Масса	1,135 кг
Год выпуска	2021

Аккумуляторная батарея системы Graphite Energy+

Параметр	Величина
Аккумулятор	58G001 58G004
Напряжение аккумулятора	18 В DC 18 В DC
Тип аккумулятора	Li-Ion Li-Ion
Емкость аккумулятора	2000 мАч 4000 мАч
Диапазон температур окружающей среды	4°C – 40°C 4°C – 40°C
Продолжительность зарядки зарядным устройством 58G002	1 ч 2 ч
Масса	0,400 кг 0,650 кг
Год выпуска	2021 2021

Зарядное устройство системы Graphite Energy+

Параметр	Величина
Тип зарядного устройства	58G002
Напряжение питания	230 V AC
Частота тока питающей сети	50 Hz
Напряжение заряда	22 V DC
Макс. ток заряда	2300 mA
Диапазон температур окружающей среды	4°C – 40°C
Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи 58G001	1 h
Продолжительность зарядки аккумуляторной батареи 58G004	2 h
Класс защиты	II
Масса	0,300 kg
Год выпуска	2021

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМА И ВIBРАЦИИ

Информация об уровне шума и вибрации

Уровни шума, то есть уровень звукового давления L_p а также уровень звуковой мощности L_{WA} , и значение неопределенности измерения K, приведенные ниже в данной инструкции по эксплуатации, определены по EN 60745.

Уровень вибрации (значение виброускорения) a_h и значение неопределенности измерения K определены по EN 60745-2-1, и приведены ниже.

Приведенный в данной инструкции по эксплуатации уровень вибрации определен по методу измерений, установленному стандартом EN 60745, и может использоваться для сравнения разных моделей электроинструмента одного класса. Параметры вибрационной характеристики можно также использовать для предварительной оценки вибрационной экспозиции.

Заявленная вибрационная характеристика представительна для основных рабочих заданий электроинструмента. Вибрационная характеристика может измениться, если электроинструмент будет использоваться для других целей, либо с другими рабочими принадлежностями, а также в случае недостаточного технического ухода за электроинструментом. Приведенные выше причины могут вызвать увеличение длительности вибрационной экспозиции за период работы.

Для точной оценки вибрационной экспозиции следует учесть время, в течение которого электроинструмент находится в отключенном состоянии, либо во включенном, но не работает. В данном случае значение полной вибрации может быть значительно ниже. Для защиты оператора от вредного воздействия вибрации необходимо применять дополнительные меры безопасности, а именно: обеспечивать технический уход за электроинструментом и рабочими принадлежностями, поддерживать температуру рук на приемлемом уровне, соблюдать режим труда.

Уровень звукового давления: $L_p = 80,2 \text{ дБ(A)}$ К=3 дБ(A)

Уровень звуковой мощности: $L_{WA} = 91,2 \text{ дБ(A)}$ К=3 дБ(A)

Виброускорение: $a_h = 7,521 \text{ м/c}^2$ К=1,5 м/ с^2

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Электрооборудование не следует выбрасывать вместе с домашними отходами. Их следует передать специальному пункту утилизации. Информацию на тему утилизации может предоставить продавец изделия или местные власти. Электронное и электрическое оборудование, отработавшее свой срок эксплуатации, содержит опасные для окружающей среды вещества. Неутилизированное оборудование представляет потенциальную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.



Аккумуляторы/аккумуляторные батареи не следует выбрасывать вместе с домашними отходами, а также их запрещается бросать в огонь или в воду. Поврежденные или отработавшие свой ресурс аккумуляторные батареи следует утилизировать в соответствии с действующей директивой, касающейся утилизации аккумуляторов и аккумуляторных батарей. Батареи следует возвращать в пункты сбора полностью разряженными, если батареи не полностью разряжены, их необходимо защитить от короткого замыкания. Использованные батареи можно бесплатно вернуть в торговых точках. Покупатели товара обязаны вернуть используемые аккумуляторы.

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Podgarncza 2/4 (далее „Grupa Topex“) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция“), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Grupa Topex. Торговая марка „Graphite“ зарегистрирована в реестре торговыми знаками в Польше (Вестник законодательных актов РП № 90 от 03.11.2003 г.). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов Инструкции, ее письменного согласия компании Grupa Topex строго запрещено и может повлечь за собой гражданскую и уголовную ответственность. Информация о дате изготовления, указанная в серийном номере, которой находится на изделии.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации

2XXXYY****

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

G- код торговой марки (первая буква)

***** – порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podgarncza 2/4, 02-285 Warszawa, Польша



ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ОРИГІНАЛУ

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА ЕКСЦЕНТРИКОВА АКУМУЛЯТОРНА 58G014

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИСТАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІСЮ ІНСТРУКЦІЄЮ Й ЗБЕРЕГТИ ЇЇ У ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЮ ЕКСЦЕНТРИКОВОЮ ШЛІФМАШИНОЮ

Під час шліфування дерев'яних чи металевих поверхонь, напр., таких, що пофарбовані фарбами з додаванням свинцю, імовірно повстання шкідливого пилу. Контакт із таким пилом або вдихання його здатні спричинитися до пошкодження здоров'я оператора чи сторонніх осіб. Для запобігання цьому слід використовувати засоби особистої безпеки, напр.: респіратори, захисні окуляри. Рекомендується під'єднувати відмоктувач пилу.

ПІДГОТОВКА ДО ПРАЦІ З УСТАТКУВАННЯМ

- Під час праці шліфмашину слід ціпко тримати обома руками.
- Перш ніж увімкнути шліфмашину, слід увінчтися, що нааждачний папір не торкається поверхні, що її слід обробити.
- Перед ввімкненням устаткування слід увінчтися, що нааждачний папір міцно прилаштовано.
- Не допускається торкатися деталей устаткування, що рухаються.
- Не допускається відкладати шліфмашину на бік навіть після вимкнення; перш ніж зупинятися її рухомі частини.
- Рекомендується вдягти захисну протипилу маску («плетістку»), якщо під час шліфувальних робіт повстає пил. Слід пам'ятати, що пил, що повстає внаслідок шліфування поверхні деяких гатунків дерева (напр., дубу), деяких металів (напр., магнію) та поверхонь, фарбованих свинцевими фарбами, є шкідливим. Дубовий пил є канцерогенним, натомість тирса магнію вибухонебезпечною.
- Вагітні жінки та діти не повинні входити до приміщення, де за допомогою шліфмашини усувають фарбу, що містить зв'язки свинцю.
- Не допускається вживати іжу, напій, а також палити у приміщеннях, де за допомогою устаткування усувають фарбу з додаванням свинцю або зв'язків свинцю.

ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШЛІФМАШИНИ

- Під час праці рекомендується вдягти захисні навушники й півмаску.
- Шліфмашина не призначена до праці у «мокрих» умовах.
- Під час обробки шліфмашиною поверхонь, що знаходяться вище голови, завжди слід носити захисні чи протискалові окуляри.
- Під час роботи шліфмашиною не допускається спричиняти на неї надмірний тиск, що міг би допровадити до зупинки її рухомих частин.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКУМУЛЯТОРІВ І ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ

- Процес ладування акумулятора повинен проходити під контролем користувача.
- Не рекомендується ладувати акумулятор за температуру нижче 0°C.
- Акумулятори допускається ладувати виключно за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого виробником. Використання іншого типу зарядного пристрою до ладування акумуляторів нейділовідного типу здатне спричинитися до пожежі.
- У випадку перерви у використанні акумулятора його належить зберігати окремо від металевих предметів, наприклад, скріпок для паперу, монет, цвяхів, гвинтів тощо, які здатні з'єднати контактні площинки. У випадку закорочення контактів акумулятора не виключена можливість отримання опіку чи повстання пожежі.
- У випадку пошкодження акумулятора або його неправильної експлуатації з акумулятора можуть виділятися гази. Проявіть приміщення; у випадку поганого самопочуття зверніться до лікаря. Гази здатні пошкодити дихальні шляхи.

- В екстремальних умовах існує можливість витікання електроліту з акумулятора. Рідина, що витікає з акумулятора, може спричинитися до опіку чи подразнення. Нижче описаний порядок дій у випадку виявлення витікання електроліту.
 - Обережно витріть рідину шматком тканини. Уникайте контакту електроліту зі шкірою чи очима.
 - У випадку контакту електроліту зі шкірою негайно промийте місце контакту великою кількістю води, у разі потреби нейтралізуйте електроліт лагідним розчином кислоти, наприклад, лимонним соком чи сітом.
 - У випадку потраплення електроліту до очей негайно промийте очі великою кількістю проточеної води протягом не менше 10 хвилин і зверніться до лікаря.

- Не допускається використовувати пошкоджені акумулятори або акумулятори, до конструкції якого внесено зміни. Поводження акумуляторами, які було пошкоджено, або конструкцію яких було змінено, неможливо прогнозувати, що може привести до пожежі, вибуху або небезпеки травматизму.

- Не допускається піддавати акумулятор дії води чи вологи.
- Акумулятор завжди повинен знаходитися на безпечній відстані від джерел тепла. Не допускається нарахтувати його на тривалу дію підвищених температур (прямих сонячних променів, залишати поблизу обігрівача або ж у середовищі, температура якого перевищує 500°C).
- Забороняється піддавати акумулятор дії вогню або високих температур. Дія вогню або температур понад 130°C здатна привести до вибуху.

УВАГА! Температура 130°C може бути виражена у градусах Фаренгейт як 265°F.

- Слід дотримуватися всіх інструкцій щодо ладування; забороняється ладувати акумулятор за температури, що виходять за межі діапазону, вказаного у таблиці технічних характеристик в інструкції з експлуатації. Неправильне ладування або ладування за температур, що виходять за обумовлені межі, може пошкодити акумулятор і підвищити ризик виникнення пожежі.

РЕМОНТ АКУМУЛЯТОРІВ

- Забороняється ремонтувати пошкоджені акумулятори. Ремонт акумуляторів повинен виконуватися виключно виробником або в авторизованому сервісному центрі.
- Зужитий акумулятор слід доставити до спеціального закладу з утилізації відходів такого типу.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ

- Не допускається піддавати зарядний пристрій дії води чи вологи. Вода, що потрапляє всередину пристрію, збільшує ризик поразки електричним струмом. Зарядний пристрій призначений для експлуатації виключно всередині сухих приміщень.
- Перш ніж проводити регламентні роботи, чи ремонтувати зарядний пристрій, його слід від'єднати від мережі живлення.
- Не допускається користуватися зарядним пристрієм, що встановлений на легкозаймистій поверхні (напр., папері, тканині) або знаходиться поблизу легкозаймистих речовин. З огляду на зростання температури зарядного пристрію під час процесу ладування існує загроза виникнення пожежі.
- Щоразу перед використанням слід перевірити технічний стан зарядного пристрію, шнурі та відеодеки. У випадку виявлення пошкоджень слід відмовитися від використання такого зарядного пристрію. Не допускається заходитися самостійно розкладати зарядний пристрій. Будь-який ремонт повинен проводитися в авторизованому сервісному центрі. У разі некваліфікованого складання-розділення зарядного пристрію існує ризик поразки електричним струмом або виникнення пожежі.
- Діти є особи з обмеженими чутливістю, фізичними та психічними можливостями, або особи з браком досвіду чи обізнаності з обладнанням, не допускаються до самостійного обслуговування зарядного пристрію без нагляду відповідальної особи, навіть за умови дотримання всіх правил техніки безпеки. У протилежному випадку існує ризик неправильної експлуатації устаткування, внаслідок чого може дійти до травматизму.
- Якщо зарядний пристрій не експлуатується, його слід від'єднати від електромережі.
- Слід дотримуватися всіх інструкцій щодо ладування;

забороняється ладувати акумулятор за температури, що виходить за межі діапазону, вказаного у таблиці технічних характеристик в інструкції з експлуатації. Неправильне ладування або ладування за температур, що виходить за обумовлені межі, може пошкодити акумулятор і підвищити ризик виникнення пожежі.

РЕМОНТ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ


- Не допускається ремонтувати пошкоджений зарядний пристрій. Ремонт зарядного пристрою повинен виконуватися виключно виробником або в авторизованому сервісному центрі.
- Зупинити зарядний пристрій спід доставити до спеціального закладу з утилізації відходів такого типу.

УВАГА! Устаткування призначено для експлуатації у промислових і не призначено для праці назовні.

Неважаючи на застосування безпечної конструкції, заходи безпеки й додаткові засоби особистої безпеки, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

Існує імовірність витікання електроліту з літійіонного акумулятора, його загоряння або вибуху у випадку нагрівання до високих температур або закорочування. Не допускається зберігати акумулятор у автомобілі у сонячні та спекотні дні. Забороняється намагатися розкрити акумулятор. Літійіонні акумулятори містять у своїй конструкції електронні запобіжники, які у випадку пошкодження можуть спричинитися до загоряння або вибуху акумулятора.

Умовні позначки

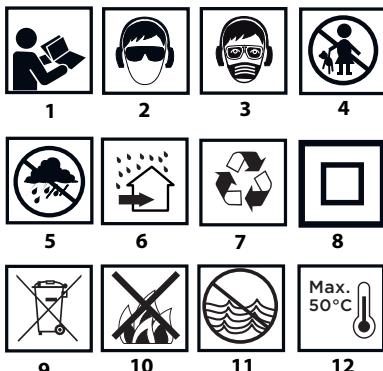

1. Прочитайте інструкцію, дотримуйтесь правил техніки безпеки, що містяться в ній!
2. Працуйте у захисних окулярах і навушниках.
3. Працуйте у захисній масці.
4. Зберігайте у недоступному для дітей місці!
5. Бойтесь дощу!
6. Для використання всередині приміщень. Бойтесь води та вологи.
7. Recykling (Переробка вторсировини)
8. II клас із електроізоляції
9. Сортування сміття
10. Не допускається кидати елементи живлення у вогонь.
11. Несе загрозу для водного середовища.
12. Не допускайте нагрівання понад 50°C.

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Ексентрикова шліфувальна машина являє собою ручний електроінструмент, що живиться від акумулятора. Повід електроінструменту становить комутаторний електромотор постійного струму з постійними магнітами. Ексентрикова шліфмашина призначена до шліфування й полірування поверхонь: дерев'яних, металевих, пластикових й інших подібних матеріалів, із застосуванням најчітчого паперу відповідної зернистості. Інструмент призначений до використання у ремонто-будівельних працях, а також до інших аматорських праць.

Не допускається застосування електроінструменту до шліфування матеріалів, що містять магній, азбест або таких, що вкриті гіпсом.

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструмента, що зазначені нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Кнопка вимкнення
2. Кнопка ввімкнення
3. Мішок-пилозбирач
4. Пацівок відсмоктування пилу
5. Робоча поверхня
6. Кнопка блокування акумулятора
7. Акумулятор
8. Зарядний пристрій
9. Світлодіоди LED
10. Кнопка індикатора заладування акумулятора
11. Індикація стану заладування акумулятора (світлодіоди LED)

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструмента та таким, що зображеній на малюнку

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



УВАГА!



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТЬ Й АКСЕСУАРИ

1. Мішок-пилозбирач - 1 шт.
2. Папір наждачний - 1 шт.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

ВСТАНОВЛЕННЯ-ВЙМАННЯ АКУМУЛЯТОРА

- Натисніть кнопку блокування акумулятора (6) й витягніть акумулятор (7) (мал. A).
- Вкладіть заладований акумулятор (7) у руків'я до клацання фіксацій (6).

ЛАДУВАННЯ АКУМУЛЯТОРА

- (i) Устаткування постачається з акумулятором, що є частково наладованим. Акумулятор допускається ладувати за температури оточуючого середовища 4-40°C. Акумулятор, що є новим або таким, що довгий час не експлуатувався, досить максимальної ємності після прибл. 3-5 циклів ладування-роздавдання.

- (i) Вийміть акумулятор (7) із устаткування (мал. A).
- Вставте виделку зарядного пристрію до розетки електромережі (230 В з.м.ст.).

- Вкладіть акумулятор (7) у гніздо зарядного пристрою (8) (мал. B).
- Узвініться, що акумулятор щільно прилягає до гнізда (вставленій до опору).

- (i) Після ввімкнення зарядного пристрою до розетки мережі живлення (230 В з.м.ст.) засвітиться зелений світлодіод (9) на зарядному пристрі, який сигналізує, що останній знаходиться під напругою.
- Після встановлення акумулятора (7) у зарядному пристрі (8) на ньому засвітиться червоний світлодіод (9), який сигналізує тривання процесу ладування акумулятора.

- Водночас миготимуть зелені світлодіоди (11) стану наладування акумулятора. Комбінації загоряння світлодіодів див. нижче.

- **Миготять усі світлодіоди:** акумулятор розладовано повністю; заладіть акумулятор.

- **Миготять 2 світлодіоди:** акумулятор частково розладований.

- **Миготить 1 світлодіод:** акумулятор наладовано майже повністю.

- Після заладування акумулятора (11) на зарядному пристрої звітиться зелений світлодіод, а всі світлодіоди стануть наладованості акумулятора (11) перестають миготи та засвічуються постійним світлом. Після збігу певного часу (прибл. 15 сек.) світлодіоди стануть заладування акумулятора (11) згасають.

- Не рекомендується залишати акумулятор у зарядному пристрої довше 8 годин. У разі перевищення цього часу не виключене пошкодження елементів акумулятора. Зарядний пристрій акумулятора не посідає функції автоматичного вимкнення після повного наладування акумулятора. Червоний діод на зарядному пристрої світиться надалі. Світлодіоди стануть наладування акумулятора згасають після збігу певного часу. Перш ніж вийняти



!

акумулятор із зарядного пристрою, від'єднайте виделку від мережі живлення. Рекомендується не допускати частого часткового ладування акумулятора. Не рекомендується доладовувати акумулятор після нетривалого використання електроінструменту. Значче скорочення часу між черговими ладуваннями свідчить про те, що акумулятор вичерпав ресурс і підлягає заміні.

Не допускається заходитися працювати негайно після наладування акумулятора: слід зачекати до його вистигання до кімнатної температури. Це дозволить захистити його від пошкодження.

ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ЛАДУНКУ АКУМУЛЯТОРА

 Акумулятор посідає засіб індикації стану наладування акумулятора (3 світлодіоди LED) (11). Щоб перевірити стан наладування акумулятора, натисніть кнопку сигналізації про стан наладування акумулятора (10) (мал. С). Якщо світиться всі діоди, акумулятор наладовано майже повністю. Загоряння двох діодів свідчить, що акумулятор частково розладований. Якщо світиться тільки один світлодіод, акумулятор розладовано повністю.

ЗАСАДИ ПІДБОРУ НАЖДАЧНОГО ПАПЕРУ

 Наждачний папір з більшим зерном призначений до чорнової обробки більшості матеріалів, натомість папір із дрібнішим зерном — до фінішної.

- У разі, якщо поверхня є нерівною, її обробку починають папером більшої зернистості, й обробляють аж поверхню не буде вирівняно.
- Тоді використовують папір середньої зернистості з метою усунення слідів після обробки крупнозернистим папером.
- Обробку поверхні закінчують дрібнозернистим папером.

НАДВАННЯ НАЖДАЧНОГО ПАПЕРУ

 Оскільки ексцентрикова шліфмашина посідає робочу поверхню, папір на яку кріпиться за допомогою «липучки», допускається вживати тільки папір відповідного типу (перфорований).

- Піднесіть наждачний папір до робочої поверхні шліфмашини (5).
- Прикладіть наждачний папір таким чином, щоб отвори (а) співпадали з отворами на робочій поверхні шліфмашини.
- Дотисніть наждачний папір до робочої поверхні шліфмашини (5) (мал. D).
- Переконайтесь, що отвори у наждачному папері й на робочій поверхні повністю співпадають, що гарантує правильне відсмоктування пилу.

ВІДСМОКТУВАННЯ ПИЛУ

 Ексцентрикова шліфмашина обладнана мішком до збирання пилу (3), що сприяє утриманню у чистоті оброблюваної поверхні.

- Вставте отвір мішка (3) до пазів відсмоктування пилу (4) (мал. E).
- Після наповнення випорожніть мішок до спеціальної ємності.
- Знову закріпіть мішок на пазівку відсмоктування пилу.
- Перевірте міцність тримання мішка на пазівку.

Рекомендується випорожнити мішок після його наповнення вже наполовину.

ВИПОРОЖНЕННЯ МІШКА-ПІЛОЗБІРАЧА

 Мішок-пілошибірач кріпиться на пластиковому корпусі. Щоб його випорожнити, трохи поверніть заднє кільце ліворуч і зсуньте його з задньої частини пластикового корпусу (мал. F). Усунуте нагромадження пил із мішка. Встановлення мішка відбувається у зворотній поспідовності.

ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ

ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ

 Ексцентрикова шліфмашина має 3 швидкості (діапазон швидкості обертання). Кожне наступне натискання на кнопку вімикнення викликає почергову зміну швидкості обертання.

Вімикнення:
Натисніть кнопку вімикнення (2) - шліфмашина розпочне працю з найбільшою швидкістю обертання.

Знову натисніть на кнопку вімикнення - шліфмашина працюватиме з середньою швидкістю обертання.

І знову натисніть на кнопку вімикнення - шліфмашина працюватиме з найменшою швидкістю обертання.

Вимикнення:
Натисніть кнопку вімикнення (1) (мал. G).

Щоразу після вимикнення-вімикнення (не зважаючи на те, на

який швидкості шліфмашина працювала, коли її вимкнули) шліфмашина розпочинає працю у циклі 3-2-1 (від найвищої швидкості обертання до найнижчої, як описано вище).

ПОРЯДОК ПРАЦІ ЕКСЦЕНТРИКОВОЮ ШЛІФМАШИНОЮ



- Шліфмашина повинна спирається всією робочою поверхнею на площину матеріалу, що його оброблюють.
- Ввімкніть шліфмашину й виберіть відповідну швидкість обертання. Спричиняючи на шліфмашину помірний тиск, круговими рухами пересуваєте її по поверхні матеріалу вздовж або впоперек матеріалу.
- До чорнової роботи допускається використовувати наждачний папір з більшим зерном, натомість до фінішної обробки - дрібнозернистий папір. Зернистість паперу рекомендується добирати шляхом проб.
- Для того щоб закінчити обробку поверхні, зменшіть тиск на шліфмашину, піднесіть її над поверхнею й тільки тоді ввімкніть електромотор.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж регулювати, ремонтувати устаткування чи виконувати регламентні роботи, слід витягти акумулятор із устаткування.

ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ



- Рекомендується чистити устаткування щоразу після користування.
- Не допускається чищення устаткування за допомогою води чи іншої рідини.
- Устаткування допускається чистити виключно за допомогою сухої ганчірки, пензля або струменем стисненого повітря низького тиску.
- Не допускається використовувати при цьому ані міній засоби, ані розчинники, оскільки вони здатні пошкодити пластикові елементи електроінструменту.
- Вентиляційні щілини у корпусі двигуна належить утримувати у чистоті, щоб запобігти перегріванню електроінструмента.
- У разі появи надмірного іскріння комутатору електроінструмент слід передати кваліфікованому спеціалісту на перевірку стану вугільних щіток двигуна.
- Електроінструмент зберігають у сухому місці, недоступному для дітей.
- Устаткування слід зберігати окремо від акумулятора.

ЗАМИНА РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ



Пошкоджену робочу поверхню (5) слід негайно замінити.

- Вигвинтіть гвинти, що фіксують робочу поверхню (5).
- Зніміть і замініть робочу поверхні.
- Притягніть гвинти кріплення.

У разі будь-яких неполадок слід звернутися до авторизованого сервісного центру виробника.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машини шліфувальна ексцентрикова акумуляторна	Вартість
Характеристика	Вартість
Напруга акумулятора	18 V DC
Діапазон швидкостей обертання на яловому ході	5000/7000/9000 min ⁻¹
Діапазон осциляцій на яловому ході	10000/14000/18000 min ⁻¹
Амплітуда осциляцій	2,7 mm
Розміри робочої поверхні	125 mm
Розмір наждачного паперу	125 mm
Клас електроізоляції	III
Маса	1,135 kg
Рік виготовлення	2021

Акумулятор системи Graphite Energy+	
Характеристика	Вартість
Акумулятор	58G001 58G004
Напруга акумулятора	18 В пост.ст.
Тип акумулятора	Li-Ion
Емність акумулятора	2000 мАгод
Діапазон температур оточуючого середовища	4 - 40°C
Час ладування з використанням зарядного пристрою 58G002	1 h
	2 h

Маса	0,400 кг	0,650 кг
Рік виготовлення	2021	2021

Зарядний пристрій системи Graphite Energy+

Характеристика	Вартість
Тип зарядного пристрою	58G002
Напруга живлення	230 V AC
Частота струму	50 Hz
Напруга ладування	22 V DC
Макс. сила струму ладування	2300 mA
Діапазон температур оточуючого середовища	4°C – 40°C
Час ладування акумулятора 58G001	1 h
Час ладування акумулятора 58G004	2 h
Клас електроізоляції	II
Маса	0,300 kg
Рік виготовлення	2021

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛІВАНЬ

Інформація щодо галасу та вібрації

Рівні галасу, такі як рівень акустичного тиску L_{PA} та рівень акустичної потужності L_{WA} , а також невідмінність вимірювання К, вказані в інструкції нижче, згідно зі стандартом EN 60745.

Амплітуда коливань або вібрації a_g і невідмінність вимірювання К визначаються згідно зі стандартом EN 60745-2-1 і наводяться нижче. Зазначені у цій інструкції рівень вібрації (коливань) вимірюється згідно з визначеного стандартом EN 60745 процедурою вимірювання і може бути використаний до порівняльного аналізу електроінструментів. Він також годиться до попереднього аналізу експозиції вібрації.

Вказаний рівень вібрації відповідає основним варіантам експлуатації електроінструменту. Якщо електроінструмент експлуатується з іншою методою, або з іншими робочими інструментами, а також, якщо регламентні роботи не є адекватними або достатніми, рівень вібрації може відрізнятися. Вищезгадані причини можуть викликати підвищений рівень вібрації протягом усього періоду експлуатації.

Для ретельного визначення експозиції вібрації слід взяти до уваги періоди, коли електроінструмент вимкнений або коли він ввімкнений, але не використовується у роботі. Таким чином, сумарна експозиція вібрації може виявитися суттєво меншою.

Слід впровадити додаткові засоби безпеки з метою захисту користувача від наслідків вібрації, таких як: догляд за електроінструментом і робочим інструментом, забезпечення відповідної температури рук, належна організація праці.

Рівень тиску галасу: $L_P = 80,2 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Рівень акустичної потужності: $L_W = 91,2 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Значення вібрації на задньому руців'ї:

$a_g = 7,521 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА



Зустрічаються продукти, що працюють на енергію людської життя, не будьте їх знищувати з побутовими відходами, з утилізацією в спеціальних закладах. Відомості про утилізацію можна отримати в продавці продукції чи в органах місцевої адміністрації. Відправлювані електричні та електронні прилади містять речовини, що не сприяють відходам для природного середовища. Обладнання, що не передається до переробки, може становити небезпеку для середовища та здоров'я людини.



Не допускається утилізація акумуляторів/елементів живлення разом із побутовими відходами; не допускається кидати їх у ящики або воду. Покидаєні або використані акумулятори слід правильно утилізувати з метою подальшої переробки згідно з діючою директивою щодо утилізації акумуляторів та елементів живлення. Батареї слід повертати в пункти збору повітності роздрібненими, якщо батареї роздрідждаються не повністю, іх слід захищати від коротких замикань. Використані батареї можна безшкодно повернути в комерційні місця. Покупець товару зобов'язаний повернути використані батареї.

* Виробник залишає за собою право вносити зміни.

«Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, з юридичною адресою в Warsaw, ul. Podgranicza 2/4, (тут і далі згадувані як «Grupa Topex») сповіщає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називаної «інструкцією»), в тому на її текст, розміщені світлині, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Grupa Topex і застежений відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторські права і споруджені права» (див. гарячу друкоруку Польщі ZD-U. 2006 № 90, з 631 з подальш. зм.). Копіювання, переробка, публікація, переробка в комерційних цілях всієї інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Grupa Topex суверо заборонено. Недотримання до цієї вимоги тягає за собою цивільну та карну відповідальність.



EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

AKKUS EXCENTERCSISZOLÓ 58G014

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZ A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ÖRİZZE MEG KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

AZ EXCENTERCSISZOLÓ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐIRÁSOK

Fa és fém, pl. olomtartalmazó festékekkel kezelt felületek csiszolásakor káros/mérgező porok keletkezhetnek. Az ilyen porokkal való érintkezés, vagy belélegzés az operátor vagy a környező személyeket veszélyeztetheti. Használjon megfelelő egyéni védőszöközetet, mint szűrős arcmaszket, védőszemüveget. Porelszívó berendezést kell csatlakoztatni.

A CSISZOLÓ HASZNÁLATA ELŐTT

- A használat közben a csiszolót biztosan, két kézzel kell tartani.
- A csiszoló bekapszolása előtt ellenőrizze, hogy nem ér hozzá a csiszolópárra a megmunkáláンド anyaghöz.
- A csiszoló bekapszolása előtt ellenőrizze, hogy a csiszolópárra megfelelőn rögzítve van.
- Tilos a szerszám mozgásban lévő részeihez nyúlni.
- Tilos a berendezést letni a forgórések teljes leállása előtt.
- Arcmaszkot kell használni, ha a csiszolás során por keletkezik. Az egys fr (pl. tölgyfa), vagy fém (pl. mágnés) felületek, vagy olomtartalmazó festékekkel levont felületek csiszolására során keletkezőt por ártalmas. A tölgyfa por rákkeltő, mik a mágnés pora - robbanékony.
- Terhes nők és gyermekek ne tartózkodjanak abban a helyiségben, ahol olomtartalmú festék kerül eltávolításra csiszolával, tilos enni, inni, vagy dohányozni.
- Az olyan helyiségeben, ahol olomtartalmú festék kerül eltávolításra csiszolával, tilos enni, inni, vagy dohányozni.

A CSISZOLÓ HASZNÁLATA ALATT

- A csiszoló használatakor alkalmazzon zajvédező fültokotokat és arcmaszketet.
- A csiszolót nem szabad nedvesen üzemeltetni.
- Ha az operátor a csiszolót a feje felett használja, alkalmazzon monolox védőszemüveget vagy ütesálló védőszemüveget.
- A csiszoló alkalmazása közben nem szabad túlzottan lenyomni a berendezést, ami a csiszoló megállásához vezethetne.

AZ AKKUMULÁTOROK MEGFELELŐ KEZELÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

- Az akkumulátor töltsével folyamatát a felhasználó felügyeletével kell elvégezni.
- Kerülje az akkumulátor töltsével 0°C hőmérséklet alatt.
- Az akkumulátorokat kizárolagosan a gyártó által ajánlott töl tömörlő szabad tölténi. Egyéb típusú akkumulátor töltséshéz rendelteket tölítő használata tűz keletkezésének kockázatát válta ki.
- Amikor az akkumulátor használaton kívül van, tartsa távol a fémtárgyaktól, mint pl. íratkáposc, pénzérme, kulcs, szög, csavar és olyan egyéb fémtárgyaktól, melyek rövidre zárhatják az akkumulátor érintkezőit. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása megégett, vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátor megsérülése vagy nem megfelelő használata esetén gáz kiszivárgására kerülhet sor. Ilyen esetben a hőmérséklet ki szellőzetetlen és tünetek jelentkezésékor orvoshoz kell fordulni. A görök a légtakar megsérülését okozhatják.
- Extrem körülmények között a folyadék kiszivároghat az akkumulátorból. Az akkumulátorból kikerülő folyadék irritáció vagy megégett okozhat. Szivárgás eszlelése esetén az alább módon kell eljárni:

- szövet darabbal óvatatosan törölje fel a folyadékot. Kerülni kell a bőrre és a szemre jutását.
- bőrre kerülése esetén azonnal bő tiszta vízzel mosza le, esetlegesen semlegesítse a folyadékot enyhe savval, például citromsavval, vagy ejettel.
- a folyadék szembe kerülése esetén azonnal bő tiszta vízzel öblögesse legalább 10 percen keresztül és forraljon orvoshoz.
- Tilos a megrongálódott vagy módosított akkumulátor használni. A megrongálódott vagy módosított akkumulátor beláthatatlan módon működhet, tüzet, robbanást vagy sérülést veszélyt okozva.

- Az akkumulátor ne tegye ki víz, nedvesség hatásának.**
- Az akkumulátor mindenkor tartsa távol a hőforrásról. Ne hagyja hosszabb időre olyan környezetben, ahol magas hőmérséklet uralkodik (naphéjű helyeken, fűtőtestek közelében, vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet eléri az 50°C-t).**
- Tilos az akkumulátor tűz vagy túlzsíros hőmérséklet hatásának kitenneti. A tűz vagy 130°C felettől hőmérséklet hatásának történő kiterelése robbanáshoz vezethet.**

FIGYELEM! A 130°C hőmérséklet 265°F értéként is megadásra kerülhet.

- Tartsa be valamennyi töltési utasítást, tilos az akkumulátor a használati névleges adatait tartalmazó táblázatban megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken tölteni. A nem megfelelő, vagy a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteken való töltés a akkumulátor megrongálódásához és a tűzveszély megönvezkedéséhez vezethet.**

AZ AKKUMULÁTOROK JAVÍTÁSA

- Tilos a sérült akkumulátor javítani. Az akkumulátorok javítása kizárolagosan a gyártó, vagy a márkaszerviz számára megengedett.**
- Az elhasználódott akkumulátor le adja le az ilyen típusú hulladékok megsemmisítésével foglalkozó cégnél.**

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az akkumulátorról ne tegye ki víz, nedvesség hatásának. A víz töltőegysége kerülésre növeli az áramutakat kockázatát. A töltőegységet csak száraz helyiségekben lehet alkalmazni.**
- Bármilyen karbantartási, tisztítási művelet megkezdése előtt az akkumulátorról hálózati csatlakozóját húzza ki az aljzatból.**
- Tilos a töltőegységet gyűlékony anyagon (pl. papír, szövet), vagy gyűlékony szerek közelében használni. A töltőnek a töltés folyamatára hőmérséklet növekedése miatt tüzeset veszélye áll fenn.**
- A töltő minden egyes használata előtt ellenőrizze a töltő, a vezeték és az érintkezők állapotát. Sérülések ellenélezése esetén a töltő ne használja. Tilos az akkumulátorról szétszedésével próbálkozni. Bármilyen javítás válik szükségesse, bizza azt felhalmozott szervizműhelyre. Az akkumulátorról szakszerűen javítása áramütés illetve tűz kiváltó oka lehet.**
- Gyermekek, valamint korlátozott mozgásképességű, értelmi fogyatékos személyek vagy a töltő biztonságos körülmenyék között történő kezeléséhez elegendő tapasztalattal, szaktudással nem rendelkező személyek a töltő nem használhatják felügyelet nélkül. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a berendezés nem megfelelő módon kerül használásra, ami sérléshez vezethet.**
- Ha nem használja az akkumulátorról, áramtalanítás az elektromos csatlakozó kihúzásával.**

- Tartsa be valamennyi töltési utasítást, tilos az akkumulátor a használati névleges adatait tartalmazó táblázatban megadott tartományon kívüli hőmérsékleteken tölteni. A nem megfelelő, vagy a meghatározott tartományon kívüli hőmérsékleteken való töltés a akkumulátor megrongálódásához és a tűzveszély megönvezkedéséhez vezethet.**

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ JAVÍTÁSA


- Tilos a sérült töltőt javítani. A töltő javítása kizárolagosan a gyártó, vagy a márkaszerviz számára megengedett.**
- Az elhasználódott töltőt adja le az ilyen típusú hulladékok megsemmisítésével foglalkozó cégnél.**

FIGYELEM! A berendezés beltéri alkalmazásra szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és a kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is mindenkor marad a munkavégzés közben bekövetkező balesetek minimális veszélye.

A Li-Ion akkumulátorokból az elektrolit kifolyhat, az akkumulátor megyulladhat vagy fel is robbanhat, ha hagyja túl magas hőmérsékletre felmelegedni, vagy rövidre zárja. Ne hagyja kocsijában meleg, verőfényes napokon. Tilos az akkumulátor megbontani. A Li-Ion akkumulátorok biztonsági elektronikával vannak felszerelve, amely sérülése akár az akkumulátor megyulladásához vagy felrobbanásához is vezethet.

Az alkalmazott jelzések magyarázata

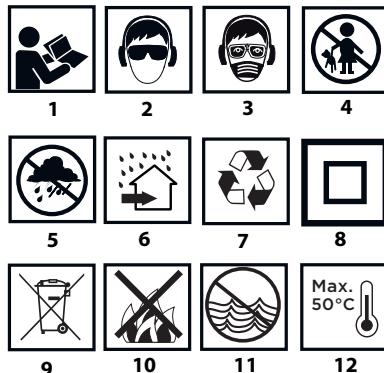

1. Olvassa el a használati utasítást, tartsa be a benne található figyelmezettséket és biztonsági szabályokat!

2. Használjon védőszerűveget és fülvédőt.

3. Dolgozzon arcmaszkban.

4. Gyerekeket ne engedje a berendezéshez.

5. Óvja az esőtől

6. Helyiségekben használjának, óvja a víztől és nedvességtől.

7. Újrahasznosítás.

8. Kettes érintésvédelmi osztály.

9. Szekrényben gyűjthető.

10. Ne dobja a céllákat tűzbe.

11. Veszélyeztetői az vízi élővilágot

12. Ne engedje 50°C fölé felmelegedni.

FELÉPÍTÉS ÉS RENDELTELTSÉG

Az excentercsizoló akkumulátorról táplált elektromos szerszám. A meghajtást egyenáramú kommutátoros, fix mágneses motor biztosítja. Az excentercsizoló fa, fém, műanyag és hasonló felületek megfelelő szemcséjű csiszolópapírral végzett csiszolását szolgálja. A csiszoló felújítási-építő, valamint bármilyen önálló amatőr (barkács) munkához használható.

Tilos mágnest, azbeszett vagy gipsszel bevont felületeket csiszolni.

AZ ÁBRÁK LEÍRÁSA

Az alábbi számozás a gép elemeinek a jelen használati utasítás ábráiról szerinti feljelölését követi.

1. Kikapcsoló

2. Kapcsoló

3. Porzsák

4. Porevezető csonk

5. Munkavégző talp

6. Akkumulátor rögzítő gomb

7. Akkumulátor

8. Akkumulátorról

9. LED dióda

10. Az akkumulátor töltöttségi állapota kijelzőjének gombja

11. Akkumulátor feltöltés kijelző (LED diódák).

* Előfordulhatnak különbözők a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTÓGRAMOK LEÍRÁSA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS / BEÁLLÍTÁS



TÁJÉKOZTATÓ

TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELSzerELÉSEK

1. Porzsák - 1 db

2. Csiszolópapír - 1 db

A MUNKA ELŐKÉSZÍTÉSE

AZ AKKUMULÁTOR KIVÉTELE / BEHELYEZÉSE

- Nyomja meg az akkumulátor rögzítő gombot (6) és húzza ki az akkumulátort (7) (**A ábra**).
- Helyezze be a feltöltött akkumulátort (7) a markolatban levő aljzatba, az akkumulátor rögzítő gomb bekattanásáig (6).

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

- A berendezés részlegesen feltöltött akkumulátorral kerül leszállításra. Az akkumulátor töltését 4°C - 40°C környezeti hőmérséklet mellett végezze. Az új, vagy a hosszabb ideig nem használt akkumulátor a teljes kapacitást 3 - 5 töltési és lemerülési ciklus után éri el.

- Vegye ki az akkumulátort (7) az elektromos szerszámból () (**A ábra**).
 - Csatlakoztassa az akkumulátortölőt a (230 V AC) hálózati aljzatba.
 - Tolja be az akkumulátort (7) a töltőből (8) (**B ábra**). Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően be van helyezve (teljesen van tolva).

- A töltő hálózati (230 V AC) aljzatra való csatlakoztatása után a töltőn felgyullad a zöld dióda (9), ami a feszültség csatlakoztatását jelzi.

- Az akkumulátor (7) töltőben (8) való elhelyezése után a töltőn felgyullad a piros dióda (9), mely jelzi az akkumulátor töltési folyamatát. Ezzel egyidejűleg az akkumulátor töltési állapot zöld diódák (11) különböző módon villognak (lásd az alábbi leírást).

- Az összes dióda villog** - az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, szükséges annak újra töltése.
- Két dióda villog**, az az akkumulátor részleges lemerülését jelzi.
- Egy dióda villog**, az akkumulátor töltöttségének magas szintjére utal.

- Az akkumulátor feltöltése után a töltőn a dióda (9) zöldén világít, az akkumulátor töltés állapot diódák (11) pedig folyamatosan világítanak. Egy idő után (kb. 15mp) az akkumulátor töltés állapot diódák (11) kialszanak.

- Az akkumulátorot ne töltsé 8 óránál hosszabb ideig. Hosszabb töltési idő az akkumulátor elemeinek károsodásához vezethet. A töltő nem kapcsol ki automatikusan az akkumulátor teljes feltöltése után. A töltőn a zöld dióda tövábbra is világít. Az akkumulátor töltés állapot diódák egy idő után kialszanak. Csatlakoztassa le a feszültséget az akkumulátornak a töltő aljzatával való kivétele előtt. Kerülje az egymárt követő rövid töltéseket. Ne töltse az akkumulátorokat a berendezés rövid használata után. Az egymárt követő szükséges töltések közötti idő rövidülése az akkumulátor elhasználódására utal és azt ilyenkor ki kell cserélni.

- A töltés során az akkumulátor erősen felmelegedik. Ne vegye használatra azonnal a töltés után - várja meg, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Így elkerülheti az akkumulátor esetleges károsodását.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK KIJELZÉSE

- Az akkumulátor töltéskijelzővel van felszerelve (3 LED dióda) (11). Az akkumulátor feltöltési szintjének ellenőrzéséhez nyomja be a (10) akkumulátorfeltöltés-kijelző gombot (**C. ábra**). Az összes dióda kigyulladása az akkumulátor töltöttségének magas szintjére utal. Ha két dióda világít, az az akkumulátor részleges lemerülését jelzi. Ha csak a dióda világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, szükséges annak újra töltése.

A CSISZOLÓPÁPIR KIVÁLASZTÁSA

- A nagyobb szemcseértekű csiszolópapír az anyagok zömének durva megmunkálásához alkalmas, mik a kisebb szemcseértekű csiszolópapír a készremunkáláshoz való.

- Amikor a felület nem egyenletes, a munkát nagyobb szemcseértekű csiszolópapírral kell kezdeni a felület kiegyenlítéséhez.
- Ezután közepest szemcseértekű csiszolópapírral távolítsa el a durva csiszolópapír után megmaradt nyomokat.
- Befejezésül finom csiszolópapírral munkálja késztre a felületet.

A CSISZOLÓPÁPIR FELHELVEZÉSE

- Az excentercsiszoló tépőzáras csiszolótalppal rendelkezik. Kizárolagosan megfelelő (perforált) csiszolópapírt szabad alkalmazni. Közelítse a csiszolópapírt a csiszoló talpához (5).

- Helyezze fel a csiszolópapírt úgy, hogy a nyílások (a) fedjék a csiszoló csiszoló talpában levő furatokat.
- Nyomja rá a csiszolópapír a csiszoló talpához (5) (**D ábra**).

- Ellenőrizze, hogy a csiszolópapír és a csiszoló talp furatai teljes egészében fedik egymást, ami biztosítja a por megfelelő elvezetését.

PORELVEZETÉS

- Az excentercsiszoló készletében a megmunkált anyag tisztán tartása érdekében porzsák (3) található.

• Tolja fel a porzsákat (3) a por elvezető csonkra (**E ábra**).

• A felfeltoédés után a porzsákat ürítse ki a speciális tartályba.

• Újra szerelje fel a porzsákat a porelvezető csonkra.

• Ellenőrizze, hogy a porzsák biztosan rögzül a csonkon.

Ajánlott a porzsákat félig tele állapotban kiüríteni.

A PORSZÁK KIÜRÍTÉSE

- A porzsák a műanyag burkolatban kapott helyet. A kiürítéshez enyhén forgassa el a hátsó gyűrűt és húzza le a hátsó műanyag burkolatról (**F ábra**). Távolítsa el a porzsák tartalmát. A zsák felszerelése a leszereléssel ellentétes sorrendben történik.

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

- Az excentercsiszoló 3 fokozatú (fordulatszám tartomány).

A kapcsoló következő megnymásával a fordulatszám változik.

Bekapcsolás:

- Nyomja meg a kapcsolót (2) - a csiszoló a legnagyobb fordulatszámón indul el.

A kapcsoló ismételt megnymásával - a csiszoló közepes fordulatszámán működik.

A kapcsoló további megnymásával - a csiszoló a legkisebb fordulatszámán működik.

Kikapcsolás:

- Nyomja be az indító kapcsoló gombját (**1 G ábra**).

A csiszoló minden következő bekapcsolásra, függetlenül attól, hogy melyik sebességen került kikapcsolásra, a következő bekapcsolás után a 3-2-1 ciklusban (a fentiekben leírtak szerint, a legnagyobb fordulatszámúval a legalacsonyabb felé haladva) indul el.

AZ EXCENTERCSISZOLÓ HASZNÁLATA

- A csiszoló talp teljes felületének a fel kell feküdnie a megmunkált felületre.
- Kapcsolja be a csiszolót és állítsa be a megfelelő fordulatszámot, mérsékelen lenyomva a berendezést a megmunkált anyagon, körkörösen mozgva, hosszánban és kereszben.

• Durvább munkákhoz használjon nagyobb szemcseértekű csiszolópapírt, mik a késze munkáláshoz használjon kisebb szemcseértekű csiszolópapírt. A megfelelő csiszolópapír a legjobb teszteléssel kiválasztott.

• A polírozás befejezékor enyhítse a rányomást, emelje fel a csiszolót a megmunkált felület felett és csak ezután kapcsolja ki a csiszoló motorját.

KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

- A telepítéssel, szabályozással, javítással vagy kezeléssel kapcsolatos bármennyi tevékenység megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort a berendezésből.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁSA

- Minden esetben ajánljott a használat befejezével azonnal megtisztítani a szerszámot.

• A tisztításához ne használjon vizet vagy egyéb folyadékot.

• A berendezést száraz szövettel, vagy alacsony nyomású sűrített levegővel kell tisztítani.

• Ne használjon tisztítószerz vagy oldószert, mert megrongálhatják a műanyagból készült alkatrészeket.

• Rendszeresen tisztítja ki a motor házának szellőzőnyílásait, hogy megelőzze ezzel a berendezés esetleges túlmelegedését.

• Amennyiben a kommutátor túlzott mértékben szíkrázik, szakképzett személyvel ellenőriztesse a motor szenkereinek állapotát.

• A berendezés mindenkor száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

• A berendezést kivett akkumulátorral kell tárolni.

A CSISZOLÓ TALP CSERÉJE

- A sérült csiszoló talpat (5) azonnal ki kell cserélni.

• Cavarozza ki a csiszoló laplat rögzítő csavarokat (5).

• Vegye ilye és cserélje ki a talpat.

• Cavarozza fel a rögzítőcsavarokat.

Bármielőre felmerülő meghibásodás javítását bízza a gyártó márkaszervizére.

MŰSZAKI JELLEMZŐK**NÉVLEGES ADATOK**

Akkus excentercsiszoló	
Paraméter	Érték
Akkumulátorfeszültség	18 V DC
Üresjári fordulatszám terjedelem	5000/7000/9000 min ⁻¹
Üresjári oszcilláció terjedelem	10000/14000/18000 min ⁻¹
Oszcillálás amplitúdó	2,7 mm
A csiszolólap méretei	125 mm
A csiszolópapír méretei	125 mm
Érintésvédelmi osztály	III
Tömeg	1,135 kg
Gyártás éve	2021

Graphite Energy+ rendszerű akkumulátor		
Paraméter	Érték	
Akkumulátor	58G001	58G004
Akkumulátorfeszültség	18 V DC	18 V DC
Akkumulátor típus	Li-Ion	Li-Ion
Akkumulátor kapacitása	2000 mAh	4000 mAh
Környezeti hőmérséklet tartomány	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Akkumulátor töltési idő 58G002	1 h	2 h
Tömeg	0,400 kg	0,650 kg
Gyártás éve:	2021	2021

Graphite Energy+ rendszerű töltők		
Paraméter	Érték	
Tápfeszültség	58G002	
Hálózati frekvencia	230 V AC	
Töltőfeszültség	50 Hz	
Max. töltőáram	22 V DC	
Környezeti hőmérséklet tartomány	2300 mA	
Akkumulátor töltési idő 58G001	4°C – 40°C	
Akkumulátor töltési idő 58G004	1 h	
Érintésvédelmi osztály	2 h	
Tömeg	II	
Gyártás éve	0,300 kg	
Rok producții	2021	

**ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK****Zajjal és vibrációval kapcsolatos információk**

A kibocsátott zaj szintje, valamint a kibocsátott L_p hangnyomás-szint, valamint az L_{WA} hangteljesítmény-szint és a K mérési pontatlanság az alábbiakban az EN 60745 szabvány szerint került megadásra.

Az a_h rezgési érték és a K mérési pontatlanság az EN 60745-2-1 szabvány szerint alább került megadásra.

A jelen útmutatóban lejebb megadott rezgési szint az EN 60745 szabvány szerint meghatározott mérési folyamatban került meghatározásra és alkalmazható az elektromos szerszámok összehasonlítására. Szintén felhasználható a rezgés mértékének előzetes felbecsülésére.

A megadott rezgési szint az elektromos szerszám alapvető alkalmazására vonatkozik. Amennyiben az elektromos szerszám egyéb alkalmazásokra vagy egyéb munkaszerszámokkal kerül használásra, vagy ha nincs kellő módon karbantartva, a rezgés szintje módosulhat. A fent megadott okok növelhetik a rezgés mértékét a munkavégzés folyamatában.

A rezgés mértékének felbecsüléséhez vegye figyelembe azokat az időszakokat, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, vagy amikor be van kapcsolva, de nincs használatban. Ezzel a módszerrel az össz rezgés mértéke lényegesen kisebb lehet. További biztonsági intézkedésekkel kell megtenni a felhasználó rezgés hatására elleni védeleme érdekében: tartsa karban az elektromos szerszámot és a munkaszerszámokat, ügyeljen a kezek megfelelő hőmérsékletére, megfelelő munkaszervezés.

Hangnyomás-szint: $L_p = 80,2 \text{ dB}$ (A) $K=3\text{dB}$ (A)

Hangteljesítmény-szint: $L_{WA} = 91,2 \text{ dB}$ (A) $K=3\text{dB}$ (A)

Rezgésgyorsulás: $a_h = 7,521 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos üzemű termékeket ne dobja ki a házi szemettel, hanem azt adjja le a hulladékkezelésre, hulladékgyűjtésre szakosodott helyen. A hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéseire választ kaphat a termék kereskedőjétől, vagy a helyi hulladékgyűjtési szolgáltatótól. Az elektromos termékek berendezések a természeti környezetnek újrahasznosításnak nem elavult berendezések potenciál veszélyforrást jelentenek a környezet és az emberi egészség számára.



Az akkumulátorokat / elemeket tilos a háztartási hulladékkel együtt kidobni, tilos azokat tüze, vagy vízből dobni. A megelőzően, vagy a használat után a használt akkumulátorokat, műanyagot, szilikonot, színátmeneteket kell elvinneni a személyes rövidkötésekkel és elemek megszemélyesítésével vonatkozó érvényes irányelv szerint. Az elemeket a teljesen lemaradt gyűjtőhelyekre kell visszahozni, ha az akkumulátorok nem teljesen lemaradtak, akkor azokat rövidrátékkel kell visszahozni. A használt akkumulátorokat ingyenesen lehet visszaküldeni a kereskedelmi helyeken. Az áru velejöve köteles a használt elemeket visszahoztatni!

* A változtatás jog a fenntartával!

A Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Spółka komandytowa (székhelye: Varsó, ul. Podgraniczna 2/4) a továbbiakban „Grupa Topex” kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasználási feltételekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formai megjelenésével – kapcsolatos összes színes részről jog a Grupa Topex kizárolagos tulajdonát kepező és mint ilyenek jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerzői és ahhoz hasonló jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvénykönyzben) 2006. évi, 90. szám 631. tétel, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egészének vagy bármely részéneket haszonserzsés céljából törtenő másolása,feldolgozása, közvetítése, megváltoztatása a Grupa Topex írásos engedélye nélküli polgárigi és buntetőjogi felülvége vonás teherrel szigetűen tilos.

TRADUCERE A INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE ŞLEFUITOR CU EXCENTRIC CU ACUMULATOR 58G014



NOTĂ: ÎNAINTE DE UTILIZAREA DISPOZITIVULUI TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ INSTRUCTIONE ȘI S-O PĂSTRAȚI PENTRU URMĂTOAREA FOLOSIRE.

NORME SPECIFICE DE SIGURANȚĂ**NORME SPECIFICE DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘLEFUITORULUI CU EXCENTRIC CU ACUMULATOR**

În timpul șlefuirii suprafeteelor din lemn și metal, de exemplu materialelor vopsite cu vopsele cu plumb care generează praf dăunător pentru sănătate. Operatorul sau persoane care se află în apropierea materialului prelucrat pot intra în contact direct cu praf. Praful poate provoca reacții alergice și / sau boli ale sistemului respirator. În cazul acesta, întotdeauna utilizați echipamentul individual de protecție adecvat, cum ar fi masca de gaze, ochelari de protecție. În cazul prelucrării lemnului sau materialelor care generează praf dăunător pentru sănătate, aparatul se va conecta la dispozitiv de aspirare adecvat și verificat.

ÎNAINTE DE UTILIZAREA ȘLEFUITORULUI

- În timpul utilizării țineți șlefuitorul ferm cu ambele mâini
- Înainte de pornirea unei noi, asigurați-vă că hârtie abrazivă nu atinge materialul care urmăzează să fie prelucrat.
- Înainte de pornirea unei noi, asigurați-vă că hârtie abrazivă este fixată în corect.
- Nu atingeți piesele în mișcare.
- Lăsați șlefuitorul să se opreasă complet înapoi de a fi aşezat pe o suprafață deosebit de piele afilate în mișcare pot provoca recul.
- Folosiți accesorii de absorbție a prafului. În timpul șlefuirii suprafeteelor din lemn și metal, de exemplu materialelor vopsite cu vopsele cu plumb care generează praf dăunător pentru sănătate. Praful din lemn poate provoca reacții alergice și / sau boli ale sistemului respirator, iar metale de ex. span de magneziu, - este exploziv.
- Femeile însărcinate și copiii nu trebuie să intre într-o incarcă, în care îndepărtați este vopsea care conține particule de plumb.
- Nu mâncați, nu beiți nu fumăți într-o incarcă în care este îndepărtaată vopsea care conține particule de plumb.
- Purtăți ochelari de protecție și antifoane. Folosiți de asemenea o masă dacă lucrul produce praf.

- Șlefuitor nu este potrivit pentru șlefuire cu apă.
- În timpul lucrarilor cu unealta asupra capului operatorului, se recomandă folosirea a ochelarilor de protecție.
- Nu forțați mașina. Folosiți mașina în scopul și regimul pentru care a fost creată.

SFATURI PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A ACUMULATOARELOR

- Procesul de încărcare a acumulatorului ar trebui să fie supravegheat sub controlul utilizatorului.
- Evitați încărcarea acumulatorului la temperaturi sub 0°C.
- **Folosiți încărcătorul oficial, certificat de la producător.** Utilizarea încărcătorului pentru încărcarea diferitelor tipuri de acumulatorare creează riscul de incendiu.
- **În timpul ce acumulatorul nu este utilizat mai mult timp, depozitați-l departe de obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte piese metalice mici, care pot scurta circuita contactele acumulatorului. Scurtircuitarea contactelor acumulatorului poate provoca arsuri sau incendiul.**
- **În caz de deteriorare și / sau utilizare necorespunzătoare a acumulatorului s-ar putea genera gaze.** Ar trebui să aerisiti camera, în cazul problemelor cu sănătatea consultanți un medic. Gazele pot deteriora sistemul respirator.
- **Condiții extreme, pot provoca o scurgere a lichidului din acumulatorul. Fluidul acumulatorului poate provoca iritații sau arsuri.** În cazul în care s-a observat o scurgere, se procedează în felul următor:
 - Sărgeți cu grijă lichidul cu o cărpă. Evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii.
 - Dacă lichid intră în contact cu pielea, locul potrivit pe corp trebuie spălat imediat cu cantități mari de apă curată și optional, se neutralizează lichidul cu un acid slab, cum ar fi sucul de lămâie sau ojet.
 - Dacă lichidul va pătrunde în ochi, nu vă frecăți la ochi, deoarece acest lucru poate provoca orbirea. Immediat clătiți ochi cu multă apă curată timp de cel puțin 10 minute și consultați un medic.
- **Nu folosiți un acumulator care este deteriorat sau modificat.** Acumulatoralele deteriorate sau modificate pot actiona imprevizibil, ceea ce duce la un incendiu, explozie sau riscul de rănire.
- **Acumulatorul nu poate să fie expus la umezeala sau apă.**
- Acumulatorul trebuie să fie întotdeauna ținut departe de surse de căldură. Nu lăsați pentru o lungă perioadă de timp într-un mediu în care temperatura este ridicată (în lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator sau oriunde în cazul în care temperatura depășește 50 °C)
- **Nu expuneți acumulatorul la foc sau căldură excesivă.** Expunerea la foc sau la temperaturi ridicate de peste 130 °C poate provoca o explozie.

ATENȚIE! Temperatura 130°C poate fi marcată ca 265°F.

- **Urmați toate instrucțiunile de încărcare, nu încărcați acumulatorul la o temperatură în afara intervalului specificat în tabelul de date nominale din manualul de utilizare.** Încărcarea necorespunzătoare sau o temperatură în afara acestui interval poate deteriora acumulatorul și provoca o creștere riscului de incendiu.

REGENERAREA ACUMULATOARELOR:

- **Înălțați să repărați acumulatoralele deteriorate.** Lucrările de reparări la acumulatoralele sunt permise numai de către producător sau de un service autorizat.
- **Acumulatorul uzat trebuie să fie adus la reciclarea acestui tip de deșeuri periculoase.**

SFATURI PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE A ÎNCARCATORULUI

- **Nu lasați încărcatorul sa fie expus la umezelia sau apă. Apa ce intră într-un încărcător va spori riscul de electrocutare.** Încărcătorul poate fi utilizat numai în interiorul încăperii uscate.
- Înainte de orice lucrări de întreținere sau curățare încărcătorului, deconectați-l de la rețea electrică.
- **Nu utilizați încărcătorul care este plasat pe un substrat inflamabil (de ex. hârtie, materiale textile) sau în apropierea substanțelor inflamabile.** Datorită creșterea temperaturii în timpul procesului de încărcare, există un risc de incendiu.
- **Înainte de fiecare utilizare, verificați starea încărcătorului, cablul și ștecarul.** În caz de deteriorare - nu folosiți încărcătorul.
- **Nu încercați să demontați încărcătorul.** Toate reparările trebuie să fie încredințate unui service autorizat. Ansamblarea efectuată necorespunzător poate duce la un șoc electric sau incendiu.

• Copii și persoane cu handicap fizic, emoțional sau mental persoane și alte persoane a căror experiență sau cunoștințe sunt insuficiente pentru a susține încărcătorul menținând în același timp toate normele de siguranță nu ar trebui să utilizezează încărcătorul fără supraveghere persoanei responsabile. În caz contrar, există pericolul că dispozitivul va fi utilizat în mod necorespunzător și că rezultat poate duce la leziuni.

- **În cazul în care încărcătorul nu este utilizat, deconectați-l de la rețea electrică.**

• Urmați toate instrucțiunile de încărcare, nu încărcați bateria la o temperatură mai mare decât intervalului specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora bateria și îi asemenea va crește riscul de incendiu.

REPARAREA ÎNCĂRCĂTORULUI

- **Nu reparați încărcătorul deteriorat.** Lucrările de reparări la încărcător sunt permise numai de către producător sau de un service autorizat.

- **Încărcătorul uzat trebuie aruncat la centrul de reciclare deșeurilor proveniente din echipamentele electrice.**

ATENȚIE! Dispozitivul este conceput pentru folosire în interiorul încăperilor și în spațiu uscat.

În ciuda unei construcții proiectare în condiții de siguranță a fundației, utilizarea unor măsuri de protecție și măsuri de protecție suplimentare, există întotdeauna un risc rezidual de leziuni cu care te poți confrunta la locul de muncă.

Acumulatorale Li-ion se pot scurge, aprinde sau pot exploda în cazul în care acestea sunt încălzite la temperaturi ridicate sau scurta circuitează. Ele nu ar trebui să fie depozitate în mașină în zilele calde și insorite. Nu deschideți acumulatorul. Acumulatorale Li-ion conțin

dispozitive electronice de siguranță care, în caz de defectare, pot provoca aprinderea sau explodarea acumulatorului.

Explicarea pictogramelor



1. Citiiți manualul, respectați avertizările și condițiile de siguranță continute de acesta.
2. Folosiți echipament individual de protecție (ochelari de protecție, protecție pentru urechi).
3. Purtați mască antipraf.
4. Nu permiteți copiilor accesul la instrument.
5. Protejați încărcătorul de umiditate și ploaie.
6. Protejați încărcătorul de umiditate și ploaie.
7. Reciclare.
8. A două clasă de protecție.
9. Colectare selectivă.
10. Nu aruncați celule în foc.
11. Reprezintă o amenințare pentru mediu acvatic.
12. Temperatura maximă admisă a celulelor 50°C.

UTILIZAREA CONFORM DESTINATAȚIEI

Şlefuitor cu excentric este un dispozitiv portabil alimentat de la acumulator. Unitatea constă într-un motor de curent continuu și comutatorul cu magneti permanenti. Şlefuitor cu excentric este conceput pentru șlefuirea lemnului, profilelor din plastic și metalelor, cu condiții ca hârtie abrazivă este corespunzătoare. Unealta este

alimentata cu ajutorul acumulatorului eficient, și este deosebit de utilă pentru orice tip de proces de șlefuire, astfel ca atrage atenția tuturor meseriașilor, dornici să duca orice sarcină la bun sfârșit.

Şlefuitor nu poate fi utilizat pentru prelucrarea materialelor care conțin abzest, magnezu sau suprafeteelor care sunt acoperite cu gips.

DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Punctele următoare se referă la elementele dispozitivului prezentat în paginile grafice ale prezentei instrucțiuni.

1. Buton oprire
2. Buton pornire
3. Sac pentru praf
4. Conexiune de evacuare a prafului
5. Talpă de lucru
6. Buton de fixare al acumulatorului
7. Acumulator
8. Încărcător
9. Becuri LED
10. Buton test pentru verificarea stării de încărcare a acumulatorului
11. Semnalizare a stării de încărcare a acumulatorului (becuri LED).

* Pot exista diferențe între desene și produs.

DESCRIEREA PICTOGRAMELOR GRAFICE



ATTENȚIE



AVERTISMENT



MONTARE/SETĂRI



INFORMAȚIE

ACCESORII

1. Sac pentru praf - 1 buc.
2. Hărție abrazivă - 1 buc.

PRĂGATIRE PENTRU LUCRU

SCOATERE / ÎNRODUCERE ACUMULATORULUI

- Apăsați butonul de fixare a acumulatorului (6) și scoateți acumulatorul (7) (fig. A).
- Introduceți un acumulator încărcat (7) la slotul acumulatorului în mărărul principal până când butonul de fixare a acumulatorului va fi blocat (6).

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

(i) Scula este furnizată cu un acumulator parțial încărcat. Încărcarea acumulatorului trebuie efectuată în condiții în care temperatura mediului ambient este de 4C - 40C. Acumulatorul nou sau unul care pentru o lungă perioadă de timp nu a fost folosit atinge capacitatea maximă a puterii sale, după aproximativ 3 - 5 cicluri de încărcare și descărcare.

- Scoateți acumulatorul (7) din scula (fig. A).
- Conectați încărcătorul la o priză de alimentare ușor accesibilă (230 V AC).
- Împingeți acumulatorul (7) în încărcător (8) (fig. B). Verificați dacă acumulatorul este așezat corect (complet introdus).

(i) După conectarea încărcătorului la rețeaua electrică (230 V AC) se va aprinde ledul verde (9) pe încărcător, care indică conectarea corectă. După introducerea acumulatorului (7) în încărcător (8) se va aprinde ledul roșu (9) pe încărcător, ceea ce indică faptul că acumulatorul se încarcă corect.

În același timp, sunt aprinse ledurile verzi pulsatoare (11) aceasta indică starea de incarcare a acumulatorului, într-un sistem diferit (rezentat mai jos).

- **Toate ledurile pulsează** - acumulatorul este descărcat. Încărcăți acumulatorul.
- **2 ledurile pulsează** - descărcarea parțială.
- **1 ledul pulsează** - un nivel ridicat de încărcare al acumulatorului.

(i) După încărcarea acumulatorului ledul (9) de pe încărcător se va aprinde în culoarea verde, iar toate ledurile care semnalizează starea de încărcare a acumulatorului (11) vor fi aprinse cu lumina continuu. După ceva timp (aprox. 15 secunde), ledurile de starea acumulatorului (11) se vor stinge. Acumulatorul nu trebuie să fie încărcat mai mult timp de 8 ore. Depășirea acestui timp poate deteriora celulele acumulatorului.

Încărcătorul nu se va opri automat atunci când acumulatorul este complet încărcat. Ledul verde de pe încărcător va fi aprins în continuare. Ledurile de starea de incarcare a acumulatorului se sting după o anumită perioadă de timp. Deconectați alimentarea înainte de scoaterea acumulatorului din priză. Evitați încărcarea scurtă după fiecare folosirea dispozitivului. O scădere semnificativă în intervalul de încărcare indică faptul că acumulatorul este uzat și trebuie să fie înlocuit.

În procesul de încărcare, acumulatorul se încălzește. Nu folosiți dispozitivul imediat după încărcare - așteptați ca bateria să ajungă la temperatura camerei. Acest lucru va preveni deteriorarea acumulatorului.

SEMNALIZAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A ACUMULATORULUI

(i) Acumulatorul este echipat cu un sistem de semnalizare stării de încărcare a acumulatorului (3 becuri LED) (11). Pentru a verifica starea de încărcare a acumulatorului, apăsați butonul (10) (fig. C). Aprivirea tuturor ledurilor indică un nivel ridicat de încărcare a acumulatorului. Aprivirea 2 ledurilor indică o descărcare parțială. Dacă este aprins doar un singur led, înseamnă că acumulatorul este descărcat.

ALEGAREA HÂRTIEI ABRAZIVE

(i) Hârtie abrazivă cu o granulație mică este potrivita la degresarea diferitelor materiale, hârtie abrazivă cu o granulație mare este utilizată pentru finisarea lucrului.

- Ce trebuie să reținem este că, o granulație mică zgârie lemnul, obligându-ne pentru înláturarea zgârieturilor să muncim mai mult, dar ce este mai important să șlefuiم o grosime mai mare, lucru care poate duce la stricarea piesei.
- La finisarea pieselor se recomandă folosirea hârtiei cu granulație mare, continuând finisarea prin schimbarea granulației periodic, ajungând în final la o granulație cât mai mare.
- O granulație cuprinsă cât mai mare asigură un finisaj de o calitate superioară.

FIXAREA HÂRTIEI ABRAZIVE

(i) Scula este prevăzută cu talpa de lucru cu sistem de prindere tip velcro. Se recomandă utilizarea hârtiei abrazive corespunzătoare (hârtie perforată).

- Aplicați hârtie abrazivă pe talpa de lucru (5).
- Amplasați hârtia abrazivă, astfel încât găurile (a) se aliniază cu orificiile din talpa de lucru.
- Apăsați hârtie abrazivă la talpa de lucru (5) (fig. D).
- Asigurați-vă că găurile din hârtie abrazivă și cele din talpa de lucru se suprapun corect, faptul acesta va asigura o buna evacuare a prafului.

EVACUAREA PRAFULUI

Şlefuitorul este prevăzut cu un sac special pentru colectarea prafului (3), pentru a menține puritatea suprafetei prelucrate.

- Împingeți sistemul de fixare a sacului pentru colectarea prafului (3) pe conexiune de evacuare a prafului (4) (fig. E).
- După umplere sacul trebuie curățat de praf într-un container special.
- Reinstalați sacul de praf pe conexiune de evacuare a prafului.
- Verificați dacă sacul a fost fixat corect

Se recomandă să goliti sacul de praf după umplere în jumătate.

CURĂȚAREA SACULUI DE PRAF

(i) Sacul pentru praf este plasat pe carcasa de plastic în partea din spate. Pentru a scoate sacul, rotiți ușor inelul în partea stângă și glișați-l din carcasa de plastic. (fig. F). Scoateți sacul și îl curățați din conținut. Instalarea sacului de praf are loc în ordinea inversă decât scoaterea acestuia.

UTILIZARE/SETĂRI

PORNIRE / OPRIRE

Şlefuitor are trei viteze (intervale de viteză). Apăsarea butonului comutatorului în mod repetat determină viteză de rotație ciclică. Pornire:

Apăsați butonul comutatorului (2) - şlefuitor începe lucru cu cea mai mare viteză.

Apăsați încă o dată - şlefuitor funcționează cu o viteză medie.

Apăsați a treia oară - şlefuitor funcționează cu cea mai mică viteză.

Opre:

Apăsați butonul comutatorului (1) (fig. G).

Şlefuitor după fiecare oprire, indiferent de viteza la care a fost oprit, în timpul repornirii începe ciclul de lucru în sistemul 3-2-1 (de la cea mai mare până la cea mai mică viteză așa cum este descris mai sus).

LUCRARE CU ȘLEFUITOR CU EXCENTRIC

- Mașina nu trebuie să atingă suprafața piesei de lucru atunci când o pornești, altfel riscă să obțină ovslefuire defectuoasă sau să deteriorează banda abrazivă
- Folosiți mașina potrivita operătorilor pecare dorită să le executeți. Nu utilizați mașini mici pentru lucrări grele și nici nu folosiți accesoriu supradimensionate.
- Folosiți întotdeauna hârtie abraziivă corespunzătoare. Nu folosiți niciodată hârtie abraziivă sensibilă la presare
- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și scoasă din priză înainte de a instala sau scoate banda abraziivă.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înaintea tuturor lucrărilor la aparat opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

ÎNTRETINEREA ȘI DEPOZITAREA

- Este recomandat, să curățați dispozitivul, imediat după fiecare utilizare.
 - Pentru curătare, nu folosiți apă sau alte lichide.
 - Dispozitivul trebuie curătat cu o cărpă moale, uscată sau cu aer comprimat la presiune joasă.
 - Nu folosiți agenți de curătare sau solventi, deoarece aceste pot deteriora elementele din plastic.
 - Curățați în mod regulat, fantele de ventilarie din carcasa motorului, pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului. Nu încercați să curățați fantele de ventilarie prin introducerea obiectelor ascuțite, cum ar fi surubelnițe sau altele.
 - În cazul de scânteiere excesivă la comutator, starea periielor de cărbune trebuie încredințată unui specialist calificat în acest domeniu, care va verifica scânteierea.
 - Depozitați dispozitivul întotdeauna într-un loc uscat, la îndemâna copiilor.
 - Depozitați dispozitivul cu acumulatorul scos.

SCHIMBAREA TĂLPII DE LUCRU

Talpă de lucru defectata (5) trebuie schimbată imediat.

- Deșurubați suruburile care fixează talpă de lucru (5).
- Scoateți și înlocuiți talpă de lucru.
- Strângeți suruburile care fixează talpă de lucru .

i Wszelkiego rodzaju usterki powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRI TEHNICI

DATE NOMINALE

Şlefuitor cu excentric cu acumulator		
Parametru	Valoare	
Tensiunea acumulatorului	18 V DC	
Număr de turări de mers (în mers gol)	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Interval de oscilare în mers gol	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Amplitudine de oscilare	2,7 mm	
Dimensiunile tălpii	125 mm	
Dimensiunile hârtiei abraziive	125 mm	
Clasa de protecție	III	
Masa	1,135 kg	
Anul de fabricație	2021	

Acumulator al sistemului Graphite Energy+

Parametrii	Valoare	
Acumulator	58G001	58G004
Tensiune acumulator	18 V DC	18 V DC
Tip acumulator	Li-Ion	Li-Ion
Capacitate acumulator	2000 mAh	4000 mAh
Temperatura mediului ambient	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Timp de încărcare a încărcătorului 58G002	1 h	2 h
Greutate	0,400 kg	0,650 kg
An de producție	2021	2021

Incarcatorul sistem Graphite Energy+

Parametrii	Valoare
Tip de incarcator	58G002
Tensiune electrică	230 V AC
Frecvența de alimentare	50 Hz
Tensiune de încărcare	22 V DC
Max. Current electric de incarcare	2300 mA
Temperatura mediului ambient	4°C – 40°C
Timp de încărcare a bateriei 58G001	1 h
Timp de încărcare a bateriei 58G004	2 h
Clasa de protecție	II
Masa	0,300 kg
Data de fabricatie	2021

DATE CU PRIVIRE LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

i Informații cu privire la zgomat și vibrații

Nivelurile de zgomat, cum ar fi nivelul de zgomat presiune acustică L_p , și nivelul de putere acustică L_w , și incertitudinea de măsurare K , sunt prezentate mai jos, în conformitate cu norma EN 60745.

Valorele de vibrații a_h , și incertitudinea de măsurare K au fost marcate în conformitate cu EN 60745-2-1, și sunt prezentate mai jos. Nivelul de vibrație prezentat mai jos a fost măsurat în conformitate cu procedura de măsurare conform specificațiilor EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea sculelor electrice. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru evaluarea preliminară a expunerii la vibrații. Nivelul de vibrații prezentat este reprezentativ pentru aplicațiile de bază ale instrumentului. În cazul în care instrumentul este utilizat pentru alte scopuri sau împreună cu alte instrumente de lucru, sau dacă nu va fi întreținut corespunzător, nivelul de vibrații poate varia. Cauzele prezentate de mai sus pot duce la creșterea expunerii la vibrații pe parcursul întregii perioade de muncă.

Pentru a estima cu exactitate expunerea la vibrații, trebuie luate în considerare perioadele când mașina este opriță sau când este pornită, dar nu este utilizată doar pentru muncă. În acest fel, expunerea totală la vibrații poate fi mai mică. Să recomandă introducerea măsurilor suplimentare de securitate pentru protecția utilizatorului de efectele vibrațiilor, cum ar fi: întreținerea corectă unelei și tehnicii de lucru, asigurarea temperaturii corespunzătoare a măinilor, organizarea muncii. Nivelul de zgomat presiune acustică: $L_p = 80,2$ dB (A) $K=3dB$ (A)

Nivelul de putere acustică: $L_w = 91,2$ dB (A) $K=3dB$ (A)

Valoarea accelerării vibrațiilor: $a_h = 7,521$ m/s² $K = 1,5$ m/s²

PROTECȚIA MEDIULUI



Producete cu alimentare electrică nu trebuie aruncate împreună cu deseurile menajere, ele trebuie predate pentru eliminarea unor unități speciale. Informații cu privire la eliminarea acestora sunt deținute de vânzătorul produsului sau de autoritățile locale. Echipamentul electric și electronic uzat conține substanțe care nu sunt suficient devenire pentru mediu și conștiință. Echipamentul nespus reciclării constituie un pericol potențial pentru mediu și sănătatea umană.



Acumulatorul / baterile nu trebuie aruncate în gunoiuri menajere, nu trebuie să fie aruncate în foc sau în spălător. Acumulatorul deteriorat sau uzat trebuie să fie supus la reciclarea corespunzătoare, în conformitate cu actuala directivă privind eliminarea bateriilor și acumulatorilor. Baterile trebuie returnate la punctele de colectare complet desăratate, dacă baterile nu sunt complet desărate, acestea trebuie protejate împotriva scurcitării. Baterile uzate pot fi returnate gratuit în locații comerciale. Cumpărătorul mărfui este obligat să returneze baterile uzate.

* Se rezervă dreptul de a face schimbări.

"Grupa Topex SRL" Societate comandităry cu sediul în Varșovia str.Pograniczna 2/4 (în continuare "Grupa Topex") informează că, toate drepturile de autor referitoare la instrucțiunile prezente (în continuare "instrucțiuni") și atât conținutul, fotografii, schemele, desenele cât și compozitia, aparțin exclusiv Grupă Topex-ului și nu pot fi utilizate de drept în baza legii din 4 februarie 1994, referitoare la dreptul autorului și simbolului (Legea nr. 2006 nr.029 poz.631 din Republica Diletoroare). Copierea, schimbarea, publicarea, modificarea parțială sau totală cu scop comercial fără accepția în scris a Grupă Topex-ului, este strict interzisă și poate fi trasă la răspundere de drept civil și penal.

PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ



AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA 58G014

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ SI PEČLIIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PODRBOVNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PODRBOVNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI S EXCENTRICKOU BRUSKOU

Při broušení dřevěných a kovových povrchů, které jsou např. natřené barvami s příměsi olova, může vznikat škodlivý/toxický prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může ohrozit zdraví osoby obsluhující náradí nebo přítomných nepovolaných osob. Je nutné používat příslušné osobní ochranné prostředky, např. filtracní polomasky, ochranné brýle. Je třeba připojit zařízení pro odvádění prachu.

PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ BRUSKY

- Při používání brusku pevně držte oběma rukama.
- Před zapnutím brusky se přesvědčte, zda se brusný papír nedotýká povrchu, který má být obráběn.
- Před zapnutím brusky se přesvědčte, zda je brusný papír rádně připevněn.
- Nedotýkejte se pohybujících se součástí brusky.
- Po vypnutí brusku neodkládejte, dokud se pohybující se součásti nezastaví.
- Používejte ochrannou masku, pokud se při broušení tvoří prach. Prach tvořící se při broušení povrchů některých typů dřeva (např. dubové dřevo), některých kovů (např. hořáčku) a povrchu natřených olověnou barvou je škodlivý. Dubový prach je karcinogenní, zatímco piliny hořáčku jsou výbušné.
- Zabraňte přístupu těhotných žen a dětí do místnosti, ve které je pomocí brusky odstraňována barva obsahující sloučeniny olova.
- Nejezte, nezpíjte a nekuřte v místnosti, ve které je pomocí brusky odstraňována barva obsahující sloučeniny olova.

PŘI POUŽÍVÁNÍ BRUSKY

- Při práci s bruskou vždy používejte chrániče sluchu a ochrannou polomasku.
- Bruska není vhodná pro práci na mokro.
- Při práci s bruskou ve výšce přesahující výšku postavy používejte uzavřené ochranné brýle nebo brýle na ochranu proti odprskávajícímu povrchu.
- Při broušení přilší netlačte na brusku, protože by mohlo dojít k jejímu zastavení.

SPRAWNÁ MANIPULACE A PROVOZ AKUMULÁTORŮ

- Proces nabíjení akumulátoru by měl probíhat pod kontrolou uživatele.
- Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších než 0 °C.
- Akumulátor by měly být nabijeny vyhradně nabíjeckou doporučovanou výrobcem. Použití k nabíjení akumulátorů nabíječky jiného typu představuje riziko vzniku požáru.
- Pokud akumulátor nepoužíváte, je nutno ho uchovávat tak, aby nedošlo k jeho kontaktu s kovovými předměty, jako jsou např. sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové části, které mohou vést ke zkraji svorek akumulátoru. Zkrat svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- V případě poškození a/nebo nesprávného užívání akumulátoru může dojít k uvolnění plynů. Prověřejte místnost, a v případě potíže se poradte s lékařem. Plyny mohou poškodit dýchací cesty.
- V extrémních podmínkách může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru. Kapalina uniklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení. Dojde-li k úniku, postupujte následujícím způsobem:
 - opatrně setřete kapalinu kouskem látky. Zabraňte zasazení pokožky nebo očí kapalinou.
 - v případě zasazení pokožky ihned omyjte postřízené místo dostatečným množstvím čisté vody, případně kapalinu neutralizujte slabou kyselinou, např. kyselinou citronovou nebo octem.
 - v případě zasazení očí začněte je neprodleně vyplachovat velkým

množstvím čisté vody po dobu minimálně 10 minut a vyhledejte lékaře.

• Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozený nebo upravený akumulátor mohou fungovat nepředvídatelným způsobem, což vede k požáru, výbuchu nebo nebezpečí poranění.

- Nevystavujte akumulátor působení vlhkosti nebo vody.
- Vždy udržujte akumulátor mimo zdroj tepla. Nenechávejte akumulátor po delší dobu v prostředí s vysokými teplotami (v místech s přímým slunečním zářením, v blízkosti topných těles nebo kdekoliv tam, kde teplota překračuje 50 °C).
- Nevystavujte akumulátor působení požáru nebo nadmerné teploty. Vystavení působení ohně nebo teploty nad 130 °C může zapříčinit výbuch.

POTRZEBA! Teplota 130 °C může být zadána jako 265 °F.

- Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze. Nevhodné nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah, může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

OPRAVA AKUMULÁTORŮ:

- **Není dovoleno opravovat poškozené akumulátory.** Opravy akumulátoru může provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.
- **Použitý akumulátor занесте на місто урочене к ликвидаци неbezпекеного відходу тогото типу.**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE NABÍJECKY

- Nevystavujte nabíječku působení vlhkosti nebo vody. Proniknutí vody do nabíječky zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nabíječka se smí používat pouze uvnitř suchých prostorů.
- Před zařízením jakékoli údržby nebo čištění nabíječky je třeba ji odpojit od elektrické sítě.
- **Nepoužívejte nabíječky nacházející se na hořlavém podloží** (např. papír, textilie) a také v blízkosti hořlavých látek. Vzhledem k tomu, že se teplota nabíječky během nabíjení zvyšuje, existuje nebezpečí požáru.
- **Pokaždé před použitím zkontrolujte stav nabíječky, kabelu a zástrčky.** Nepoužívejte nabíječku v případě zjištění poškození. Nepokusíte se o rozmontování nabíječky. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. V případě nesprávné montáže nabíječky hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Děti a osoby fyzicky, duševně nebo psychicky postižené a také jiné osoby, jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostačující pro obsluhu nabíječky s dodržením veškerých bezpečnostních zásad, by neměly obsluhovat nabíječku bez dohledu odpovědné osoby. V opačném případě existuje nebezpečí, že zařízení bude použito nevhodným způsobem, následkem čehož může dojít k poranění.
- **Pokud nabíječka nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě.**
- Dodržujte všechny nabíjecí pokyny, nenabíjejte akumulátor při teplotě, která je mimo rozsah určený v tabulce jmenovitých údajů v návodu k obsluze. Nevhodné nabíjení nebo při teplotě, která je mimo zadaný rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.


OPRAVA NABÍJECKY

- **Není dovoleno opravovat poškozené nabíječky.** Opravy nabíječky může provádět výhradně výrobce nebo autorizovaný servis.
- **Použitou nabíječku занесте на місто урочене к ликвидаци odpadu тогото типу.**

POTRZEBA! Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách.

I přes použití konstrukce z podstaty včetně bezpečné, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během práce. Pokud se akumulátor Li-ion zahrnejí na vysokou teplotu nebo zkratují, mohou vytěct, vznítit se nebo explodovat. Neskladujte je v autě během horáků a slunečních dní. Neotevírejte akumulátor. Akumulátor Li-ion obsahuje elektronická bezpečnostní zařízení, která, pokud budou poškozena, mohou způsobit, že se akumulátor vznítí nebo exploduje.

Vysvětlivky k použitým piktogramům

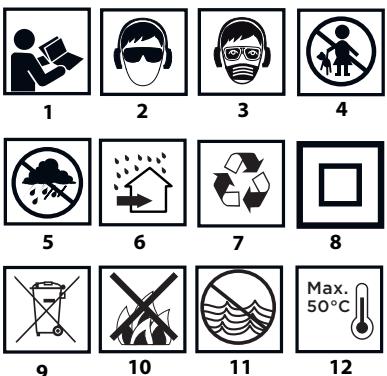

- Přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte v něm uvedená upozornění a bezpečnostní pokyny.
- Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Pracuj v ochranné masce.
- Zábraně přístupu dětí k zařízení.
- Chraňte před deštěm.
- Používejte uvnitř místností, chraňte před vodou a vlhkostí.
- Recyklace.
- Druhá třída ochrany.
- Třídění odpadu.
- Neházejte články do ohně.
- Nebezpečí pro vodní prostředí.
- Nezahřívajte nad 50 °C.

KONSTRUKCE A URČENÍ

Excentrická bruska je elektrické nářadí napájené z akumulátoru. Je poháněno komutátorovým motorem na stejnosměrný proud s permanentními magnety. Excentrická bruska je určena k broušení a leštění dřevěných a kovových povrchů, povrchů z umělé hmoty a jiných podobných materiálů za použití brusného papíru příslušné hrubosti. Bruska se používá při provádění rekonstrukčních, stavebních a veškerých kutilských prací.



Nepoužívejte brusku k broušení materiálů obsahujících hořčík, azbest nebo k broušení povrchů pokrytých sádrovou.

POPIΣ STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číselnání se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

- Vypínač
 - Zapinač
 - sáček na prach
 - Hrdlo pro odvádění prachu
 - Pracovní patka
 - Tlačítko pro upevnění akumulátoru
 - Akumulátor
 - Nabíječka
 - LED diody
 - Tlačítko indikace stavu nabité akumulátoru
 - Indikace stavu nabité akumulátoru (LED diody).
- * Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIΣ POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ

- POZOR
- VÝSTRAHA
- MONTÁŽ / NASTAVENÍ
- INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sáček na prach - 1 ks
- Brusný papír - 1 ks

PŘÍPRAVA K PRÁCI

VYJÍMÁNÍ / VKLÁDÁNÍ AKUMULÁTORU

- Stiskněte tlačítko upevnění akumulátoru (6) a vysuňte akumulátor (7) (obr. A).
- Vložte nabity akumulátor (7) do úchytu v rukojeti, až do slyšitelného zaklapnutí tlačítka upínání akumulátoru (6).

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

Zařízení je dodáváno s částečně nabitym akumulátorem. Nabíjení akumulátoru provádějte v prostředí s teplotami v rozmezí 4°C - 40°C. Nový akumulátor nebo akumulátor, který nebyl delší dobu používán, dosáhne plné schopnosti napájení po cca 3-5 cyklech nabíjení a vybití.

- Vyměňte akumulátor (7) ze zařízení (obr. A).
- Zapojte nabíječku do síťové zásuvky (230 V AC).
- Zasuňte akumulátor (7) do nabíjecky (8) (obr. B). Zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložený (zasunutý na doraz).

Po vložení nabíječky do síťové zásuvky (230 V AC) se na nabíječce rozsvítí zelená dioda (9), která signalizuje připojení správného napájení. Po umístění akumulátoru (7) v nabíjecku (8) se rozsvítí na nabíječce červená dioda (9), která signalizuje probíhající proces nabíjení akumulátoru.

Současně nepřetržitě svítí zelené diody (11) stavu nabité akumulátoru v různých variantách (viz popis níže).

- Pulzní svícení všech diod** - signalizuje, že je akumulátor zcela vybitý a je nutné jej nabít.
- Pulzní svícení 2 diod** - signalizuje částečně vybití.
- Pulzní svícení 1 diody** - signalizuje vysokou úroveň nabité akumulátoru.

Po nabité akumulátoru (9) svítí dioda na nabíječce zelené a všechny diody stavu nabité akumulátoru (11) svítí nepřerušovaně. Po jisté době (cca 15 s) diody stavu nabité akumulátoru (11) zhasnou.

Doba nabíjení akumulátoru nesmí překročit 8 hodin. V opačném případě může dojít k poškození akumulátorových článků. Nabíječka se automaticky nevypne po úplném nabité akumulátoru.

Zelená dioda na nabíječce bude i nadále svítit. Diody stavu nabité akumulátoru po jisté době zhasnou. Odpoje napájení před využitím akumulátoru ze zásuvky nabíječky. Akumulátor se nesmí několikrát za sebe krátkodobě nabijet. Nedobíjte akumulátor po krátkodobém používání zařízení. Pokud se doba mezi nutnými cykly nabíjení výrazně zkracuje, znamená to, že je akumulátor opotřebený a musí být vyměněn.

Během procesu nabíjení se akumulátor zahřívá. Nezkoušejte práci ihned po nabité - výčkejte, dokud akumulátor nedosáhne pokojové teploty. Tím se zabrání poškození akumulátoru.

INDIKACE STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU

Akumulátor je vybaven indikací stavu nabité akumulátoru (3 LED diody) (11). Po kontrole stavu nabité akumulátoru stiskněte tlačítko signalizace stavu nabité akumulátoru (10) (obr. C). Pokud svítí všechny diody indikátoru nabité, pak je úroveň nabité akumulátoru vysoká. Svícení 2 diod indikuje částečně vybití. V případě, že svítí pouze 1 dioda, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý a je nutné jej nabít.

VOLBA BRUSNÉHO PAPÍRU

Brusný papír s hrubším zrnem je vhodný pro hrubé opracování většiny materiálů, papír s jemnějším zrnem se používá při dokončovacích pracích.

- Je-li povrh nerovný, pak začněte brousit při použití hrubozrnného papíru a pokračujte, dokud povrh nebude rovný.
- Následně použijte střednězrnný papír za účelem odstranění stop po opracování hrubozrnným papírem.
- Na závěr použijte jemnozrnný papír pro provedení konečné úpravy.

PŘIPEVNÖVÁNÍ BRUSNÉHO PAPÍRU

Excentrická bruska je vybavena pracovní patkou se suchým zipem. Používejte pouze vhodný brusný papír (perforovaný).

- Přiblížte brusný papír k pracovní patce brusky (5).
- Umístěte brusný papír tak, aby se otvory (a) kryly s otvory pracovní patce brusky.
- Přitlačte brusný papír k pracovní patce (5) (obr. D).
- Přesvědčte se, zda se otvory v brusném papíru a pracovní patce zcela kryjí. Umožňuje to totiž správné odvádění prachu.

ODVÁDÉNÍ PACHU

Excentrická bruska je vybavena za účelem udržení čistoty obráběného povrchu sáčkem na prach (3).

-  Nasuňte úchyt sáčku na prach (3) na hrdlo pro odvádění prachu (obr. E).

- Po naplnění vyprázdněte sáček na prach do speciální nádoby.
- Znovu nasadte sáček na prach na hrdlo pro odvádění prachu.
- Zkontrolujte pevnost uchycení sáčku na hrdele.

Doporučuje se vyprázdnovat sáček na prach již tehdy, když je naplněn pouze za polovinu.

VYPRÁZDŇOVÁNÍ SÁČKU NA PRACH

 Sáček na prach je umístěný v plastovém krytu. Pro jeho vyprázdnění je třeba lehce otočit doleva zadní kroužek a sundat jej ze zadního plastového krytu (obr. F). Odstraňte ze sáčku na prach jeho obsah. Montáž sáčku na prach probíhá v opačném pořadí než jeho demontáž.

PROVOZ / NASTAVENÍ

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ

 Excentrická bruska má 3 rychlosti (rozsahy otáček). Další stisknutí tlačítka zapínače způsobuje cyklickou změnu otáček.

Zapínání:

 Stiskněte tlačítko zapínače (2) - bruska začne pracovat s nejvyšší rychlostí.

Opětovné stisknutí tlačítka zapínače - bruska pracuje s průměrnou rychlostí.

Další stisknutí tlačítka zapínače - bruska pracuje s nejnižší rychlostí.

Vypínání:

 Stiskněte tlačítko vypínače (1) (obr. G). Po každém vypnutí, bez ohledu na to, na které rychlosti byla bruska vypnuta, při opětovném spuštění začíná pracovat v 3-2-1 cyklu (od nejvyšší k nejnižší rychlosti, jak je popsáno výše).

PRÁCE S EXCENTRICKOU BRUSKOU

-  • Celý brusný povrch pracovní části se musí dotýkat obráběného povrchu.
- Zapněte brusku a zvolte vhodnou rychlosť, mírným tlakem ji přesouvajte krouživými pohyby v příčném nebo podélném směru po obráběném materiálu.
- Pro hrubé opracování používejte papír s hrubším zrnem, pro dokončovací práce papír s jemným zrnem. Pro volbu druhu brusného papíru je nejlepší jej vyzkoušet.
- Při dokončování leštění snížte tlak, nadzvedněte brusku nad obráběný povrch a teprve pak vypněte motor brusky.

PĚČE A ÚDRŽBA

 Před zahájením jakýchkoli činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutné vymout akumulátor ze zařízení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

-  • Doporučuje se čistit zařízení ihned po každém použití.
- K čistění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.
- Čistěte zařízení suchým hadříkem nebo proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jelikož může dojít k poškození plastových součástí.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory v krytu motoru, aby nedocházelo k přehřátí zařízení.
- Vyskytuje-li se na komutátoru nadmerné jiskření, nechte zkонтrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru kvalifikovanou osobou.
- Skládajte zařízení vždy na suchém místě mimo dosah dětí.
- Zařízení by se mělo skladovat s vymutou baterií.

VÝMĚNA PRACOVNÍ PATKY

 Poškozenou pracovní patku (5) je třeba neprodleně vyměnit.

- Výsrobovujte šrouby, kterými je pracovní patka upevněna (5).
- Sejměte pracovní patku a vyměňte ji.
- Útahněte upevnovací šrouby.

 Veškeré závady je nutné nechat odstranit v autorizovaném servisu výrobce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ ÚDAJE

Akumulátorová excentrická bruska	
Parametr	Hodnota
Napětí akumulátoru	18 V DC
Rozsah otáček při chodu naprázdně	5000/7000/9000 min ⁻¹

Rozsah oscilací při chodu naprázdně	10000/14000/18000 min ⁻¹
Ampplituda oscilací	2,7 mm
Velikost brusné části	125 mm
Velikost brusného papíru	125 mm
Třída ochrany	III
Hmotnost	1,135 kg
Rok výroby	2021

Akumulátor systému Graphite Energy+		
Parametr	Hodnota	
Akumulátor	58G001	58G004
Napětí akumulátoru	18 V DC	18 V DC
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	2000 mAh	4000 mAh
Rozsah okolní teploty	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Nabíjecí čas nabíječkou 58G002	1 h	2 h
Hmotnost	0,400 kg	0,650 kg
Rok výroby	2021	2021

Nabíječka systému Graphite Energy+		
Parametr	Hodnota	
Typ nabíječky	58G002	
Napájecí napětí	230 V AC	
Napájecí kmitočet	50 Hz	
Nabíjecí napětí	22 V DC	
Max. nabíjecí proud	2300 mA	
Rozsah okolní teploty	4°C – 40°C	
Doba nabíjení akumulátoru 58G001	1 h	
Doba nabíjení akumulátoru 58G004	2 h	
Třída ochrany	II	
Hmotnost	0,300 kg	
Rok výroby	2021	

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Informace týkající se hluku a vibrací

Hladiny emise hluku, jakými jsou hladiny emise akustického tlaku L_p, hladiny akustického výkonu L_w, a nejistota měření K jsou uvedeny v návodu níže, v souladu s normou EN 60745.

Hodnoty vibrací a, a nejistota měření K jsou uvedeny níže v souladu s normou EN 60745-2-1.

Uvedená v tomto návodu níže hladina vibrací byla změřena v souladu s postupem měření stanoveným normou EN 60745 a může být použita ke srovnávání elektrického náradí. Lze ji také použít k předběžnému hodnocení expozice vibracím.

Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití elektrického náradí. Bude-li elektrické náradí použito k jinému účelu nebo s jiným pracovním náradím a nebudě-li dosažovacím způsobem udržováno, může se hladina vibrací změnit. Výše uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím během celé doby provozu. Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit období, kdy je elektrické náradí vypnuto nebo kdy je zapnuto, ale nepoužíváno k práci. Tímto způsobem celková expozice vibracím může být mnohem nižší. Je třeba zavést dodatečná bezpečnostní opatření pro ochranu uživatele proti následkům vibrací, jako: údržba elektrického a pracovního náradí, zabezpečení příslušné teploty rukou, vhodná organizace práce.

Hladina akustického tlaku: L_{pA} = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Hladina akustického výkonu: L_{wA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Hodnota zrychlení vibrací: ah = 7,521 m/s²

K=1,5 m/s²

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Elektrický napájené výrobky nevyhuzujete spolu s domácím odpadem, nýbrž je odvádějte k likvidaci v příslušných závodech pro zpracování odpadu. Informace ohledně likvidace Vám poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklovaná zařízení představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí a zdraví osob.
---	---



Akumulátory / baterie nevyhazujte do domového odpadu, je zakázané vyhazovať do ohně alebo vody. Poškodené alebo spotrebované akumulátory si odniesť recyklovať v souladu s platou smernicou týkajúcou sa akumulátorov a baterií. Batérie by mely byť vrátené na ibšné miesta zcela vyčítať. Pokud nejou zcela vyčítané, musí byť chránený proti zkratu. Použité baterie lze bezplatne vrátit na komerčních místech. Kupujici zboží je povinen používať batérie vrátiť.

* Právo na provádzanie zmien je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa się znajduje w Varšawie, ul. Podgraniczna 2/4 (dalej jen „Grupa Topex“) informuje, że wszelkie autorskie prawa w obszarze tego dokumentu (dalej jen „návod“), w tym m.in. tekstu, poużytych fotografii, schémat, wykresów i také jeho usporządani, należą wyraźnie firmie Grupa Topex a jsou prawnie chronione podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právach příbuzných (síberka zákonu z roku 2006 č. 90 položka 631 z późniejszymi zmianami). Kopirování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakoz i jeho jednotlivých částí pro komercní účely bez písomného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mit za následek občanskoprávní a trestní stíhání.



PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽITIE AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRÚSKA 58G014

UPOZORNENIE: SKÔR, AKO PRÍSTUPITE K POUŽIVANIU ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE POUŽITIE.

DETALNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

DETALNÉ PREDPISY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNEJ PRÁCE S EXCENTRICKOU BRÚSKOU

Pri brúsení drevencov a kovových plôch, napr. natieraných farbami s prímesou olova, môžu vzniknúť škodlivé/toxickej prachy. Kontakt alebo vdychovanie takého prachu môže ohrozit zdravie obsluhujúcej osoby alebo okoloostojiacich osôb. Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky ako napríklad: filtračné polomasky, ochranné okuliare. Zariadenie pripojte na odsvádzanie prachu.

SKÔR, AKO ZAČNETE BRÚSKU POUŽÍVAŤ

- Pri práci držte brúsku pevne obidvomi rukami.
- Skôr, ako brúsku zapnete, uistite sa, či sa brúsnym papierom nedotýka materiálu, ktorý má byť obrábaný.
- Pred zapnutím brúsky sa uistite, či je brúsný papier dobre upevnený.
- Nedotýkajte sa časti brúsky, ktoré sú v pohybe.
- Po vynutí neodkladajte brúsku skôr, ako sa zastavia jej pohyblivé časti.
- Ak pri brúsení vzniká prach, používajte ochrannú masku. Prach, ktorý vzniká pri brúsení povrchov niektorých druhov dreva (napr. dubového dreva), niektorých kovov (napr. horčíka) a povrchov natieraných farbami s obsahom olova, je škodlivý. Dubový prach je karcinogénny a piliny horčíka výbušné.
- Tehotné ženy a deti nemôžu vstupovať do miestnosti, v ktorej sa brúskou odstraňuje farba obsahujúca zlúčeniny olova.
- V miestnosti, v ktorej sa brúskou odstraňuje farba obsahujúca zlúčeniny olova, je zakázané jest, piť alebo fajčiť.

PRI PRÁCI S BRÚSKOU

- Pri práci s brúskou vždy používajte slúchadlá na ochranu sluchu a ochranný respirátor.
- Brúška nie je vhodná na prácu na mokro.
- Pri práci s brúskou nad hlavou obsluhujúcej osoby používajte chrániče očí alebo ochranné okuliare.
- Pri práci nevyvýjajte na brúsku príliš veľký tlak, tento by mohol spôsobiť zastavenie brúsky.

SPRÁVNA MANIPULÁCIA A PREVÁDKZA AKUMULÁTOROV:

- Proces nabijania akumulátora by mal prebiehať pod kontrolou používateľa.
- Vyhýbajte sa nabijaniu akumulátora pri teplote pod 0 °C.
- **Akumulátory nabijajte len nabíjačkou odporúčanou výrobcom.** Použitím nabíjačky určenej na nabíjanie iného typu akumulátorov môže vzniknúť riziko požiaru.
- **V čase, keď sa akumulátor nepoužíva, je potrebné ho uchovávať v**

bezpečnej vzdialenosťi od kovových predmetov ako kancelárské spinky, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné malé kovové súčiastky, ktoré môžu vytvoriť skrat na kontaktach akumulátora. Skrat kontaktov akumulátora môže spôsobiť popodeniny alebo požiar.

- **V prípade poškodenia a/alebo nesprávneho používania akumulátora môže dojsť k unikaniu výparov. Miestnosť vysvetrajte a v prípade problémov kontaktujte lekára. Výpar môžu poškodiť dýchacie cesty.**

- **V extrémnych podmienkach môže dojsť k úniku kvapaliny z akumulátora. Kvapalina vytiekajúca z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popoleniny. Ak skonštatujete únik kvapaliny, postupujte nasledovným spôsobom:**

- **kvapaliny starostlivo utrite haničkou. Vyhýbajte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami.**
- **ak dôjde ku kontaktu kvapaliny s pokožkou, prislušné miesto na tele okamžite opíláčnite hojným množstvom čistej vody, prípadne kvapalinu zneutralizujte pomocou slabej kyseliny ako citrónová šťava alebo octu.**
- **ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vypláchnite veľkým množstvom čistej vody, minimálne počas 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.**

- **Nepoužívajte akumulátor, ktorý je poškodený alebo modifikovaný.** Poškodené alebo modifikované akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a viest k požiaru, výbuchu alebo k nebezpečenstvu zranení.

- **Akumulátor nevystavujte pôsobeniu vlhkosti alebo vody.**

- **Akumulátor vždy udržiavajte v bezpečnostnej vzdialosti od tepelného zdroja.** Nie je dovolené nechávať ho dlhší čas v prostredí s vysokou teplotou (na miestach s priamy slnečný svetlom, v blízkosti ohrievačov alebo na miestach s teplotou nad 50 °C).

- **Akumulátor nevystavujte pôsobeniu ohňa ani príliš vysokej teploty.** Vystavovanie pôsobeniu ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.

POZOR! Teplota 130 °C môže byť uvedená ako 265 °F.

- **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie, akumulátor nenabijajte pri teplote prekračujúcej rozsah uvedený v tabuľke menovitých údajov v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplote prekračujúcej uvedený rozsah môže akumulátor poškodiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.

OPRAVA AKUMULÁTOROV:

- **Poškodené akumulátory neopravujte.** Opravy akumulátora môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.

- **Opotrebovaný akumulátor odovzdajte na miesto určené na recykláciu nebezpečného odpadu tohto typu.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA NABÍJAČKY AKUMULÁTORA

- **Nabíjačku nevystavujte pôsobeniu vlhkosti alebo vody.** Preniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zranenia. Nabíjačku možno používať len vo vnútri suchých interiérov.

- **Pred začiatom akejkoľvek činnosti súvisiacej s údržbou alebo čistením nabíjačky ju odpojte od siete elektrického napäcia.**

- **Nepoužívajte nabíjačku umiestnenú na horľavom podklade (napr. papier, textil) ani v blízkosti horľavých látok.** Vzhľadom na zvýšenie teploty nabíjačky počas nabíjania hrozí nebezpečenstvo požiaru.

- **Pred použitím vždy skontrolujte stav nabíjačky, kábla a kolíka.** Ak skonštatujete poškodenia – **nabíjačku nepoužívajte.** Nabíjačku sa nepoužívajte rozoberať. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Nesprávne uskutočnená montáž nabíjačky môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- **Entity a fyzický, emocionálny alebo psychický postihnuté osoby ako aj iné osoby, ktoré nemajú dosťatočné skúsenosti alebo znalosť na to, aby obsluhovali nabíjačku pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad, by nabíjačku nemali obsluhovať bez dozoru zdopovednej osoby.** Vo opačnom pripade hrozí nebezpečenstvo, že zariadenie bude použité nesprávne, čo môže viesť k zraneniam.

- **Ked' sa nabíjačka nepoužíva, treba ju odpojiť od elektrickej siete.**

- **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie, akumulátor nenabijajte pri teplote prekračujúcej rozsah uvedený v tabuľke menovitých údajov v návode na obsluhu.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplote prekračujúcej uvedený rozsah môže akumulátor poškodiť a zvýšiť nebezpečenstvo požiaru.

OPRAVA NABÍJAČKY:

- **Poškodenú nabíjačku neopravujte.** Opravy nabíjačky môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis.


- Opotrebovanú nabíjačku odovzdajte na miesto určené na recykláciu odpadu tohto typu.

POZOR! Zariadenie slúži na prácu v interéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov vždy existuje minimálne riziko úrazov pri práci.

Akumulátory Li-Ion môžu vytieciť, zapaliť sa alebo vybuchnúť v prípade, že sa nahrejú na vysokú teplotu alebo na nich vznikne skrat. Nie je dovolené odkladať ich v aute počas horúcich a slnčného dňa. Akumulátor neotvárajte. Akumulátory Li-Ion obsahujú elektronické bezpečnostné zariadenia, ktoré v prípade poškodenia môžu spôsobiť, že akumulátor sa zapáli alebo vybuchne.

Vysvetlenie použitých piktogramov

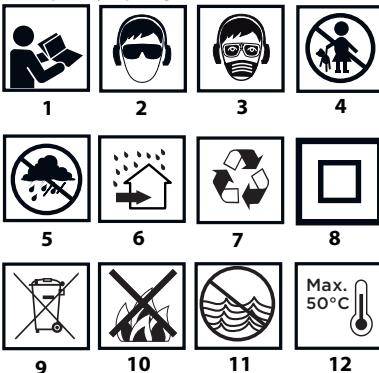

1. Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte výstrahy a bezpečnostné pokyny, ktoré sa v ňom nachádzajú.
2. Používajte ochranné okuliare a chrániče sluchu.
3. Pracujte v ochrannej maske.
4. Zabráňte prístupu detí do blízkosti zariadenia.
5. Chráňte pred daždom.
6. Používajte v interiéroch, chráňte pred vodou a vlhkostou.
7. Recyklácia.
8. Druhá ochranná trieda.
9. Triedený zber.
10. Články nevyhadzujte do ohňa.
11. Ohrozujú vodné prostredie.
12. Vyhýbajte sa zohriatiu nad 50 °C.

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Excentrická brúška je elektrické náradie napájané akumulátorom. Poháňaná je komutátorovým motorom na jednosmerný prúd s trvalým magnetom. Excentrická brúška je určená na brúsenie a leštenie povrchov z dreva, kovu, plastických hmôt a iných podobných materiálov pri použíti brúsneho papiera s primeranou zrnitosťou. Oblasti jej používania sú vykonávanie oprávovo-stavebných prác a všetkých prác v rámci samostatného domáceho majstrovania.

Brúsku nepoužívajte na brúsenie materiálov obsahujúcich horčík, až keď alebo povrchov pokrytých sadrou.

VYSVETLIVKY KU GRAFICKÉJ ČASTI

Nasledujúce číslovanie sa vzťahuje na časti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

1. Vypínač
2. Spínač
3. Vrecko na zbieranie prachu
4. Hrdlo na odvádzanie prachu
5. Brúsky dísk
6. Tlačidlo na upevnenie akumulátora
7. Akumulátor
8. Nabíjačka
9. Diódy LED
10. Tlačidlo signálizácie stavu nabitia akumulátora
11. Signálizácia stavu nabitia akumulátora (LED diódy).

* Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať.

VYSVETLIVKY POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAČIEK



UPOZORNENIE



VÝSTRAHA



MONTÁŽ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

SYNTHETIC AND POLYMER MATERIALS

1. Vrecko na zbieranie prachu
2. Brúsky papier

- 1 ks

- 1 ks

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

SYNTHETIC AND POLYMER MATERIALS



- Stlačte tlačidlo na upevnenie akumulátora (6) a vysuňte akumulátor (7) (obr. A).

- Nabytí akumulátora (7) vložte do otvoru v rukoväti, až do zreteľného zacvaknutia tlačidla na upevnenie akumulátora (6).

CHARGE THE BATTERY



- Zariadenie sa dodáva s čiastočne nabitym akumulátorom. Nabijanie akumulátora vykonávajte pri teplote prostredia 4 °C - 40 °C. Nový alebo dlhší čas nepoužívaný akumulátor dosiahne úplnú schopnosť napájania až po 3 - 5 cykloch nabitia a výbitie.

- Akumulátor (7) využite zo zariadenia (obr. A).

- Nabíjačku zapojte do zásuvky el. prúdu (230 V AC).

- Akumulátor (7) vložte do nabíjačky (8) (obr. B). Skontrolujte, či je akumulátor správne osadený (úplne zasunutý).



- Po zapojení nabíjačky do zásuvky elektrického prúdu (230 V AC) sa na nabíjačke rozbreví zelená dióda (9), ktorá informuje o pripojení k napätiu.

- Po vložení akumulátora (7) do nabíjačky (8) sa na nabíjačke rozbreví červená dióda (9), ktorá signalizuje, že prebieha proces nabijania akumulátora.

- Súčasne blížajú zelené diódy (11) stavu nabitia akumulátora v rôznom usporiadani (pozri nasledujúci opis).

- **Ak blikajú všetky diódy** – znamená to vyčerpanie akumulátora a potrebu jeho nabitia.

- **Blikanie dvoch diód** – znamená čiastočné vybitie.

- **Blikanie jednej diódy** – znamená vysokú hladinu nabitia akumulátora.



- Po nabiti akumulátora dióda (9) na nabíjačke svieti zeleným svetlom a všetky diódy stavu nabitia akumulátora (11) svietia neprerušovaným svetlom. Po istom čase (približne 15 s) diódy stavu nabitia akumulátora (11) zhasnú.



- Akumulátor by sa nemal nabíjať dlhšie ako 8 hodín. Prekročenie tohto času môže mať za následok poškodenie článkov akumulátora. Nabíjačka sa po úplnom nabiti akumulátora automaticky nevypne. Zelená dióda na nabíjačke bude ďalej svietiť. Diódy stavu nabitia akumulátora po istom čase zhasnú. Pred vybratím akumulátora z otvoru v nabíjačke odpojte napájanie. Vyhýbajte sa ze seba nasledujúcim krátkym nabíjaniám. Akumulátor nedobijate po krátkom používaní zariadenia. Značne skrátenie času medzi potrebými nabítiami svedčí o tom, že akumulátor je opotrebovaný a je potrebné ho vymeniť.



- Počas nabijania sa akumulátor nahrívajú. Nezačíname pracovať hned po nabíjani – počkajte, kým akumulátor nedosiahne izbovú teplotu. Zabrániť sa tým poškodeniu akumulátora.

SIGNALIZÁCIA STAVU NABITIA AKUMULÁTORA



- Akumulátor je vybavený signálizáciou stavu nabitia akumulátora (3 LED diódy) (11). Ak chcete skontrolovať stav nabitia akumulátora, stlačte tlačidlo signálizácie stavu nabitia akumulátora (10) (obr. C). Ak svietia všetky diódy, signálizuje to vysokú hladinu nabitia akumulátora. Ak svietia dve diódy, znamená to čiastočné vybitie. Ak svieti iba jedna dióda, znamená to vyčerpanie akumulátora a potrebu jeho nabitia.



CHOOSE THE BRUSH

- Brúsky papier s hrubšou zrnitosťou je vhodný na hrubé opracovanie väčších materiálov, ktorý papier s jemnejšou zrnitosťou sa používa pri začiatočníckych práčach.
- Keď je povrch obrábaného materiálu nerovný, začnite prácu hrubožrnným papierom a pokračujte, až kým povrch nevyrovňáte.

- Potom použite papier so strednou zrnitosťou, aby ste odstránili stopy, ktoré zostali po obrábaní hrubozrnným papierom.
- Nakoniec použite jemnozrnný papier na vykonanie začistovacej fázy.

NASADZOVANIE BRÚSNEHO PAPIERA

Excentrická brúška je vybavená brúsnym diskom s tzv. suchým zipsom.



Používajte iba vhodný brúsný papier (perforovaný).

- Brúsný papier priblížte k brúsnemu disku (5).
- Brúsný papier umiestnite tak, aby sa jeho otvory (a) kryli s otvormi v brúsnom disku brúšky.
- Brúsný papier pritlačte k brúsnemu disku (5) (obr. D).
- Uistite sa, či sú otvory brúsného papiera a brúsného disku úplne kryjú, čo zabezpečuje správne odvádzanie prachu.

ODVÁDZANIE PRACHU



Excentrická brúška má vo svojom výbave pripojenie vrecko na zbieranie prachu (3) na udržanie čistoty obrábaného povrchu.

- Upevňovanie vrecka na prach nasuňte (3) na hrdlo na odvádzanie prachu (4) (obr. E).
- Ked je vrecúško na prach plné, vyprázdnite ho do špeciálnej nádoby.
- Vrecúško na prach opäť nainštalujte na hrdlo na odvádzanie prachu.
- Skontrolujte pevnosť osadenia vrecúška na hrdle.



VYPRÁZDNOVANIE VRECKA NA PRACH



Vrecúško na prach sa nachádza v plastovom plášti. Na jeho vyprázdenie jemne otocte dolava zadný prsteň a stiahnite ho zo zadného plastového plášta (obr. F). Z vrecúška na prach vysype jeho obsah. Montáž vrecúška na prach prebieha v opačnom poradí ako jeho demontáž.

PRÁCA / NASTAVENIA

ZAPÍNANIE / VYPÍNANIE



Excentrická brúška má 3 rýchlosťi (rozsahy rýchlosťi otáčania). Ďalšie stlačenia tlačidla spínača majú za následok cyklickú zmennu rýchlosťi otáčania.



Zapínanie:
Stlačte tlačidlo spínača (2) – brúška začína pracovať s najväčšou rýchlosťou otáčania.

Opäťovné stlačenie tlačidla spínača – brúška pracuje so strednou rýchlosťou otáčania.

Ďalšie stlačenie tlačidla spínača – brúška pracuje s najmenšou rýchlosťou otáčania.

Vypínanie:
Stlačte tlačidlo vypínača (1) (obr. G).



Po každom vypnutí bez ohľadu na to, pri ktorej rýchlosťi bola vypnutá, začína brúška pri opäťovnom spustení pracovať v cykle 3-2-1 (od najvyššej rýchlosťi otáčania po najnižšiu, ako je uvedené výšie).

PRÁCA S EXCENTRICKOU BRÚSKOU



- Pri práci musí byť v kontakte s obrábaným povrchom celá brúšna plocha pracovného disku.
- Brúšku zapnite a zvolte primeranú rýchlosť otáčania, primeraným tlakom ju posúvajte po obrábanom materiáli rotačnými pohybmi, priečnym alebo pozdižným smerom.
- N hrubé práce používajte brúsný papier s hrubšou zrnitosťou a na dokončovacie práce papier s jemnejšou zrnitosťou. Druh brúsného papiera vyberajte najlepšie prostredníctvom pokusov.
- Ked končíte leštenie, znížte tlak, nadvhivnite brúšku nad obrábanú plochu a až vtedy vypnite motor brúsky.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA



Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť súvisiacu s inštaláciou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vyberte akumulátor zo zariadenia.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE



- Zariadenie sa odporúča čistiť hned po každom jeho použití.
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.
- Zariadenie čistite pomocou suchej handičky alebo ho prefukajte vzduchom stlačeným pod nízkym tlakom.
- Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť súčiastky vyrobenej z plastu.
- Pravidelne čistite vetracie otvory v plášti motora, aby nedošlo k prehraniu zariadenia.
- V prípade, že dochádza k nadmernému iskreniu v komutátore,

kontrolu stavu uhličkových kefiek motoru zverte kvalifikovanej osobe.

- Zariadenie vždy skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- Zariadenie odkladajte s vybratým akumulátorom.

VÝMENA BRÚSNEHO DISKU



Poškodený brúsný disk (5) okamžite vymeňte.

- Odskrutkujte štyri závitky upevňujúce brúsný disk (5).
- Zložte disk a vymeňte ho.
- Zaskrutkujte upevňujúce závitky.

Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Akumulátorová excentrická brúška	
Parameter	Hodnota
Napätie akumulátora	18 V DC
Rozsah rýchlosť otáčania pri behu naprázdno	5000/7000/9000 min ⁻¹
Rozsah kmitania pri behu naprázdno	10000/14000/18000 min ⁻¹
Amplitúda oscilácie	2,7 mm
Rozmer disku	125 mm
Rozmer brúšneho papiera	125 mm
Ochranná trieda	III
Hmotnosť	1,135 kg
Rok výroby	2021

Akumulátor systému Graphite Energy+

Parameter	Hodnota
Akumulátor	58G001 58G004
Napätie akumulátora	18 V DC
Typ akumulátora	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2000 mAh
Rozsah okolitej teploty	4°C – 40°C
Čas nabijania nabíjačkou 58G002	1 h
Čas nabijania akumulátora 58G004	2 h
Hmotnosť	0,400 kg
Rok výroby	2021

Nabíjačka systému Graphite Energy+

Parameter	Hodnota
Typ nabíjačky	58G002
Napájacie napätie	230 V AC
Frekvencia napájania	50 Hz
Nabíjacie napätie	22 V DC
Max. prúd nabijania	2300 mA
Rozsah okolitej teploty	4°C – 40°C
Čas nabijania akumulátora 58G001	1 h
Čas nabijania akumulátora 58G004	2 h
Ochranná trieda	II
Hmotnosť	0,300 kg
Rok výroby	2021

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLÚCHNOSTI A VIBRÁCIÍ

Informácie o hluku a vibráciách

Hladina hluku, akú je hladina akustického tlaku L_{p,A}, hladina akustického výkonu L_{w,A} a neistota merania K, sú uvedené v ďalšej časti návodu v súlade s normou EN 60745.

Hodnoty vibrácií a_v a neistota merania K stanovené v súlade s normou EN 60745-2-1 sú uvedené nižšie.

Hladina vibrácií uvedená v tomto návode bola nameraná meracím postupom špecifikovaným normou EN 60745 a možno ju použiť na porovnávanie elektrických zariadení. Možno ju tiež použiť na predbežné hodnotenie expozície vibráciám.

Uvedená hladina vibrácií je reprezentatívna pre základné použitie elektrického zariadenia. Ak sa elektrické zariadenie používa na iné účely alebo s iným pracovným nástrojmi, prípadne, ak sa nevykonáva jeho dostačujná údržba, hladina vibrácií sa môže zmeniť. Vyššie uvedené príčiny môžu spôsobiť zvýšenie expozície vibráciám počas celej doby práce.

Na presné ohodnotenie expozicie vibráciami treba vziať do úvahy obdobia, kedy je elektrické zariadenie vypnuté alebo keď je zapnuté, ale nepracuje sa s ním. Tako môže byť celková expozičia vibráciam výrazne nižšia. Treba zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred následkami vibrácií ako: údržba elektrického zariadenia a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk a správna organizácia práce.

Hladina akustického tlaku: Lpa = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Hladina akustického výkonu: LWA = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Hodnota zrýchlenia vibrácií: $a_h = 7,521 \text{ m/s}^2$ K= 1,5 m/s²

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Výrobky napájané elektrickým prúdom sú nemu likvidovať spoločne s domácom odpadom, ale musia byť odovzdané na recykláciu na určenom mieste. Informácia o recyklácii poskytne predajca výrobku alebo miestne orgány. Opatrenie elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky negatívne pôsobiacie na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odovzdávané na recykláciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Akumulátor / baterie nedohodzujte do domáceho odpadu, nevyhodzujte ich do ohňa alebo vody. Poškodené alebo operativne sklonené akumulátory odovzdať na recykláciu v skutočnosti súčasne s likvidáciami akumulátorov a baterií. Baterie by sa mali vraciať na zberné miesta úplne vybité, pokiaľ nie sú úplne vybité, musia byť chránené proti skratu. Použité baterie je možné bezplatne vrátiť na komerčných miestach. Kupujúci tovaru je povinný použiť baterie vrátiť.

* Právo na zmenu vyhradené.

Grupa Topex, Spol. s r.o. a jeho licencovaní obuvoprodavači (ďalej iba „Grupa Topex“) informujú, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (ďalej iba „Návod“), v rámci toho ešte len v jeho teste, uvedeným fotogramom, náskromom, obrázkom a jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994 (O autorských a obdobných právach [tj. Dz. U. (Zberka zákonov Poľskej republiky) 2006 č. 90 položka 63] v znení neskorších zmien). Kopirovanie, spracúvanie, uprava tohto Návodu ako celku alebo jednodňových častí na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, sú príne zakázané a môžu mať za následok občianskoprávne a trestoprávne dôsledky.

PREVOD IZVIRNIH NAVODIL



AKUMULATORSKI EKSCENTRIČNI BRUSILNIK 58G014

POZOR: PRED PRIČETKOM UPORABE ELEKTRÍCNEGO ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNIA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALINJO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI

SPECIFIČNI PREDPISI ZA VARNO UPORABO EKSCENTRIČNEGA BRUSILNIKA

Med brušenjem lesních a kovinských površín, napr. prebarvaní z barvami z dodatkom svinca, lahko pride do škodlivého/toksičného praženia. Stik z ozírom vďahovanie tegu prahu lahko ogrozí zdravie uporabnika oz. drugich oseb v blízkosti. Treba je uporabiti ustrezna zaščitna sredstva kot: polmaske s filtrom, zaščitna očala. Treba je priklopiti napravo za odsevanje prahu.

PRED UPORABO BRUSILNIKA

- Med uporabo je treba trdno držati brusilnik z obema rukama.
- Pred vklonom brusilnika se je treba prepričati, da se brusilnik z brusnim papirjem ne dotika obdelovanega materiala.
- Pred vklonom brusilnika se je treba prepričati, da je brusni papir popolnoma pritrjen.
- Delov brusilnika, ki se gibljejo, se ni dovoljeno dotikati.
- Brusilnika ni dovoljeno odložiti, preden se gibljivi deli ne zaustavijo.
- Treba je nositi zaščitno masko, če med brušenjem prihaja do praženia. Prah, ki nastane med brušenjem površin nekaterih vrst lesa (npr. hrastovega) in kovin (npr. magnezija) in površin, prebarvanih s svinčino barvo, je škodljiv. Hrastov prah je rakotvoren, odlomki magnezija pa eksplozivni.
- Nosečnicam in otrokom ni dovoljen dostop do prostora, v katerem se

s pomočjo brusilnika odstranjuje barva, ki vsebuje svinec.

- V prostoru, v katerem se s pomočjo brusilnika odstranjuje barva, ki vsebuje svinec, ni dovoljeno piti, jesti in kaditi.

MED UPORABO BRUSILNIKA

- Med obrabovanjem brusilnika je vedno treba nositi protihrupne naušnice in zaščitno polmasko.
- Brusilnik ni namenjen za delo v mokrem.
- Pri delu z brusilnikom nad glavo uporabnika je treba uporabljati zaščitna očala.
- Med uporabo brusilnika nanj ni dovoljeno vršiti prekomernega pritiska, ki bi lahko povzročil zaustavitev brusilnika.

PRAVILNA OSKRBA IN UPORABA BATERIJ

- Postopek polnjenja baterije mora uporabnik nadzirati.
- Izogibati se je treba polnjenju baterije pri temperaturah pod 0°C.
- Baterija je treba polniti izključno s polnilnikom, ki ga priporoča proizvajalec.** Uporaba polnilnika, namenjenega za polnjenje druge vrste baterij, lahko povzroči požar.
- Ko se baterija ne uporablja, jo je treba hraniti ločeno od kovinskih predmetov, kot so spenjalniki papirja, kovanci, žebliji, vijaki ali drugi malii kovinski predmeti, ki lahko poškodujejo stike baterije.** Kratek stik na sponkah baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
- V primeru poškodbe in/ali neustrezone uporabe baterije lahko pride do puščanja plinov.** Prezračiti je treba prostor in se v primeru zdravstvenih težav posvetovati z zdravnikom. Plini lahko poškodujejo dihalne poti.
- V ekstremljih pogojih lahko pride do izlita tekočine iz baterije.** Tekočina, ki priteče iz baterije, lahko povzroči razdraženost ali opeklino. V primeru ugotovitve uhajanja je treba postopati na naslednji način:
 - tekočino previdno obriši s kosom tkanine. Izogibajte se stiku s kožo ali očmi.
 - če pride do stika tekočine s kožo, je treba dotočno mesto na telesu takoj sprati z veliko količino čiste vode, eventualno neutralizirati tekočino s pomočjo blage kisline, npr. z limoninom sokom ali kisom.
 - če tekočina pride v oči, jo je treba takoj sprati z veliko količino čiste vode, najmanj 10 minut, in poiskati pomoč zdravnika.
- Poškodovane ali spremenjene baterije ni dovoljeno uporabljati.** Poškodovane ali spremenjene baterije lahko delujejo na nepredvideni način, kar lahko vodi v požar, eksplozijo ali nevarnost poškodb.
- Baterije ni dovoljeno izpostavljati delovanju vlage ali vode.**
- Baterije ni dovoljeno držati blizu vira topote. Ne sme se je za daljši čas puščati v okolju, v katerem vlada visoka temperatura (v prisotnih leh, blizu grelcev oz. kjerkoli, kjer temperatura presegá 50°C).
- Baterije ni dovoljeno izpostavljati delovanju ognja ali čezmerne temperature.** Izpostavitev na delovanje ognja ali temperature nad 130°C lahko povzroči eksplozijo.

ZOZORI: Temperatura 130°C je lahko navedena kot 265°F.

- Upoštevati je treba vsa navodila za polnjenje, baterije ni dovoljeno polniti pri temperaturi izven območja, navedenega v preglednici nazivnih podatkov v navodilih za uporabo.** Neustrezeno polnjenje oziroma polnjenje pri temperaturi izven določenega območja lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.

POPRAVLJALNI BATERIJ:

- Poškodovanih baterij ni dovoljeno popravljati.** Popravilo baterije lahko poteka le pri proizvajalcu ali v pooblaščenem servisu.
- Izrabljeno baterijo je treba dostaviti na mesto, ki se ukvarja z odstranjevanjem nevarnih odpadkov.**

VARNOSTNA NAVODILA ZA POLNILNIK

- Polnilnik ni dovoljeno izpostavljati vlagi ali vodi.** Če v polnilnik prodre voda se poveča nevarnost električnega udara. Polnilnik je mogoče uporabljati le v suhih prostorih.
- Pred pričetkom kakršnih kolik vzdruževalnih dejavnosti ali čiščenja je treba polnilnik izklopiti iz omrežja.
- Ne uporabljajte polnilnika, ki se nahaja na lahkovenetljivih podlagi (npr. papirju, tkanini) ali blizu lahkovenetljivih snovi.** Zaradi dviga temperature polnilnika med polnjenjem obstaja nevarnost požara.
- Pred uporabo je treba vedno preveriti stanje polnilnika, kabla in vtiča.** V primeru ugotovitve poškodb – ni dovoljeno uporabljati polnilnika. Odpiranje polnilnika ni dovoljeno. Vsa popravila je treba zaupati pooblaščeni servisni delavnicam. Neustrezena opravljenja montaže polnilnika lahko povzroči električni udar ali požar.
- Otrocim in fizično, čustveno ali psihično prizadete osebe in druge osebe, katerih izkušnje ali znanje so nezadostne za uporabo polnilnika ob

upoštevanju vseh varnostnih navodil, ne smejo uporabljati polnilnika brez nadzora odgovorne osebe. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava neustrezeno uporablja, kar lahko povzroči poškodbe.

- Ko polnilnik ni v rabi, ga je treba izkloniti iz električnega omrežja**
- Upoštevati je treba vsa navodila za polnjenje, baterije ni dovoljeno pri temperaturi izven območja, navedenega v preglednici nizavnih podatkov v navodilih za uporabo. Neustrezeno polnjenje oziroma polnjenje pri temperaturi izven določenega razpona lahko poškodi baterijo in poveča nevarnost požara.**

PORAVLJALNIK POLNILNIKA


- Poškodovanega polnilnika ni dovoljeno popravljati. Popravilo polnilnika lahko poteka le pri prvoizvajalcu ali v pooblaščenem servisu.**
- Izboljjen polnilnik je treba dostaviti na mesto, ki se ukvarja z odstranjevanjem te vrste odpadkov.**

POZOR!

Napravljiv uporabi varno zasnovane konstrukcije, varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev vedno obstaja tveganje poškodb med delom.

Baterije Li-Ion lahko iztečejo, se vžgejo ali eksplodirajo, če so segrete na visoko temperaturo ali v kratkem stiku. Ni jih dovoljeno hraniti v avtomobilih med vročimi in sončnimi dnevi. Baterije ni dovoljeno odpirati. Baterije Li-Ion vsebujejo zaščitne elektronske elemente, ki v primeru poškodbe lahko povzročijo vžig ali eksplozijo baterije.

Pojasnilo uporabljenih simbolov

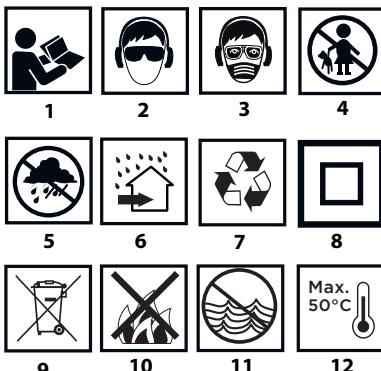

- Preberi navodila, upoštevaj v njih navedena varnostna opozorila in pogoj!
- Uporabljalje zaščitna očala in zaščito proti hrupu.
- Uporabljalje zaščitno masko.
- Otrokom ne pustite, da pridejo v stik z orodjem.
- Varujte pred dežjem.
- Uporabljalje v notranjosti, varujte pred vodo in vlagom.
- Reciklaža.
- Drugi razred zaščite
- Selektivno zbiranje.
- Ne vreči v ogenj.
- Nevarnost za vodno okolje.
- Ne segreti nad 50°C.

ZGRADBA IN NAMEN

Ekscentrični brusilnik je električno orodje, napajano iz baterije. Pogon predstavlja komutatorski motor stalnega toka s trajnimi magneti. Ekscentrični brusilnik je namenjen za brušenje in poliranje leseni, kovinskih površin, površin iz umetnih snovi in podobnih materialov, z uporabo brusnega papirja z ustrezno gradnjico. Uporabljal se za obnovitveno-gradbena dela in za vsa dela na področju individualnega amaterskega dela (naredi si sam).

Uporaba brusilnika za brušenje materialov, ki vsebujejo magnezij, azbest ali katerih površina je pokrita z mavcem, ni dovoljena.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštrevljenje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni

na grafičnih straneh pričujočih navodil.

- Izklopno stikalo
- Vkllopno stikalo
- Vreča za zbiranje prahu
- Prikluček za odvajanje prahu
- Delovna ploča
- Gumb za priklop baterije
- Baterija
- Polnilnik
- Dioda (LED)
- Tipko signalizacije stanja napoljenosti baterije
- Signalizacija stanja napolnitve baterije (diode LED).

* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

- Vreča za zbiranje prahu – 1 kos
- Brusni papir – 1 kos

PRIPRAVA NA UPORABO

PRIKLOP IN ODKLOP BATERIJE



- Pritisnite gumb za pritrivite baterije (6) in odstranite baterijo (7) (slika A).
- Napolnjeno baterijo (7) vložite v vpenjalo v ročaju, dokler se ne zaskoči gumb za priklop baterije (6).

POLNENJE BATERIJE



- Naprava je dostavljena z delno napolnjeno baterijo. Polnenje baterije je treba izvajati v pogojih, ko je temperatura okolice 4°C - 40°C. Baterija, nova ali tak, ki dolgo ni bila rabljena, doseže optimalno moč po približno 3-5 ciklih polnjenja in praznjenja.



- Izvlecite baterijo (7) iz naprave (slika A).
- Napajalnik priključite na omrežje (230 V AC).
- Vstavite baterijo (7) v polnilnik (8) (slika B). Preverite, ali je baterija ustrezno nameščena (potisnjena do konca).



- Po priklopu polnilnika v omrežje (230 V AC) zasveti zelena dioda (9) na polnilniku, ki signalizira priklop na napetost.

Po umestitvi baterije (7) v polnilnik (8) zasveti rdeča dioda (9) na polnilniku, ki signalizira, da poteka proces polnjenja baterije.

Hkrati utripijo zeleni diode (11) stanja napolnitve baterije v različnih kombinacijah (glej opis spodaj).

Utripanje vseh diod - signalizira izpraznите baterije in nujnost njenega polnjenja.

Utripanje 2 diod - signalizira delno izpraznitez baterije.

Utripanje 1 diode - signalizira visoko raven napolnitve baterije.



- Po napolnitvi baterije dioda (9) na polnilniku sveti zeleno, vse diode stanja napolnitve baterije (11) pa neprekiniteno svetijo. Po določenem času (okrog 15s) diode stanja napolnitve baterije (11) ugasnejo.



Baterije ni dovoljeno polniti več kot 8 ur. Prekoračitev tega časa lahko povzroči poškodbo baterijskih celic. Polnilnik se ne izklopi samodejno po popolni napolnitvi baterije. Zeleni dioda na polnilniku bo svetila naprej. Diode stanja napolnitve baterije se po določenem času ugasnejo. Pred odstranitvijo baterije iz polnilnika je treba odklopiti napajanje. Izogibati se je treba zaporednim kratkim polnjenjem. Baterije ni dovoljeno dodatno polniti po kratki uporabi naprave. Znaten upad časovnega obdobja med nujnimi polnjenji kaže na to, da je baterija izrabljena in potreblja menjave.



Med polnjenjem se baterije močno segrevajo. Ne uporabljajte naprave takoj po polnjenju – počakajte, da baterija doseže sobno temperaturo. S tem se prepreči poškodovanje baterije.

SIGNALIZACIJA STANJA NAPOLNITVE BATERIJE

Baterija je opremljena s signalizacijo stanja napolnitve baterije (3 diode LED) (11). Za preveritev stanja napolnitve baterije je treba pritisniti tipko signalizacije stanja napolnitve baterije (10) (slika C). Svetenje vseh diod



signalizira visok nivo napolnitve baterije. Svetenje 2 diod signalizira delno izpraznitev. Svetenje samo 1 diode kaže na izpraznitev baterije in na njeno nujno polnjenje.

IZBIRA BRUSNEGA PAPIRJA

Bolj grob brusni papir je primeren za obdelavo bolj grobih materialov, medtem ko je bolj fin brusni papir primeren za zaključna dela.

- Če površina ni ravna, je treba delo pričeti z bolj grobim papirjem in nadaljevati, dokler površina ni ravna.
- Potem je treba uporabiti srednji grob papir, s katerim se odstranijo sledi, ki so nastale po delu z bolj grobim papirjem.
- Za zaključek je treba uporabiti fin papir, s katerim se opravi zaključno delo.

NAMESTITEV BRUSNEGA PAPIRJA

Ker je ekscentrični brusilnik opremljen z delovno ploščo s ti. velkrom, je mogoča uporaba le ustreznega brusnega papirja (perforiranega).

- Brusni papir približajte delovni plošči brusilnika (5).

- Brusni papir namestite tako, da se njegove odprtine (a) pokrivajo z odprtinami v delovni plošči brusilnika.
- Brusni papir približajte delovni plošči brusilnika (5) (slika D).
- Prepričajte se, da se odprtine na brusnem papirju in v delovni plošči popolnoma prekrivajo, kar zagotavlja ustrezeno odvajanje prahu.

ODVAJANJE PRAHU

Ekscentrični brusilnik je opremljen z vrečko za zbiranje prahu (3), s čimer se zagotavlja čistost obdelovane površine.

- Natknite priključek vrečke za prah (3) na priključek za odvajanje prahu (4) (slika E).
- Vreč potem, ko je polna, izpraznite v poseben zabojniki za prah.
- Ponovno namestite vreč za prah na priključek za odvajanje prahu.
- Preverite, da je vreča ustrezeno nameščena na priključku.

Priporoča se praznjenje vrečke že po polovični napolnitvi.

IZPRAZNITEV VREČE ZA PRAH

Vreča za prah je nameščena na plastičnem ohišju. Za njeno izpraznitev je treba zadnji kolut rahlo obrniti v levo in ga sneti z zadnjega plastičnega ohišja (slika F). Iz vreče odstranite njen vsebinsko. Namestitev vreče za prah poteka v obratnem vrstnem redu od odstranitve.

UPORABA / NASTAVITVE

VKLOP / IZKLOP

Ekscentrični brusilnik ima 3 hitrosti (območja vrtilne hitrosti). Naslednji pritisni vklopnega stikala povzročijo ciklično spremembu vrtilne hitrosti.

Pritisnite tipko vklopnega stikala (2) - brusilnik začne delo z največjo vrtilno hitrostjo.

Ponoven pritis tipke vklopnega stikala – brusilnik deluje s srednjo vrtilno hitrostjo.

Naslednji pritis tipke vklopnega stikala – brusilnik deluje z najnižjo vrtilno hitrostjo.

Izklop:

Pritisnite tipko vklopnega stikala (1) (slika G).

 Brusilnik po vsakem izklopu, ne glede na to pri kateri hitrosti je bil izklopljen, pri ponovnem vklopu začne delo v ciklu 3-2-1 (od najvišje do najnižje vrtilne hitrosti, kot navedeno zgoraj).

DELO Z EKSCENTRIČNIM BRUSILNIKOM

i Celotna brusilna površina delovne plošče mora ležati na obdelovanji površini.

Vklopite brusilnik in izberite ustrezeno vrtilno hitrosti, nanesite uravnovežen pritis s premikanjem po obdelovanem materialu s krožnim gibanjem v prečni ali vzdoljni smeri.

Za groba dela je treba uporabljati grobni brusni papir, za zaključna dela pa fini brusni papir. Vrsto brusnega papirja je najbolje izbirati s poskušanjem.

Ob koncu poliranja zmanjšajte pritis z dvigom brusilnika nad obdelovano površino in šele takrat je mogoče izklopiti motor brusilnika.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

Pred vsakršnimi opravili v zvezi z namestitvijo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti baterijo iz naprave.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

- Priporoča se čiščenje orodja neposredno po vsaki uporabi.
- Za čiščenje ni dovoljeno uporabljati vode ali drugih tekočin.

- Napravo je treba čistiti s pomočjo suhega kosa tkanine ali prepihati s komprimiranim zrakom z nizkim pritiskom.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali razredčil, saj ta lahko škodujejo delom iz umetnih mas.
- Redno je treba čistiti prezračevalne reže v ohišju motorja, da se prepreči pregrevanje orodja.
- V primeru, da pride do prekomernega iskrenja na komutatorju, je treba preverjanje stanja oglenj ščetki motorja zaupati kvalificirani osebi.
- Napravo je treba hraniti na suhem mestu in zunaj dosega otrok.
- Napravo je treba skladiti z odstranjeno baterijo.

MENJAVA DELOVNE PLOŠČE

Poškodovano delovno ploščo (5) je treba nemudoma zamenjati.

- Odvijte pritridlevine vijake delovne plošče (5).
- Odstranite in zamenjajte ploščo.
- Zategnjite pritridlevine vijake.

Vsakršne napake mora odpraviti pooblaščeni servis proizvajalca.

TEHNIČNI PARAMETRI

NAZIVNI PODATKI

Akumulatorski ekscentrični brusilnik		
Parameter	Vrednost	
Napetost baterije	18 V DC	
Območje vrtilne hitrosti v jalovem teku	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Oscilacijsko območje v jalovem teku	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Amplituda oscilacije	2,7 mm	
Dimenzije delovne plošče	125 mm	
Velikost brusnega papirja	125 mm	
Razred zaščite	III	
Teža	1,135 kg	
Leto izdelave	2021	

Baterija sistema Graphite Energy+

Parameter	Vrednost	
Akumulator	58G001	58G004
Napetost baterije	18 V DC	18 V DC
Vrsta baterije	Li-Ion	Li-Ion
Kapaciteta baterije	2000 mAh	4000 mAh
Temperaturno območje okolice	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Čas polnjenja s polnilnikom 58G002	1 h	2 h
Teža	0,400 kg	0,650 kg
Leto izdelave	2021	2021

Polnilnik sistema Graphite Energy+

Parameter	Vrednost	
Tip polnilnika	58G002	
Napetost napajanja	230 V AC	
Frekvenca napajanja	50 Hz	
Napetost polnjenja	22 V DC	
Maks. tok polnjenja	2300 mA	
Temperaturno območje okolice	4°C – 40°C	
Čas polnjenja baterije 58G001	1 h	
Čas polnjenja baterije 58G004	2 h	
Razred zaščite	II	
Teža	0,300 kg	
Leto izdelave	2021	

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Informacije o hrupu in vibracijah

Ravn oddajenega hrupa, kot npr. raven oddajanega zvočnega pritiska L_p, ter raven zvočne moči L_w, in netočnost meritve K, so navedene v navodilih v skladu s standardom EN 60745.

Stopnja vibracij a_h, in netočnost meritve K so določeni v skladu s standardom EN 60745-2-1, navedenim spodaj.

Spodaj navedena stopnja vibracij je bila izmerjena v skladu s postopkom meritev, navedenim v standardu EN 60745, in se lahko uporablja za

primerjavo električnih orodij. Uporabljati jo je mogoče tudi za začetno oceno izpostavljenosti na vibracije.

Naveden raven vibracij je reprezentativna za osnovno uporabo električnega orodja. Stopnja vibracij se lahko spremeni, če se električno orodje uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji in tudi, če ni ustrezeno vzdrževano. Zgoraj navedeni vzroki so lahko razlog za povečanje izpostavljenosti na vibracije med celotnim delovnim obdobjem.

Za natančno oceno izpostavljenosti na vibracije je treba upoštevati obdobja, ko je električno orodje izklopljeno oziroma je vključeno, vendar se ne uporablja. Na ta način se lahko izkaže, da je skupna izpostavljenost na vibracije znatno nižja. Za zavarovanje uporabnika pred učinki vibracij je treba izvesti dodatne varnostne ukrepe, npr.: vzdrževanje električnega orodja in delovnega pribora, poskrbeti je treba za ustrezno temperaturo rok, ustrezno organizirati delo.

Stopnja zvočnega pritiska: Lpa = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Stopnja zvočne moči: LWA = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Stopnja vibracij: ah = 7,521 m/s² K= 1,5 m/s²

VAROVANJE OKOLJA



Električno napajanih izdelkov ni dovoljeno mešati z gospodinjskimi odpadki, ampak jih morajo odstraniti ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh. Izbrabljeno električno in elektronsko orodje vsebuje okolju škodljive snovi. Orodje, ki ni oddano v reciklazo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.



Li-Ion

Akumulatorjev/baterij ni dovoljeno odvreči v gospodinjske odpadke, niti jih izklapljevati ali vložiti v vodo. Podobno kot pri menjavi baterije je treba vzdati v obvezni reciklazo, v skladu z veljavno smernico o recikliranju akumulatorjev in baterije. Baterije je treba vrniti na zbirna mesta popolnoma izpraznjene, če baterije niso popolnoma izpraznjene, jih je treba zaščititi pred kratkimi stiki. Uporabljene baterije lahko brezplačno vrnete na komercialnih lokacijah. Kupce blaga je dolžan vrniti izbrabljene baterije.

* Pridržana pravica do izvajanja sprememb.

„Grupa Topex Spolka z ograniczona odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (w nadleżaniu „Grupa Topex“), sporządza, do sa vso teoretične pravice v zvezi z vsebino teh navodil (w nadleżaniu „Navodila“), med drugim zvezeti z besedili, shemami, risbami, kakovosti tudi testavo, izključno laži Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnosti (U. I. 2006 št. 90/631 z kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in sprememjanje Navodil v komercialne namene kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisne odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.



ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS VERTIMAS

AKUMULATORINIS, EKSCENTRINIS ŠLIFUOKLIS 58G014

DÉMESIO: PRIEŠ NAUDODAMI ELEKTRINIJE RANKIJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR IŠSAUGOKITE JĄ TOLIMESNIAM NAUDOJIMUI.

PAGRINDINĖS DARBO SAUGOS TAISYKLĖS

PAGRINDINĖS SAUGAUS DARBO SU EKSCENTRINIAIS ŠLIFUOKLIAIS TAISYKLĖS.

Šlifuojant medinius ir metalinius paviršius padengtus dažais, kurių sudėtyje yra švino, gali kilti kenksmingos arba toksinės dulkes. Kontaktas su šiomis dulkėmis arba kvėpavimas jomis užterštū oru gali būti pavojingas dirbančioj bei pašalinimui asmenų sveikatai. Būtina naudoti ašmenines apsaugos priemones, pvz., apsaugines puskukes su filtrais, apsauginius akinius taip pat reikia prijungti dulkių nusirubimo sistemai.

PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTI ŠLIFUOKLĮ

- Dirbdami šlifuokli laikykite tvirtai, abejomis rankomis.
- Priēs įjungdami šlifuoklį įsitinkinkite, kad šlifavimo popieriumi jis nesiliaučia prie apdorojuto numutato ruošinio.
- Priēs įjungdami šlifuoklį patirkinkite, ar gerai pritvirtintas šlifavimo popierius.
- Neliaiskite judančių šlifuoklio detalių.

• Nedékite šlifuoklio iškart, tik išjungę, palaukité kol sustos visos judančios jo detalés.

• Jeigu šlifavimo metu kyla dulkės, užsidékite apsauginę kaukę. Šlifuojant kai kurių rūsių medienos paviršius (pvz., žiuolo medieną), kai kurių rūsių metai (pvz., magnii) bei paviršius, padengtus dažais su švino priemašomis kyla nuodingos dulkės. Ažuolo dulkėse yra kancerogenų, o magnio dulkės yra sprogių.

• Besilaikiančioms moterims in valkams, patalpoje, kurioje nuo paviršių šalinami dažai su švino priemašomis, būti draudžiamas.

• Patalpoje, kurioje nuo paviršių šalinami dažai su švino priemašomis draudžiamas valgysti, gerti bei rūkyti.

SAUGUS DARBAS SU ŠLIFUOKLIU

- Dirdamai su šlifuokliu, visada užsidékite apsaugines ausines ir apsauginį puskaukę.
- Šlifuoklis nepritaikytas šlifavimui „šlapiai“.
- Jeigu šlifuojate aukštai (iškélę įrankį virš galvos), užsidékite apsauginus arba specialius apsauginius akinius.
- Dirdamai su šlifuokliu nespauskite jo pernelyg stipriai, dėl to šlifuoklis gali sustoti.

TINKAMAS AKUMULATORIUS APATARAVIMAS IR NAUDOJIMAS

- Vartotojas privalo kontroliuoti akumulatorius iškrovimo eiga.
- Nekraukite akumulatorius esant žemesnei nei 0°C temperatūrai.
- Akumulatorius, be išimties, kraukite tik gamintoju nurodytais iškrovikliais. Naudodami kita tipo akumulatoriui skirtą iškroviklį, sukelsite gaistro pavojų.
- Tuo metu, kai nenaudojate akumulatorius, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, pvz., sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų arba kitų smulkų metalinių elementų, kurių gali sukelti akumulatoriui kontaktų trumpą jungimąsi. Dėl akumulatoriui kontaktų trumpo jungimosi kyla nudegimų arba gaisro pavojus.
- Dėl akumulatoriui gedimo arba netinkamo jo naudojimo gali išsiskirti dujos. Tuo atveju išvédinkite patalpą ir jeigu prireikia pasitarkite su gydytoju. Dujos gali sukelti kvėpavimo ligą ligas.
- Dėl ekstremalių sąlygų, iš akumulatoriaus gali ištekėti elektrolitas. Iš akumulatoriaus ištekėjës skystis gali sukelti alerginę reakciją arba nudeginti. Jeigu pastebėjote, kad ištekėjo skystis, eliktes žemiau aprašyti būdu:
 - atsargiai nuvalykitė medžiagos skiaute. Venkite kontaktu su oda arba akinių;
 - jeigu netylia skystis pateko ant odos, tai sutęptų vietą nedelsdami, nuplaukite gausiu švara vandens kiekui ir esant galimybei neutralizuokite skystis poveikį švelniai rūgtimi, pvz., citrinos sultimis arba actu;
 - jeigu skystis pateko į akis, tai nedelsdami plaukite jas gausiu švara vandens kiekui, bet 10 minučių ir pasitarkite su gydytoju.
- Nenaudokite apgadinto arba perdaryto akumulatoriui. Apgadinti arba perdaryti akumulatoriui gali veikti netinkamai, kelti pavojų, užsidegti, sprogti arba sužaloti.
- Saugokite akumulatorių nuo vandens ir drėgmės poveikio.
- Akumulatorius laikykite atokiau nuo ugnies. Nepalikite jo ilgesniam laikui aplinkoje, kurioje vyrauja aukšta temperatūra (saulėtose vietoje, arti šildytuvų ar bet kokiose vietose, kuriose vyrauja aukštėsne nei 500°C temperatūra).
- Saugokite akumulatorių nuo ugnies bei aukštos temperatūros. Dėl ugnies arba aukštos temperatūros poveikio, aukštėsnei nei 130°C akumulatorius gali sprogti.

DÉMESIO! Temperatūra 130°C gali būti nurodyta pagal farenheitio skalę 265°F.

• Laikykites visų iškrovimo instrukcijų, negalima krauti akumulatoriui aplinkoje, kurioje vyrauja aukštėsne temperatūra nei nurodyta nominaliu duomenų lentelėje, esančioje pačioje aptarnavimo instrukcijoje. Dėl neteisingo iškrovimo arba neleistinos aplinkos temperatūros iškrovimo metu, viršijančios nurodytą ribą, galite sugadinti akumulatorių ir sukelti gaisro pavojų.

AKUMULATORIŲ REMONTAS

- Sugedusių akumulatorių neremontuokite patys. Visus remonto darbus gali atlikti tik gamintojas arba autorizuotas remonto dirbtuvės kvalifikuotas personalas.
- Susidėvėjusių akumulatorių nuneškite į specialų, už šio tipo pavojingų atliekų utilizavimą atsakingą surinkimo punktą.
- **DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS, SKIRTOS AKUMULATORIAUS IŠKROVIKLIO NAUDOJIMUI.**
- Saugokite iškroviklį nuo drėgmės ir vandens poveikio. Vanduo,

patekėj į jkroviklio vidų, padidina elektros smūgio pavojų. Jkrovikliu galima naudotis tik sausose patalpose.

- Prieš pradėdami jkroviklio priežiūras arba valymo darbus, būtinai išjunkite ji iš elektros tinklo lizdo.
- Nenaudokite jkroviklio, padėto ant degaus pagrindo (pvz., popieriaus, tekstilės) ir arti degių medžiagų. Jkrovimo proceso metu, jkroviklio temperatūra labai pakyla ir dėl to kyla gaisro pavojus.
- Kiekvieną kartą, prieš naudodami patikrinkite paties jkroviklio, jo laido ir elektros kištuko būklę. Nenaudokite jkroviklio, jeigu pastebėsite gedimą. Neardyki jkroviklio patys. Visus remonto darbus atlikite autorizuotoje remonto dirbtuvėje. Netesiingas jkroviklio surinkimas kelia elektros smūgio bei gaisro pavojų.
- Asmenims, turintiems fizinę, psichinę negalią, emocinius bei motorikos sutrikimus (taip pat ir vaikams) bei neturiantiems patirties ir nežiniantiems kaip naudoti jkrovikliu bei neišmanantiems, kaip laikytis darbo saugos taisykių, negalima aptarnauti jkrovikliu be atskingo asmens arba specialisto priežiūros. Tokie asmenys jkrovikliu gali naudotis netinkamai ir dėl to susizalojti.
- Kai jkroviklio nesinaudojama, jį būtina išjungti iš elektros itampos tinklo.
- Laikykite visų jkrovimo instrukcijų, negalima krauti akumulatoriaus aplinkoje, kurioje vyrauja aukštėsnė temperatūra nei nurodyta nominalių duomenų lentelėje, esančioje pačioje aptarnavimo instrukcijoje. Dėl netesiingo jkrovimo arba neleistinos aplinkos temperatūros jkrovimo metu, viršijančios nurodytą ribą, galite sugadinti akumulatorių ir sukelti gaisro pavojų.

JKROVIKLIO REMONTAS


- Sugedusio jkroviklio neremontuokite patys. Visus remonto darbus gali atlikti tik gamintojas arba kvalifikotas autorizuotos remonto dirbtuvės personalas.
- Suisidevėjusi jkroviklį nuneškite į specialų, už šio tipo pavojingų atliekų utilizavimą atsaktingą surinkimo punktą.

DĖMESIO! !Jrenginys skirtas tik darbu patalpų viduje.

Nepaisant saugios jrankio konstrukcijos, apsauginių elementų ir papildomų apsaugos priemonių naudojimui, darbo metu išlieka pavojus susižeisti.

Dėl trumpo jungimosi bei tuomet, kai ličio jonų akumulatorius labai įkaista, jis gali ištekti, užsidegti arba sprogti. Nelaikykite jo automobilių, karštomis, saulėtomis dienomis. Neardyki akumulatorius. Ličio jonų akumulatoriai turi apsauginius, elektroninius jrenginius, kuriuos pažeidus, jie gali užsidegti arba sprogti.

Naudojamų simbolinių ženklų paaškinimas.

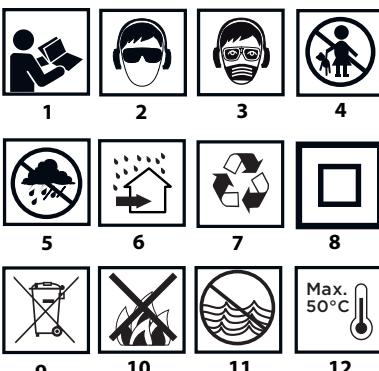

1. Perskaitykite aptarnavimo instrukciją, atkreipkite dėmesį į patarimus ir laikykites visų joje esančių perspėjimų bei saugos nuorodu.
2. Naudokitės asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsauginiais akiniais, klausas apsaugos priemonėmis.
3. Užsiđekite apsauginę kaukę.
4. Neleiskite prie jrankio vaikų.
5. Saugokite nuo lietaus.
6. Naudokite tik patalpų viduje, saugokite nuo vandens ir drėgmės.

7. Antrinis perdibimas.
8. Antra apsaugos klasė.
9. Selektivus surinkimas.
10. Nemeskite bateriju į ugnį.
11. Kelia pavojų aplinkai, vandens telkiniams.
12. Saugokite, kad neįkaistų aukščiau nei 50°C.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Ekscentrinis šliafuoklis yra jrankis, kurio maitinimo šaltinis - akumulatorius energija. Jrankis varomas nuolatinės srovės komutatoriniu varikliu su nuolatiniais magnetais. Ekscentrinis šliafuoklis yra skirtas medinių ir metalinių, plastmasinių ir kitų panašių medžiagų paviršių šliafavimui ir poliravimui, naudojant atitinkamo grūdėtumo šliafavimo popierių. Jrankio panaudojimo sritys: remonto, statybos, staliaus bei kiti mėgėjiski, meistravimo darbai.

Nešliafuokite su šliafuokliu medžiagą, kurių sudėtyje yra magnio, asbesto arba jiegių jų paviršiai padengti gipsu.

GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRAŠYMAS

Numeriais pažymėti jrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniuose puslapiuose pavaizduotus elementus.

1. Išjungiklis
2. Jungiklis
3. Maišelis dulkių surinkimui
4. Dulkių šalinimo vamzdelis
5. Darbinis padas
6. Akumulatoriaus tvirtinimo mygtukas
7. Akumulatorius
8. Jkroviklis
9. Diodai LED
10. Akumulatoriaus jkrovimo lygio rodiklio jungiklis
11. Akumulatoriaus jkrovimo lygio rodiklis (diodai LED).

*Tarp paveikslėlių ir gaminio galimas nedidelis skirtumas.

PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS

- | | |
|--|--------------------------|
| | DĖMESIO |
| | ISPĖJIMAS |
| | MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI |
| | INFORMACIJA |

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

1. Maišelis dulkių surinkimui - 1 vnt.
2. Šliafavimo popierius - 1 vnt.

PASIRUOŠIMAS DARBU

AKUMULATORIAUS IŠĒMIMAS IR IDÉJIMAS

- Paspauskite akumulatoriaus tvirtinimo mygtuką (6) ir išimkite akumulatorių (7) (pav. A).
- Jkrautą akumulatorių (7) išstatykite į tvirtinimo lizdą rankenoje ir stumkite tol, kol pasigirs akumulatoriaus tvirtinimo mygtuko (6) spragtelėjimas.

AKUMULATORIAUS JKROVIMAS

Jrankis yra ištaigiamas su dalinai įkrautu akumulatoriumi. Akumulatorių kraukite aplinkoje, kurioje vyrauja nuo 4° C iki 40° C temperatūra. Naujas ar ilgesnį laiką nenaudotas akumulatorius pilnai įsikrauna po 3 - 5 jkrovimo ir iškrovimo ciklų.

- Išimkite akumulatorių (7) iš jrankio (pav. A).
- Jkrovikli įjunkite į elektros itampos tinklą (230 V AC).
- Akumulatorių (7) išstatykite į jkroviklį (8) (pav. B). Patikrinkite ar akumulatorius gerai išstatytas (iustumtas iki galio).

Ijungus jkroviklį į elektros itampos tinklą (230 V AC), užsidega žalias diodas (9), esantis jkroviklio korpusse, kuris įspėja, kad įtampa įjungta. Istačius akumulatorių (7) į jkroviklį (8) užsidega raudonas diodas (9), esantis jkroviklio korpuse, kuris įspėja, kad vyksta akumulatoriaus jkrovimo procesas.

Tuo pačiu metu, žybčiojantys žali akumulatoriaus jkrovimo lygio diodai (11), skirtingu eiliškumu reiškia, kad (žiūrėkite žemiau pateiktą aprašymą).

- **Žybčioja visi diodai** – įspėjimas, kad akumulatorius visiškai

išsikrovės ir jį reikia įkrauti.

- **Žybėjoja 2 diodai** – išpėjimas dėl dalinio akumuliatoriaus išsikrovimo.
- **Žybėjoja 1 diodas** – išpėja dėl aukščiausio akumuliatoriaus įkrovimo lygio (pilnai įkrautas).

(i) Akumuliatoriui visiškai įsikrovus, diodas (9), esantis įkroviklio korpusse šviečia žalia spalva, o visi akumuliatoriaus įkrovimo lygio diodai (11) šviečia nepertraukiama šviesa (nuolat). Praeius tam tikram laiko tarpu (apytikriai 15 s), akumuliatorius įkrovimo lygio diodai (11) užgėsta.

Nekraukite akumuliatorius ilgiau nei 8 valandas. Viršijus nurodytą įkrovimo laiką, galimas akumuliatorius baterijų gedimas. Pilnai įsikrovus akumuliatoriui, įkroviklis automatiškai neišjungia. Žalias spalvos diodas, įkroviklio korpusse, šviečia toliau. Akumuliatorius įkrovimo lygio diodai užgėsta praėjus tam tikram laiko tarpu. Prieš išimdami akumuliatorių iš įkroviklio, išjunkite iš elektros įtampos tinklo lizdo. Venkite keliui akumuliatoriui įkrovimo be pertraukos (vieno po kito). Trumpai pasinaudojant įrankiniu, nekraukite akumuliatorių papildomai. Jeigu tarp įkrovimo laikas kaskart vis trūmpesnis, reiškia, kad akumuliatorius yra išeikvotas ir jį reikia pakeisti nauju.

(i) Įkrovimo metu akumuliatorius labai įkaista. Nedirbkite iškart po įkrovimo, palaukite kol akumuliatorius atvés (pasieks kambario temperatūrą). Taip apsaugosite akumuliatorių nuo gedimo.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO RODIKLIS

(i) Akumuliatorius turi įkrovimo lygio rodiklį (3 diodai LED) (11). Norėdami patikrinti akumuliatorius įkrovimo lygi, paspauskite akumuliatorius įkrovimo lygio rodiklį mygtuką (10) (pav. C). Šviečiantys visi diodai reiškia aukščiausią akumuliatorius įkrovimo lygi. Šviečiantis 2 diodai išpėja apie dalinį akumuliatorius išsikrovimą. Šviečiantis tik 1 diodas reiškia, kad akumuliatorius yra pilnai išsikrovęs ir jį reikia įkrauti.

ŠLIFAVIMO POPIERIAUS PRITAÏKYMAS

(i) Stambesnio grūdėtumo šlifavimo popierius tinka didesnės daugumos medžiagų: pirminiams šlifavimui, o smulkesnio grūdėtumo šlifavimui popierius skirtas baigiamajam šlifavimui, apdailai.

- Jeigu šlifuojamas paviršius yra nelygus, darbą rekomenduojame pradeti stambesnio grūdėtumo šlifavimo popieriumi ir tėsti tol, kol paviršius bus lygus.
- Toliau rekomenduojame pasirinkti vidutinio grūdėtumo šlifavimo popierių, juo pašalinami nelygumai, likę po šlifavimo stambaus grūdėtumo šlifavimo popieriumi.
- Šlifavimo pabaigoje patariame naudoti smulkaus grūdėtumo šlifavimo popierių.

ŠLIFAVIMO POPIERIAUS PRITVIRTINIMAS

(i) Šlifukolio padas yra lipnus, vadinamas „varnälėša“, dėl to šlifavimo popierius galima pakeisti lengvai ir greitai. Naudokite tik tinkantį šlifavimo popierių.

- Šlifavimo popierių pridėkite prie darbinio pado (5).
- Uždėkite taip, kad jo angos (a) visiškai sutapytų su darbiniane pade esančiomis angomis.
- Šlifavimo popierių prispauskite prie darbinio pado (5) (pav. D).
- Jstikinkite, kad šlifavimo popierius yra darbiniam pade esančios angos visiškai sutampa, kadangi būtent per šias angas vyksta pagrindinės, veiksmingas dulkių šalinimas.

DULKIŲ ŠALINIMAS

Ekscentrinio šlifukolio komplekste yra maišelis dulkėms (3), dėl to apdrojamas paviršius išlieka žvarus.

- Dulkių maišelio (3) tvirtinimą išstatykite į dulkių šalinimo vamzdzelį (4) (pav. E).

- Kai dulkių maišelis prisipildo, tame esančias dulkes iškratykite į specialią talpyklą.
- Ištuštintą dulkių maišelį vėl uždékite ant dulkių šalinimo vamzdzelio.
- Patirkrinkite, ar gerai pritvirtinote maišelį prie dulkių šalinimo vamzdzelio.

Patariate, išvalykite dulkių maišelį, kai prisipildo pusė jo talpos.

DULKIŲ MAIŠELIO IŠVALYMAS

Dulkių maišelis yra uždėtas ant plastmasinio korpuso. Norėdami jį išvalyti, sukelkite į kairę pusę galinį žiedą ir nuimkite jį nuo plastmasinio korpuso galinės dalies (pav. F). Ištuštinkite dulkių maišelio turinį. Dulkių maišelis uždedamas atvirikščiu nuėmimui eliškumu.

DARBAS IR REGULIAVIMAS

IJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Ekscentrinis šlifukolis veikia 3 greičiais (sukūrį greičio ribos). Kaskart

paspaudus jungiklio mygtuką, vienas sukimosi greitis keičiamas kitu.

Ijungimas:

Paspauskite ijungimo mygtuką (2) – šlifuoklis pradeda veikti didžiausio greičio sukimo momentu.

Pakartotinas ijungimo mygtuko paspaudimas – šlifuoklis veikia vidutinio greičio sukimo momentu.

Sekantis ijungimo mygtuko paspaudimas – šlifuoklis veikia paties mažiausio greičio sukimo momentu.

Išjungimas:

Paspauskite ijungimo mygtuką (1) (pav. G).

Po kiekvieno išjungimo, nesvarbu kokiu greičiu veikiantis įrankis buvo išjungtas, pakartotinai ijungtas šlifuoklis pradeda veikti tokiu eiliukiniu 3-2-1 (nuo didžiausio sukimo momento, taip, kaip aprašyta aukščiau).

DARBAS SU EKSCENTRINIU ŠLIFUOKLIU

(i) Šlifavimo metu, visas darbinis padas turi būti uždėtas ant apdrojamo paviršiaus.

• Šlifuoklį spauskite nedidele jėga, tolygiai, skersai arba išilgai, sukamaisiais judesiais slinkdami įj apdrojamu paviršiumi.

• Priminiam šlifavimui atliki naudokite stambesnio grūdėtumo šlifavimo popierių, o baigiamiesies smulkesnio grūdėtumo šlifavimo popierių. Šlifavimo popierius rūsių geriausia pasirinkti bandant.

• Baigę šlifuoti sumažinkite šlifuoklio spaudimą, atitraukite jį nuo nušlifuoto paviršiaus ir tik tuomet išjunkite.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš pradėdami bet kokius su montavimu, reguliavimu, remontu arba aptarnavimu susijusius veiksmus, iš įrankio būtinai išmikite akumuliatorių.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Patariame, įrankį išvalykite po kiekvieno naudojimosi juo.
- Valymui nenaudokite vandens bei kitų skyrybių.
- Grežtuvą valykite sausu audiniu arba prapūskite suslėgtą, žemo slėgio oro srautu.
- Neatsukite jokių švaros priemonių bei tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti detalės, pagamintas iš dirbtinių medžiagų.
- Reguliariai valykite variklio korpuso esančias aušinimo angas, taip apsaugosite įrankį nuo perkaitimo.
- Pernelyg kibirkščiuojant skirstytuve, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų variklio anglinių šepetelių būklę.
- Įrankį visada laikykite sausoje, vaikams neprieinamoje vietoje.
- Įrankį laikykite tik su išimtu akumuliatorių.

DARBINIO PADO KEITIMAS

Apgadintą darbinį padą (5) reikia nedelsiant pakeisti.

- Išsukite darbinio padą (5) tvirtinimo varžtus.
- Nuimkite ir pakeiskite darbinį padą.
- Prisukite tvirtinimo varžtus.

Visų rūšių gedimai turi būti šalinami autorizuotose gamintojo remonto dirbtuvėse.

TECHNINIAI DUOMENYS

NOMINALŪS DUOMENYS

Akumulatorinis, ekscentrinis šlifuoklis	
Dydis	Vertė
Akumulatorius įtampa	18 V DC
Sukimosi greitis, veikiant be apkrovos	5000/7000/9000 min ⁻¹
Judešių skaičius be apkrovos	10000/14000/18000 min ⁻¹
Judešių amplitudė	2,7 mm
Pado matmenys	125 mm
Šlifavimo popierius matmenys	125 mm
Apsaugos klasė	III
Svoris	1,135 kg
Gamybos data	2021

Akumulatorius Graphite Energy+ sistemoms

Dydis	Vertė
Akumulatorius	58G001
Akumulatorius įtampa	18 V DC

ilgstoši atstāt akumulatoru vidē, kur ir augsta temperatūra (piem., Saulē, sildītāju tuvumā vai ari tur, kur gaisa temperatūra ir augstāka par 50°C).

- Nedrīkst pakļaut akumulatoru uguns vai pārmērigas temperatūras iedarbībai.** Pakļaujot akumulatoru uguns vai temperatūras iedarbībai virs 130°C, var rasties sprādzens.

UZMANĪBU! Temperatūra 130°C var būt noteikja kā 265°F.

- Jāievēro visi lādēšanas instrukcijas nosacījumi, nedrīkst lādēt akumulatoru temperatūrā, kas pārsniedz lietošanas instrukcijas nominālo parametru tabulā norādito temperatūras diapazonu. Neatbilstoša lādēšana var lādēšana temperatūrā, kas pārsniedz noteiktu robežu, var bojāt akumulatoru un palieināt ugunsgrēka risku.

AKUMULATORU REMONTS

- Nedrīkst remontēt bojātu akumulatorus. Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai autorizētais servisa centrs.
- Nogādāt nolietotu akumulatoru punktā, kas nodarbojas ar šāda tipa bīstamu atkritumu utilizāciju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR LĀDĒTĀJU

- Nedrīkst pakļaut lādētāju mitruma vai ūdens iedarbībai. Ūdenim nokļūstot lādētājā, parādīsies ievainojumu gūšanas risks. Lādētāju drīkst izmantot tikai sausās iekštelpās.

- Pirms sākt veikt jebkādā lādētāja apkopes vai tīrīšanas darbus, atslēgt lādētāju no elektrotīkla barošanas.

- Neizmanto lādētāju, kas novietots uz viegli uzieliesmojošās virsmas (piem., pāris, audumi) vai viegli uzieliesmojošā vielu tūvumā. Pieaugot lādētāja temperatūrai lādēšanas laikā, rodas ugunsgrēka risks.

- Pirms lietošanas katru reizi pārbaudit lādētāja, barošanas vada un kontaktdakšas stāvokli – nelietot lādētāju bojājumu konstatēšanas gadījumā. **Nemēģināt izjaukt lādētāju.** Jebkāda veida remontdarbus var veikt autorizētais servisa centrs. Neatbilstoši veikta lādētāja montāža var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.

- Bei atbildīgās personas uzraudzības lādētāju nedrīkst apkalpot bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām, kā arī citas personas, kurām pieredejai vairi zināšanas nav pietiesīgas, lai apkalpotu lādētāju, ievērojot visus drošības nosacījumus. Pretejā gadījumā pastāv risks, ka ierice tiks neatbilstoši apkalpota, rezultātā radot bojāinojumus.

- Kad lādētājs netiek izmantots, tas ir jāatlēdz no elektrotīkla.
- Jāievēro visi lādēšanas instrukcijas nosacījumi, nedrīkst lādēt akumulatoru temperatūrā, kas pārsniedz lietošanas instrukcijas nominālo parametru tabulā norādito temperatūras diapazonu. Neatbilstoša lādēšana var lādēšana temperatūrā, kas pārsniedz noteiktu robežu, var bojāt akumulatoru un palieināt ugunsgrēka risku.

LĀDĒTĀJA REMONTS

- Nedrīkst remontēt bojātu lādētāju. Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs vai autorizētais servisa centrs.
- Nogādāt nolietotu lādētāju punktā, kas nodarbojas ar šāda tipa atkritumu utilizāciju.

UZMANĪBU! Ierice ir paredzēta izmantošanai iekštelpās.

Neskatoties uz drošu ierices konstrukciju, kā arī drošības līdzekļu izmantošanu, vienmēr pastāv neliels risks gūt ievainojumus darba laikā. Li-ion akumulatori var iztecat, aizdegties vai uzsprāgt, ja tiks uzsilditi līdz augstai temperatūrai vai ja notiks issavienojums. Nedrīkst uzglabāt akumulatorus automašīnā karstās un saulainās dienās. Nedrīkst atvērt akumulatoru. Li-ion akumulatori satur elektroniskus aizsargelementus, kas bojājumu gadījumā var radīt akumulatora aizdegšanos vai uzsprāgšanu.

Izmantoto piktogrammu skaidrojums



1

2

3

4



5

6

7

8



9

10

11

12

- Izlasīt lietošanas instrukciju, ievērot tajā ietvertus brīdinājumus un drošības noteikumus
- Lietot aizsargbrilles un dzirdes aizsargs
- Strādāt aizsargmaskā
- Nepielaišt bērnus pie ierices
- Sargāt no lietus
- Izmantot iekštelpās, sargāt no ūdens un mitruma
- Otrreizēja iezīvielu pārstrāde
- Otrā aizsardzības klase
- Atkritumu dalītā vākšana
- Nemest ugnī
- Rada riskus ūdens videi
- Nepieļaut uzsīšanu virs 50°C

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Ekscentra slīpmāšīna ir manuālā ierice, kas tiek barota no akumulatora. Tās piedziņu veido līdzstrāvas kolektora dzīnejs ar pastāvīgiem magnētiem. Ekscentra slīpmāšīna ir paredzēta koka, metāla, plastmasas un līdzīgu materiālu virsmu slīpešanai un pūlesanai, izmantojot atbilstošas graudainības slippapīru. Slīpmāšīnas izmanto būvniecības remontdarbos, kā arī visa veida amatierdarbos



Ar slīpmāšīnu nedrīkst slīpēt magnīju un azbestu saturošus materiālus, kā arī gipsu pārkārtās virsmas.

GRAFIKSĀS DAĻAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecās uz tiem ierīces elementiem, kas ir aprakstīti šīs instrukcijas grafiskajā daļā.

- Izlēdējējs
- Slēdzis
- Putekļu maisiņš
- Putekļu novadišanas iscaurule
- Darba pēda
- Akumulatora stiprinājuma poga
- Akumulators
- Lādētājs
- LED diodes
- Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas poga
- Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācija (LED diodes)

* Atteis un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

SIMBOLU APRAKSTS



PIEZĪME



BRĪDINĀJUMS



MONTĀŽA/IESTATĪJUMI



INFORMĀCIJA

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

- Putekļu maisiņš - 1 gab.
- Slippapīrs - 1 gab.

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

AKUMULATORA IZŅEMŠANA/IELIKŠANA

- Nospiešt akumulatora stiprinājuma pogu (6) un izņemt akumulatoru (7) (A att.).
- Ielikt uzlādētu akumulatoru (7) rokturi, līdz tiks sadzīrdēts akumulatora stiprinājuma pogas (6) klikšķis.

AKUMULATORA UZLĀDE

Ierīce tiek piegādāta ar daļēji uzlādētu akumulatoru. Akumulatora uzlāde ir jāveic gaisa temperatūrā no 4°C līdz 40°C. Jauns akumulators vai tāds, kas ilgstoši netika izmantots, sasniedz pilnu barošanas spēju apstiprinājumā pēc 3-5 uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem.

- Izņemt akumulatoru (7) no ierīces (A att.).
- Ieslēgt lādētāju tīkla līdzdā (230 V AC).
- Ielikt akumulatoru (7) lādētāja (8) (B att.). Pārbaudit, vai akumulators ir pareizi ielikts (ievietots līdz galam).

Pēc lādētāja ieslēgšanas barošanas tīkla (230 V AC), lādētājam sāks degt zāļa diode (9), kas signalizē par sprieguma pieslēgšanu.

Ievietojot akumulatoru (7) lādētāja (8), lādētājam sāks degt sarkanā diode (9), kas norāda uz akumulatora lādēšanas procesu.

Aaprakst par vienlaicīgi mirgojošo akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas jauno diodo (11) degšanu skat. zemāk.

- **Mirgo visas diodes** – signalizē par akumulatora izlādi un nepieciešamību to uzlādēt.
- **Mirgo 2 diodes** – signalizē par daļēju izlādi.
- **Mirgo 1 diode** – signalizē par akumulatora augstu uzlādes limeni.

Pēc akumulatora uzlādes degs lādētāja zāļa diode (9), bet visas akumulatoru uzlādes stāvokļa indikācijas diodes (11) degs nepārtraukti.

Pēc neilga laika (apt. 15 sek.) šīs diodes (11) nodzīs.

Nedrīkst lādēt akumulatoru ilgāk par 8 stundām. Pārsniedzot šo laiku, var tikt bojāti akumulatora elementi. Lādētājs neizslēgsies pēc pilnas akumulatora uzlādes. Lādētāja zāļa diode turpinās degt. Akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas diodes nodzīs pēc kāda laika. Atslēgt barošanu pirms akumulatora izņemšanas no lādētāja līdzdas. Izvairīties no secīgām īsām uzlādēm. Nav jāuzlādē akumulatori pēc ierīces īsa izmantošanas laika. lejerōjams laika samazinājums starp uzlādes reizēm norāda uz to, ka akumulators ir izlietots un tas ir jānomaina.

Uzlādes laikā akumulators uzkarst. Neveikt darbu uzreiz pēc lādēšanas – uzgaidit, kamēr akumulators sasniedz istabas temperatūru. Tas pasargās no akumulatora bojājumiem.

AKUMULATORA INDIKĀCIJA PAR AKUMULATORA UZLĀDES STĀVOKLI

Akumulators ir aprīkots ar akumulatora uzlādes stāvokļa indikāciju (3 LED diodes) (11). Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes stāvokli, jānosievēz akumulatora uzlādes stāvokļa indikācijas poga (10) (C att.). Visu LED dižo degšanu nozīmē akumulatora augstu uzlādes limeni. Divu LED dižo degšanu nozīmē daļēju izlādi. Tikai 1 LED diodes degšana nozīmē akumulatora izlādi un nepieciešamību to uzlādēt.

DOBÓR PAPIERU ŠCIERNOG

Slippapiers ar lielāku graudainības pakāpi ir paredzēts t.s. melnai apstrādei un atbilst lielākajai daļai materiālu, savukārt slippapiers ar mazāku graudainības pakāpi tiek izmantots apdares (nobeiguma) darbos.

- Kad materiāla virsma nav līdzīga, vispirms to apstrādāt ar lielākas graudainības pakāpes slippapiuru un turpināt tā darīt, līdz virsma tiks izlīdzīnāta.
- Tad nepieciešams izmantot vidējās graudainības pakāpes slippapiuru, lai likvidētu to, kas palika pēc apstrādes ar lielākas graudainības pakāpes slippapiuru.
- Nobeigumā nepieciešams izmantot mazās graudainības pakāpes slippapiuru, lai veiktu nobeiguma darbības.

SLIPPAPIERA UZLIKŠANA

Szlifierka mimoīrodoma jest wyposażona w stopę roboczą z tzw. rzepem. Powinno się używać tylko odpowiedni papier ścierny (perforowany).

- Zbliżyć papier ścierny do stopy roboczej szlifierki (5).
- Umieścić papier ścierny tak, aby jego otwory (a) pokrywały się z otworami w stopie roboczej szlifierki.

• Docisnąć papier ścierny do stopy roboczej (5) (rys. D).

• Upewnić się, czy otwory w papierze ściernym i stopie roboczej w pełni pokrywają się, co zapewnia właściwe odprowadzanie pyłu.

PUTĒKĻU NOVADIŠANA

Ekscentra slīpmašīnas komplektācijā ir pievienots putekļu maisiņš (3) apstrādājamās virsmas tīrības uzturēšanai.

- Ielikt putekļu maisiņa (3) stiprinājumu putekļu novadišanas išcaurulē (E att.).
- Pēc piepildīšanas iztukšot putekļu maisiņu speciālu tvertnē.
- Atkārtoti izlukt putekļu maisiņu no putekļu novadišanas išcaurules.
- Pārbaudit, vai putekļu maisiņš ir stingri piestiprināts pie išcaurules. Ieteicams, iztukšot putekļu maisiņu, kad tas ir piepildīts līdz pusei.

PUTĒKĻU MAISIŅA IZTUKŠOŠANA

Putekļu maisiņš ir novietots uz plastmasas korpusa. Lai iztukšotu maisiņu, viegli pagriezt pa kreisi aizmugurējo gredzenu un noņemt to no aizmugurējā plastmasas korpusa (F att.). Izņemt saturu no putekļu maisiņa. Putekļu maisiņa montāžā noteik demontāžai pretējā secībā.

DARBAS/IESTATĪJUMI

IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA

Ekscentra slīpmašīnai ir 3 ātrumi (griezes ātruma diapazoni).

Atkārtoti spiežot uz slēdža pogu, tiek cikliski mainīts griezes ātrums.

Ieslēgšana:

Nospiešat slēdža (2) pogu – slīpmašīna uzsāk darbu ar vislielāko griezes ātrumu.

Atkārtoti nospiešat slēdža pogu – slīpmašīna sāk strādāt ar vidējo griezes ātrumu.

Atkārtoti nospiešat slēdža pogu – slīpmašīna sāk strādāt ar vismazāko griezes ātrumu.

Izslēgšana:

Nospiešat izslēdžēja (1) pogu (G att.).

Pēc katras izslēgšanas slīpmašīna uzsāk darbu ciklā "3-2-1" (no vislielākā līdz vismazākajam ātrumam – kā ir apraksts iepriekš neatkarīgi no tā, kurā no ātrumiem slīpmašīna tika izslēgta).

DARBAS AR EKSCENTRA SLĪPMAŠINU

- Darba laikā visai darba pēdas slīpēšanas virsmai ir jāātrodas uz apstrādājamās virsmas.
- Ieslēgt slīpmašīnu un izvēlēties atbilstošu griezes ātrumu, pārvietot slīpmašīnu pa apstrādājamo materiālu, spiežot mēreni ar rotējošām kustībām šķērsvirzienā vai garenvirzienā.
- T.s. melnai darbiem izmantot slippapiuru ar lielu graudainības pakāpi, bet apdares (nobeiguma) darbiem – slippapiuru ar mazu graudainības pakāpi. Slippapiuru veidu vislabāk ir izvēlēties izmēģinājumu celā.
- Beidzot pārslēpušanu, samazināt spiedienu uz slīpmašīnu un pacelt to virs apstrādājamās virsmas, tikai tad izslēgt slīpmašīnas dzīnēju.

APKALPOŠANA UN APKOPE

Pirms veikti jebkādas darbības, kas ir saistītas ar instalēšanu, regulēšanu, remontu vai apkalpošanu, izņemt akumulatoru no ierīces.

APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ieteicams, tirīt ierīci katru reizi pēc lietošanas.
- Tirišanai nedrīkst izmantot ūdeni vai jebkādu citu šķidrumus.
- Ierīce ir jātira ar sāsu auduma gabalu vai jāizpūš ar zema spiedienu saspiesto gaisu.

• Neizmantot tirišanas līdzekļus vai šķidinātājus, jo tie var sabojāt plastmasas dalas.

• Regulāri jātira ventilācijas spraugas dzīnēja korpusā, lai nepieļautu ierīces pārkāršanu.

• Pārmērīgas kolektora dzirkstelēšanas gadījumā nodot ierīci kvalificētai personai oglekļa suku stāvokļa pārbaudē.

• Ierīce vienmēr jāuzglabāt sausā, bēriem nepieejamā vietā.

• Ierīce jāuzglabāt ar izņemtu akumulatoru.

PĒDAS NOMAINA

Bojāta darba pēda (5) ir nekavējoties jānomaina.

- Atskrūvēt darba pēdas (5) nostiprinātājskrūves.
- Nonemt un nomainīt darba pēdu.
- Alīzskrūvēt nostiprinātājskrūves.

Jebkāda veida defekti ir jānovērš ražotāja autorizētos servisa centros.

TEHNISKIE PARAMETRI

NOMINĀLO PARAMETRU DATI

Akumulatora ekscentra slīpmašīna	
Parametrs	Vērtība
Akumulatora spriegums	18 V DC

Griezes ātruma diapazons tukšgaitā	5000/7000/9000 min ⁻¹
Orbitālo kustību diapazons tukšgaitā	10000/14000/18000 min ⁻¹
Orbitālo kustību amplitūda	2,7 mm
Pēdas izmēri	125 mm
Slippapira izmēri	125 mm
Aizsardzības klase	III
Masa	1,135 kg
Ražošanas gads	2021



AKUMULATORI UN BATERIJU NEGALIMA MESTI KARTU SU KITIMOS BUTINĒJUMS ATIEKOMIS TAIP PĀR NEGALIMA MESTI I UGNI ARBA VĀDENĀM. SUGEDUSIENS ARBA IŠSIEKVOJUŠA AKUMULATORU REIKĀJU ATDUDI PERDIBIRMĀI, PAGĀL DIREKTĀVĀ NUOSTĀSTĀ, DĒL AKUMULATORU UN BATERIJU UTILIZĀVĀMO. BATERIJAS REIKĀJĀ GRĀZĪTĀ J VĒSTĀKAI IŠKRĀAUTĀS SURINKIMĀ VIETĀS, JEI BATERIJOS NĒRA VĒSTĀKAI IŠSKRĀVŪS, JAS REIKĀJĀ APSAUGOTI NUO TRUMPOJO JUNGIMĀ. PANAUOTOS BATERIJAS GALIMA NEMOKAMĀ GRĀZĪTĀ KOMERCIĒS VĒSTĀ. PREĶU PIRKĒJĀS PRIVĀL GRĀZĪTĀ PANAUOTS BATERIJAS.

Graphite Energy+ sistēmas akumulators		
Parametrs	Vērtība	
Akumulators	58G001	58G004
Akumulatora spriegums	18 V DC	18 V DC
Akumulatora tips	Li-Ion	Li-Ion
Akumulatora kapacitāte	2000 mAh	4000 mAh
Vides temperatūras diapazons	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Lādēšanas laiks ar lādētāju 58G002	1 h	2 h
Masa	0,400 kg	0,650 kg
Ražošanas gads	2021	2021

Graphite Energy+ sistēmas lādētājs	
Parametrs	Vērtība
Lādētāja tips	58G002
Barošanas spriegums	230 V AC
Barošanas frekvence	50 Hz
Lādēšanas spriegums	22 V DC
Maks. lādēšanas strāva	2300 mA
Vides temperatūras diapazons	4°C – 40°C
Akumulatora 58G001 lādēšanas laiks	1 h
Akumulatora 58G004 lādēšanas laiks	2 h
Elektrotaiszardzības klase	II
Masa	0,300 kg
Ražošanas gads	2021



DATI PAR TROKSNI UN VIBRĀCIJĀM

Informācija par troksni un vibrāciju

Tādi emitētā troksnā līmeni kā emitētā akustiskā spiediena līmenis L_p un akustiskās jaudas līmenis L_{WA} , kā arī mērījuma neprecizitāte K ir aprakstīta zemāk saskatā ar standartu EN 60745.

Vibrāciju vērtības a_h un mērījuma neprecizitāte K ir norādītas saskatā ar standartu EN 60745-2-1 un aprakstītas zemāk.

Šajā instrukcijā norādītais vibrāciju līmenis ir mērits saskatā ar mērīšanas procedūru, kas noteikta standartā EN 60745, un var tikt izmantots elektroierīču salīdzināšanai. To var arī izmantot, lai veiktu vibrācijas eksplorāciju sākotnējo novērtējumu.

Datas vibrāciju līmeni ir reprezentatīvi lielums attiecībā pret elektroierīces pamatzīmēšanas mērķiem. Ja ierice tiks izmantota ciņiem mērķiem vai ar ciņiem darbinstrumentiem un netiks pietiekami labi kopīta, vibrāciju līmenis var mainīties. lepirēk minēti iemesli var palielināt vibrācijas eksplorāciju visā darba periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas eksplorāciju, jāņem vērā periodi, kad elektroierīce ir izslēgta vai ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Šādi kopējā vibrācijas eksplorācija var kļūt ievērojami Mazāka. Lai pasargātu lietotāju no vibrācijas sekām, jānodrošina tādi papildu drošības līdzekļi kā elektroierīces un darbinstrumentu apkope, atbilstoša roku temperatūra un atbilstošā darba organizācija.

Akustiskā spiediena līmenis: $L_p = 80,2 \text{ dB (A)}$ $K=3\text{dB (A)}$

Akustiskās jaudas līmenis: $L_{WA} = 91,2 \text{ dB (A)}$ $K=3\text{dB (A)}$

Vibrāciju paātrinājuma vērtība:

$a_h = 7,521 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VIDES AIZSARDZĪBA



Elektroierīcēm nedrīkst īvesti vodus ar salīdzinoši augstām temperatūrām. Tie ir iznīvudoti uzstādījumi ar vārīgajiem uzturētumiem. Informāciju par izstādījumiem var sniegt produkta pārdevejus vai vietējās varai orgāni. Nolietotās elektroīcās un elektroniskās ierīces satur vides kaitīgās vielas, lericē, kura netika pakļauta otrreizējai ieguvei pārstrādei, rada potenciālus draudus viedei un cilvēku veselībai.



ALGUPĀRASE KASUTUSJUHENDI TÖLGE

AKUTOITEL EKSTSENTRIKLIHVIJA 58G014

TÄHELEPANU ENNE ELEKTRITÖÖRISTAGA TÖÖTAMA ASUMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÄSEOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

ERIOHUTUSJUHISED

ERIOHUTUSJUHISED OHUTUKS TÖÖKS EKSTSENTRIKLIHVIJAGA

Plisiisaldusega vārvidega vārvitud puut- ja metallplindade lihvimišel vöib tekkida kahjulik/murgīngune tolmi. Kokkupuudute sellise tolmuiga vöi selle sissehingamine vöib kahjustada seadmega töötaja vöi läheduses viibivate isikute tervist. Kasutage vastavat kaitsevarustust, nagu filtriga respirator, kaitseprillid. Lülitage sisse tolmuemealdusasseade.

ENNE LIHVIJAGA TÖÖ ALUSTAMIST

- Lihvimiše ajal hoidke lihvijat kindlast, mõlema käega.
- Enne lihvija käivitamist, veenduge, et selle lihpaberi ei puutuks vastu pinda, mida hakkate töötlemale.
- Enne lihvija käivitamist veenduge, et lihpaber oleks kindlast kinnitatud.
- Ärge puudutage lihvija osi, mis parašagju liiguvad.
- Pärasat lihvija väljalülitamist ärge asetage seadet kääest enne, kui selle liikuvad osad on täielikult peatunud.
- Kui lihvimiše ajal tekkib tolmi, kasutage kaitsemaski. Lihvimise käigus tekkiv teatavate puuliikide tolmi (nt tampepidu tolmi), teatavate olmeid (nt magneesiumi) tolmi ja pliivärvidega vārvitud pindade tolmi vöib olla kahjulik. Tampepidu vöib tekikata vähi, magneesiumitolm aga on plahvatusohtlik.
- Rasedad ja lapsed ei tohi viibida ruumis, kus lihvija abil eemaldatakse pliühendeid sisaldatud värvi, ei töhi süüa, juua ega suitsetada.

LIHVJA KASUTAMISE AJAL

- Lihvija lihvimiše ajal kasutage alati körvaklappe ja respiratorit.
- Lihvija ei ole mõeldud märgade pindade töötlemiseks.
- Kui töötlete lihvijaga pinda, mis asub teie peast körgemal, kasutage kaitseprillile.
- Lihvija lihvimiše ajal ärge vajutage sellele liiga tugevalt. See võib pöördustada lihvija seisukümise.

AKUDE ÖIGE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

- Aku laadimise protsess peab toimuma kasutaja kontrolli all.
- Vältige aku laadimist temperatuuril alla 0 °C.
- **Kasutage ainult seadme tootja soovitatud akulaadijaid.** Teist tüüpi akude laadimiseks mõeldud laadijate kasutamisel vöib tekkida tulekahju.
- Ajal, kui akut ei kasutata, tuleb seda hoida eemal metallsemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmēd, nelaed, kruidiv ja muud väikesed metalldetallid, mis võiksid aku klemmid lühisesse ajada. Aku klemmid lühihendus vöib pöördustada pöletuse vöi tulekahju.

- Vigastuste või vale kasutamise korral võib akust eralduda gaase. Tuulutage ruum ja kaebuste korral pidage nõu arstiga. Gaasid võivad kahjustada hingamisteid.**
- Eksstreemsetes tingimustes võib akust vedelik välja voolata. Akust väljavoolanud akvedelik võib**
 - Pühkige vedelik ettevaatlikult riidetüki ära. Vältige vedeliku sattumist nahale või silma.
 - Kui vedelik siiski sattub nahale, loputage see koht viivitamatult rohe puhta voolava veega ning neutraliseerige vedelikjäägid mõne nõrga happega, nagu sidrunimahl või äädikas.
 - Kui vedelik sattub silma, loputage silma vähemalt 10 minuti jooksul rohe puhta voolava veega ning pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akut mis on kahjustatud või deformeerunud.** Kahjustatud või deformeerunud akud võivad toimida ettevaramatult viisi, pöhjustada tulekahju, plahvatust või kehavigastusi.
- Vältige aku kokkupuudet niiskuse või veega.**
- Hoidke akut eemal soojusallikatest. Ärge jätkue akut pikemaks ajaks kõrge temperatuuril keskkonda (pääkse kätte, kütekollete lähedusse või mistahes ruumi, kus temperatuur ületab 50 °C).
- Ärge hoidkete akut ega tööriista tulele liiga lähele!** Tulele liiga lähele sattunud või kõrgemal kui 130 °C juures olevaku või plahvata.

TÄHELEPANU! Temperatuur 130 °C võib olla märgitud kui 265 °F.

- Järgige köiki aku laadimise juhiseid. Ärge laadige akut temperatuuril, mis jääb väljapoole kasutusjuhendi nominaaltabelis esitatud temperatuurivahemikku.** Aku nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemiku võib kahjustada akut ja tekita tuleohtu.

AKUDE REMONTIMINE:

- Kahjustatud akusid ei tohi ise remontida.** Akut tohib remontida vaid tootja või kvalifitseeritud hooldustöökoda.
- Kasutatud akut viige kogumispunkti, mis tegeleb seda tüüpilise jaätmete käitlemisega.**

AKULAAJI JAGA SEOTUD OHUTUSJUHISED

- Vältige laadija kokkupuudet niiskuse või veega.** Laadijasse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu. Laadijat võib kasutada ainult kuivades siseruumides.
- Enne mistahes hooldustööd või puhastamist lülitage laadija vooluvõrgust välja.
- Ärge kasutage laadijat, mis on asetatud tuleohlikule alusele (paper, teekstil) või asub tuleohlikate ainete läheades.** Laadija kuumeneb laadimise ajal ja võib pöhjustada tulekajuohtu.
- Enne kasutamist kontrollige alati laadija, tötejuhime ja pistiku seisundit. **Kahjustuste ilmnenemisel ärge laadijat kasutage.** Ärge üritage laadijat ise lahti võtta. Usaldage köik parandustööd volitatud hooldusfirmale. Laadija mittenõuetekohane lahtivõttmine ja kokkupanemine võib pöhjustada elektrilöögi või tulekahju ohtu.
- Laadijat ei tohi ilma vastutava isiku järelevalvelta kasutada lapsed, piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetegude inimesedega isikud, kellegi ei ole vajalikke kogemusi või teadmisi laadija kasutamiseks köiki turvanõoudeid järgides. Vastasel juhul võib juhtuda, et seadet kasutatakse valesti ja suurene vigastuste oht.
- Kui te laadijat ei kasuta, lülitage see vooluvõrgust välja.**
- Järgige köiki aku laadimise juhiseid. Ärge laadige akut temperatuuril, mis jääb väljapoole kasutusjuhendi nominaaltabelis esitatud temperatuurivahemikku.** Aku nõuetele mittevastav laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemiku võib kahjustada akut ja tekita tuleohtu.


LAADJA REMONTIMINE

- Kahjustatud laadijad ei tohi ise remontida.** Laadijad tohib remontida vaid tootja või kvalifitseeritud hooldustöökoda.
- Kasutatud laadija viige kogumispunkti, mis tegeleb seda tüüpilise jaätmete käitlemisega.**

TÄHELEPANU! Seade on möeldud kasutamiseks siseruumides.

Vaatamata turvakonstruktsiooni kasutamisele kogu töö vältel, turvavahendite ja lisakaitsevahendite kasutamisele, on seadmega töötamise ajal alati olemas kehavigastuste oht.

Liitium-ionaakud võivad lekkima hakata, süttida ja plahvatada, kui sattuvad liiga kõrge temperatuuri kätte või saavad mehhilaanilisi vigastusi. Ärge jätkue akusid palaval või päikeselisel päeval autosse. Ärge püüdke akut avada. Liitium-ionaakud sisälavad turvaseadet, mille vigastamine võib viia aku süttimise või plahvatamiseni. Kasutatud piktogrammide selgitused.

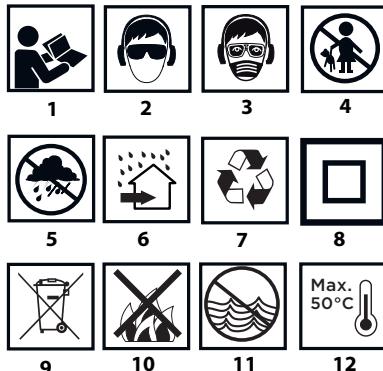

1. Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige selles toodud hoitatusi ja ohutusjuhiseid!

2. Kasutage kaitseprille ja kõrvaklappe.
3. Kasutage kaitsemaski.
4. Ärge lubage lapsi seadme lähedusse.
5. Kaitiske seadet vihma eest.
6. Kasutage seadet siseruumides, kaitiske seda vihma ja niiskuse eest.
7. Ringlussevöött
8. Teine kaitseklass
9. Kogumine liigiti
10. Ärge visake akulelemente tulle.
11. Ohustab veeeskondka.
12. Mitte lasta kuumeneda üle 50 °C.

EHITUS JA OTSTARVE

Ektsentrikilihvi ja on autoitega elektritööriisti. Seadme paneb tööle püsimehittega alalisvoolu mootor. Ektsentrikilihvi on möeldud puit- ja metallipindade, plastmatjalide ning muude sarnaste materjalide lihvimiseks, kasutades iga materjali jaoks vastava jämedusega lihvapaberit. Seadme kasutusalaks on ehitus- ja remonditoöd ning köik koduses majapidamises amatöörina tehtavad sarnased tööd.

Lihvijat on keelatud kasutada lihvijat magneesiumi või asbesti sisaldavate materjalide ning kipsiga kaetud pindade lihvimiseks.

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioonist vastab kääsoleva juhendi joonistel kujutatud seadme elementide numeratsioonile.

1. Väljalülitusnupp
2. Töölülit
3. Tolmukott
4. Tolmuemaldusotsak
5. Lihvtald
6. Aku kinnitusnupp
7. Aku
8. Laadija
9. LED-dioidid
10. Aku laetuse taseme signaalnupp
11. Aku laetuse taseme signaal (LED-diiodid).

*Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel.

GRAAFILISTE TÄHISTE SELGITUS



TÄHELEPANU



ETTEVAATUST



PAIGALDUS / SEADISTAMINE



INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

1. Tolmukogumiskott - 1 tk
2. Lihvpaber - 1 tk

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

AKU EEMALDAMINE / PAIGALDAMINE

- Vajutage aku kinnitusupud (6) alla ja tömmakeaku (7) välja (joonis A).
- Asetage laetudaku (7) käepidemisse ja lükake kuni kuuleteaku kinnitusupu (6) klöpsatust.

AKU LAADIMINE

Seadet müüakse osaliselt laetud akuga. Aku laadimine peaks toimuma väliskeskkonna temperatuuril 4 °C – 40 °C. Uusaku võiaku, mida ei ole kauas kasutatud, saavutab täieliku toitevõime pärast 3 kuni 5 laadimis- ja tühjenemiststiklit.

- Eemaldaaku (7) seadmest (joonis A).
- Lülitage laadija poolvõrgu (230 V AC) pesasse.
- Paigaldageaku (7) laadijasse (8) (joonis B). Kontrollige, kasaku asetsetb öigesti (on lõpuni laadijasse lükatud).

Pärast laadija ühendamist poolvõrgu pesasse (230 V AC) süttib laadijal roheline diood (9), mis annab märku, et toide on järgi ühendatud. Pärastaku paigutamist (7) laadijasse (8) süttib laadijal punane diood (9), mis annab märku, etaku laadimise protsess kestab.

Samal ajal pölevad eri režiimidel vilkuvad rohelisedaku laetuse taseme dioodid (11) (vaata kirjeldust allpool).

- Kökidioodipölevad vilkvall –aku on tühji ja vajab laadimist.
- Kaksdioodipölevad vilkvall –aku on osaliselt tühji.
- Üksdioodipölevad vilkvall –aku laetuse tase on kõrge.

Kuiaku on täislaetud süttib laadihalolevi diood (9) rohelist ja kõikaku laetuse taseme dioodid (11) pölevad püsivalt. Teatud aja järel (u 15 s)aku laetuse taseme dioodid (11) kustuvad.

Ärge laadigeakutkauemakui8tundi. Selle aja ületaminevõib pöhjustadaaku elementidekahjustusi. Laadija ei lülitu pärast seda, kuiaku on täislaetud, automaatseltvälja. Roheline diood laadijal pölebedasi. Aku laetuse taseme dioodid kustuvad teatud aja möödudes. Enneaku laadijasteemaldamistlülitage laadijal poolvõrgustvälja. Vältigejärgustikusilühiajalisi laadimisi. Ärge pangeakut pärast seadme lühiajalistkasutamist uestilaadima.

Ajavahemukulolinehuneneminekahe laadimisevahelannabmärku sellest, etaku on kulumund ja see tuleb välja vahetada.

Laadimise käigusakudsoojenevad. Ärge alustage töödkohe pärast laadimist, vaidodake, etaku jahutus toatemperatuurini. See kaitseb akutkahjustumise eest.

AKULAELOSETASEME MÄRGUNNNE

Aku on varustatudaku laetuse taseme näidikuga (3 LED-diodi) (11). Akulaetuse taseme kontrollimiseks vajutage allaaku laetuse taseme signaalnuppu (10) (joonis C). Kõigidiodeid süttimine näitab, etaku on täis. Kahe diodi süttiminenäitab, etaku on pooltühji. Ainult ühe dioodi süttiminenäitab, etaku on tühji ja vajab laadimist.

LIHPAPBERIVALIK

Jämedamatraline lihpapaber sobibenamiku materjalide esmaseks töötlemiseks, peenemateralist lihpapaberit agakasutatakse viimistlustöödejuures.

- Kuitöödeldav pind ei ole sile, alustage tööd jämedamatralise lihpapaberiga ja jätkake sellega kuni siledapinna saavutamiseni.
- Järgneval kasutage keskmise teraga lihpapaberit, et eemaldada jämedalihpapberiga töötlemisel tekinudjäägid.
- Lõpuks viimistlege pind peenematalise lihpapberiga.

LIHPAPBERI PAIGALDAMINE

Ekstsentriklihvija on takajätkinutusega tald. Kasutage vaid spetsiaalseid (aukudega) lihpapaberereid.

- Asetage lihpapberlihvijatalla (5) alla.
- Paigaldage lihpapber nii, et selle avause (a) kattuksid täielikult avaustega lihvijatallas.
- Vajutage lihpapbertalla (5) külge kinni (joonis D).
- Veenduge, et augud lihpapberis ja avause lihvittallas kattuksid täielikult, see tagab tolmu parema eemaljuhtimise.

TOLMU EEMALDAMINE

Lihvijaga on kaasas seadme külge ühendatav tolmkott (3), mis aitab hoida lihvivatapinna puhtana.

- Torgakekotikinnitus tolmkogumisotsakule (4) (joonis E).
- Kui tolmkott on täielikult täis, tühjendage see spetsiaalsesse anumasse.
- Paigaldage tolmkott uestitolmkogumisotsakule.
- Veenduge, et kott asetseb otsakul piisavalt tihedalt.

Soovitataksoon tühjendadat tolmkott juba siis, kui see on pooltäis.

TOLMKOTI TÜHJENDAMINE

Tolmkott paikneb plastkorpuses. Tolmkoti tühjendamiseks keerake selle tagumistvõru pisut vasakule ja libistage kott tagumisest plasti korpusest välja (joonis F). Tühjendage tolmkott. Tolmkotti paigaldamine toimub vastupidisesjärjekorrasvõrreldes selle eemaldamisega.

TÖÖ / SEADISTAMINE

SISSELÜLITAMINE / VÄLJALÜLITAMINE

Ekstsentriklihvijahon 3 käiku (pöördekiruse ulatust). Iga kord, kui vajutate uesti töölülitinuppu, muutub pöördekirius.

Sisselülitamine:

Vajutage töölülitinuppu – lihvija alustab tööd kõigekiiremal pöördekirusel.

Vajutage uesti töölülitinuppu – lihvija töötab kõigekiiremal pöördekirusel.

Väljalülitamine:

Vajutage väljalülitusnuppu (1) alla (joonis G).

Igal uuel käivitamisel (olenemata sellset, millise käigu juures seade välja lülitati) alustab lihvija tööd tsüklist 3-2-1 (alates kõigikiiremst kuni kõigekiirelasema pöördekiruseni).

EKSTSENTRIKLIHVIJAGA LIHTVATIME

- Kogulihvijataldpeab asetsema vastutöödeldavatpinda.
- Käivitage lihvija, valige sobiv pöördekirius ja libistage seadet mõõdukategugevusega vajutades ringikujuliste liigutustega, pikivõritistisuuasnöödötöödeldavatpinda.
- Robustsemate tööde jaoks kasutage jämedateralist, viimistlustööde jaoks agapeeneteralist lihpababerit. Sobiva jämedusega lihpababer valige proovimise teel.
- Lihtvimistlötapedavähendage survetlihvijale, tõtestesse töödeldava pinna kohale, ning alles seejärel lülitage seadme mootor välja.

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Ennekuiasutemistahespaigaldus-, reguleerimis-, parandus- või hooldustoimingutejuurde, vajutage ueste seadme küljест.

HOOLDAMINE JA HOIDMINE

- Soovitamepuhastada seadet iga kord vahetult pärast kasutamist.
- Ärge kasutage seadmete puhastamiseks vett ega muid vedelike.
- Puhastage seadet kuiva kangatuki või nõrgasuruühjouabil.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid, sed need vioivid kahjustada seadme plastosi.
- Puhastage regulaarselt ventiliatsiooniavasid mootori korpuses, et vältida seadme ülekuumenemist.
- Juhul, kui kommutaatorist lendab liigsestdädemeid, laske vastava kvalifikatsiooniga isikul kontrollida mootori süsiharjade seisundit.
- Hoidke seadet kuivas, lastelekättesaamatuskohas.
- Hoiustamiseajaks vältke seadmostaku välja.

LIHVATIMEVAHETAMINE

Kahjustatudlihvitald (5)tuleb koheselt välja vahetada.

- Keerake lahti kõiklihvitalle (5) kinnituskruidid.
- Eemalda tald ja paigaldage uus.
- Keerake kinnituskruidi kinni.

Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALANDMED

Akutoitel ekstsentriklihvija		
Parameter	Väärtus	
Aku pingi	18 V DC	
Pöördekiruste vahemik tühikäigul	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Vibratsiooni ulatus tühikäigul	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Vibratsiooni amplituud	2,7 mm	
Talla mõõtmed	125 mm	
Lihpaberimõõdud	125 mm	
Kaitseklass	III	
Kaal	1,135 kg	
Tootmisaasta	2021	

Graphite Energy+ süsteemi aku

Parameeter	Väärtus	
Aku	58G001	58G004
Aku pinge	18 V DC	18 V DC
Aku tüüp	Li-Ion	Li-Ion
Aku maht	2000 mAh	4000 mAh
Keskonnatemperatuuride vahemik	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Laadimisaeg laadijaga 58G002	1 h	2 h
Kaal	0,400 kg	0,650 kg
Tootmisaja	2021	2021

Graphite Energy+ süsteemi akulaadija

Parameeter	Väärtus
Laadija tüüp	58G002
Toitepinge	230 V AC
Toitesagedus	50 Hz
Laadimispinge	22 V DC
Maksimaalne laadimisvool	2300 mA
Keskonnatemperatuuride vahemik	4°C – 40°C
Aku 58G001 laadimise aeg	1 h
Aku 58G004 laadimise aeg	2 h
Kaitseklass	II
Kaal	0,300 kg
Tootmisaja	2021

MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED**Müra ja vibratsiooni info**

Käesolevas juhendis esitatud tekkiva müra tasemed, nagu heliröhutuse L_p , müra võimsustase L_w ning mõõtmemääramatus K, vastavad standardile EN 60745.

Alltoodud vibratsioonitase ah ja mõõtmemääramatus K on esitatud kooskõlas standardiga EN 60745-2-1.

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardis EN 60745 sättestatud mõõtmisprotseduuril järgi ja seda võib kasutada elektritööriistade vördelemisel. Seda võib kasutada ka vibratsiooniga kokkupuute esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase on piisavalt esinduslik tööriista tavakasutuse puuhul. Kui elektritööriista kasutatakse muul viisil või koos muude töötavrikutega, samuti juhul, et tööriista piisavalt ei hooldata, võib vibratsioonitase muutuda. Ülaltoodud põhjused võivad suurendada kokkupuudet vibratsiooniga kogu tööaja välte.

Vibratsiooniga kokkupuute põhjalikus hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ajavahemik, mil tööriist on välja lülitud või on sisse lülitudat, aga seda ei kasutata töö tegemiseks. Nii võib vibratsiooniga kokkupuute koguväärtus olla märgatavalts väiksem. Seadmeaga töötaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest tuleb võtta täiendavaid ohutusmeetmeid, nagu tööriista ja töötavrikute regularne hooldamine, kätte õige temperatuuri tagamine, sobiv töökorrallus.

Heliröhutase: $L_p = 80,2$ dB (A) $K=3$ dB (A)

Müra võimsustase: $L_w = 91,2$ dB (A) $K=3$ dB (A)

Mõõdetud vibratsioonitase (tagumine käepide):

$a_h = 7,521 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KESKKONNAKAITSE

Ärge visake elektroosideid olmepragji hulka, viige need kaitsemiseks vastavasse astustuse. Infot tootu utiliseerimise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Karutatud elektroosid ja elektroonilised seadmed sisalduvad keskkonnele ohlikke aineid. Ümbertöötlemata seade kujutab endast ohutu keskkonne ja inimeste tervisele.



Ärge pange akut / patareisid olmejäätmete hulka ega visake neid talle ega vette. Kahjustusid või kulumud akud tuleb nõuetekohaselt utiliseerida kooskõlas kehtiva akude ja patareide utiliseerimise direktiiviga. Patareid tuleks tagasi laadida kogumiskohadesse täielikult tühjenenud, kui akud pole täielikult tühjenenud, tuleb neid kaitsa lühiste eest. Kasutatud patareisid saab kaubanduslikeks kohadeks tasuta tagastada. Kauba ostja on kohustatud kasutatud patareid tagastama.

* Tootjal on õigus muudatust sisesta viia.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, siedziba Warszawa, ul. Podgórnica 2/4 (edapsid: „Grupa Topex“) informuje, et kóik käesoleva juhendi (edapsid: juhend), muuhulgas selle teksti, fotode, skeemide, jooniste, samuti selle ülesõhutesega seotud autorilõigused kuuluvad eranditult Grupa Topexile ja on kaitstud 4. veebruar 1994 autorilõiguse ja muude samaste õiguste seusega (vt. Seaduse ajaarik 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade kopieerimine, töölõimine ja modifitseerimine kommetseerimiskelitel ilma Grupa Topexi kirjaliku loata on rangelt keelatud ning võib kaasa tuua tsivilistlustuse ning karistuse.



ПРЕВОД НА ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АКУМУЛАТОРЕН ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ **58G014**

ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ПРИСТЬПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ И ДА СЕ ПАЗИ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ

По време на шлайфане на дървени и метални повърхности, например боядисани с боя, съдържащи олово, може да се отделя вредна/токсична за здравето прах. Контакт или издвишване на такава прах може да бъде опасно за здравето на оператора или на трети лица. Трябва да използвате съответни средства за лична защита като: филтриращи полумаски, защитни очила. Трябва да свържете инсталацията за отвеждане на прах.

ПРЕДИ ДА ПРИСТЬПИТЕ КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФА

- По време на използване трябва да държите ексцентършлайфа здраво с двете ръце.
- Преди да включите ексцентършлайфа, трябва да се уверите, че шкурката не допира обработвания материал.
- Преди да включите ексцентършлайфа, трябва да се уверите, че шкурката е надеждно прикрепена.
- Не бива да докосвате движещите се части на ексцентършлайфа.
- След изключване не бива да поставяте настриани ексцентършлайфа, преди движението да спре напълно.
- Трябва да използвате предпазна маска, ако по време на шлайфането се отделя прах. Отделящата се прах по време на шлайфане на някои видове дървесина (напр. дъб), някои метали (напр. магнезий) и повърхности, боядисани с оловна боя, е вредна за здравето. Прахта от дъбово дърво е канцерогенна, а магнезиевите стружки - взривоопасни.
- Бременнони жени и деца не бива да влизат в помещение, в което с помощта на ексцентършлайф се отстранявя боя, съдържаща съединения на олово.
- В помещение, в което с помощта на ексцентършлайф се отстранява боя, съдържаща съединения на олотово, не бива да се яде, пие и пуши.

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФА

- По време на работа с ексцентършлайфа винаги трябва да използвате антифони за защита на слуха и предпазна полумаска.
- Ексцентършлайфът не е подходящ за работа на мокро.
- При работа с ексцентършлайф трябва да се използват защитни очила, предпазващи от хъвачачи частции.
- При работа с ексцентършлайфа не бива да прилагате прекомерен натиск върху него, тъй като това би могло да доведе до спиране на ексцентършлайфа.

ПРАВИЛНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АКУМУЛАТОРИТЕ

- Процесът на зареждане на акумулатора трябва да протича под надзора на потребителя.
- Трябва да се извърши зареждане на акумулатора при температури по-ниски от 0°C.
- **Акумулаторите трябва да се зареждат само със зарядното устройство, препоръчано от производителя. Използване на зарядно устройство, предназначено за зареждане на друг вид**

акумулатор, създава опасност от възникване на пожар.

- Когато акумулаторът не се използва, трябва да го съхранявате далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, гвоздеи или други малки метални предмети, които могат да предизвикат късо съединение на клемите. Късото съединение на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряне или пожар.
- В случай на повреда и/или неправилно използване на акумулатора може да се стигне до отделяне на газове. Трябва да проверите помещението и при наличие на оплаквания да потърсите медицинска помощ. Газовете могат да увредят дихателните пътища.
- При неблагоприятни условия от акумулатора може да изтече течност. Извличащата от акумулатора течност може да причини дразнене или изгаряне. При констатиране на теч трябва да слепвате указанятията по-долу:
 - внимателно избръшете течността с кърпа. Изблъгайте контакти на течността с кожата или очите.
 - ако се стигне до контакт на течността с кожата, трябва веднага да промените тези места по тялото обично с чиста вода и евентуално да неутрализирате течността с неагресивна киселина като сок от лимон или оцет.
 - ако течността проникне в очите, незабавно трябва да ги изплакнете обично с чиста вода в продължение на минимум 10 минути и да потърсите медицинска помощ.
- Да не се използва акумулатор, който е повреден или модифициран. Повредени или модифицирани акумулатори могат да работят по непредвидуем начин и да доведат до пожар, експлозия или опасност от наранявания.
- Акумулаторът не бива да се излага на въздействието на влага или вода.
- Акумулаторът винаги трябва да се пази далеч от източници на топлина. Не оставяйте акумулатора за продължително време в среда с висока температура (на слънчеви места, в близост до отопителни радиатори или навсякъде там, където температурата надвишава 50°C).
- Акумулаторът не бива да се излага на въздействието на огън и прекомерно висока температура. Излагането на въздействието на огън или температура над 130°C може да доведе до експлозия.

ВНИМАНИЕ! Температура 130°C по Целзий може да се определи като 265°F по Фаренхайт.

- Следва да се спазват всички инструкции за зареждане на акумулатора. Не бива да зареждате акумулатора при температура, надвишаваща определения обхват в таблицата с номинални данни от инструкцията за обслужване. Неправилно зареждане или зареждане при температура със стойност извън определения обхват може да причини повреда на акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.

РЕМОНТ НА АКУМУЛАТОРИТЕ

- Ремонтът на повредени акумулатори е забранен. Ремонт на акумулатора може да бъде извършен само от производителя или от авторизиран сервис.
- Изхабените акумулатори трябва да бъде предаден на мястото за обезвръздане на този вид опасни отпадъци.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Зарядното устройство не бива да се излага на въздействието на влага или вода. Проникването на вода в зарядното устройство повишава опасността от токов удар. Зарядното устройство може да се използва само на закрито в сухи помещения.
- Преди да пристъпите към каквито и да било дейности по обслужване или почистване на зарядното устройство, трябва да го изключите от захранващата мрежа.
- Не използвайте зарядното устройство, когато е поставено върху леснозапалима основа (напр. върху хартия, текстил), нито в съседство на леснозапалими вещества. С оглед повишаване на температурата на зарядното устройство по време на процеса на зареждане има опасност от възникване на пожар.
- Всеки път преди използване на зарядното устройство следва да проверите неговото състояние - кабела и щекера. В случай на констатирани повреди зарядното устройство да не се използва. Забранено е предприемане на опити за

разглеждане на зарядното устройство. Всички ремонти трябва да се извършат от авторизиран технически сервис. Неправилно проведен монтаж на зарядното устройство може да причини токов удар или пожар.

- Деца и лица с физически, емоционални или психически увреждания и други лица, които нямат достатъчен опит и познания за обслужване на зарядното устройство при спазване на всички правила за безопасност, не бива да обслужват зарядното устройство без надзор на отговорно лице. В противен случай има опасност от неправилно обслужване на устройството, в резултат на което може да се стигне до наранявания.
- Когато зарядното устройство не се използва, трябва да бъде изключено от електрическата мрежа.
- Следва да се спазват всички инструкции за зареждане, не бива да зареждате акумулатора при температура със стойност извън определения в таблицата с номинални стойности обхват, посочен в инструкцията за обслужване. Неправилно зареждане или зареждане при температура със стойност извън определения обхват може да причини повреда на акумулатора и да повиши опасността от възникване на пожар.

РЕМОНТ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Ремонтът на повредени зарядни устройства е забранен. Ремонт на зарядното устройство може да бъде извършен само от производителя или от авторизиран сервис.


- Изхабеното зарядно устройство трябва да бъде предадено на мястото за обезвръздане на този вид отпадъци.

ВНИМАНИЕ! Устройството е предназначено за работа вътре в помещението.

Въпреки използването на безопасна по проект конструкция на устройството и използването на предпазни средства и допълнителни предпазни мерки, винаги съществува остатъчен риск от нараняване по време на работа.

Акумулаторите Li-Ion могат да протекат, да се запалят или да избухнат, ако бъдат загрети до високи температури или при късо съединение. Не бива да се съхраняват в автомобила през горещи слънчеви дни. Акумулаторът не бива да бъде отварян. Акумулаторите Li-Ion са оборудвани с електронни обезопасителни устройства, които ако бъдат повредени, могат да причинят запалване или експлозия на акумулатора.

Обяснения на използвани пиктограми

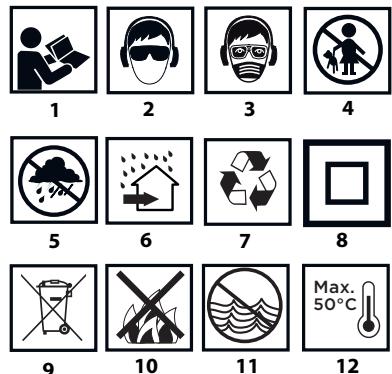

1. Прочетете инструкцията за обслужване, спазвайте съдържащите се в нея предупреждения и правила за безопасност.
2. Използвайте защитни очила и антифони.
3. Използвайте защитна маска.
4. Не допускайте децата в близост до устройството.
5. Пазете устройството от дъжд.
6. Използвайте на закрито, пазете от вода и влага.
7. Рециприклиране.
8. Втори клас на защита.
9. Разделено събиране.
10. Не хвърляйте батерии в огън.
11. Опасни за водна среда.
12. Да не се допуска до загряване над 50°C.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Ексцентършлайф е електрически инструмент, захранван от акумулатор. Задвижва се от комутаторен двигател за постоянен ток с постоянни магнити. Ексцентършлайф е пред назначен за шлайфане и полиране на дървени, метални, пластмасови и други подобни материали чрез използване на шкурка със съответна зърненост. Ексцентършлайфът се използва в областа на ремонтно-строителните дейности, както и всички любителски работни дейности (майсторене).

А **Ексцентършлайфът не бива да се използва за шлайфане на материали, съдържащи магнезий, азбест или повърхности, покрити с гипс.**

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номериране се отнася за елементите на устройството, представени върху графичните страници в настоящата инструкция.

1. Бутон за изключване
2. Бутон за включване
3. Торбичка за събиране на прах
4. Накрайник за отвеждане на прах
5. Работна плоча
6. Бутон за закрепване на акумулатора
7. Акумулатор
8. Зарядно устройство
9. LED диоди
10. Бутон на сигнализацията за нивото на зареждане на акумулатора
11. Сигнализация за нивото на зареждане на акумулатора (LED диоди).

* Между представената фигура и продукта може да има разлика.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ/НАСТРОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ

1. Торбичка за събиране на прах
2. Шкурка

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

ИЗВАЖДАНЕ / ПОСТАВЯНЕ НА АКУМУЛАТОРА



- Натиснете бутона (6) и извадете акумулатора (7) (фиг. А).
- Поставете зареден акумулатор (7) в държача на ръкохватката, докато чуете щракване на бутона за закрепване на акумулатора (6).

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА



Електроинструментът се доставя с частично зареден акумулатор. Зареждането трябва да се извърши при температура на околната среда в обхват от 4°C до 40°C. Нов акумулатор или акумулатор, който не е бил употребяван дълго време, придобива пълна способност за зароване след около 3 - 5 цикъла на зареждане и разреждане.



- Извадете акумулатора (7) от инструмента (фиг. А).
- Включете зарядното устройство в контакт на захранващата мрежа (**230 V AC**).
- Поставете акумулатора (7) в зарядното устройство (8) (фиг. В). Проверете, дали акумулаторът е поставен правилно (пъхнат докрай).



След включване на зарядното устройство в мрежовия контакт (**230 V AC**) ще светне зеленият диод (9) на зарядното устройство, който сигнализира съзвързане към напрежението.

След поставяне на акумулатора (7) в зарядното устройство (8) ще светне червеният диод (9) на зарядното устройство, който сигнализира, че акумулаторът е в процес на зареждане.

Едновременно светят с мигаща светлина зелените диоди (11) за нивото на зареждане на акумулатора в различни комбинации (вижте описането по-долу).

- **Всички диоди светят с мигаща светлина** - сигнализиране за изтощен акумулатор и необходимост от зареждането му.
- **2 от диодите светят с мигаща светлина** - сигнализиране за частично разреждане на акумулатора.
- **1 диод свети с мигаща светлина** - сигнализиране на високо ниво на зареждане на акумулатора.

След зареждането на акумулатора диод (9) в зарядното устройство свети със зелена светлина, а всички диоди за нивото на зареждане на акумулатора (11) светят с непрекъсната светлина. След изтичане на определено време (ок. 15 сек.) диодите за нивото на зареждане на акумулатора (11) изгасват.

Времето за зареждане на акумулатора не трябва да надвишава 8 часа. Надвишаването на това време може да причини повреда на клепките на акумулатора. Зарядното устройство няма да се изключи автоматично след пълното зареждане на акумулатора. Зеленият диод на зарядното устройство ще продължи да свети. Диодите за нивото на зареждане на акумулатора след известно време ще изгаснат. Преди да извадите акумулатора от зарядното устройство, следва да изключите зарядното от захранващия контакт. Избегвайте кратки, следващи едно след друго зареждания. Акумулаторът не трябва да се дозарежда след кратко използване на електроинструмента. Значително намаляване на времето между поредните изисквани зареждания на акумулатора означава, че акумулаторът е износен и трябва да бъде подменен с нов.

По време на процеса на зареждане акумулаторите се загряват. Не предприемайте работни дейности веднага след зареждане на акумулатора - изчакайте, докато акумулаторът се охлади до стапна температура. Това ще предотврати увреждане на акумулатора.

СИГНАЛИЗИРАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА



Акумулаторът е оборудван със сигнализация на нивото на зареждане (3 LED диода) (11). За проверка на нивото на зареждане на акумулатора трябва да натиснете бутона на сигнализацията за нивото на зареждане на акумулатора (10) (фиг. С). Светенето на всички диоди сигнализира високо ниво на зареждане на акумулатора. Когато светят 2 от диодите - сигнализиране за частично разреждане на акумулатора. Когато свети само 1 диод - сигнализиране за изтощен акумулатор и необходимост от зареждането му.

ИЗБОР НА ШКУРКА



Шкурка с по-голям размер на зърната е подходяща за груба обработка на повечето материали, а шкурка с по-дребни зърна се използва да довършилителни работи.

- Когато повърхността не е равна, трябва да започнете работата с по-едра шкурка и да продължите, докато изравнете повърхността.
- След това трябва да използвате шкурка с по-дребни зърна, за да отстранит следите от обработката с едра шкурка.
- Накрая с дробнозърнеста шкурка трябва да изпълните довършилителната, крайна обработка на повърхността.

ПОСТАВЯНЕ НА ШКУРКАТА



Ексцентършлайфът е оборудван с работна плоча с велкро. Трябва да се използва само шкурка, предназначена за ексцентършлайф (перфорирана).

- Доближете шкурката към работната плоча на ексцентършлайфа (5).
- Поставете шкурката така, че нейните отвори (а) да съвпадат с отворите на работната плоча на ексцентършлайфа.
- Притиснете шкурката към работната плоча (5) (фиг. D).
- Уверете се, че отворите на шкурката и на работната плоча напълно съвпадат, което ще осигури правилно отвеждане на прахта.

ОТВЕЖДАНЕ НА ПРАХТА



Ексцентършлайфът е оборудван с торбичка за събиране на прах (3), с което се цели поддържане на чиста обработвана повърхност.

- Пъхнете конектора на торбичката за събиране на прах (3) в накрайника за отвеждане на прах (4) (фиг. E).
- След напълването на торбичката трябва да я почистите и да изиснете прахта в подходящ контейнер.
- Поставете отново торбичката върху накрайника за отвеждане на прах.
- Проверете, дали свързването към накрайника е правилно.



Препоръчва се почистване на торбичката, когато вече е наполовина пълна.



ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ

Торбичката за прах е разположена върху пластмасов корпус. За да почистите торбичката, трябва леко да завъртите наляво задния прстен и да я свалите от задния пластмасов корпус (фиг. F). Отстранете прахта от торбичката. Монтажът на торбичката за прах се извършва в обратна последователност на демонтирането.

РАБОТА / НАСТРОЙКИ



ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ



Ексцентършлайфът е оборудван с 3 скорости (обхвати на въртяща скорост). Поредните натискания на пусковия бутон превключват циклично въртящата скорост.



Включване:

Натиснете пусковия бутон (2) - ексцентършлайфът ще започне работа с най-висока въртяща скорост.

Повторно натискане на пусковия бутон – ексцентършлайфът работи със средна въртяща скорост.

Поредно натискане на пусковия бутон – ексцентършлайфът работи с най-ниска въртяща скорост.

Изключване:

Натиснете бутона за изключване (1) (фиг. G).



Независимо от това, с коя скорост е работил ексцентършлайфът, след всяко изключване и последващо включване – електроинструментът започва работа в цикъл 3-2-1 (от най-високата към най-ниската въртяща скорост, както е описано по-горе).



РАБОТА С ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФА



- Цялата повърхност на работната плоча трябва да приляга върху обработваната повърхност.
- Включете ексцентършлайфа и изберете съответната въртяща скорост. Като прилагате равномерен натиск премествайте електроинструмента по обработвания материал с напречни или надължни въртеливи движения.
- За по-груба обработка използвайте едрозърнеста шкурка, а за довършителните дейности – дребнозърнеста. Най-добре е видът на шкурката да избере по метода на пробите.
- Завършвайки шлайфането намалявайте натиска, повдигнете ексцентършлайфа над обработваната повърхност и едва тогава изключете двигателя на електроинструмента.

ОСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА



Преди да пристъпите към изпълнението на каквато и да било дейности, свързани с инсталiranе, настройки, ремонт или обслужване, трябва да извадите акумулатора от електроинструмента.



ОСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Препоръчва се почистване на уреда веднага след всяко използване.
- За почистване не бива да се използва вода или други течности.
- Електроинструмента трябва да се почиства със суха кърпа или да се продуха със състлен въздух с нико налягане.
- Не бива да се използват никакви почистващи средства или разтворители, тъй като те могат да повредят пластмасовите части на уреда.
- Необходимо е редовно да се почистват вентилационните отвори в корпуса на двигателя, за да не се стигне до прегряване на уреда.
- В случаи на прекомерно искрене на комутатора възложете на квалифицирано лице проверка на въглените четки на двигателя.
- Електроурдуйт винаги трябва да се съхранява на сухо място, недостъпно за деца.
- Уредът трябва да се съхранява с изведен акумулатор.



ПОДМЯНА НА РАБОТНАТА ПЛОЧА

Повредената работна плоча (5) трябва незабавно да бъде подменена.

- Демонтирайте фиксиращите винтове на работната плоча (5).
- Свалете плочата и монтирайте нова плоча.
- Затегнете фиксиращите винтове.



Всички повреди следва да бъдат отстранявани от оторизиран сервис на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

НОМИНАЛНИ ДАННИ

Акумулаторен ексцентършлайф	
Параметър	Стойност
Напрежение на акумулатора	18 V DC
Скорост на въртене на празен ход	5000/7000/9000 min ⁻¹
Обхват на осцилация на празен ход	10000/14000/18000 min ⁻¹
Амплитуда на осцилация	2,7 mm
Размер на плочата	125 mm
Размер на шкурката	125 mm
Клас на защита	III
Тегло	1,135 kg
Година на производство	2021

Акумулатор от система Graphite Energy+

Параметър	Стойност
Акумулатор	58G001 58G004
Напрежение на акумулатора	18 V DC
Тип на акумулатора	Li-Ion
Капацитет на акумулатора	2000 mAh
Диапазон на температурата на околната среда	4°C – 40°C
Време за зареждане със зарядно устройство 58G002	1 h
Маса	0,400 kg
Година на производство	2021

Зарядно устройство система Graphite Energy+

Параметър	Стойност
Вид на зарядното устройство	58G002
Захраниващо напрежение	230 V AC
Честота на захранването	50 Hz
Напрежение на зареждането	22 V DC
Макс. ток на зареждането	2300 mA
Диапазон на температурата на околната среда	4°C – 40°C
Време за зареждане на акумулатор 58G001	1 h
Време за зареждане на акумулатор 58G004	2 h
Клас на защита	II
Маса	0,300 kg
Година на производство	2021

ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ

Информация относно шума и вибрациите

Нивата на излизане на шум като нивото на излизането акустично налягане L_p, и нивото на акустичната мощност L_{WA} и неопределенността на измерването K са посочени по-долу в съответствие със стандарт EN 60745.

Стойностите на вибрациите a_v и неопределенността на измерването K, означени в съответствие със стандарт EN 60745-2-6, са посочени по-долу.

Посоченото по-долу в настоящата инструкция ниво на вибрации е измерено съгласно определено в стандарт EN 60745 процедура за измерване и може да се използва като критерии за сравняване на електроинструменти. Също така може да се използва за предварителна оценка за експозиция на вибрации.

Посоченото ниво на вибрации е референтно ниво за основните приложения на електроинструмента. Ако електроинструментът бъде използван за други цели или с други инструменти, както и ако не бъде добър поддържан в изправно състояние, нивото на вибрациите може да се различава от посоченото. Посочените по-горе причини могат да доведат до повишаване на експозицията на вибрации по време на целия период на работа.

С цел точно определяне на експозицията на вибрации трябва се вземат предвид периодите, когато електроинструментът е изключен или когато включен, но не се използва за работа. По този начин общата експозиция на вибрации може да се окаже значително по-ниска. Следва да се въведат допълнителни мерки

за безопасност за защита на потребителя от въздействието на вибрациите, като: поддръжка на електроинструмента и работните накрайници, осигуряване на подходяща температура на ръцете, правилна организация на работата.

Ниво на акустичното налягане: L_p = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Ниво на акустичната мощност: L_{WA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Стойност на ускорение на вибрациите:

a_h = 7,521 m/s² K = 1,5 m/s²

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Електрически захранвателни изделия не трябва да се изхвърлят с домашните отпадъци, а трябва да се предадат за оползотворяване в съответните заведения. Информация за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделия или от местните органи за оползотворяване на електрическо и електронно оборудване, съдържащо неподемни съединители за екстремна среда. Оборудването, негодено за рециклиране, представява потенциална заплаха за околната среда и за здравето на хората.



Акумулаторите/батерийите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци, нито в огнь или във вода. Повредените и изразходените акумулатори/батерии трябва да се предадат на правилните рециклиращи в съответните заведения директива относно изхвърлянето на акумулаторите и батерийите. Батерийите трябва да бъдат отнети в пунктите за събиране на трайно разредени, ако батерийите не са напълно разредени, те трябва да бъдат защищени срещу късо съединение. Използваните батерии могат да бъдат върнати безплатно на търговски обекти. Купувачът на стоката е длъжен да върне използваните батерии.

* Запазва се правото да изързваме на промени.

„Grupa Topex Spolka z ograniczeniem odprawnoscią“ Spółka komandytowa s.c. sediada w w w. Warszawa, ul. Piotrkowska 2/4 (najnowsza po-natatyk „Grupa Topex“) informuje, że wszelkimi awtorskimi prawa относно съдържанието на инструкция (найнова по-нататък „Инструкция“, включващи между другото нейния текст, поместените фотографии, схеми, чертежи, а също и нейните композиции, принадлежат изключително на Grupa Topex и подлежат на права защита согласно закона от 4 февруари 1994 година относно авторските права и сродните му права (единороден текст в Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-късните изменения). Копирането, препубликуването, модифицирането и комерсиалната цел на цялата инструкция, както и на отделните и елементи без съгласието на Grupa Topex изразено в писмена форма, е строго забранено и може и може да доведе до привличането към гражданска и наказателна отговорност.

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA



AKUMULATORSKA EKSCENTARSKA BRUSILICA 58G014

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI TE UPUTE I SPREMITI IH ZA DALJINE KORIŠTENJE.

POSEBNI PROPISI O SIGURNOSTI

POSEBNI PROPISI VEZANI ZA SIGURAN RAD EKSCENTARSKOM BRUSILICOM

Tijekom brušenja površina od drva i metala npr. sa slojevima od boja koje sadrže olovu, mogu nastati štetne/otrovne prašine. Kontakt ili udisanje te prašine može štetiti zdravlju djetalnika ili drugih osoba. Koristite zaštitna sredstava kao što su: zaštitne maske s filtrom, zaštitne naočale. Uključite instalaciju za odvod prašine.

PRIJE POČETKA KORIŠTENJA BRUSILICE

- Kod koristenja držite uređaj čvrsto, s obje ruke.
- Prije uključivanja brusilice provjerite da li je brusni papir ne dodiruje materijal koji želite obrađivati.
- Prije uključivanja brusilice provjerite da li je brusni papir dobro pričvršćen.
- Ne dodirujte dijelove uređaja koji su u pokretu.
- Nemojte odložiti uređaj dok se njegovi pokretni dijelovi ne zaustave.
- Ako kod brušenja nastaje prašina, koristite zaštitnu masku. Prašina koja nastaje tijekom brušenja površina bojanih olovnom bojom, nekih vrsta drveta i metalja je štetna. Prašina od hrastovine je karcinogena, a prašina od magnezija može izazvati eksploziju.
- Trudnice i djeca ne smiju ulaziti u prostorije u kojima se koristi brusilica za skidanje boje koja sadrži spojeve olova.
- Nemojte jesti, piti ni pušiti u prostorijama gdje se koristi brusilica za skidanje boje koja sadrži spojeve olova.

ZA VRIJEME KORIŠTENJA BRUSILICE

- Kod rada s brusilicom obavezno koristite štitnike za sluš i zaštitnu masku.
- Brusilicu ne koristite za rad u mokrim uvjetima.
- Ako tijekom rada držite brusilicu iznad glave, obavezno koristite zaštitne goggle ili naočale za zaštitu od prskanja.
- Kod rada s brusilicom nemojte ju prejako stiskati jer bi to moglo zaustaviti rad uređaja.

PRAVILNO POSTUPANJE I EKSPLORACIJA AKU-BATERIJA

- Proces punjenja aku-baterije treba se održavati pod kontrolom korisnika.
- Izbjegavajte punjenje aku-baterije na temperaturi nižoj od 0°C.
- **Aku-bateriji punite isključivo punjačom koji je preporučio proizvođač.** Uporaba punjača namijenjenog za punjenje aku-baterija druge vrste predstavlja rizik od izbijanja požara.
- Kad ne koristite aku-bateriju čuvajte je dalje od metalnih predmeta као што су спјалице за папир, кованице, ključеви, vijci ili drugi mali metalni elementi, koji mogu spojiti kontakte aku-baterije. Spajanje kontaktata aku-baterije može uzrokovati opeklone ili požar.
- Kod oštećenja ili nestručne uporabe aku-baterije može doći do emisije plinova. U tom slučaju prostoriju prozračite a ako se jave potiske, zatražite pomoć lječnika. Plinovi mogu oštetići dišne puteve.
- U ekstremnim uvjetima može doći do istjecanja tekućine iz aku-baterije. Tekućina koja istječe iz aku-baterije može uzrokovati iritacije ili opeklone. Ako ustanovite da je došlo do istjecanja, postupajte na sljedeći način:
 - oprezno obrisite tekućinu komadom krpice. Izbjegavajte kontakt tekućine s kožom ili očima.
 - ako dođe do kontakta tekućine s kožom, odgovarajuće mjesto na tijelu odmah isperite s puno čiste vode, eventualno neutralizirajte tekućinu pomoću blage kiseline, na primjer limunske kiseline ili octa.
 - ako bi tekućina dospjela u oči, odmah ih ispirajte s puno čiste vode, bar 10 minuta te zatražite lječničku pomoć.
- Nikad ne upotrebljavajte aku-bateriju koja je oštećena ili modificirana. Oštećene ili modificirane aku-baterije mogu djelovati na nepredviđiv način i uzrokovati požar, eksploziju ili opasne ozljede.

- Aku-bateriju ne izlažite djelovanju vlage ili vode.

- Aku-bateriju treba uvijek držati dalje od izvora vatre. Ne smije se ostavljati dulje vrijeme u sredini u kojoj je visoka temperatura (na sunčana mjesta, u blizini grijača ili na svakom mjestu gdje temperatura prelazi 50°C).

- Aku-bateriju nikada ne izložite djelovanju vatre ili prekomjerne temperature. Izlaganje na djelovanju vatre ili temperature veće od 130°C može uzrokovati eksploziju.

ZOZORI: Temperatura od 130°C može biti izražena kao 265°F.

- Pridržavajte se svih uputa za punjenje, zabranjeno je puniti aku-bateriju na temperaturi koja izlazi iz okvira određenog u tablici s nazivnim podacima uputa za uporabu. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturi van određenog raspona može oštetićti aku-bateriju i povećati opasnost od požara.

POPRAVLJANJE AKU-BATERIJA

- Nikada ne popravljajte oštećenu aku-bateriju. Izvođenje popravaka aku-baterije je dozvoljeno samo proizvođaču ili ovlaštenoj servisnoj radionici.

- Istraženuaku-bateriju odnesite na mjestozbrinjavanjaopasnog otpada tog tipa.

SIGURNOSNE NAPOMENE VEZANE ZA PUNJAČ

- Punjač ne smije biti izložen djelovanju vlage i vode. Voda koja bi doprla u punjač povećava opasnost od strujnog udara. Punjač koristite samo u zatvorenim suhim prostorijama.
- Prije početka pristupanja bilo kakvim radnjama ili čišćenja punjača isti trebate isključiti iz mreže.
- Ne koristite punjač koji se nalazi na lako zapaljivoj površini (np. na papiru, tekstilima), a niti blizu lako zapaljivih materijala. Za vrijeme procesa punjenja dolazi do porasta temperature punjača što može izazvati požar.
- Svi put prije upotrebe provjerite stanje punjača, mrežnog kabела i utikača. Ne koristite punjač ako ustanovite da je oštećen. Ne smijete pokušavati probati rastavljati punjač. Sve popravke provjerite autoriziranou servisnoj radionici. Neodgovarajuća montaža punjača prijeti mogućnošću električnog udara ili požara.
- Djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim

mogućnostima, a također sve osobe s manjkom znanja i iskustva potrebnog za sigurno korištenje punjača ne smiju koristiti punjač bez nadzora odgovorne osobe. U suprotnom može doći do opasnosti od nepravilne uporabe punjača što bi moglo uzrokovati tjelesne povrede.

- Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne mreže.
- Pridržavajte se svih uputa za punjenje, zabranjeno je puniti akumulatoru na temperaturi koja izlazi iz okvira određenog u tablici s nazivnim podacima uputa za uporabu. Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturi van određenog raspona može oštetići akumulator i povećati opasnost od požara.

POPRAVAK PUNJAČA


- Nikada ne popravljajte oštećen punjač. Izvođenje popravaka punjača je dozvoljeno samo proizvođaču ili ovlaštenoj servisnoj radionici.

- Istrošen punjač odnesite na mjesto zbrinjavanja otpada tog tipa. POZOR! Uredaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjeru, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

Kad dođe do pregrijavanja Li-ion akumulator ili do kratkog spoja može doći i do istjecanja kiseline, požara ili eksplozije. Tijekom sparnih i sunčanih dana akumulator ne držite u autima. Nemojte otvarati akumulator. Li-ion akumulator su opremljeni elektroničkim zaštitnim uređajima koji nakon oštećenja mogu uzrokovati požar ili eksploziju akumulatora.

Objašnjenje korištenih pictograma.

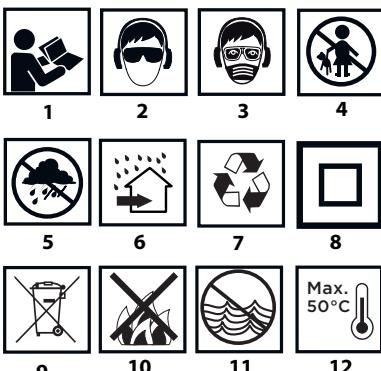

1. Pročitajte Upute za uporabu, uzmite u obzir upozorenja i sigurnosne uvjete o kojima je riječ u uputama.
2. Koristite zaštitne naočale i antifone
3. Tijekom rada koristite zaštitnu masku.
4. Čuvajte van dohvata djece
5. Štitite od kiše
6. Koristite u zatvorenim prostorijama, štitite od vode i vlage.
7. Reciklaža.
8. Druga klasa zaštite.
9. Selektivno skupljanje.
10. Karika ne bacajte u vatu.
11. Predstavlja opasnost za voden okoliš
12. Sprječite zagrijavanje na temperaturi većoj od 50°C.

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Ekscentarska brusilica je električni alat koji napajan iz akumulatora. Pokreće je komutatorski motor istosmjerne struje s trajnim magnetima. Ekscentarske brusilice su predviđene za brušenje i poliranje drva, metala, plastike i sličnih materijala, uz upotrebu brusnog papira odgovarajuće gradacije. Područja njihove primjene su: građevinski i adaptacijski radovi te svaki radovi u okviru neprofesionalne upotrebe (sam svoj majstor).

Ne koristite brusilicu za brušenje materijala koji sadrže magnet, azbest ili površina pokrivenih gipsom.

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa.

1. Prekidač (isključivanje)
2. Prekidač (uključivanje)
3. Vreća za prašinu
4. Nastavak za odvod prašine
5. Brusni tanjur
6. Gumb za pričvršćivanje akumulatora
7. Akumulator
8. Punjač
9. Diode LED
10. Gumb za signalizaciju stanja napunjenoosti akumulatora
11. Signalizacija stanja napunjenoosti akumulatora (diode LED).

* Možuće su razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠTENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PRIBOR I DODATNA OPREMA

1. Vreća za prašinu - 1 kom.
2. Brusni papir - 1 kom.

PRIPREMA ZA RAD

VAĐENJE / STAVLJANJE AKU-BATERIJE

- Pritisnite gumb za pričvršćivanje akumulatora (6) i izvadite akumulator (7) (crtež A).
- Napunjenu akumulatoru (7) postavite u držać na rukohvatu sve dok ne čujete klik na gumbu za pričvršćivanje akumulatora (6).

PUNJENJE AKU-BATERIJE

Uredaj je isporučen sa djelomično punjenom akumulatorom. Punjenje akumulatora treba izvesti u uvjetima kad temperatura okoline varira između 4°C-40°C. Nova akumulator i baterija koja duže vrijeme nije bila korištena, dostiće će puni kapacitet punjenja nakon oko 3-5 ciklusa punjenja i pražnjenja.

- Izvadite akumulator (7) iz uređaja (crtež A).
- Punjač uključite u mrežnu utičnicu (230V AC).
- Akumulator (7) stavite u punjač (8) (crtež B). Provjerite je li akumulator pravilno namještena (gurnuta do kraja).

Nakon što punjač priključite na mrežu (230V AC) upalit će se zelena dioda (9) na punjaču koja signalizira priključivanje napona.

Nakon što akumulator (7) stavite u punjač (8) upalit će se crvena dioda (9) na punjaču koja signalizira da traje proces punjenja akumulatora. Istočitveno trepere zelene diode (11) stanja napunjenoosti akumulatora u različitim kombinacijama (vidjeti sljedeći opis).

- **Trepere sve diode** – dojava o istrošenosti akumulatora i potrebi punjenja.

- **Trepere 2 diode** – dojava o djelomičnoj istrošenosti akumulatora.

- **Treperi 1 dioda** – dojava o visokoj razini napunjenoosti akumulatora.

Nakon što se akumulator napuni dioda (9) na punjaču gorí zelenim svjetлом, a sve diode stanja napunjenoosti akumulatora (11) gore neprekidnim svjetlom. Nakon nekog vremena (oko 15s) diode stanja napunjenoosti akumulatora (11) se gase.

Aku-bateriju ne punite duže od 8 sati. Prekoračenje tog vremena može uzrokovati oštećivanje karika akumulatora. Punjač se neće automatski isključiti nakon što se akumulator potpuno napuni. Zelena dioda na punjaču će i dalje gorjeti. Diode stanja napunjenoosti akumulatora će se ugasiti nakon nekog vremena. Isključite napajanje prije nego akumulator izvadite iz priključka na punjaču. Izbjegavajte kratkotrajanu punjenju akumulatora u nizu. Ne nadopunjujte akumulator nakon kratkog korištenja iste. Primjetno smanjenje intervala između sljedećih punjenja znači da je akumulator istrošena i treba zamjenjiti.

Tijekom procesa punjenja akumulatora se jako zagrijavaju. Kako biste zaštitili akumulator od oštećenja, nemojte ga koristiti odmah nakon punjenja već pričekajte dok postigne sobnu temperaturu.

SIGNALIZACIJA STANJA NAPUNJENOSTI AKU-BATERIJE

i Aku-baterija je opremljena signalizacijom stanja napunjenošći akubaterije (3 diode LED) (11). Za provjeru stanja napunjenošći pritisnite gumb signalizacije stanja napunjenošći akubaterije (10) (crtež C). Ako gore 2 diode razinu napunjenošći akubaterije je visoka. Ako gore 1 dioda akubaterija je istrošena i treba je napuniti.

ODABIR BRUSNOG PAPIRA

i Papir s grubom zrnatošću je prikladan za obradivanje većine materijala, papir sa finom zrnatošću se koristi kod završnih radova.

- Kod hraptivih površina počnite s papirom s grubom zrnatošću i nastavite sve dok se površina ne izravnava.
- Kasnije koristite papir sa srednjom zrnatošću kako biste uklonili tragove po brušenju s papirom sa grubom zrnatošću.
- Završite s papirom sa finom zrnatošću.

STAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA

i Ekscentarska brusilica je opremljena brusnim tanjurom s tzv. čičkom. Koristite samo odgovarajući brusni papir (perforiran), odgovarajućih dimenzija.

- Približite brusni papir do brusnog tanjura brusilice (5).
- Namjestite brusni papir tako da se otvor (a) poklapaju s otvorima na brusnom tanjuru brusilice.
- Stegnite papir na brusni tanjur (5) (crtež D).
- Provjerite da li se otvori u brusnom papiru potpuno poklapaju s otvorima u brusnom tanjuru, što daje mogućnost odgovarajućeg odvoda prašine.

ODVOD PRAŠINE

i Kako bi se održala čistoća obradivane površine u opremi ekscentarske brusilice se nalazi vreća za prašinu (3).

- Prikљučak vreće za prašinu (3) namjestite na nastavak za odvod prašine (4) (crtež E).
- Kad se vreća napuni ispraznite je u poseban spremnik
- Na nastavak za odvod prašine ponovo instalirajte vreću za prašinu
- Provjerite li je vreća dobro namještena na nastavku.

Preporučamo da praznите vreću kad se napuni do više od pola.

i PRÄŽNENJE VREĆE ZA PRAŠINU

Vreća za prašinu je namještena na plastično kućište. Kako biste je ispraznili stražnji prsten okretni lagano prema lijevo i skinite ga sa stražnjeg kućišta (crtež F). Ispraznite vreću za prašinu. Montažu vreće za prašinu izvršite suprotnim redoslijedom do njegove demontaže.

RAD / POSTAVKE**UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE**

i Ekscentarska brusilica ima tri brzine (tri stupnja brzine okretaja). Broj pritisaka na gumb prekidača odlucuje koja je brzina uključena

Uključivanje:

Pritisnite gumb prekidača za uključivanje (2) – brusilica počinje raditi s najvećom okretnom brzinom.

Ponovo pritisnite gumb prekidača – brusilica radi sa srednjom okretnom brzinom.

Još jednom pritisnite na gumb prekidača – brusilica radi s najmanjom okretnom brzinom.

Isključivanje:

Pritisnite gumb prekidača za isključivanje (1) (crtež G).

Nakon isključivanja brusilica počinje raditi u ciklusu 3-2-1 neovisno o tome pri kojoj brzini je bila isključena (odnosno od najveće do najmanje brzine okretaja – kao što je gore opisano).

RAD EKSCENTARSKOM BRUSILICOM

i • Cijela brusna površina brusnog tanjura mora se nalaziti na obradivanoj površini.

• Uključite brusilicu i odaberite odgovarajući brzinu okretaja, vršeci umjereni pritisak uredaj pomičite po obradivanoj površini kružnim pokretima, uzduž ili poprijeko.

• Za grubo brušenje koristite brusni papir sa grubom zrnatošću, a za završne radove – sa finom zrnatošću. Vrstu brusnog papira najbolje ćete odabratи tako da ih isprobate.

• Na završetku poliranja smanjite pritisak, podignite brusilicu iznad površine koju obradujete i tek onda isključite motor brusilice.

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

Prije svih radova instaliranja, podešavanja, popravljanja ili izmjene alata iz uredaja izvadite akubateriju.

**ODRŽAVANJE I ČUVANJE**

- Preporučamo čišćenje uređaja direktno nakon svake uporabe.
- Za čišćenje ne koristite vodu niti druge tekućine.
- Uredaj čistite pomoću suhe krpic ili komprimiranog zraka pod malim pritiskom.
- Ne koristite sredstva za čišćenje niti otapala koja bi mogla oštetići plastične elemente uređaja.
- Redovito čistite otvore za ventilaciju na kućištu motora, kako ne bi došlo do pregrijavanja uređaja.
- U slučaju prekomjernog iskrjenja na komutatoru obratite se kvalificiranom radniku za provjeru stanja ugljenih četkica motora.
- Uredaj uvijek čuvajte na suhom mjestu, van dohvata djece.
- Uredaj čuvajte s izvadenom akubaterijom.

ZAMJENA BRUSNOG TANJURA

Oštēćeni radni brusni tanjur (5) bez okljevanja zamjenite.

- Skinite vijke za pričvršćivanje brusnog tanjura (5).
- Skinite i zamjenite tanjur.
- Stegnite vijke za pričvršćivanje.

Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

TEHNIČKI PARAMETRI**NAZIVNI PODACI**

Akumulatorska ekscentarska brusilica	
Parametar	Vrijednost
Napon akubaterije	18 V DC
Raspont brzine okretaja kod praznog hoda	5000/7000/9000 min ⁻¹
Raspont oscilacija kod praznog hoda	10000/14000/18000 min ⁻¹
Amplituda oscilacija	2,7 mm
Dimenzije brusnog tanjura	125 mm
Dimenzije brusnog papira	125 mm
Klasa zaštite	III
Težina	1,135 kg
Godina proizvodnje	2021

Aku-baterije sustava Graphite Energy+

Parametar	Vrijednost
Akumulator	58G001 58G004
Napon akubaterije	18 V DC
Tip akubaterije	Li-Ion Li-Ion
Kapacitet akubaterije	2000 mAh 4000 mAh
Raspont temperature okoline	4°C – 40°C 4°C – 40°C
Vrijeme punjenja punjačem 58G002	1 h 2 h
Težina	0,400 kg 0,650 kg
Godina proizvodnje	2021 2021

Punač sustava Graphite Energy+

Parametar	Vrijednost
Tip punjača	58G002
Napon napajanja	230 V AC
Frekvencija napajanja	50 Hz
Napon punjenja	22 V DC
Max. struja punjenja	2300 mA
Raspont temperature okoline	4°C – 40°C
Vrijeme punjenja akubaterije 58G001	1 h
Vrijeme punjenja akubaterije 58G004	2 h
Klasa zaštite	II
Težina	0,300 kg
Godina proizvodnje	2021

PODACI VEZANI ZA BUKU I VIBRACIJE**Informacije o buci i vibracijama**

Razine emitirane buke, kao što je razina emitiranog akustičkog pritiska L_p te razina akustičke snage L_{WA} i mjerena nesigurnost K, su navedene u donjem tekstu uputa, u skladu s normom EN 60745.

Vrijednosti vibracija a_h i mjerena nesigurnost K, označene u skladu s normom EN 60745-2-1, su navedene u daljem tekstu.

Navedena u daljem tekstu uputa razina vibracija je izmjerena u skladu s određenom normom EN 60745 mјernom procedurom i može se koristiti za uspoređivanje električnih alata. Također, može se upotrijebiti za prvu ocjenu ekspozicije na vibracije.


Navedena razina vibracija je karakteristična za osnovnu primjenu električnog alata. Ako alat čete koristiti u druge svrhe ili s drugim radnim alatima, a također u slučaju nedostatka dovoljnog održavanja, razina podržavanja se može promjeniti. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećanja ekspozicije na vibracije za vrijeme cijelog radnog razdoblja. Kako bismo precizno ocijenili ekspoziciju na vibracije, treba uzeti u obzir vrijeme kad je električni uredaj isključen, ili kad je uključen, ali se ne koristi za rad. Na taj način ukupna ekspozicija na vibracije može se pokazati znatno manja.

Treba uvesti dodatne sigurnosne mjere s ciljem zaštite korisnika od posljedica vibracija, kao što su: održavanje električnog alata i radnih alata, osiguranje odgovarajuće temperature rukavica, pravilna organizacija rada . Razina akustičkog pritiska: Lpa = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Razina akustičke snage: LWA = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Vrijednost ubrzanja titrata: ah = 7,521 m/s²; K = 1,5 m/s²

ZАШТИТА ОКОЛИША

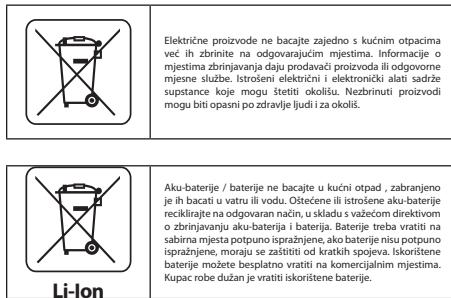

* Pristupamo pravo na izvođenje promjena

„Društvo s ograničenom odgovornošću Grupa Topex“ d.o.o. sa sjedištem u Varšavi, ul. Podgranicza 2/4 (u daljem tekstu: „Grupa Topex“) daje na znanje da су autorska prava vezana uz sadržaj ovih uputa (dalje: „Upute“) u skladu sa čl. 10, čl. 11 i čl. 12 Zakona o autorskim i pravima i podružničkoj zaštiti, u skladu sa Zakonom o dana 4. veljače 1994 godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene), preoblikovanje, publiciranje, modificiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bezuglasnosti Grupa Topex-a koje je dano u pisrenom obliku, je najstrože zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti!



PREVOD ORGINALNOG UPUTSTVA

AKUMULATORSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA 58G014

PAŽNJA: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI ELEKTROUREĐAJA POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

OPŠTI SAVETI ZA BEZBEDAN RAD SA EKSCENTRIČNOM BRUSILICOM
Za vreme brуšenja drvenih i metalnih površina npr. bojenih farbama s dodatkom olova, može se pojaviti štetna/toksična prašina. Kontakt ili udisanje takve prašine može štetno uticati na zdravlje korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Potrebno je koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva kao što su: respiratori za filtriranje, zaštitne naočare. Potrebno je uključiti uredaj za odvođenje prašine.

PRE PRISTUPANJA RADU SA BRUSILICOM

- Prilikom upotrebe potrebno je brusilicu džati sigurno, obema rukama.
- Pre nego što se brusilica uključi potrebno je uveriti se da šmirgl – papir ne dodiruje materijal, koji treba da se obrađuje.
- Pre nego što se brusilicu uključi potrebno je uveriti se da je šmirgl – papir sigurno pričvršćen.
- Zabranjeno je dodirivati delove brusilice koji su u pokretu.

• Zabranjeno je odlagati brusilicu nakon što je isključena, pre nego što se zaustave njeni pokretni delovi.

• Potrebno je nositi zaštitnu masku, jer se za vreme brуšenja javlja prašina. Prašina koja nastaje u toku brуšenja površina nekih vrsta drvetva (npr. hrast), nekih metala (npr. magnezijum) ili površina farbanih olovnom bojom je štetna. Prašina hrasta je kancerogen, a opilici magnezijuma su eksplozivni.

• Trudnice i deca ne smiju ulaziti u prostorije u kojima se uz pomoć brusilice uklanja farba koja ima u sebi olovo.

• U prostoriji u kojoj se uz pomoć brusilice uklanja farba koja ima u sebi olovo zabranjeno je jesti, piti ili pušiti.

ZA VРЕME UPOTREBE BRUSILICE

• U toku rada sa brusilicom potrebno je koristiti zaštitne slušalice i zaštitni respirator.

• Brusilica ne može da radi u modu "na mokro".

• Prilikom rada sa brusilicom iznad glave operatera, potrebno je koristiti naočare protiv prskanja.

• Za vreme rada sa brusilicom zabranjeno je opterećivati je velikim pritiskom, koji bi mogao dovesti do zaustavljanja brusilice.

PRAVILNA UPOTREBA I KORIŠĆENJE AKUMULATORA

• Proces punjenja akumulatora treba da se odvija pod kontrolom korisnika.

• Potrebno je izbegavati punjenje akumulatora na temperaturama ispod 0°C.

• **Akumulator treba puniti isključivo punjačem koji preporučuje proizvođača.** Upotreba punjača namenjenog za punjenje drugog tipa akumulatora predstavlja rizik od pojava požara.

• Za vreme kada se akumulator ne koristi potrebno je čuvati ga dalje od metalnih predmeta poput spajjalica za papir, kovanica, kijucićeva eksera, šrafova ili drugih malih metalnih elemenata koji mogu dovesti do kratkog spoja s akumulatorom. Kratak spoj akumulatora može dovesti do opetkanja ili požara.

• U slučaju oštećenja i/ili nepravilne upotrebe akumulatora može doći do ispuštanja tečnosti. Potrebno je provetriti prostoriju, u slučaju potrebe konsultovati se sa lekarom. Gasovi mogu da oštete disajne puteve.

• U ekstremnim uslovima može doći do isticanja tečnosti iz akumulatora. Tečnost koja se nalazi u akumulatoru može dovesti do iritacija ili opetkovina. Ukoliko se utvrdi isticanje tečnosti, potrebno je postupiti na sledeći način:

- pažljivo ukloniti tečnost parčetom tkanine. Izbegavati kontakt tečnosti sa kožom i očima.
- ukoliko dođe do kontakta tečnosti sa kožom, odgovarajuće mesto na telu potrebno je odah isprati velikom količinom čiste vode, eventualno neutralizovati tečnost uz pomoć blage kiseline poput limunovog soka ili sirčeta.
- ukoliko tečnost dođe u kontakt sa očima, odmah isprati oči sa velikom količinom čiste vode, najmanje 10 minuta i potražiti savet lekara.

• **Zabranjeno je koristiti akumulator koji je oštećeni ili modifikovan.** Oštеćeni ili modifikovani akumulatori mogu da rade na nepredvidljiv način, doveđu do požara, eksplozije ili opasnog povreda.

• Akumulator je zabranjeno izlagati dejstvu vlage ili vode.

• Akumulator uvek treba držati dalje od izvora topote. Zabranjeno je ostavljati ga duže vreme u okruženju u kom je visoka temperatura (na mestima izloženim suncu, u blizini grejalica ili tamo gde temperatura prelazi 50°C).

• **Zabranjeno je izlagati akumulator uticaju vatre ili previsoke temperature.** Izlaganje dejstvu vatre ili temperature iznad 130°C može dovesti do eksplozije.

PAŽNJA! Temperatura 130°C može biti obeležena kao 265°F.

• **Potrebno je poštovati sva uputstva za punjenje,** zabranjeno je puniti akumulator na temperaturi koja prelazi opseg dat u tabeli sa nominalnim podacima koja se nalazi u uputstvu za upotrebu. Nepravilno punjenje ili temperatura koja je van datog opsega mogu ošteti akumulatori i povećati opasnost od požara.

POPRAVKA AKUMULATORA:

• **Zabranjeno je popravljati oštećene akumulatore.** Obavljanje popravki akumulatora dozvoljeno je isključivo proizvođaču ili ovlašćenom servisu.

• **Iskoristeni akumulator potrebno je odneti na mesto za reciklažu tog tipa opasnog otpada.**

SAVETI ZA BEZBEDNOST PUNJAČA

• **Zabranjeno je izlagati punjač uticaju vlage ili vode.** Dolazak vode do punjača povećava rizik od strujnog udara. Punjač može da se koristi

samo unutar suvih prostorija.

- Pre pristupanja bilo kakvih operacija upotrebe ili čišćenja punjač treba isključiti iz struje.
- **Ne koristiti punjač koji se nalazi na lakozapaljivoj podlozi (npr. papir, tekstil) kao ni u blizini lakozapaljivih supstanci. S obzirom na porast temperature punjača prilikom procesa punjenja postoji opasnost od požara.**
- **Povremeno, pre upotrebe potrebno je proveriti stanje punjača, kabela i utičaka. U slučaju da se utvrdi oštećenje - zabranjeno je koristiti punjač. Zabranjeno je vršiti pokusaje rastavljanja punjača. Sve popravke treba poveriti ovlašćenom servisu. Neispravno obavljena montaža punjača preti opasnosti od strujnog udara ili požara.**
- Dve i osobe sa smanjenom fizičkom, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili druge osobe, čije iskustvo ili znanje nisu adekvatni za upotrebu punjača u skladu sa savetima za bezbednost, nije dozvoljeno da koriste punjač bez nadzora odgovorne osobe. U suportonom, postoji opasnost da zbog nepravilne upotrebe uređaja dođe do povreda.
- **Kada se punjač ne koristi potrebno je isključiti ga iz struje.**
- **Potrebni su postupati sva uputstva za punjenje, zabranjeno je puniti akumulator na temperaturi koja prelazi opseg dat u tabeli sa nominalnim podacima koja se nalazi u uputstvu za upotrebu. Nepravilno punjenje ili temperatura koja je van datog opsega mogu ošteti akumulator i povećati opasnost od požara.**

POPRAVKA PUNJAČA


- **Zabranjeno je popravljati oštećene punjače. Obavljanje popravki punjača dozvoljeno je isključivo proizvođaču ili ovlašćenom servisu.**
- **Iskorišćeni punjač potrebitno je odneti na mesto za reciklažu tog tipa opasnog otpada.**

PAŽNJA! Uredaj služi za rad unutar prostorija.

Pored upotrebe bezbednosnih konstrukcija iz pribora, upotrebe sredstava za bezbednost i dodatnih sredstava za zaštitu, uvek postoji rizik od povreda tokom rada.

Li-ion akumulatori mogu da cure, zapale se ili eksplodiraju, ukoliko se zagreju na viskoim temperaturama ili su izloženi kratkom spoju. Ne treba ih čuvati u automobilima prilikom vrelih i sunčanih dana. Zabranjeno je otvarati akumulator. Li-ion akumulator poseduje elektronski sigurnosni uređaj, koji ako se ošteći, može dovesti do toga da se akumulator zapali ili eksplodira.

Objašnjenje korišćenih piktograma:

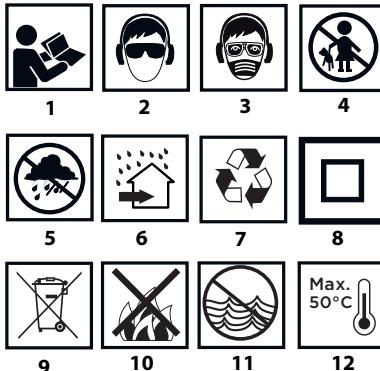

1. Pročitaj uputstvo za upotrebu, pridržavaj se upozorenja i saveta za bezbednost.
2. Koristiti zaštitne naočare i zaštitu za sluh.
3. Raditi sa zaštitnom maskom.
4. Deci je zabranjen pristup uređaju.
5. Čuvati od kiše.
6. Čuvati unutar prostorija, čuvati od vode i vlage.
7. Reciklaža.
8. Druga klasa bezbednosti.
9. Selektivno prikupljanje.
10. Ne bacati u vatu.
11. Predstavlja opasnost za vodenu sredinu.
12. Ne dozvoliti da se zagreje iznad 50°C.

IZRADA I NAMENA

Ekscentrična brusilica je elektrouredaj koji se napaja preko akumulatora. Struja se dobija preko motora stalnog napona sa permanentnim magnetima. Ekscentrična brusilica namenjena je za brušenje i poliranje površina od drveta, metala, veštačkih materijala i drugih sličnih materijala, postavljanjem šmirgl – papira određene gradacije. Opseg njenе upotrebe je u okviru obavljanja remontnih poslova – građevinskih, stolarskih ili velikog broja poslova iz oblasti samostalne amaterske delatnosti (majstorisanje).

Zabranjeno je koristiti brusilicu za brušenje materijala koji sadrže magnezijum, azbest ili površina koje su pokrivene gipsom.

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja koji su predstavljeni na grafičkim stranama datog uputstva.

1. Taster za isključivanje
2. Starter
3. Džak za sakupljanje prašine
4. Crevni priključak za odvod prašine
5. Radno postolje
6. Taster za pričvršćivanje akumulatora
7. Akumulator
8. Punjač
9. LED diode
10. Taster signalizacije stanja napunjenoosti akumulatora
11. Signalizacija stanja napunjenoosti akumulatora (LED diode).

* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



OPREMA I DODACI

1. Džak za prašinu
2. Šmirgl-papir

- 1 kom.
- 1 kom.

PRIPREMA ZA RAD

VAĐENJE / POSTAVLJANJE AKUMULATORA

- Pritisnuti taster za pričvršćivanje akumulatora (6) i izbaciti akumulator (7) (slika A).
- Postaviti napunjeni akumulator (7) u držaću na dršći, sve dok se ne čuje zvuk iskakanja tastera za pričvršćivanje akumulatora (6).

PUNJENJE AKUMULATORA

Uredaj se dobija sa delimično napunjениm akumulatorom. Punjenje akumulatora treba obavljati u uslovima gde temperatura okruženja iznosi 4°C - 40°C. Nov akumulator ili onaj koji duže vreme nije bio korišćen, dostiže pun nivo napunjenoosti nakon oko 3-5 ciklusa punjenja i pražnjenja.

- Izvaditi akumulator (7) iz uređaja (slika A).
- Uključiti punjač u strujnu utičnicu (230 V AC).
- Gurnuti akumulator (7) u punjač (8) (slika B). Proveriti da li je akumulator pravilno postavljen (gurnut do kraja).

Nakon uključivanja punjača u struju (230 V AC) zasvetiće zelena dioda (9) na punjaču, koja signalizira priključivanje struje.

Nakon postavljanja akumulatora (7) na punjač (8) zasvetiće crvena dioda (9) na punjaču, koja signalizira da traje proces punjenja akumulatora.

Istovremeno pulsira zelena dioda (11) stanja punjenja akumulatora u različitem redosledu (pogledaj opis dole).

- **Pulsirajuće svetlo svih dioda** - signalizira da je akumulator prazan i da je neophodno napuniti ga.

- **Pulsiranje 2 diode** - signalizira delimičnu ispräžnenost.

- **Pulsiranje 1 diode** - signalizira visok nivo napunjenoosti akumulatora.

Nakon punjenja akumulatora, dioda (9) na punjaču sija zeleno, a sve diode stanja napunjenoosti akumulatora (11) svete dugim svetlom.

Nakon nekog vremena (oko 15 sekundi) diode stanja napunjenoosti akumulatora (11) se gase.

Akumulator ne treba da se puni duže od 8 časova. Prekoračenje tog vremena može dovesti do oštećenja svećica akumulatora. Punjač se ne isključuje automatski, nakon potpunog punjenja akumulatora. Zelena dioda na punjaču i dalje sija. Diode stanja napunjenoosti akumulatora gase se nakon nekog vremena. Isključiti struju pre vađenja akumulatora iz punjača. Izbegavati kratkotrajna uzastopna punjenja. Zabranjeno je dopunjavati akumulator nakon ratke upotrebe uređaja. Značajno smanjenje vremena između neophodnih punjenja svedoči to tome da je akumulator iskorišćen i da ga je neophodno zameniti.

Tokom procesa punjenja akumulatori se zagrevaju. Ne počinjati sa radom odmah nakon punjenja - sačekati da se akumulator ohladi do nivoa temperature prostora. To štiti od oštećenja akumulatora.

SIGNALIZACIJA STANJA NAPUNJENOSTI AKUMULATORA

i Akumulator poseduje signalizaciju stanja napunjenoosti akumulatora (3 LED diode) (11). Kako bi se proverilo stanje napunjenoosti akumulatora potrebno je pritisnuti taster stanja napunjenoosti akumulatora (10) (slika C). Svetljenje svih dioda signalizira visok nivo napunjenoosti akumulatora. Svetljenje 2 diode signalizira delimičnu ispräžnenost. Svetljenje samo 1 diode označava da je akumulator ispräžnen i da je neophodno napuniti ga.

ODABIR ŠMIRGL-PIRA

i Šmirgl – papir sa grubim zrnom koristi se za grubu obradu većine materijala, a šmirgl – papir sa sitnijim zrnom koristi se za finalne radove. • Kada površina nije ravna posao treba započeti sa grubijim šmirgl – papirom i nastaviti sve dok se površina ne izravnava. • Dalje treba koristiti srednjozrnat papir u cilju uklanjanja tragova ostalih nakon obrade grubozrastnim papirom. • Na kraju treba koristiti papir sa sitnim zrnom u cilju obavljanja finalne operacije.

POSTAVLJANJE ŠMIRGL-PIRA

Ekscentrična brusilica poseduje radno postolje sa tzv. čičkom. Potrebno je koristiti samo odgovarajući šmirgl – papir (perforiran, rupičast). • Približiti šmirgl – papir do radnog postolja brusilice (5). • Postaviti šmirgl – papir tako da se njegov otvor (a) poklapaju s otvorom na radnom postolju brusilice. • Pričvrstiti papir na radno postolje (5) (slika D). • Uveriti se da se otvor na šmirgl – papiru i radnoj stopi u potpunosti poklapaju, što omogućava odvođenje prašine.

ODVOĐENJE PRAŠINE

Ekscentrična brusilica u svom sastavu poseduje džak za sakupljanje prašine (3), sa ciljem održavanja čistoće na površini koja se obrađuje. • Staviti pričvršćeni džak za prašinu (3) na crveni priključak za odvođenje prašine (4) (slika E). • Nakon punjenja isprazniti džak u specijalni kontejner za prašinu. • Ponovo postaviti džak za prašinu na crveni priključak za odvođenje prašine. • Proveriti da li je džak sigurno postavljen.

Preporučuje se pražnjenje džaka već kada je pun do pola.

PRAŽNjenje džaka za prašinu

Džak za prašinu postavljen je na plastično kućište. U cilju pranja potrebno je lagano obrnuti u levo zadnji prsten i skinuti ga sa zadnjeg plastičnog kućišta (slika F). Izvaditi iz džaka za prašinu sadržinu. Montaža džaka za prašinu obavlja se suportonim redosledom u odnosu na njegovu demontažu.

RAD / POSTAVKE

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Ekscentrična brusilica poseduje 3 brzine (opseg brzine obrtaja). Naredno pritiskanje tastera dovode do ciklične promene brzine obrtaja.

Uključivanje:

Pritisnuti taster startera (2) - brusilica počinje rad sa najvišom brzinom obrtaja.

Ponovno pritiskanje startera - brusilica radi na srednjoj brzini obrtaja.

Isključivanje:

Pritisnuti taster startera (1) (slika G).

Brusilica nakon svakog uključivanja bez obzira na to na kojoj je brzini radila kada je bila isključena, ptilikom ponovnog pokretanja počinje rad u ciklus 3-2-1 (od najviše do najniže brzine obrtaja kako je gore opisano).

RAD SA EKSCENTRIČNOM BRUSILICOM

- Clebrašona površina radnog postolja mora da stoji na površini koja se obrađuje.
- Isključiti brusilicu i odabrati odgovarajuću brzinu obrtaja, sa umerenim pritskom prevuci je po materijalu koji se obrađuje rotacionim pokretima, u uzdužnom ili poprečnom pravcu.
- Za grubu obradu koristiti šmirgl – papir sa grubim (krupnim) zrnom, a za finalne radove sa sitnjim zrnom. Vrstu šmirgl - papira najbolje je odabrati putem probe.
- Završavajući poliranje smanjiti pritisak, podići brusilicu iznad površine koja se obrađuje i tako tada treba isključiti motor brusilice.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre pristupanja bilo kakvim operacijama vezanim za instalaciju, podešavanje, popravku ili upotrebu, potrebno je izvaditi akumulator iz uređaja.

ODRŽAVANJE I ČUVANJE

- Preporučuje se čišćenje uređaja neposredno nakon svake upotrebe.
- Za čišćenje ne treba koristiti vodu ili druge tečnosti.
- Uredaj treba čistiti uz pomoć suvog parčeta tkanine ili produvati kompresovanim vazduhom niskog pritiska.
- Ne treba koristiti sredstva za čišćenje niti rastvarače jer oni mogu osetiti delovanje napravljenje od plastičnih masa.
- Redovno treba čistiti ventilacione otvore na kućištu motora kako ne bi došlo do pregrevanja uređaja.
- U slučaju pojave prekomernog varnjenja na motoru savetuje se provera stanja ugljenih četki motora, koju treba da obavi kvalifikovana osoba.
- Uredaj uvek treba čuvati na suvom mestu, nedostupnom za decu.
- Uredaj treba čuvati sa izvadenim akumulatorom.

PROMENA RADNOG POSTOLJA

Oštećeno radno postolje (5) mora biti hitno zamjenjeno.

- Odvrti pričvršćene navrtnje radnog postolja (5).
- Skinuti i zameniti postolje.
- Zavrnuti pričvršćne navrtnje.

Sve vrste popravki treba poveriti ovlašćenom servisu proizvođača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Akumulatorska ekscentrična brusilica		
Parametar	Vrednost	
Napon akumulatora	18 V DC	
Opseg brzine obrtaja na praznom hodu	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Opseg oscilacija na praznom hodu	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Amplituda oscilacija	2,7 mm	
Dimenzije postolja	125 mm	
Dimenzije šmirgl-papira	125 mm	
Klasa bezbednosti	III	
Masa	1,13 kg	
Godina proizvodnje	2021	

Akumulator sistema Graphite Energy+

Parametar	Vrednost	
Akumulator	58G001	58G004
Napon akumulatora	18 V DC	18 V DC
Tip akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Kapacitet akumulatora	2000 mAh	4000 mAh
Opseg temperature okruženja	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Vreme punjenja punjačem 58G002	1 h	2 h
Masa	0,400 kg	0,650 kg
Godina proizvodnje	2021	2021

Punač sistema Graphite Energy+

Parametar	Vrednost	
Tip punjača	58G002	
Napon struje	230 V AC	
Frekvencija napona	50 Hz	

**ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΤΡΙΒΕΙΟ
58G014**

Napon punjenja	22 V DC
Maksimalna struja punjenja	2300 mA
Opseg temperature okruženja	4°C - 40°C
Vreme punjenja akumulatora 58G001	1 h
Vreme punjenja akumulatora 58G004	2 h
Klasa bezbednosti	II
Masa	0,300 kg
Godina proizvodnje	2021

i PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

Informacije na temu buke i vibracija

Nivo emitovane buke poput nivoa emitovanog akustičnog pritiska L_p, kao i nivo akustične snage L_{WA}, i nepreciznost dimenzije K, dati su dole u uputstvu, u skladu sa normom EN 60745.

Vrednost vibracija a_v i merna nesigurnost K označeni su u skladu sa normom EN 60745-2-1 datoj dole.

Dole dati u uputstvu nivo podrhtavanja izmeren je u skladu sa normom EN 60745 procedurom merenja i može se koristiti za poređenje elektrouredaja. Može se takođe koristiti za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama.

Dati nivo podrhtavanja reprezentativan je osnovnu upotrebu elektrouredaja. Ukoliko se elektroredaj koristi u druge svrhe ili sa drugim radnim atlakama, a takođe ukoliko nije odgovarajuće održavan, nivo podrhtavanja može podleći promenama. Gore navedeni uzroci mogu dovesti do povećanja ekspozicije podrhtavanja tokom celog vremena rada.

Za precizno procenjivanje ekspozicije podrhtavanja potrebno je obratiti pažnju na to kada je elektroredaj isključen ili kada je uključen ali se ne koristi za rad. Na taj način celokupna ekspozicija podrhtavanja može se pokazati kao znatno niža. Potrebno je preduzeti dodatne mere bezbednosti u cilju zaštite korisnika od podrhtavanja, poput: konzervacije elektroredaja i radnih atlaka, obezbeđivanja odgovarajuće temperature ruke, sopstvene organizacije posla.

Nivo akustičnog pritiska: L_p = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Nivo akustične snage: L_{WA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Izmjerena vrednost brzine podrhtavanja:

a_v = 7,521 m/s² K = 1,5 m/s²

ZAŠTITA SREDINE



Proizvode koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje prodavac proizvoda ili gradska vlast. Iskorisceni uređaj električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uredaji koji nisu za recikliranje predstavljaju potencijalno naravljivanje životne sredine i zdravlja ljudi.



Li-Ion

Akumulator / baterije ne treba bacati zajedno sa kućnim otpadom, zato jer je nebezpečno i vatru ili vodu. Oštećene ili iskoriste akumulatore ne treba odlagati u smeće za reciklaju u skladu sa aktuelnim direktivom koja se odnosi na iskoristak akumulatora i baterija. Baterije treba vrati na sabirna mesta potpuno ispravljene, ako baterije nisu potpuno ispravljene, moraju biti zaštićene od kratkih spojeva. Iskorisćene baterije mogu se besplatno vrati na komercijalnim lokacijama. Kupac robe je dužan da vrati iskorisćene baterije.

* Zadržava se pravo izmena.

„Grupa Topex Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sedištem u Varšavi, ulica Pograniczna 2/4 (u daljem tekstu „Grupa Topex“) informiše da, sva autorska prava na sadržaj doleg datog uputstva (u daljem tekstu „Uputstvo“), u komu između ostalog, tekst uputstva, postavljene fotografije, sheme, crteže, a takođe i sastav, pripadaju isključivo Grupi Topex-u i podleže pravnoj zaštiti u skladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (tz. Pravni glasnik 2006 broj 90, član 631, sa kasnjim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, mjerjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupa Topex-a u pisnom formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na odgovornost kako građansku tako i sudsку.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΩΣ ΒΟΗΘΟΜΑ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

Κατά τη λεισμόν έχουνται και μεταλλικών επιφανειών οι οποίες είναι επικαλυμμένες π.χ. με μπογιά με την προσθήκη εώσιων του ψευδαργύρου, ενδέχεται να δημιουργηθεί επιβλαβής, τοξική σκόνη. Η εισπονή τέτοιου είδους σκόνης ή η επαφή με αυτήν θεωρείται επικινδύνη τόσο για την υγεία του χειριστή του τριβείου όσο και για τρίτους. Χρησιμοποιείτε ειδικά μέσα ατομικής προστασίας: ημιμάσκες και προστατευτικά γανάλια. Συνέδετε το σύστημα έξαγωγης σκόνης.

ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Κατά την εργασία με το τριβείο συνιστάται να το κρατάτε δύνατα, με τα δύο χέρια.
- Προτού ενεργοποιήσετε το τριβείο, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί λείανσης δεν έχεται σε επαφή με το προς επεξεργασία υλικό.
- Προτού ενεργοποιήσετε το τριβείο, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί λείανσης είναι καλά στερεωμένο.
- Απαγορεύεται να ακουμπάτε τα εξαρτήματα του τριβείου που κινούνται.
- Επιτρέπεται να αφήσετε το τριβείο μόνο κατόπιν απενεργοποίήσης του και πλήρους ακινητοποίησης των κινούμενων εξαρτημάτων του.
- Εάν κατά τη λεισμόν δημιουργείται σκόνη, χρησιμοποιήστε προστατευτική μάσκα. Η σκόνη η οποία δημιουργείται κατά τη λεισμόν ορισμένων έχουντων επιφανειών (π.χ. από έντονη βέλανιδιά), ορισμένων μετάλλων (π.χ. μαγνητίου), καθώς και των επιφανειών επικαλυμμένων με τη μπογιά που περιέχει ψευδαργύρο, ασκεί επιβλαβή επιδροσή. Η σκόνη από έντονη βέλανιδιά είναι καρκινογόνος, ενώ τα ρινίσματα μαγνητίου εγκυμονούν τον κίνδυνο έκρηξης.
- Οι γυναικες και τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται σε χώρους όπου αφαιρείται η μπογιά που περιέχει ψευδαργύρο με το τριβείο.
- Η πρόσθλψη φαγητού και ποτών καθώς και το κάπνισμα απαγορεύονται σε χώρους όπου αφαιρείται η μπογιά που περιέχει ψευδαργύρο με το τριβείο.

KATA TH XRHSH TOY TRIBEIOY

- Κατά τη χρήση του τριβείου να χρησιμοποιείτε προστατευτικές ωποασπόδιες και προστατευτική ημιμάσκα.
- Το τριβείο δεν έχει σχέδιαστε για την υγρή λείανση.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πάνω από το κεφάλι σας, πρέπει να φοράτε κλειστά προστατευτικά γανάλια ή ειδικά γυαλιά προστασίας από θραύσματα.
- Απαγορεύεται να ασκείτε υπερβολική πίεση στο τριβείο κατά τη λειτουργία του, διότι αυτό ενδέχεται να προκαλέσει την ακινητοποίηση του εργαλείου.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Οι χειριστής θα πρέπει να ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
- Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0°C.
- Για την φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο φορτιστής που συνιστά ο κατασκευαστής. Ενας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ηλεκτρικού συσσωρευτή ενός τύπου μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με ηλεκτρικό συσσωρευτή άλλου τύπου.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται ο ηλεκτρικός συσσωρευτής, φυλάξτε τον σε μια ασφαλή απόσταση από μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα βραχυκυκλώσουν τους πόλους του. Το βραχυκύκλωμα των πόλων του ηλεκτρικού συσσωρευτή ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Σε περίπτωση βλάβης και λανθασμένης χρήσης, ο ηλεκτρικός

συσσωρευτής ενδέχεται να παράγει αέρια. Θα πρέπει να αερίσετε τον χώρο, και σε περίπτωση αδιάθεσίας, να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Τα αέρια ενδέχεται να βλάψουν τις αναπνευστικές οδούς.

- Όταν οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές δεν χρησιμοποιούνται σωστά, ενδέχεται να διαρρέουν υγρά από αυτούς. Το υγρό που διαρρέει από τον ηλεκτρικό συσσωρευτή ενδέχεται να προκαλέσει ερεθίσματα ή εγκαυμάτα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

- Σκουπίστε προσεκτικά το υγρό με ένα πανί. Αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια.
- Σε περίπτωση επαφής του υγρού με το δέρμα, ξεπλύνετε το εκτεθεμένο σημείο με άφθονο νερό. Επίσης, μπορείτε να εξουδετερώσετε το υγρό με ένα μη επιθετικό ζένη, όπως χυμός λεμονιού ή ζύδι.
- Σε περίπτωση επαφής του υγρού με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 10 λεπτά και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
- Μην χρησιμοποιείτε έναν ηλεκτρικό συσσωρευτή που έχει βλάβη ή έχει τροποποιηθεί. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές που έχουν βλάβη ή έχουν τροποποιηθεί ενδέχεται να δημιουργήσουν απρόβλεπτες καταστάσεις και να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη ή να δημιουργήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Πρέπει να προστατεύετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από την υγρασία ή το νερό.
- Διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση του ηλεκτρικού συσσωρευτή από πηγές θερμότητας. Απαγορεύεται να αφήνετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή για πολλή ώρα σε μέρη όπου θα εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (απευθείας στον ήλιο), κοντά σε θερμακτικά σώματα ή σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50 °C).
- Μην εκθέτετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή σε φωτιά ή υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Η επίδραση φωτιάς ή θερμοκρασίας άνω των 130 °C ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί για τη θερμοκρασία των 130 °C ενδέχεται να αναφέρεται η θερμοκρασία των 265 °F.

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Απαγορεύεται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή σε θερμοκρασία πέραν του εύρους θερμοκρασιών που παρατίθεται στον πίνακα ονομαστικών στοιχείων στις Οδηγίες χρήσης. Λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση χωρίς να προρούνται τα συνιστώμενα όρια θερμοκρασιών, δύναται να προκαλέσει βλάβη του ηλεκτρικού συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ:

- Ποτέ μην επισκευάζετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές που έχουν βλάβη. Η επισκευή του ηλεκτρικού συσσωρευτή θα πρέπει να ανατεθεί μόνο στον κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής, το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, θα πρέπει να παραδόθει σε ένα ειδικό σημείο υποδοχής και ανακύκλωσης τέτοιου είδους επικινδύνων απορριμάτων.

ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Προστατεύτε τον φορτιστή από την υγρασία ή το νερό. Σε περίπτωση κατά την οποία το νερό εισέλθει εντός του φορτιστή, αυξάνεται η πιθανότητα ηλεκτροπλήξιας. Ο φορτιστής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
- Προτού προβείτε σε οιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν στην τεχνική συντήρηση ή τον καθαρισμό του φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν είναι τοποθετημένος επάνω σε εύθλεκτα υλικά (π.χ. χαρτί, ύφασμα) καθώς και πλήσιον εύθλεκτων υλικών. Εάν ο φορτιστής ζεσταθεί κατά τη φόρτιση, ελλογεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Ελέγχετε την τεχνική κατάσταση του φορτιστή, του καλωδίου τροφοδοσίας και του ρευματολήπτη πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή έαν έχει βλάβη. Μην επιχειρήστε να αποσυνημολογήσετε τον φορτιστή. Οιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να ανατίθεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Λανθασμένη συναρμολόγηση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια ή πυρκαγιά.
- Ο φορτιστής δεν ενδείκνυται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλειψη εμπειρίας ή/και έλλειψη γνώσης, εκτός εάν επιπρόσυνται από άτομο πετυχώντα για την ασφαλεία τους ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Διαφορετικά, ελλογεύει ο κίνδυνος λονθασμένου χειρισμού του φορτιστή, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, όταν δεν

τον χρησιμοποιείτε.

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης. Απαγορεύεται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή σε θερμοκρασία πέραν του εύρους θερμοκρασιών που παρατίθεται στον πίνακα ονομαστικών στοιχείων στις Οδηγίες χρήσης. Λανθασμένη φόρτιση ή φόρτιση χωρίς να προρούνται τα συνιστώμενα όρια θερμοκρασιών, δύναται να προκαλέσει βλάβη του ηλεκτρικού συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Ποτέ μην επισκευάζετε τον φορτιστή που έχει βλάβη. Η επισκευή του φορτιστή θα πρέπει να ανατεθεί μόνο στον κατασκευαστή ή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.


- Ο φορτιστής, το χρονικό περιθώριο λειτουργίας του οποίου έληξε, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα ειδικό σημείο υποδοχής και ανακύκλωσης τέτοιου είδους επικινδύνων απορριμμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Παρά την ασφαλή κατασκευή, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει ένας εναπομένων κίνδυνος τραυματισμού κατά τη λειτουργία του εργαλείου.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές τύπου Li-ion εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες ή συμβεί βραχυκύλωμα, ενδέχεται να έχουν διαρροή, να υποστούν ανάφλεξη ή να εκραγούν. Μην αποθηκεύετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές στο αυτοκίνητό σας τις ζεστές, ήλιολουστες μέρες. Μην ανοίγετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές τύπου Li-ion είναι εφοδιασμένοι με την ηλεκτρονική ασφάλεια, η οποία, σε περίπτωση βλάβης, ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη τους.

Επεξήγηση των εικονογραμμάτων:

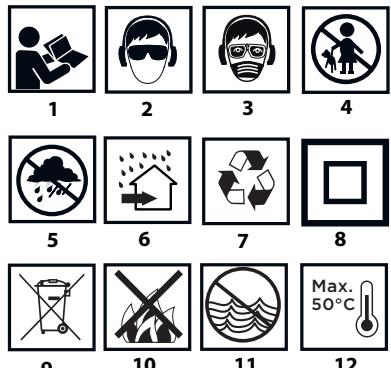

1. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, ακολουθείτε τις συστάσεις, και τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας που παρατίθενται σε αυτές.
2. Οταν χρησιμοποιείτε το αλυσοστρόφιο, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ωποστοπίδες.
3. Κατά την εργασία φοράτε προστατευτική μάσκα.
4. Μην αφήνετε τα παιδιά να ακουμπούν τον εξοπλισμό.
5. Προστατεύτε από τη βροχή.
6. Χρησιμοποιήστε σε κλειστούς χώρους. Προστατεύτε από τη βροχή και την υγρασία.
7. Ανακύκλωση.
8. Κλάδο προστασίας II.
9. Επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων.
10. Μην εκθέτετε τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές στη φωτιά.
11. Δημιουργείτε κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.
12. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασία άνω των 50 °C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το έκκεντρο τρίβει είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από τον ηλεκτρικό συσσωρευτή. Η μετάδοση κίνησης πραγματοποιείται με τον κινητήρα με συλλέκτη και με μόνιμους μαγνητes. Το έκκεντρο τρίβει προορίζεται για τη λεάνση και τη στίβωση ζύγων, μεταλλικών και πλαστικών επιφανειών καθώς και επιφανειών από άλλα παρόμοια υλικά, με τη χρήση χαρτιού λείασης της κατάλληλης κοκκοποίησης. Τομές εφαρμογής του τρίβειου: οικιακές κατασκευαστικές εργασίες,

εργασίες ανακαίνισης καθώς και όλες οι ερασιτεχνικές εργασίες.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για τη λείανση υλικών που περιέχουν μαγνήσιο και ασβέστιο ή επιφανειών που είναι επικαλυμμένες με γύψο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η αριθμηση στην παρακάτω λίστα αφορά τα εξαρτήματα του εργαλείου που παρουσιάζονται στις σελίδες με εικόνες.

- Κουμπί απενεργοποίησης
- Κουμπί ενεργοποίησης
- Σάκος συλλογής σκόνης
- Σύνδεσμος για εξαγωγή σκόνης
- Πλατώ λείανσης
- Κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
- Ηλεκτρικό συσσωρευτής
- Φορτιστής
- Φωτιδίοδοι
- Κουμπί ένδειξης του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
- Ένδειξη του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (φωτιδίοδο)

* Το ηλεκτρικό εργαλείο που αποκτήστε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτά της εικόνας

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Σάκος συλλογής σκόνης - 1 τμχ
- Χαρτί λείανσης - 1 τμχ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

- Πιέστε το κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (6) και αφαιρέστε το ηλεκτρικό συσσωρευτή (7) (εικ. A).
- Τοποθετήστε τον φορτισμένο ηλεκτρικό συσσωρευτή (7) μέσα στη χειρολαβή, ώστον να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλίκ, ώστε να λειτουργήσει το κουμπί ασφάλισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (6).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

- Το ηλεκτρικό εργαλείο διατίθεται στην αγορά με μέρει φορτισμένο τον ηλεκτρικό συσσωρευτή. Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής θα πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκαστά περιβάλλοντας από 4 °C έως 40 °C. Ο νέος ηλεκτρικός συσσωρευτής ή ο υπάρχων ηλεκτρικός συσσωρευτής, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιτύχει την ονομαστική του χωρητικότητα περίπου μετά από 3 έως 5 κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης.

- Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (7) από το ηλεκτρικό εργαλείο (εικ. A).
- Συνδέστε τον φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο (230V AC).
- Εισάγετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (7) μέσα στον φορτιστή (8) (εικ. B).

B. Ελέγχετε εάν η θέση του ηλεκτρικού συσσωρευτή είναι ορθή (θα πρέπει να έχει εισαχθεί έως το τέλος της διαδρομής).

- i. Κατόπιν σύνδεσης του φορτιστή στον φρεματοδότη (230V AC), θα ενεργοποιηθεί η πράσινη φωτιδίοδος (9) του φορτιστή, η οποία καταδεικνύει την υπόρρητη τάσης.

Αρύθονος η ηλεκτρικός συσσωρευτής (7) εισαχθεί στον φορτιστή (8), θα ενεργοποιηθεί η ερυθρή φωτιδίοδος (9) του φορτιστή, η οποία καταδεικνύει ότι η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή είναι σε έξταξη.

Οι πράσινες φωτιδίοδοι, οι οποίες καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, (11) ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, εκπέμπουν παλλάκινο φωτισμό σε διαφορετικούς συνθηκών, (βλ. την περιγραφή παρακάτω).

- Όταν ολές οι φωτιδίοδοι εκπέμπουν παλλάκινο φωτισμό, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο της φόρτισης είναι χαμηλό και ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής χρήζει φόρτισης.

- Όταν οι δύο φωτιδίοδοι εκπέμπουν σταθερό φωτισμό, αυτό

καταδεικνύει μερική εκφόρτιση.

• Όταν οι 1 φωτιδίοδος εκπέμπει παλλάκινο φωτισμό, αυτό καταδεικνύει υψηλό επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Κατόπιν φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, η φωτιδίοδος (9) του φορτιστή ενεργοποιείται και εκπέμπει πράσινο φωτισμό, ενώ όλες οι φωτιδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (11) εκπέμπουν συνεχόμενο φωτισμό. Σε λίγη ώρα (περίπου 15 δευτέρων) οι φωτιδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (11) απενεργοποιούνται. Η δάρκευση της διαδικασίας φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει 8 ώρες. Υπέρβαση αυτού του χρονικού διαστήματος ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο στοιχείο του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Ο φορτιστής θα απενεργοποιείται αυτόματα κατόπιν πλήρους φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Η πράσινη φωτιδίοδος του φορτιστή θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Οι φωτιδίοδοι που καταδεικνύουν τον βαθμό φόρτισης θα απενεργοποιηθούν σε λίγη ώρα. Διακόψτε την τροφοδοσία, προτού αφαιρέσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από τον φορτιστή. Αποφεύγετε σύντομες και συχνές φορτίσεις. Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή κατόπιν μιας σύντομης χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. Σημαντική μείωση του χρόνου λειτουργίας του ηλεκτρικού συσσωρευτή μεταξύ των φορτισεών του υποδηλώνει ότι έχει φθαρεί και χρήζει αντικατάστασης.

i. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές θερμαίνονται πολύ κατά την φόρτιση τους. Μην αρχίζετε την εργασία αμέσως κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας φόρτισης, αφήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή να ψυχθεί έως τη θερμοκρασία δωματίου. Αυτό θα προστατέψει τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από βλάβη.

ΕΝΑΕΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής διαθέτει την ένδειξη του επιπέδου φόρτισής του (3 φωτιδίοδο) (11). Για να ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, θα πρέπει να πίστεσε το κουμπί ενδείξεως του επιπέδου φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή (10) (εικ. C). Η ενεργοποίηση όλων των φωτιδίοδων σημαίνει υψηλό επίπεδο φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή. Η ενεργοποίηση των 2 φωτιδίοδων σημαίνει μερική εκφόρτιση. Η ενεργοποίηση της 1 μόνο φωτιδίοδου σημαίνει ότι το επίπεδο της φόρτισης είναι χαμηλό και ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής χρήζει φόρτισης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

i. Το χαρτί λείανσης με μεγάλους κόκκους είναι κατάλληλο για την αρχική επεξεργασία των περισσοτέρων υλικών, το δε χαρτί λείανσης με μικρούς κόκκους χρησιμοποιείται για την τελική επεξεργασία.
 • Εάν η επιφάνεια είναι ανώμαλη, αρχίστε την επεξεργασία με το χαρτί λείανσης με μεγάλους κόκκους, ώστε να εξαλείψετε τα σημάδια της επεξεργασίας με το χαρτί με μεγάλους κόκκους.
 • Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρτί με μεσαίους κόκκους, ώστε να εξαλείψετε τα σημάδια της επεξεργασίας με το χαρτί με μεγάλους κόκκους.
 • Τέλος, επεξεργαστείτε την επιφάνεια με το χαρτί λείανσης με μικρούς κόκκους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Επειδή το τριβέο διαθέτει το πλατώ λείανσης με βέλκρο, χρησιμοποιείται το ειδικό (διάτρητο) χαρτί λείανσης.
 • Τοποθετήστε το χαρτί λείανσης επάνω στο πλατώ λείανσης (5) του τριβέου.
 • Τοποθετήστε το με τέτοιο τρόπο, ώστε οι οπές στο χαρτί λείανσης (3) να συμπίπτουν με τις οπές στο πλατώ λείανσης του τριβέου.
 • Πίστε το χαρτί λείανσης προς το πλατώ λείανσης (5) (εικ. D).
 • Βεβαιώθετε ότι οι οπές του χαρτιού λείανσης συμπίπτουν με τις οπές του πλατώ λείανσης του ηλεκτρικού εργαλείου, αυτό θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική εξαγωγή της σκόνης.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

i. Το έκκεντρο τριβέο είναι εφοδιασμένο με τον σάκο συλλογής σκόνης (3) για να διατηρήσετε την επεξεργαζόμενη επιφάνεια σε καθαρή κατάσταση.
 • Τοποθετήστε τον σύνδεσμο στερέωσης του σάκου συλλογής σκόνης (4) του τριβέου (εικ. E).
 • Όταν ο άσκος συλλογής σκόνης γείσει, καθαρίστε τον, οδειγόντας το περιεχόμενό του σε ένα ειδικό δοχείο.
 • Τοποθετήστε τα πάνι της σταφορετικού συνθηκών συνέχωσης, (βλ. την περιγραφή παρακάτω).
 • Επένδυση της σκόνης στη σταφορετική συνθήκη προστατεύει την εργασία της σκόνης στη σταφορετική συνθήκη.
 • Ελέγχετε εάν η εργασία της σταφορετικής συνθήκης έχει ολοκληρωθεί.

(i) Συνιστάται να αδειάσετε τον σάκο συλλογής σκόνης, όταν γεμίσει το μισό της χωρητικότητάς του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

(i) Ο σάκος συλλογής σκόνης είναι τοποθετημένος πάνω στην πλαστική βάση. Για να καθαρίσετε τον σάκο συλλογής σκόνης, στρέψτε τον πίσω διακτύλιο προς τα αριστερά και αφαιρέστε τον σάκο συλλογής σκόνης από την πλαστική βάση του (εικ. F). Αδειάστε το περιεχόμενο του σάκου συλλογής σκόνης. Η τοποθέτηση του σάκου συλλογής σκόνης πραγματοποιείται κατά την αντίστροφη από την αφαίρεσή του σειρά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

(i) Το έκκεντρο τριβείο έχει τους 3 εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας (τρεις κλίμακες συχνότητας περιστροφής). Η κάθε πίστη στο κουμπί ενεργοποίησης προκαλεί αλλαγή της συχνότητας της περιστροφής.

Ενεργοποίηση:

Πίεστε το κουμπί ενεργοποίησης (2): το τριβείο ξεκινά να λειτουργεί με την πιο υψηλή συχνότητα της περιστροφής. Εάν πίστησε το κουμπί ενεργοποίησης για δεύτερη φορά, το τριβείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τη μεσαία συχνότητα της περιστροφής. Εάν πίστησε το κουμπί ενεργοποίησης για άλλη μία φορά, το τριβείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί με την πιο χαμηλή συχνότητα της περιστροφής. Απενεργοποίηση:

Πίεστε το κουμπί απενεργοποίησης (1) (εικ. G).

(i) Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας κατά την απενεργοποίηση του τριβείου, όταν το ενεργοποιήσετε πάλι, θα ξεκινήσει να λειτουργεί με τον κύκλο 3-2-1 (από την πιο υψηλή συχνότητα της περιστροφής προς την πιο χαμηλή, όπως περιγράφεται πιο πάνω).

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

- Το πλατώ λείανσης του τριβείου θα πρέπει να εφάρπεται με ολόκληρη την επιφάνειά του στο επεξεργάζομενο υλικό.
- Ενεργοποιήστε το τριβείο, επιλέξτε την κατάλληλη συχνότητα της περιστροφής, και πιέζοντας έλαφρώς το μηχάνημα μετακινήστε το επάνω στο επεξεργάζομενο υλικό με κυκλικές κινήσεις, κατά πλάτος ή κατά μήκος.
- Για την αρχική επεξεργασία ρησιμοποιήστε το χαρτί λείανσης με μεγάλους κόκκους, ενώ για την τελική επεξεργασία το χαρτί λείανσης με μικρούς κόκκους. Επιλέξτε τον τύπο του χαρτιού λείανσης με βάση την εμπειρία σας.
- Ολοκληρώναντας την επεξεργασία, μειώστε την πίση πάνω στο τριβείο, αναστρώστε το πάνω από την επεξεργάζομενη επιφάνεια και μόνο κατόπιν αυτού απενεργοποιήστε τον κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

! Προτού προβείτε σε οιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν στη συναρμολόγηση, τη ρύθμιση, την επισκευή ή τη συντήρηση, αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από το ηλεκτρικό εργαλείο.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

- Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο μετά από την κάθε χρήση του.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε νερό και λοιπά υγρά για τον καθαρισμό του εργαλείου.
- Σκοπούτε το ηλεκτρικό εργαλείο με ένα στεγνό πανί ή με πεπιεσμένο αέρα υπό μικρή πίεση.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε καθαριστικά και διαλυτικά για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου, διότι αυτό ενδέκεται να προκαλέσει βλάβη στα πλαστικά έξαρτημάτα του.
- Συστηματικά καθαρίζετε τις όπες εξερισμούς, ώστε να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Σε περίπτωση υπόπτηρη δυνατών σπινθηρισμάτων στον συλλέκτη, αναθέστε σε έναν ειδικό να ελέγχει την κατάσταση των ψηκτών άνθρακα του κινητήρα.
- Φύλαξτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ένα ξηρό μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Για την περίοδο της αποθήκευσης θα πρέπει να αφαιρέστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή από το ηλεκτρικό εργαλείο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης του πλατώ λείανσης (5), θα πρέπει να το αντικαταστήσετε αμέσως.

- Ξεβιώστε τις βίδες στερέωσης με τις οποίες συγκρατείται το πλατώ λείανσης (5) και αφαιρέστε τες.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το πλατώ λείανσης.

• Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

Όλες οι δυσλειτουργίες πρέπει να επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επαναφορτιζόμενο έκκεντρο τριβείο	
Παράμετροι	Τιμές
Τάση ηλεκτρικού συσσωρευτή	18 V DC
Κλίμακα της συχνότητας της περιστροφής ανευ φορτίου	5000/7000/9000 min ⁻¹
Συχνότητα παλινδρομήσεων ανευ φορτίου	10000/14000/18000 min ⁻¹
Αριθμός παλινδρομήσεων	2,7 mm
Μέγεθος του πλατώ λείανσης	125 mm
Μέγεθος του χαρτιού λείανσης	125 mm
Κλάση προστασίας	III
Βάρος	1,135 kg
Έτος κατασκευής	2021

Ηλεκτρικός συσσωρευτής του συστήματος Graphite Energy+

Παράμετροι	Τιμές
Ηλεκτρικός συσσωρευτής	58G001 58G004
Τάση του ηλεκτρικού συσσωρευτή	18 V DC
Τύπος του ηλεκτρικού συσσωρευτή	Li-Ion
Χωρητικότητα του ηλεκτρικού συσσωρευτή	2000 mAh
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος	4°C – 40°C
Διάρκεια φόρτισης με τον φορτιστή 58G002	1 h
Βάρος	0,400 kg
Έτος κατασκευής	2021

Φορτιστής του συστήματος Graphite Energy+

Παράμετροι	Τιμές
Τύπος φορτιστή	58G002
Τάση λαμβανόμενου ρεύματος	230 V AC
Συχνότητα ρεύματος ηλεκτρικού δικτύου	50 Hz
Τάση φόρτισης	22 V DC
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2300 mA
Εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος	4°C – 40°C
Διάρκεια φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή 58G001	1 h
Διάρκεια φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή 58G004	2 h
Κλάση προστασίας	II
Βάρος	0,300 kg
Έτος κατασκευής	2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Πληροφορίες για επίπεδο θορύβου και κραδασμούς

Το επίπεδο θορύβου, δηλαδή η στάθμη ακουστικής πίεσης L_p καθώς και η στάθμη ακουστικής ισχύος L_w, και η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση K που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745. Το επίπεδο κραδασμών (η τιμή της επιτάχυνσης της πλατικής κίνησης) Δ_p και η τιμή αβεβαιότητας στη μέτρηση K έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60745-2-1, και παρατίθενται παρακάτω.

Το επίπεδο κραδασμών (η τιμή της επιτάχυνσης της πλατικής κίνησης) έχει μετρηθεί με τη μέθοδο που καθορίζεται από το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκρίση διαφόρων μοντέλων του ηλεκτρικού εργαλείου της ίδιας κλάσης μεταξύ τους. Οι παραμέτροι της τιμής της κραδασμών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς.

Η δηλωμένη τιμή κραδασμών είναι αντιπροσωπευτική για βασικές εργασίες με το ηλεκτρικό εργαλείο. Η τιμή κραδασμών μπορεί να



αλλάζει, εάν το εργαλείο θα χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ή με άλλα εξορτήματα εργασίας, καθώς επίσης σε περίπτωση μη επαρκούς τεχνικής φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι ανωτέρω αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της διάρκειας της έκθεσης στους κραδασμούς κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εργαλείου. Για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο κατά τον οποίο το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή κατά τον οποίο είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί. Στην εν λόγω περίπτωση η συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη. Για την προστασία του χειριστή από τη βλαβερή επίδραση των κραδασμάν πρέπει να εφαρμόζετε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ήτοι να εξασφαλίζετε την τεχνική φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου και των παρελκομένων εργασίας, να διατηρείτε τη θερμοκρασία των χειρών σας σε αποδεκτό επίπεδο, να τηρείτε το πρόγραμμα εργασίας.

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: L_{WA} = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Επίπεδο ακουστικής ισχύος: L_{WA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης: a_z = 7,521 m/s² K= 1,5 m/s²

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ηλεκτρικοί συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνικά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραβάλλονται στο ειδικό τμήμα ανακύκλωσης. Τα μηλοφοριαρίς για το θέμα ανακύκλωσης μπορεί να σε τις παρέχει ο μιλιτής του προϊόντος ή οι σποτικές αρχές. Ηλεκτρικοί και ηλεκτρικοί εξοπλισμοίς, το χρονικό περιβήρον του οποίου έληξε, περέγει επικίνδυνες για το περιβάλλον συσκευές. Εξοπλισμός ο οποίος δεν έχει υποστεί ανακύκλωση αποτελεί ενδεχόμενο κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.



Οι ηλεκτρικοί συσκευές/ επαναφοριζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνικά απορρίμματα. Απορρίπτεται επίσης η έκστιση τους σε ρυάκια ή νερό. Οι επαναφοριζόμενες μπαταρίες έχουν όμαλη ή η περιόδος χρήσης των οποίων έληξε πρέπει να παραδόθονται για ανακύκλωση σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσσυρευτών και μπαταριών. Οι μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται σε σημείο συλλογής πλήρως αποφορτισμένα, εάν οι μπαταρίες δεν έχουν αποφορτιστεί πλήρως πρέπει να προστέθουνται από βραχιόκυλα. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να επιστρέψουν διάρκεια σε εμπορικές ποτοσιές. Ο αγοραστής, των προώντων υποχρεούται και μπορεί να οδηγήσει σε έγερη ποινικά και άλλων αξιωσεών.

* Διαπρώτως το δικαιώμα εισαγωγής αλλαγών.

Η εταιρεία Grupa Topex Sp. z o.o. εργονομούσες τη Spolka Komandytowa, η οποία εδρεύει στην Βαρσοβία στην διεύθυνση Pogranicza 2/4 (ηλεκτρολογία εργού - τη "Grupa Topex"), προσβούσει έντονα στη μεταμόσια δικαιούματα δημιουργού για το περιεγένετον των παρούσων οδηγιών (περιολόγων) εργαστηρίων, εκπαίδευσης, καθώς και της στοχεύσεως, οπίγκων αποκλειστικά στην εταιρεία Grupa Topex και προστατεύεται με το Νόμο περί δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενών δικαιωμάτων από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Ενημέρωση για την προστασία της Πολιτικής Αρ. 90 Αρ. 631 με τις υπόλευκες μετατροπές). Αντηγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγραψη έγκρισης της εταιρείας Grupa Topex αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε έγερη ποινικά και άλλων αξιωσεών.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL



LIJADORA EXCÉNTRICA A BATERÍA 58G014

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS.

NORMAS DE SEGURIDAD DETALLADAS

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA EL USO DE LIJADORA EXCÉNTRICA

Al lijár superficies de madera y metal, por ejemplo pintadas con pinturas con plomo, pueden producirse polvos nocivos / tóxicos. El contacto o la inhalación de ese tipo de polvo puede poner en peligro la salud del usuario o de terceras personas. Utilice equipo de protección personal como mascarillas con filtro, gafas de protección. Se debe conectar un sistema de extracción de polvo a la lijadora.

ANTES DE USAR LA LIJADORA

- Durante el uso de la lijadora debe sujetarla firmemente con ambas

manos.

- Antes de encender la lijadora debe asegurarse de que el papel de lija no esté en contacto con al material a tratar.
- Antes de encender la lijadora debe asegurarse de que el papel de lija esté bien sujeto.
- No debe tocar las piezas en movimiento de la lijadora.
- No suelte la lijadora antes de que las piezas móviles se detengan.
- Utilice una mascarilla de protección si durante el trabajo se genera polvo. El polvo producido durante el lijado de algunas superficies de algunos tipos de madera (por ejemplo, de roble), ciertos metales (por ejemplo, magnesio) y las superficies pintadas con pintura de plomo es dañino. El polvo de la madera de roble es cancerígeno, y las virutas de magnesio son explosivas.
- Las mujeres embarazadas y los niños no deben entrar en la habitación donde se retira las pinturas con plomo con la lijadora.
- En la habitación donde se retira las pinturas con plomo con la lijadora no se debe comer, beber ni fumar.

DURANTE EL USO DE LA LIJADORA

- Durante el uso de la lijadora siempre debe usar orejeras y una mascarilla de protección.
- La lijadora no es adecuada para trabajar en húmedo.
- Siempre debe utilizar gafas protectoras, sobre todo cuando trabaja sobre las superficies que se encuentran por encima.
- Durante el uso de la lijadora no ejerza una presión excesiva sobre la herramienta que pueda conducir a que la lijadora se pare.

EL MANEJO Y EL USO ADECUADO DE LAS BATERÍAS

- El proceso de carga de la batería debe llevarse a cabo bajo el control del usuario.
 - Se debe evitar cargar la batería en temperaturas bajo 0°C.
 - Se debe cargar las baterías solo con un cargador recomendado por el fabricante.** El uso del cargador diseñado para cargar otros tipos de baterías crea el riesgo de incendio.
 - Si la batería no está en uso, se debe almacenar lejos de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otras piezas pequeñas de metal, que puedan producir cortocircuitos de los contactos de la batería. El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio.
 - Si la batería está dañada y se usa de forma inapropiada, se podrían generar gases. Se debe ventilar la habitación y en caso de dolencias, consultar a un médico. Los gases pueden dañar el sistema respiratorio.
 - En condiciones extremas, el líquido podría filtrarse de la batería. El líquido procedente de la batería puede causar irritación o quemaduras. Si encuentra una fuga, proceda de la siguiente manera:
 - limpíe cuidadosamente el líquido con un paño. Evite el contacto del líquido con la piel o los ojos.
 - si el líquido entra en contacto con la piel, debe lavar esta parte de cuerpo inmediatamente con abundante agua limpia y, opcionalmente, neutralizar el líquido con un ácido suave como zumo de limón o vinagre.
 - si el líquido entra en los ojos, debe enjuagárselos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 10 minutos y consultar al médico.
 - Si no utilice la batería que está dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden actuar de manera impredecible, lo que puede provocar un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
 - La batería no debe exponerse a la humedad o al agua.
 - La batería se debe mantener siempre fuera del alcance de la fuente de calor. La batería no se debe dejar por un período de tiempo largo en ambientes con temperatura alta (lugares expuestos al sol, cerca de radiadores o en cualquier lugar donde la temperatura supera 50°C).
 - No exponga la batería al fuego o temperatura excesiva. La exposición a fuego o temperaturas superiores a 130°C puede causar una explosión.
- ATENCIÓN:** La temperatura de 130°C puede ser definida como 265°F.
- Siga todas las instrucciones de carga, no cargue la batería a una temperatura fuera del rango especificado en la tabla de los datos nominales en el manual. Una carga incorrecta o en una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

REPARACIÓN DE LAS BATERÍAS:

- No repare baterías dañadas. Solo se permite reparaciones de la batería por el fabricante o por un punto de servicio técnico autorizado.
- Batería desgastada debe desecharse en un punto de recogida

para su reciclaje según requisitos para este tipo de residuos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

- El cargador no debe exponerse a la humedad o al agua. Si entra agua en el cargador, aumenta el riesgo de descarga eléctrica. El cargador se debe utilizar únicamente en los interiores secos.
- Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.
- No utilice el cargador colocado sobre una superficie inflamable (por ejemplo, papel, textiles) o en la proximidad de sustancias inflamables. Debido a que la temperatura del cargador sube durante la carga, existe un riesgo de incendio.
- Antes de cada uso, compruebe el estado del cargador, cable y enchufe. En caso de daños - no utilice el cargador. No debe intentar desmontar el cargador. Cualquier reparación debe realizarse en un punto de servicio técnico autorizado. El montaje del cargador realizado de forma incorrecta provoca riesgo de descarga eléctrica o incendio.
- Los niños y personas con discapacidad física, emocional o mental y otras personas cuya experiencia o el conocimiento no es suficiente para manejar el cargador manteniendo al mismo tiempo todas las normas de seguridad, no deben operar el cargador sin la supervisión de una persona responsable. De lo contrario existe el peligro de que el dispositivo se maneje indebidamente y como resultado puede conducir a lesiones.
- Cuando el cargador no esté en uso, debe desconectarlo de la red de alimentación.
- Siga todas las instrucciones de carga, no cargue la batería a una temperatura fuera del rango especificado en la tabla de los datos nominales en el manual. Una carga incorrecta o en una temperatura fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.


REPARACIÓN DEL CARGADOR

- No repare cargadores dañados. Solo se permite reparaciones del cargador por el fabricante o por un punto de servicio técnico autorizado.
- El cargador desgastado debe desecharse en un punto de recogida para su reciclaje según requisitos para este tipo de residuos.

ATENCIÓN: La herramienta sirve para trabajos en los interiores. Aunque la estructura es segura de por sí, y aunque utilice medidas de seguridad y de protección adicionales, siempre existe un riesgo residual de sufrir lesiones corporales durante el trabajo.

Las baterías Li-ion pueden soltar líquido, inflamarse o explotar si se calientan a temperaturas altas o sufren un cortocircuito. No deben almacenarse en el coche durante días de mucho calor o sol. No debe abrir las baterías. Las baterías Li-ion contienen dispositivos eléctricos de seguridad que en caso de dañarse pueden causar la inflamación o la explosión de la batería.

Descripción de iconos utilizados.

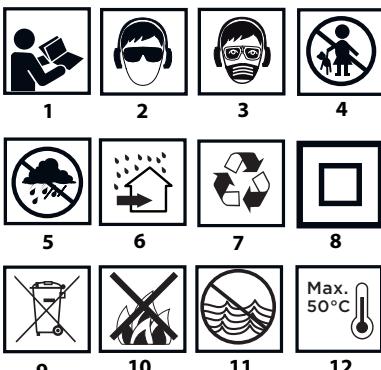

1. Lea el manual de uso, siga las advertencias y las reglas de seguridad incluidas.
2. Use las gafas de protección y la protección auditiva
3. Trabaje en mascarilla protectora.
4. No permita que los niños se acerquen a la herramienta.
5. Proteja la herramienta de la lluvia.
6. Utilice en los interiores, proteja contra el agua y la humedad.

7. Reciclaje.

8. Clase de protección 2.

9. Recogida selectiva.

10. No arroje las células al fuego.

11. Representa una amenaza para el medio ambiente acuático.

12. No permita que se caliente por encima de 50°C.

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

La lijadora excéntrica es una herramienta eléctrica alimentada a batería. La propulsión es de motor conmutador de corriente directa de imán permanente. Esta lijadora excéntrica está diseñada para lijar y pulir madera, metal, plástico y otros materiales similares, utilizando un papel de lija con grano adecuado. La herramienta tiene aplicación en trabajos de construcción y remodelación, así como cualquier tipo de trabajos de aficionado (bricolaje).

No utilice la lijadora para lijar los materiales que contengan magnesio, asbestos o superficies cubiertas con yeso.

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas del dispositivo mostradas en la imagen al inicio del manual.

1. Interruptor
2. Interruptor
3. Bolsa para polvo
4. Boquilla de extracción de polvo
5. Placa de lijado
6. Interruptor de sujeción de la batería
7. Batería
8. Cargador
9. Diodos LED
10. Botón de estado de carga de la batería
11. Indicador de estado de carga de la batería (diodo LED).

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS



ATENCIÓN



ADVERTENCIA



MONTAJE / CONFIGURACIONES



INFORMACIÓN

ÚTILES Y ACCESORIOS

1. Bolsa para polvo - 1 ud.
2. Papel de lija - 1 ud.

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

RETIRADA / COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

- Pulse el interruptor de sujeción de la batería (6) y retire la batería (7) (**Imagen A**).
- Coloque la batería cargada (7) en la sujeción en la empuñadura hasta oír un clic del interruptor de sujeción de la batería (6).

CARGA DE LA BATERÍA

- (i) La herramienta se vende con la batería parcialmente cargada. La carga de la batería debe realizarse en condiciones de temperatura de ambiente entre 4°C-40°C. Una batería nueva o no utilizada durante mucho tiempo llegará a capacidad plena de carga después de 3 - 5 ciclos de carga y descarga.

• Retire la batería (7) del dispositivo (**Imagen A**).

• Conecte el cargador a la toma de corriente (**230 V CA**).

• Coloque la batería (7) al cargador (8) (**Imagen B**). Compruebe que la batería está bien colocada (introducida hasta el fondo).

Después de conectar el cargador a la red (**230 V CA**), el diodo LED verde (9) en el cargador se iluminará indicando conexión a la alimentación. Despues de colocar la batería (7) en el cargador (8) se iluminará el diodo rojo (9) en el cargador indicando que la carga de la batería está en proceso.

Los diodos verdes (11) parpadean al mismo tiempo indicando el estado de carga de la batería en diferentes modos (ver abajo).

• **El parpadeo de todos los diodos** significa que la batería está descargada y hay que cargarla.

- El parpadeo de 2 diodos indica una descarga parcial.
- El parpadeo de 1 diodo indica un estado de carga de la batería alto.

i Despues de cargar la batería, el diodo (9) en el cargador se ilumina en verde y todos los diodos del estado de carga de la batería (11) se iluminan con luz continua. Despues de algún tiempo (aprox. 15 seg.), el diodo del estado de carga de la batería (11) se apaga.

! La batería no debe estar cargándose más de 8 horas. Si se supera este tiempo las células de la batería pueden dañarse. El cargador no se apagará automáticamente cuando la batería esté completamente cargada. El diodo verde en el cargador seguirá iluminado. El diodo de estado de carga de la batería se apaga después de un cierto periodo de tiempo. Desconecte la alimentación antes de retirar la batería de la toma de cargador. Evite cargas cortas consecutivas. No debe cargar la batería después de un uso corto del dispositivo. Una disminución significativa de tiempo entre las cargas necesarias indica que la batería está desgastada y debe ser reemplazada.

! Durante el proceso de carga las baterías se calientan mucho. No debe trabajar justo después de cargar la batería. Espere hasta que el cargador alcance la temperatura ambiente. De esta forma evitará daños de la batería.

INDICACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA

i La batería está equipada con la indicación del estado de carga de la batería (3 diodos LED) (11). Para comprobar el estado de carga de la batería debe pulsar el botón de estado de carga de la batería (10) (imagen C). La iluminación de todos los diodos indica un estado de carga de la batería alto. La iluminación de 2 diodos indica una descarga parcial. La iluminación únicamente de un diodo significa que la batería está descargada y que hay que cargarla.

SELECCIÓN DE LIJA

i El papel de lija de grano grueso es generalmente adecuado para desbastar de la mayoría de los materiales y la lija de grano más fino se utiliza para trabajos de acabado.

- Cuando la superficie no es igual, debe empezar con el papel de grano grueso y continuar hasta que la superficie se quede uniforme.
- A continuación, debe utilizar el papel de grano medio para eliminar los restos que quedan del desbastado con el papel con grano grueso.
- Para terminar, use el papel fino para terminar la operación.

SELECCIÓN DE LIJA

i La lijadora excéntrica está equipada con una placa lijadora con velcro. Solo se debe utilizar el papel de lija apropiado (perforado).

! Acerque el papel de lija a la placa (5). Coloque el papel de lija de manera que los orificios (a) coincidan con los orificios en la placa de la lijadora. Presione el papel a la placa lijadora (5) (imagen D). Asegúrese de que los orificios en el papel de lija y en la placa coincidan bien para garantizar una correcta extracción de polvo.

EXTRACCIÓN DE POLVO

i La lijadora excéntrica está equipada con una bolsa para polvo (3) cuyo objetivo es mantener la limpieza de la superficie tratada.

- Introduzca la sujeción de la bolsa de polvo (3) sobre la boquilla de extracción de polvo (4) (imagen E).
- Despues de llenar vacíe la bolsa de polvo en un contenedor especial.
- Vuelva a instalar la bolsa de polvo en la boquilla de extracción de polvo.
- Compruebe que la bolsa está instalada de forma fija sobre la boquilla. Se recomienda vaciar la bolsa de polvo despues de llenarla por la mitad.

i VACIADO DE LA BOLSA PARA POLVO

i La bolsa para polvo está colocada en una armazón de plástico. Para vaciarla hay que girar ligeramente el anillo trasero a la izquierda y deslizarlo de la carcasa de plástico trasera (imagen F). Retire el contenido de la bolsa para polvo. El montaje de la bolsa de polvo se lleva a cabo en orden inverso al de su desmontaje.

TRABAJO / CONFIGURACIÓN

PUESTA EN MARCHA / DESCONEXIÓN

i La lijadora excéntrica tiene 3 marchas (rango de velocidad). Al pulsar repetidamente el interruptor se cambia de forma cíclica la velocidad.

Puesta en marcha: Pulse el interruptor (2) - la lijadora comienza con la mayor velocidad de revoluciones.

Al pulsar el interruptor de nuevo - la lijadora trabajará con una velocidad media.

Pulsando el interruptor una vez más - la lijadora funcionará con la velocidad más baja.

Desconexión:

Pulse el interruptor (1) (imagen G).

Despues de cada puesta en marcha, da igual en qué marcha se ha encendido al ponerla en marcha de nuevo, la lijadora empieza el funcionamiento en el ciclo 3-2-1 (de mayor a menor velocidad, como se describe más arriba).

TRABAJO CON LA LIJADORA EXCÉNTRICA

- Toda la superficie lijadora de la placa debe apoyarse sobre la superficie mecanizada.
- Encienda la lijadora y eligiendo una revolución adecuada ejerciendo una presión moderada sobre la superficie desplace la lijadora sobre la superficie trabajada con movimiento circulares en la dirección transversal y longitudinal.
- Para desbastado utilice papel de lija de grano grueso y para trabajos de acabado papel de grano fino. El tipo de papel de lija se debe elegir probando.
- Al terminar el pulido, disminuya la presión y levante la lijadora sobre la superficie trabajada. A continuación apague el motor de la lijadora.

USO Y CONFIGURACIÓN

Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario quitar la batería del dispositivo.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Se recomienda limpiar la herramienta despues de cada uso.
- Para limpiar nunca utilice agua, ni otros líquidos.
- La herramienta debe limpíarse con un trapo seco o con chorro de aire comprimido a baja presión.
- No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación en la carcasa del motor para evitar sobrecalentamiento del dispositivo.
- Si hay demasiadas chispas en el conmutador, debe encargar la revisión del estado técnico de los cepillos de carbón del motor a una persona cualificada.
- La herramienta sin utilizar debe estar almacenada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- El dispositivo debe ser almacenado con la batería extraída.

CAMBIO DE LA PLACA

La placa lijadora (5) dañada debe sustituirse inmediatamente.

- Aflojar los tornillos de sujeción de la placa lijadora (5).
- Retire y vuelva a colocar la placa.
- Apriete los tornillos.

i Cualquier tipo de avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS NOMINALES

Lijadora excéntrica a batería	
Parámetro técnico	Valor
Tensión del cargador	18 V DC
Alcance de la velocidad de giro en vacío	5000/7000/9000 min ⁻¹
Alcance de oscilaciones en vacío	10000/14000/18000 min ⁻¹
Amplitud de la oscilación	2,7 mm
Medidas de la placa lijadora	125 mm
Tamaño del papel de lija	125 mm
Clase de protección	III
Peso	1,135 kg
Año de fabricación	2021

Cargador del sistema Graphite Energy+

Parámetro técnico	Valor
Batería	58G001 58G004
Tensión del cargador	18 V DC
Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	2000 mAh
Alcance de temperatura ambiente	4°C – 40°C
Tiempo de carga de la batería 58G002	1 h
	2 h

Peso	0,400 kg	0,650 kg
Año de fabricación	2021	2021

Cargador del sistema Graphite Energy+	
Parámetro técnico	Valor
Tipo de cargador	58G002
Voltaje	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Tensión de carga	22 V DC
Corriente de carga máx.	2300 mA
Alcance de temperatura ambiente	4°C - 40°C
Tiempo de carga de la batería 58G001	1 h
Tiempo de carga de la batería 58G004	2 h
Clase de protección	II
Peso	0,300 kg
Año de fabricación	2021



DATOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

Información sobre ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido tales como el nivel de presión acústica L_p y el nivel de potencia acústica L_w y la incertidumbre de medición K, se dan a continuación en el manual de acuerdo con la norma EN 60745.

Los valores de vibración a_v y la incertidumbre de medición K determinados de acuerdo con la norma EN 60745-2-1 se especifican abajo.

El nivel de vibración especificado en este manual se midió de acuerdo con el procedimiento de medición especificado en la norma EN 60745 y se puede utilizar para comparar herramientas eléctricas. También se puede utilizar para una evaluación preliminar de la exposición a la vibración.

El nivel especificado de la vibración es representativo de las aplicaciones básicas de la herramienta. Si una herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, o con diferentes accesorios, así como, si no se mantiene suficientemente, el nivel de vibración puede cambiar. Las razones anteriores pueden dar lugar a una mayor exposición a las vibraciones durante todo el período de trabajo.

Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, se deben tener en cuenta los períodos en los que la herramienta eléctrica está desconectada o cuando está encendida pero no se utiliza para trabajar. De esta manera, la exposición total a la vibración puede ser mucho menor. Introduzca las medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de la vibración, por ejemplo: mantenga la herramienta y los útiles en buen estado, garantice temperatura adecuada de las manos, organice el trabajo de forma adecuada.

Nivel de presión acústica: $L_p = 80,2$ dB (A) $K=3$ dB (A)

Nivel de potencia acústica: $L_w = 91,2$ dB (A) $K=3$ dB (A)

Valor de aceleración de las vibraciones:

$$a_v = 7,521 \text{ m/s}^2 \quad K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



Los dispositivos eléctricos no se deben desechar junto con los residuos tradicionales, sino ser llevados para su reutilización a las plantas de reciclaje especializadas. Podrá recibir información necesaria del vendedor del producto o de la administración local. Equipo eléctrico y electrónico desgastado contiene sustancias no neutras para el medio ambiente. Los equipos que no se someten al reciclaje suponen posible riesgo para el medio ambiente y para las personas.



Las baterías / pilas no se deben desechar en la basura doméstica, no se debe echar al fuego o al agua. Las baterías dañadas o desgastadas se deben reciclar correctamente de acuerdo a la directiva actual sobre el desecho de baterías y pilas. Las baterías deben devolverse a los puntos de recolección completamente descargadas, si las baterías no están completamente descargadas, deben protegerse contra cortocircuitos. Las baterías usadas pueden devolverse sin cargo en ubicaciones comerciales. El comprador de la mercancía está obligado a devolver las pilas usadas.

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Sociedad con responsabilidad limitada* Sociedad comanditaria con sede en Varsovia, c/ Pograniczna 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeta a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

LEVIGATRICE ROTORBITALE SENZA FILI 58G014

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTROUTENSILE, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

NORME PARTICOLARI PER L'USO IN PIENA SICUREZZA DELLA LEVIGATRICE ROTORBITALE

Durante la levigatura di superfici di legno e metallo ricoperte ad esempio con vernici al piombo, possono essere prodotte polveri tossiche/nocive. Il contatto o l'inalazione di tali polveri può costituire un pericolo per la salute dell'utente o degli astanti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale appropriati quali semimaschere filtranti, occhiali di sicurezza. Collegare l'impianto di aspirazione della polvere.

PRIMA DI UTILIZZARE LA LEVIGATRICE

- Durante l'uso tenere saldamente la levigatrice con entrambe le mani.
- Prima di accendere la levigatrice, assicurarsi che questa non tocchi con la carta abrasiva il materiale da levigare.
- Prima di accendere la levigatrice, assicurarsi che la carta abrasiva sia fissata saldamente.
- Non toccare le parti in movimento della levigatrice.
- Dopo lo spegnimento non riporre la levigatrice prima del completo arresto delle parti in movimento.
- Utilizzare una maschera protettiva se durante la levigatura viene prodotta della polvere. La polvere sorta durante la levigatura di superficie di alcuni tipi di legno (ad es. rovere), alcuni metalli (ad es. magnesio) e superfici vernicate con vernice al piombo è dannosa per la salute. La polvere di rovere è un agente cancerogeno, mentre la limatura di magnesio è esplosiva.
- I bambini e le donne incinte non dovrebbero accedere ai locali in cui viene rimossa la vernice contenente composti di piombo con la levigatrice.
- Nell'ambiente in cui mediante la levigatrice viene rimossa la vernice contenente composti del piombo è vietato mangiare, bere o fumare.

DURANTE L'UTILIZZO DELLA LEVIGATRICE

- Durante l'utilizzo della levigatrice indossare sempre delle cuffie protettive ed una semimaschera protettiva.
- La levigatrice non è adatta ai lavori a umido.
- Durante l'utilizzo della levigatrice al di sopra della testa dell'utente indossare degli occhiali protettivi o degli occhiali antischeggia.
- Durante l'utilizzo della levigatrice non esercitare eccessiva pressione sul dispositivo, che potrebbe portare all'arresto della levigatrice.

CORRETTO UTILIZZO DELLA BATTERIA Ricaricabile:

- Il processo di carica della batteria deve avvenire sotto il controllo dell'utente.
- Evitare di caricare la batteria a temperature inferiori a 0°C.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate esclusivamente con caricatori raccomandati dal produttore. L'utilizzo di caricatori destinati alla ricarica di altri tipi di batterie ricaricabili espone al rischio di incendio.
- Quando la batteria ricaricabile non viene utilizzata, conservarla lontano da oggetti metallici, quali graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altre piccole parti metalliche che potrebbero cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. La cortocircuitalità dei contatti della batteria espone al pericolo di ustioni o incendi.
- In caso di danneggiamento e/o utilizzo improprio, dalla batteria ricaricabile può avere luogo la fuoriuscita di gas. Ventilare l'ambiente, in caso di disturbi consultare un medico. I gas possono causare lesioni dell'apparato respiratorio.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite di liquido dalla batteria ricaricabile. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni ed ustioni. In caso di perdite, procedere come descritto di seguito:
 - rimuovere accuratamente il liquido con un pezzo di stoffa. Evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi.

- in caso di contatto con la pelle, la parte del corpo interessata deve essere lavata immediatamente con acqua pulita abbondante, eventualmente neutralizzare il liquido con un acido delicato come ad es. del succo di limone o aceto.
- in caso di contatto con gli occhi, sciaccquare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minuti e consultare un medico.
- **Non utilizzare batterie ricaricabili danneggiate o modificate.** Il funzionamento delle batterie ricaricabili danneggiate o modificate è imprevedibile, queste possono causare incendi, esplosioni o esporre al pericolo di lesioni.
- **È vietato esporre la batteria ricaricabile all'azione dell'umidità o dell'acqua.**
- La batteria ricaricabile deve essere sempre tenuta lontano da sorgenti di calore. È vietato lasciare la batteria ricaricabile a lungo in luoghi esposti ad alte temperature (in luoghi esposti ai raggi del sole, in prossimità di termostofoni ed in ogni luogo la cui temperatura superi i 50°C).
- **Non esporre la batteria ricaricabile all'azione di fiamme o alte temperature.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare un'esplosione.

ATTENZIONE! La temperatura di 130°C può essere espressa come 265°F.

- Seguire tutte le istruzioni per la carica della batteria ricaricabile, non caricare la batteria ad una temperatura al di fuori della gamma di temperatura prevista nei dati nominali nel manuale d'uso. Una ricarica inadeguata o ad una temperatura al di fuori della gamma prevista, può danneggiare la batteria ricaricabile ed aumentare il pericolo di incendio.

RIPARAZIONE DELLE BATTERIE RICARICABILI:

- Non è consentito riparare le batterie ricaricabili danneggiate. L'esecuzione di riparazioni della batteria ricaricabile è consentita solo da parte del produttore o presso un centro di assistenza autorizzato.
- La batteria ricaricabile esausta deve essere smaltita presso un centro di smaltimento dei rifiuti.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA INERENTI IL CARICABATTERIE.

- **E' vietato esporre il caricabatterie all'azione dell'umidità o dell'acqua.** L'ingresso di acqua nel caricabatterie aumenta il rischio di scosse elettriche. Il caricabatterie può essere utilizzato solo in ambienti asciutti.
- Prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia del caricabatterie, scollarlo dalla rete di alimentazione.
- **Non utilizzare caricabatterie posizionati su superfici infiammabili (ad es. carta, tessuti), o in prossimità di sostanze facilmente infiammabili.** A seguito dell'aumento della temperatura del caricabatterie durante il processo di ricarica, sussiste un pericolo di incendio.
- **Prima di ogni utilizzo, verificare lo stato del caricabatterie, del cavo e della spina.** Qualora vengano riscontrati danni, non utilizzare il caricabatterie. È vietato tentare di smontare il caricabatterie. Tutte le riparazioni devono essere affidate a un centro di assistenza tecnica autorizzato. Un montaggio inappropriato del caricabatterie esponi al rischio di scosse elettriche o di incendio.
- Bambini e persone disabili fisicamente, emotivamente o mentalmente, ed altre persone la cui esperienza o conoscenza sia insufficiente a consentire l'utilizzo del caricabatterie nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, non devono utilizzare il dispositivo senza la supervisione di una persona responsabile. In caso contrario ci si espone al pericolo che il dispositivo non venga manipolato correttamente, a seguito di tale situazione può causare dei danni.
- **Quando il caricabatterie non è utilizzato, scollarlo dalla rete elettrica.**
- Seguire tutte le istruzioni per la carica della batteria ricaricabile, non caricare la batteria ad una temperatura al di fuori della gamma di temperatura prevista nei dati nominali nel manuale d'uso. Una ricarica inadeguata o ad una temperatura al di fuori della gamma prevista, può danneggiare la batteria e aumentare il pericolo di incendio.

RIPARAZIONE DEL CARICABATTERIE


- **Non tentare di riparare il caricabatterie se questo è stato danneggiato.** L'esecuzione di riparazioni del caricabatterie è consentita solo da parte del produttore o presso un centro di assistenza autorizzato.
- **Il caricabatterie deve essere smaltito presso un centro di smaltimento dei rifiuti.**

ATTENZIONE! Il dispositivo non deve essere utilizzato per condurre lavori all'esterno.

Nonostante la progettazione sicura dell'elettrotensile, l'utilizzo di sistemi di protezione e di misure di protezione supplementari, sussiste sempre il rischio residuo di lesioni durante il lavoro.

Le batterie agli ioni di litio, se riscaldate a temperature elevate o cortocircuitate, possono presentare perdite, infiammarsi o esplodere. Le batterie non devono essere conservate in auto durante giornate calde e soleggiate. Non aprire mai le batterie. Le batterie agli ioni di litio contengono dispositivi elettronici di protezione, che se danneggiati, espongono al rischio di incendio o esplosione della batteria.

Legenda dei pitogrammi utilizzati.

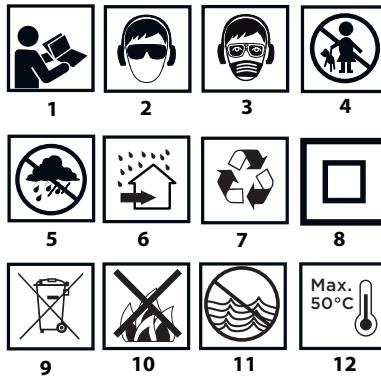

1. Leggere il manuale d'uso, osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza ivi contenute.
2. Indossare occhiali di protezione e dispositivi di protezione dell'udito.
3. Lavorare indossando una maschera protettiva.
4. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
5. Proteggere contro la pioggia.
6. Utilizzare il dispositivo in ambienti chiusi, proteggere contro il contatto con acqua ed umidità.
7. Riciclaggio.
8. Seconda classe di isolamento.
9. Raccolta differenziata.
10. Non gettare le batterie nel fuoco.
11. Pericoloso per l'ambiente acquatico.
12. Non riscaldare oltre i 50°C.

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

La levigatrice è un elettrotensile alimentato a batterie. Il dispositivo è azionato da un motore a spazzole a corrente continua con magneti permanenti. La levigatrice rotoorbitale è destinata alla levigatura e alla lucidatura di legno, metallo, plastica e altri materiali simili, con l'impiego di carta abrasiva di gradazione appropriata. I suoi settori di impiego sono i lavori edili e tutti i lavori nell'ambito dell'attività amatoriale (hobbistica).

Non usare la levigatrice per la levigatura di materiali contenenti magnesio, amianto o superfici rivestite con gesso.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE GRAFICHE

La numerazione che segue si riferisce ai componenti dell'elettrotensile presentati nelle pagine del presente manuale contenenti illustrazioni.

1. Interruttore di spegnimento
2. Interruttore di accensione
3. Sacchetto di raccolta della polvere
4. Raccordo per l'asportazione della polvere
5. Platarello
6. Pulsante di sblocco della batteria
7. Batteria
8. Caricabatterie
9. Diodi LED
10. Pulsante di segnalazione dello stato di carica della batteria ricaricabile
11. Segnalazione del livello di carica della batteria ricaricabile (diodi LED).

* Possono avere luogo differenze tra il disegno e il prodotto.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



ATTENZIONE



AVVERTENZA



MONTAGGIO/REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORI

- 1. Sacchetto di raccolta della polvere - 1 pz.
- 2. Carta abrasiva - 1 pz.

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

RIMOZIONE / INSERIMENTO DELLA BATTERIA



- Premere il pulsante di sblocco della batteria (6) e rimuovere la batteria (7) (fig. A).
- Inserire la batteria carica (7) nell'attacco dell'impugnatura, fino a far scattare il pulsante di sblocco della batteria (6).

RICARICA DELLA BATTERIA



Il dispositivo viene fornito con la batteria parzialmente carica. La ricarica della batteria deve avvenire ad una temperatura ambiente nell'intervallo 4°C - 40°C. Batterie nuove o batterie che non sono state utilizzate a lungo, raggiungono la piena capacità di carica dopo circa 3 - 5 cicli di carica e scarica.

• Rimuovere la batteria ricaricabile (7) dal dispositivo (fig. A).

• Collegare il caricabatterie alla presa di rete (230 V AC).

- Inserire la batteria ricaricabile (7) nel caricabatterie (8) (fig. B). Controllare che la batteria sia correttamente inserita (infilata fino in fondo).



Dopo il collegamento del caricabatterie alla presa di corrente (230 V AC), il LED verde (9) sul caricabatterie si accende per segnalare il collegamento della tensione.

Dopo aver inserito la batteria ricaricabile (7) nel caricabatterie (8), il LED rosso (9) sul caricabatterie si accende per segnalare che è in corso la ricarica della batteria.

Allo stesso tempo i LED verdi (11) dello stato di carica della batteria ricaricabile lampeggiano in diverse configurazioni (vedi descrizione di seguito).

- **Lampeggiamento di tutti i LED** - indica l'esaurimento della batteria ricaricabile e la necessità della sua ricarica.
- **Lampeggiamento di 2 LED** - indica una carica parziale.
- **Lampeggiamento di 1 LED** - indica un elevato livello di carica della batteria.



Dopo aver completato la ricarica della batteria, il LED (9) sul caricabatterie si illumina in verde e tutti i LED dello stato di carica della batteria (11) si accendono con luce costante. Dopo qualche istante (circa 15 s), i LED dello stato di carica della batteria (11) si spengono.



La batteria non deve essere caricata per oltre 8 ore. Il superamento di questo tempo di carica può portare al danneggiamento delle celle della batteria. Il caricabatterie non si spegne automaticamente dopo il completamento della carica della batteria. Il LED verde sul caricabatterie continuerà ad essere acceso. I LED dello stato di carica della batteria si spengono dopo qualche istante. Collegare l'alimentazione prima di rimuovere la batteria dal caricabatterie. Evitare l'esecuzione in successione di brevi operazioni di ricarica della batteria. Non ricaricare le batterie dopo un breve utilizzo del dispositivo. Una diminuzione significativa nell'intervallo tra le operazioni di ricarica indica che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.



Nel corso del processo di carica le batterie tendono a riscaldarsi. Non utilizzare la batteria subito dopo la ricarica - attendere che questa ritorni a temperatura ambiente. Ciò consentirà di evitare il danneggiamento della batteria.

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA



La batteria è dotata di un indicatore del livello di carica (3 LED) (11). Per controllare il livello di carica della batteria, premere il pulsante dello stato di carica della batteria (10) (fig. C). L'accensione di tutti i LED indica un elevato livello di carica della batteria. L'accensione di 2 LED indica una carica parziale. L'accensione di 1 LED indica che la batteria è scarica e deve essere ricaricata.

SCELTA DELLA CARTA ABRASIVA



La carta abrasiva con grana grossa generalmente viene utilizzata per la sgrossatura della maggior parte dei materiali, mentre carte abrasive con grane più fini vengono utilizzate per i lavori di finitura.

- Se la superficie non è piana, iniziare a levigare con una carta a grana grossa e continuare fino a levellare la superficie.
- Quindi utilizzare una carta a grana media per rimuovere tutte le tracce rimanenti dopo la levigatura con carta a grana grossa.
- Infine utilizzare una carta abrasiva a grana fine per levigare in modo definitivo.

APPLICAZIONE DELLA CARTA ABRASIVA



La levigatrice rotoorbitale è dotata di un platorello dotato di velcro. È consigliabile utilizzare solo carta abrasiva appropriata (perforata).

- Avvicinare la carta abrasiva al platorello della levigatrice (5).
- Posizionare la carta abrasiva in modo che i fori (a) corrispondano ai fori presenti sul platorello della levigatrice.
- Premere la carta abrasiva sul platorello (5) (fig. D).
- Assicurarsi che i fori presenti sulla carta abrasiva e quelli sul platorello coincidano completamente, assicurando così la corretta aspirazione della polvere.

ASPORTAZIONE DELLA POLVERE



La levigatrice rotoorbitale è dotata di un sacchetto di raccolta della polvere (3), al fine di mantenere pulita la superficie del materiale lavorato.



- Far scorrere il raccordo del sacchetto della polvere (3) sul tubo di estrazione della polvere (4) (fig. E).
- Dopo aver riempito il sacchetto, svuotare la polvere in un contenitore speciale.
- Installare nuovamente il sacchetto della polvere sul raccordo di estrazione della polvere.
- Controllare il corretto collegamento del sacchetto sul raccordo.



Si consiglia di svuotare il sacchetto della polvere dopo averlo riempito a metà.

SVUOTARE IL SACCHETTO PER LA POLVERE



Il sacchetto per la polvere è inserito in un alloggiamento di plastica. Per svuotare il sacchetto, ruotare leggermente verso sinistra l'anello posteriore e farlo scorrere fuori dall'alloggiamento di plastica posteriore (fig. F). Rimuovere la polvere dal sacchetto della polvere. Il montaggio del sacchetto di raccolta polvere avviene in successione inversa rispetto al suo smontaggio.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONE

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO



La levigatrice rotoorbitale dispone di 3 velocità (gamme di velocità di rotazione). Ulteriori pressioni dell'interruttore causano la variazione circolare della velocità di rotazione.

Accensione:



Premendo il pulsante dell'interruttore di accensione (2) - la levigatrice inizierà a funzionare a velocità massima.

Premendo nuovamente il pulsante dell'interruttore - la levigatrice ruoterà a velocità media.

Premendo ulteriormente il pulsante dell'interruttore - la levigatrice ruoterà a velocità bassa.

Spegneimento:



Premere il pulsante dell'interruttore di spegnimento (1) (fig. G).

La levigatrice dopo ogni accensione, indipendentemente a quale velocità è stata spenta, al riavvio inizierà a funzionare nel ciclo di velocità 3-2-1 (a partire dalla velocità più alta fino a quella più bassa, come descritto sopra).

UTILIZZO DELLA LEVIGATRICE ROTORBITALE



• L'intera superficie abrasiva del platorello deve poggiare sulla superficie del materiale lavorato.

• Accendere la levigatrice e scegliere la velocità più adatta, esercitando una pressione moderata per spostare il dispositivo sulla superficie del materiale lavorato con movimenti circolari in senso trasversale o longitudinale.

• Per i lavori di sgrossamento usare una carta abrasiva con grana più grossa, mentre per i lavori di finitura utilizzare una carta con grana fine. Il tipo di carta abrasiva deve essere scelto eseguendo delle prove.

• Al termine della lucidatura ridurre la pressione esercitata, sollevare la levigatrice dalla superficie lavorata, solo allora spegnere l'interruttore della levigatrice.

UTILIZZO E MANUTENZIONE

Prima di intraprendere qualsiasi attività legata all'installazione, alla regolazione, alla riparazione o alla manutenzione è necessario rimuovere la batteria dal dispositivo.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO



- Si consiglia di pulire l'elettrotensile immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia è vietato utilizzare acqua o altri liquidi.
- L'elettrotensile deve essere pulito con un panno asciutto o mediante un getto di aria compressa a bassa pressione.
- Non utilizzare solventi o detergenti, in quanto potrebbero danneggiare gli elementi in plastica.
- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione, per evitare il surriscaldamento del motore dell'elettrotensile.
- In caso di eccessive scintille sul commutatore, far controllare le condizioni delle spazzole in grafite del motore da una persona qualificata.
- L'elettrotensile deve essere conservato in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo deve essere conservato con la batteria rimossa dallo stesso.

SOSTITUZIONE DEL PLATORELLO



Il platorello danneggiato (5) deve essere sostituito immediatamente.

- Rimuovere le viti che fissano il platorello (5).
- Rimuovere e sostituire il platorello.
- Serrare le viti di fissaggio.

i Ogni tipo di difetto deve essere eliminato da un punto autorizzato di assistenza tecnica del produttore.

PARAMETRI TECNICI

DATI NOMINALI

Levigatrice rotoorbitale senza fili	
Parametro	Valore
Tensione della batteria ricaricabile	18 V DC
Velocità a vuoto	5000/7000/9000 min ⁻¹
Gamma di oscillazione a vuoto	10000/14000/18000 min ⁻¹
Diametro di oscillazione	2,7 mm
Dimensioni del platorello	125 mm
Dimensioni della carta abrasiva	125 mm
Classe di isolamento	III
Peso	1,135 kg
Anno di produzione	2021

Batteria ricaricabile per il sistema Graphite Energy+		
Parametro	Valore	Valore
Accumulatore	58G001	58G004
Tensione della batteria ricaricabile	18 V DC	18 V DC
Tipo di batteria ricaricabile	Li-Ion	Li-Ion
Capacità della batteria ricaricabile	2000 mAh	4000 mAh
Gamma di temperatura di esercizio	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Tempo di ricarica con il caricabatterie 58G002	1 h	2 h
Peso	0,400 kg	0,650 kg
Anno di produzione	2021	2021

Caricabatterie per il sistema Graphite Energy+		
Parametro	Valore	Valore
Tipo di caricabatterie	58G002	

Tensione di alimentazione	230 V AC
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Tensione di carica	22 V DC
Corrente massima di carica	2300 mA
Gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C
Tempo di carica della batteria ricaricabile 58G001	1 h
Tempo di carica della batteria ricaricabile 58G004	2 h
Classe di isolamento	II
Peso	0,300 kg
Anno di produzione	2021

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Informazioni su rumore e vibrazioni.

I livelli del rumore emesso, quali il livello di pressione acustica emesso L_{pA} ed il livello di potenza acustica L_{WA} e l'incertezza di misura K, sono indicati di seguito nelle istruzioni, conformemente alla norma EN 60745. Il valore delle vibrazioni a_a e l'incertezza di misura K sono riportati di seguito, conformemente alla norma EN 60745-2-1.

Il livello di vibrazione riportato nel presente manuale è stato misurato conformemente alla procedura di misurazione definita nella norma EN 60745, e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Questo inoltre può essere utilizzato per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni specificato è rappresentativo per gli impieghi fondamentali dell'elettrotensile. Se l'elettrotensile viene utilizzato per altri impieghi o con altri utensili di lavoro, e se inoltre non viene sottoposto a sufficiente manutenzione, il livello di vibrazioni può differire da quello indicato. Le cause sopra descritte possono aumentare l'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, tenere in considerazione i periodi in cui l'elettrotensile è spento o in cui questo è acceso ma non viene utilizzato. In questo modo, l'esposizione totale alle vibrazioni può essere molto inferiore. Intraprendere ulteriori misure di sicurezza volte a proteggere l'utente contro gli effetti delle vibrazioni, quali: manutenzione di elettrotensili ed utensili di lavoro, mantenimento di un'adeguata temperatura delle mani, corretta organizzazione del lavoro.

Livello di pressione acustica: L_{pA} = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Livello di potenza acustica: L_{WA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni:

$$a_a = 7,521 \text{ m/s}^2 \text{ K}=1,5 \text{ m/s}^2$$

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma consegnate a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni su come smaltire il prodotto possono essere reperite presso il rivenditore dell'utensile o le autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze inquinanti. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.



Le batterie non devono essere gettate nei rifiuti domestici, non gettarle nel fuoco o nell'acqua. Batterie danneggiate o esauste devono essere sottoposte ad un corretto riciclaggio ai sensi dell'attuale direttiva sullo smaltimento di pile e batterie. Le batterie devono essere restituite ai punti di raccolta completamente scaricate, se le batterie non sono completamente scaricate, devono essere protette contro i cortocircuiti. Le batterie usate possono essere restituite gratuitamente presso le sedi commerciali. L'acciuffante della merce è tenuto a restituire le batterie usate.

* Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche.

La Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Podgraniczna 2/4 (dieta di seguito - "Grupa Topex") informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (dieta di seguito: "Manuale"), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dell'intero Manuale che di singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.



VERTALING VAN ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING ACCU EXCENTERSCHUURMACHINE 58G014

LET OP: VOORDAT MET GEBRUIK VAN HET ELEKTROGEREEDSCHAP TE BEGINNEN, LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN BEWAAR HET VOOR LATERE RAADPLEGING.

GEDETAILLEERDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BIJZONDRE VOORSCHRIFTEN VAN HET WERK MET DE EXCENTERSCHUURMACHINE

Tijdens het slijpen van houten en metalen oppervlaktes, bv. met verflaag met lood kunnen schadelijke/giftige stoffen ontstaan. Contact of inademing van zulke stoffen kan gevaar voor de gezondheid van de operator of derde personen vormen. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: halfmaskers met filter, beschermende bril. Gebruik een stofafzuigstelsel.

VOORDAT HET HET GEBRUIK VAN DE SCHUURMACHINE

- Tijdens het gebruik houd de schuurmachine met beide handen vast.
- Voor dat de schuurmachine aan te zetten, verzeker u zich dat het schuurpapier het te bewerken materiaal niet aanraakt.
- Voor dat de schuurmachine aan te zetten, verzeker u zich dat het schuurpapier goed bevestigd is.
- Raak nooit de bewegende onderdelen van de schuurmachine aan.
- Leg de schuurmachine pas neer als de bewegende onderdelen stopgezet zijn.
- Gebruik een gelaatsmasker indien tijdens het slijpen stof ontstaat. Stof dat ontstaat tijdens het slijpen van oppervlaktes van sommige soorten hout (bv. eikenhout) en sommige metalen (bv. magnesium) en oppervlaktes met loodverf gevaarlijk is. Eikenhoutstof is kankerverwekkend en magnesiumsplinters zijn ontploffend.
- Zwangere vrouwen en kinderen mogen niet in de ruimte waarin loodverflaag verwijderd wordt, verblijven.
- Het is verboden om in de ruimte waarin loodverflaag verwijderd wordt te eten, drinken of roken.

TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SCHUURMACHINE

- Tijdens het werk gebruik altijd gehoorbescherming en gelaatshalfmasker.
- Het toestel is alleen voor werk in droge omstandigheden bestemd.
- Bij werkzaamheden boven de hoofdhoogte gebruik een beschermende bril of spatbril.
- Oefen geen te grote druk op de schuurmachine uit wat tot het stopzetten van de schuurmachine kan leiden.

JUISTE BEDIENING EN EXPLOITATIE VAN DE ACCU'S

- Het opladproces dient altijd onder de controle van de gebruiker te gebeuren.
- Vermijd het opladen van de accu bij temperaturen onder 0°C.
- Laad de accu's alleen met een door de producent aanbevolen oplader. Het gebruik van oplader bestemd voor een ander type accu's veroorzaakt het risico van brand.
- Als de accu in niet in gebruik is, bewaar deze niet in de buurt van metalen voorwerpen, zoals papierclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen elementen die de klemmen van de accu kunnen sluiten. Het sluiten van de klemmen van de accu kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij beschadiging en/of onjuist gebruik van de accu kunnen er gassen vrijkomen. Verlucht de ruimte en bij klachten neem contact met de arts op. Gassen kunnen de ademhalingswegen beschadigen.
- In extreme omstandigheden kan een vloeistof van de accu lekken. Het vloeistof dat uit de accu komt kan irritaties en brandwonden veroorzaken. Indien de lekkage bevestigd wordt, volg de navolgende instructies:
 - verwijder het vloeistof met een doekje. Vermijd contact met de huid en ogen.
 - bij contact van het vloeistof met de huid, was deze plaats overvloedig met het schoon water of eventueel neutraliseer het vloeistof met gebruik van een zacht zuur, zoals citroensap of azijn.
 - bij contact van het vloeistof met de ogen, spoel deze met een grote

hoeveelheid van schoon water door tenminste 10 minuten en raadpleeg de arts.

- Het is verboden om een beschadigde of gemodificeerde accu te gebruiken.** Beschadigde of gemodificeerde accu's kunnen op een onverwachte manier werken alsook brand, explosie of letsel veroorzaken.
- De accu mag niet aan de werking van vocht of water worden blootgesteld.**
- Plaats de accu nooit in de buurt van warmtebronnen. Het is verboden om de accu voor een langere tijd in een omgeving waar hoge temperatuur is te laten staan (plaatsen met sterk zonlicht, in de buurt van radiatoren of overal waar de temperatuur boven 50°C is).
- Stel de accu niet aan de werking van vuur of hoge temperatuur bloot.** Het blootstellen van de accu aan de werking van vuur of temperatuur boven 130°C kan explosie tot gevolg hebben.

LET OP! De temperatuur van 130°C kan ook als 265°F worden aangegeven.

- Volg alle instructies van het opladen op.** Het is verboden om de accu in de temperatuur boven het bereik aangegeven in de tabel met typegegevens in de gebruiksaanwijzing op te laden. Het onjuist opladen en in de temperatuur buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

REPARATIE VAN DE ACCU'S:

- Het is verboden om de beschadigde accu's te repareren.** Alle reparaties van de accu dienen alleen door de producent of in een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd te worden.
- De afgedankte accu dient aan een inzamelplaats van gevarelijk afval geleverd worden.**

VEILIGHEIDSAAWNIJZINGEN BETREFFENDE DE OPLADER

- De oplader mag niet aan de werking van vocht of water worden blootgesteld.** Het doordringen van water in de oplader vergroot het risico van de elektrocutie. De oplader mag alleen binnen droge ruimtes gebruikt worden.
- Haal de stekker uit het stopcontact voor het uitvoeren van enig onderhoud of reiniging van de oplader.
- Gebruik nooit de oplader die op een brandbare ondergrond (bv. papier, textiel) of in de buurt van brandbare stoffen staat. Door verhoging van de temperatuur van de oplader tijdens het opladproces bestaat er een risico van brand.
- Tekens voor dat het gebruik te beginnen, controleer de toestand van de oplader, leiding en stekker. Bij constatering van beschadigingen – gebruik de oplader niet.** Het is verboden om de oplader te demonteren. Alle reparaties moeten door een erkend bedrijf worden uitgevoerd. Onjuiste montage van de oplader kan tot elektrocutie of brand leiden.
- Laat de oplader niet door kinderen en personen met fysieke, emotionele of psychische beperking alsook personen welke niet voldoende ervaring of kennis om de oplader veilig te gebruiken hebben, gebruiken, tenzij dit onder toezicht van een verantwoordelijke gebeurt. In een ander geval bestaat er een gevaar dat het toestel onjuist bediend wordt wat het risico van letsel met zich meebrengt.
- Als de oplader niet gebruikt wordt, trek de stekker uit het stopcontact.**
- Volg alle instructies van het opladen op.** Het is verboden om de accu in de temperatuur boven het bereik aangegeven in de tabel met typegegevens in de gebruiksaanwijzing op te laden. Het onjuist opladen en in de temperatuur buiten het aangegeven bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.


REPARATIE VAN DE OPLADER

- Het is verboden om de beschadigde oplader te repareren.** Alle reparaties van de oplader dienen alleen door de producent of in een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd te worden.
- De afgedankte oplader dient aan een inzamelplaats van gevarelijk afval geleverd worden.**

LET OP! Het toestel is alleen voor binnengebruik bestemd. Ondanks toepassing van veilige constructie, gebruik van veiligheidsmiddelen en aanvullende beschermende middelen altijd bestaat er een klein risico van lichaamsletsels tijdens de werkzaamheden.

De Li-ion accu's kunnen uitlekken, in brand vliegen of exploderen bij verhitting tot hoge temperaturen of bij kortsluiting. Bewaar ze niet in de auto tijdens warme en zonnige dagen. Open de accu niet. De Li-Ion accu's bevatten elektronische veiligheidsvoorzieningen die kunnen ontploffen of ontbranden als ze beschadigd zijn.

Uitleg van de gebruikte pictogrammen

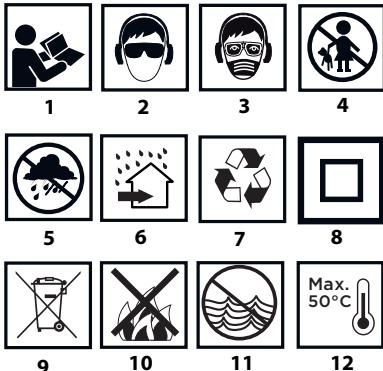

1. Lees de gebruiksaanwijzing, volg de waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen op.
2. Gebruik veiligheidsbril en gehoorbescherming.
3. Werk in een beschermende masker.
4. Laat kinderen niet in de buurt van het gereedschap komen.
5. Bescherm tegen regen.
6. Voor binnengebruik bestemd, bescherm tegen water en vocht.
7. Recycle.
8. Tweede veiligheidsklasse.
9. Selectief inzamelen.
10. Accucellen niet in het vuur werpen.
11. Ze vormen een bedreiging voor het watermilieu.
12. Het opwarmen boven 50°C niet toelaten.

OPBOUW EN BESTEMMING

De excenterschuurmachine is een elektrogereedschap door de accu aangedreven. Het toestel wordt door een commutator motor met constante stroom met permanente magneten aangedreven. De excenterschuurmachine is bestemd voor het slijpen en polijsten van oppervlaktes van hout, metaal, kunststof en andere soortgelijke materialen met gebruik van schuurpapier van de juiste korrelgrootte. De toepassingsgebieden zijn renovatie- en bouwwerkzaamheden, timmerwerkzaamheden en allerlei amateursmatige werkzaamheden (knutselen).

Het is verboden om de schuurmachine voor het slijpen van materialen met magnesium, asbest of gipsoppervlaktes te gebruiken.

BESCHRIJVING VAN GRAFISCHE PAGINA'S

De onderstaande nummering heeft betrekking op de elementen van het toestel weergegeven op de grafische pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

1. Uit-knop
2. Hoofdschakelaar
3. Stofzak
4. Stofuitlaat
5. Schuurvoet
6. Knop van de bevestiging van de accu
7. Accu
8. Oplader
9. LED diodes
10. Knop van de indicatie van de oplaadstatus van de accu
11. Indicatie van de oplaadstatus van de accu (LED diode).

* Er kunnen verschillen tussen de afbeelding en het product optreden.

OMSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE GRAFISCHE TEKENS

- LET OP
- WAARSCHUWING
- MONTAGE/INSTELLINGEN
- INFORMATIE

UITRUSTING EN ACCESSOIRES

1. Stofzak - 1 st.
2. Schuurpapier - 1 st.

WERKVOORBEREIDING

ACCU PLAATSEN / VERWIJDEREN

- Druk op de blokkadeknop van de accu (6) en schuif de accu (7) weg (afb. A).
- Plaats de opladen accu (7) in het handvat zodat de knopen van de blokkade een geluid geven (6).

ACCU OPLADEN

- Het toestel wordt tezamen met gedeeltelijk opladen accu geleverd. Het opladen van de accu dient in de temperatuur tussen 4°C - 40°C te gebeuren. Een nieuw accu of een door een langere periode niet gebruikte accu gaat de volledige aandrijvingsvermogen na ong. 3 - 5 oplaadbeurten bereiken.

- Verwijder de accu (7) uit het toestel (afb. A).
- Steek de oplader in het stopcontact (230 V AC).
- Schuif de accu (7) in de oplader (8) (afb. B). Controleer of de accu juist geplaatst werd (tot het einde ingeschoven).

- Na aansluiting van de oplader op het netwerk (230 V AC) gaat de groene diode (9) op de oplader branden, wat het aansluiten van de spanning weergeeft.

Na het plaatsen van de accu (7) in de oplader (8) gaat de rode diode (9) op de oplader branden, wat het opladen van de accu weergeeft.

Tegelijkertijd gaan de groene diodes (11) van de indicatie van de oplaadstatus met een pulslicht in verschillende combinaties branden (zie eronder).

- **Pulslicht van alle diodes** - de accu is leeg en moet worden opladen.
- **Pulslicht van 2 diode's** - accu is gedeeltelijk leeg.
- **Pulslicht van 1 diode** - accu is bijna volgeladen.

Als de accu vol is, gaat de diode (9) op de oplader met een groen licht branden en alle diodes van de indicatie van de oplaadstatus van de accu (11) gaan met een constant licht branden. Na een bepaalde tijd (ong. 15 sec.) gaan de diodes van de oplaadstatus van de accu (11) dimmen. De accu mag niet langer dan 8 uur worden opladen. De overschrijding van deze tijd kan een beschadiging van de cellen van de accu als gevolg hebben. Na het vullen van de accu gaat de oplader niet automatisch uit. De groene diode op de oplader gaat steeds branden. De diodes van de indicatie van de oplaadstatus van de accu gaan na een bepaalde tijd dimmen. Voordat de accu uit de oplader weg te nemen, onderbrek de verbinding met de spanning. Vermijd korte, opeenvolgende oplaadbeurten. Laad de accu's niet bij na een kort gebruik van het toestel. Een aanzienlijke verkorting van de tijd tussen de nodige oplaadbeurten houdt in dat de accu verbruikt en uitgewisseld dient te worden.

Tijdens het oplaadproces raken de accu's zeer heet. Begin nooit met het werk als de accu pas opladen werd - wacht totdat de accu tot de kamertemperatuur afkoelt. Op die manier kunnen de beschadigingen van de accu worden voorkomen.

INDICATIE VAN DE OPLAADSTATUS VAN DE ACCU

- De accu is voorzien van een indicatie van de oplaadstatus van de accu (3 LED diode's) (11). Om de oplaadstatus van de accu te checken, druk op de knop van de indicatie van de oplaadstatus (10) (afb. C). Het branden van alle 3 diodes geeft een hoog oplaadniveau van de accu weer. Het branden van 2 diodes geeft een gedeeltelijk lege accu weer. Het branden van alleen maar 1 diode geeft een lege accu en de noodzaak van het opladen weer.

KEUZE VAN SCHUURPAPIER

Schuurpapier met grote korrels is in het algemeen geschikt voor bewerking van de meeste materialen en papier met fijne korrels wordt gebruikt voor afwerkwerkzaamheden.

- Als de oppervlakte niet even is, begin het werk met papier met grote korrels en ga door totdat de oppervlakte even is.
- Vervolgens gebruik het papier met middelgrote korrels om de sporen die na de bewerking met grote korrels papier overgebleven zijn te verwijderen.
- Aan het einde gebruik papier met fijne korrels om af te werken.

BEVESTIGEN VAN SCHUURPAPIER

De excenterschuurmachine is voorzien van een schuurvoet met klijtband daarom mag er alleen het juiste schuurpapier gebruikt worden (geperforeerd).



- Leg het schuurpapier op de schuurvoet (5) van de schuurmachine.
- Plaats het schuurpapier op zulke manier zodat zijn openingen (a) en de openingen in de schuurvoet op elkaar liggen.
- Druk het papier aan de schuurvoet (5) (afb. D).
- Verzeker u zich dat de openingen in het schuurpapier en de schuurvoet op elkaar zijn waardoor het stof juist afgevoerd kan zijn.

AFVOEREN VAN HET STOF



Om de bewerkte oppervlakte in schoonheid te houden, is de excenterschuurmachine van een stofzak (3) voorzien.



- Plaats de bevestiging van de stofzak (3) op de stofuitlaat (4) (afb. E).

- Als de stofzak vol is, verwijder de stof in de speciale bak.
- Monteer de stofzak opnieuw op de stofuitlaat.

Controleer de bevestiging van de stofzak op de stofuitlaat.

Het is aangeraden om de stofzak al als het halfvol is, leeg te maken.



LEEGMAKEN VAN DE STOFZAK



De stofzak bevindt zich in een kunststof behuizing. Om de zak leeg te maken, verschuif het achterste deel van de kunststof behuizing en neem de stofzak weg (afb. F). Verwijder het stof uit de stofzak. De montage van de stofzak gebeurt in de omgekeerde volgorde.

WERK / INSTELLINGEN

AAN-/UITZETTEN



De excenterschuurmachine heeft 3 versnellingen (bereiken van toerental). Het volgende indrukken op de hoofdschakelaar toelaat om de cyclische wijziging van het toerental te verkrijgen.



Aanzetten:

Druk op de hoofdschakelaar (2) - de schuurmachine begint het werk met het hoogste toerental.

Opnieuw indrukken op de hoofdschakelaar – de schuurmachine werkt met het middelbare toerental.

Volgend indrukken op de hoofdschakelaar – de schuurmachine werkt met het laagste toerental.

Uitzetten:

Druk op de hoofdschakelaar (1) (afb. G).



Na elk uitzetten ongeacht op welke versnelling de schuurmachine uitgezet werd, begint het werk na het opnieuw aanzetten in het cyclus van 3-2-1 (vanaf het hoogste tot het laagste toerental zoals boven beschreven).

WERK MET DE EXCENTERSCHUURMACHINE



- Het gehele schuuroppervlakte van de schuurvoet moet op de bewerkte oppervlakte rusten.
- Zet de schuurmachine aan en verschuif met een geringe druk door rondé bewegingen uit te voeren op het bewerkte materiaal, in de dwars- of lengterichting.
- Gebruik schuurpapier met grote korrels voor hoofdwerkzaamheden en schuurpapier met fijne korrels voor afwerking. Kies soort schuurpapier door middel van proeven.
- Bij het einde van het polijsten verminder de druk door de schuurmachine over de bewerkte oppervlakte op te tillen en pas daarna zet de motor van de schuurmachine uit.

BEDIENING EN ONDERHOUD



Voor dat met enige installatie-, regel-, reparatie- of bedieningswerkzaamheden te beginnen, verwijder de accu uit het gereedschap.



ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het is aangeraden om het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Gebruik geen water of andere vloeistoffen voor reiniging.
- Het toestel dient met gebruik van een droog doekje of zacht perslucht gereinigd te worden.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen noch oplosmiddelen zodat de kunststof onderdelen niet beschadigd raken.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de behuizing van de motor, zodat het toestel niet oververhit raakt.
- Bij de grote vonkproductie op de commutator dient de controle van de staat van de koolborstels door een vakbekwame medewerker uitgevoerd te worden.
- Bewaar het toestel altijd op een droge plek en buiten bereik van kinderen.
- Bewaar het toestel met de verwijderde accu.

UITWISSELING VAN DE SCHUURVOET

Beschadigde schuurvoet (5) dient onmiddellijk uitgewisseld te worden.



- Draai de bevestigingsschroeven van de schuurvoet (5) los.

- Neem weg en vervang de schuurvoet.

- Draai de bevestigingsschroeven vast.



Allerlei soorten van stoornissen dienen door een geautoriseerde servicedienst van de producent verwijderd te worden.

TECHNISCHE PARAMETERS

TYPEPLAATJE

ACCU EXCENTERSCHUURMACHINE		
Parameter	Waarde	
Spanning van de accu	18 V DC	
Bereik van het toerental op nulversnelling	5000/7000/9000 min ⁻¹	
Bereik van de oscillatie op nulversnelling	10000/14000/18000 min ⁻¹	
Amplitude van de oscillatie	2,7 mm	
Afmeting van de schuurvoet	125 mm	
Afmeting van het schuurpapier	125 mm	
Veiligheidsklasse	III	
Massa	1,135 kg	
Bouwjaar	2021	

Graphite Energy+ SYSTEEM ACCU

Parameter	Waarde	
Accu	58G001	58G004
Spanning van de accu	18 V DC	18 V DC
Soort accu	Li-Ion	Li-Ion
Capaciteit van de accu	2000 mAh	4000 mAh
Bereik van de omgevingstemperatuur	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Oplaadtijd met 58G002 oplader	1 h	2 h
Massa	0,400 kg	0,650 kg
Bouwjaar	2021	2021

Graphite Energy+ systeem oplader

Parameter	Waarde	
Soort oplader	58G002	
Voedingsspanning	230 V AC	
Frequentie	50 Hz	
Oplaadspanning	22 V DC	
Max. oplaadstroom	2300 mA	
Bereik van de omgevingstemperatuur	4°C – 40°C	
Oplaadtijd van 58G001 accu	1 h	
Oplaadtijd van 58G004 accu	2 h	
Veiligheidsklasse	II	
Massa	0,300 kg	
Bouwjaar	2021	



GEGEVENS BETREFFENDE LAWAAI EN TRILLINGEN

Informatie betreffende lawaai en trillingen

Het niveau van het geëmitteerde lawaai, zoals akoestische druk niveau L_p, en akoestische kracht niveau L_{WA}, en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

De waarde van trillingen a_h en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745-2-1 aangegeven.

Het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven niveau van trillingen werd conform de procedure van de norm EN 60745 gemeten en kan voor vergelijking van elektrogereedschap gebruikt worden. Het kan eveneens voor voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trillingen gebruikt worden.

Het aangegeven niveau van trillingen is kenmerkend voor de basis toepassingsgebieden van het elektrogereedschap. Bij toepassing voor andere doeleinden of met andere werkstukken alsook bij gebrekbaar onderhoud kan het trillingenniveau veranderen. De bovenstaande omstandigheden kunnen de blootstelling aan trillingen tijdens het werk verhogen.

Om de blootstelling aan trillingen goed te schatten, neem de periodes van het uitzetten van het elektrogeredeschap of de periodes van het aanzetten zonder gebruik in acht. Op die manier kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk lager zijn. Vóór de extra veiligheidsmaatregelen in om de gebruiker tegen de risico's van trillingen te beschermen, zoals: onderhoud van het elektrogeredeschap en werkstukken, verzekering van de juiste temperatuur van de handen, juiste organisatie van het werk.

Akoestische druk niveau: L_{PA} = 80,2 dB (A) K=3dB (A)

Akoestische kracht niveau: L_{WA} = 91,2 dB (A) K=3dB (A)

Waarde van de trillingen versnelling

a_h = 7,521 m/s² K = 1,5 m/s²

MILIEUBESCHERMING



De elektrisch aangedreven producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgeweerd, maar moeten voor het hergebruik in aangepaste faciliteiten worden gebracht. Nodige informatie kunt u bij de verkoper of plaatselijke autoriteiten verkrijgen. De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevat stoffen gevaarlijk voor het milieu. De apparatuur die niet aan recycling wordt onderworpen, vormt een potentiële bedreiging voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Accu's / batterijen dienen niet tezamen met huisafval verwerpt. Het is verboden om het in het vuur of water te werpen. Beschadigde of afgedankte accu's dienen op een juiste manier gerecycled te worden volgens de lokale wet- en regelgeving. Accu's kunnen alleen worden gerecycleerd als de batterijen volledig ontladen bij inzamelpunten te worden ingeleverd, indien de batterijen niet volledig ontladen zijn, dienen ze tegen kortschutting te worden beschermd. Gebruikte batterijen kunnen gratis worden ingeleverd bij commerciële locaties. De koper van de goederen is verplicht de gebruikte batterijen terug te geven.

* Wijzigingen voorbehouden.

.Topex Groep Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] Commanditaire Vennootschap [Spółka komandytowa] met zetel te Warszawa, ul. Podgraniczna 2/4 (verder „Topex Groep“) deelt u mede, dat alle auteursrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing (verder „Gebruiksaanwijzing“), waaronder de teksten, geplaatste foto's, schema's, tekeningen, alsook de opbouw van Topex Groep behoren en worden op basis van de Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en aanverwante rechten (Stb. 2006, Nr. 90, Pbl. 631 met latere aanpassingen) beschermd. Kopieren, bewerken, publiceren en modificeren voor handelsdoeleinden van deze Gebruiksaanwijzing alsook enkele delen ervan zonder schriftelijke toestem



TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL 58G014

NOTA : AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE, LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ET CONSERVEZ-LA POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉTAILLÉES

PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL AVEC LA PONCEUSE EXCENTRIQUE

Lors du ponçage de surfaces en bois et en métal, recouvertes par exemple de peintures au plomb, des poussières nocives/toxiques peuvent apparaître. Le contact ou l'inhalation de la poussière peut mettre en danger la santé de l'opérateur ou d'autres personnes. Utiliser des mesures de protection personnelle appropriées, comme un masque filtrant et des lunettes de sécurité. Utiliser un système d'aspiration des poussières.

AVANT D'UTILISER LA PONCEUSE

- Pendant le travail, la ponceuse doit être tenue fermement à deux mains.
- S'assurer que le papier abrasif ne touche pas le matériau usiné avant de mettre la ponceuse en marche.
- Avant de mettre la ponceuse en marche, s'assurer que le papier de verre est bien fixé.
- Ne pas toucher les parties mobiles de la ponceuse.
- Ne pas déposer la ponceuse avant que les pièces en mouvement ne s'arrêtent.

• Utiliser un masque de protection si de la poussière se forme pendant le ponçage. La poussière dégagée lors du ponçage de surfaces de certains types de bois (p. ex. le bois de chêne), de certains métaux (p. ex. magnésium) et de surfaces recouvertes de peinture au plomb est nocive. La poussière de chêne est cancérogène et les copeaux de magnésium sont explosifs.

• Les femmes enceintes et les enfants ne devraient pas accéder à une pièce où une peinture à base de plomb est éliminée à l'aide d'une ponceuse.

• Ne pas manger, boire ni fumer dans la pièce où le dispositif est utilisé pour éliminer la peinture contenant des composés de plomb.

LORS DE L'UTILISATION DE LA PONCEUSE

- Lors de l'utilisation de la ponceuse, toujours porter un casque anti-bruit et un demi-masque de protection respiratoire.
- La ponceuse n'est pas adaptée au fonctionnement en milieu humide.
- Toujours porter des lunettes de protection, en particulier pour les travaux réalisés au-dessus de la tête de l'opérateur.
- Ne pas exercer une pression excessive sur l'outil en fonctionnement qui pourrait entraîner l'arrêt de la ponceuse.

MANIPULATION ET UTILISATION CORRECTES DES BATTERIES

- Le processus de chargement de la batterie doit être contrôlé par l'utilisateur.
- Éviter de charger la batterie à des températures inférieures à 0 °C.
- Charger les batteries uniquement avec le chargeur recommandé par le fabricant. L'utilisation d'un chargeur conçu pour charger d'autres types de batteries peut provoquer un risque d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, elle doit être conservée à l'écart des objets métalliques tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis, etc. qui pourraient court-circuiter les contacts de la batterie. Le court-circuit des contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, des gaz peuvent s'échapper. Bien ventiler la pièce et, en cas de malaises, consulter un médecin. Les gaz peuvent endommager les voies respiratoires.
- Dans des conditions extrêmes, des fuites de liquide de la batterie peuvent se produire. Le liquide s'échappant de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures. Si une fuite est détectée, procédez comme suit :
 - essuyer soigneusement le liquide avec un chiffon. Éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
 - en cas de contact du fluide avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau propre, et si nécessaire, neutraliser le liquide avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre.
 - en cas de contact du fluide avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser une batterie endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent fonctionner de manière imprévisible et entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Protéger la batterie contre l'humidité et l'eau.
- Toujours conserver la batterie à l'écart des sources de chaleur. Ne pas laisser la batterie trop longtemps dans un environnement à haute température (dans des zones ensoleillées, près des radiateurs ou dans des endroits où la température dépasse 50 °C).
- Ne pas exposer la batterie au feu ni à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.

NOTA ! La température de 130 °C peut être indiquée par 265 °F.

- Respecter toutes les instructions de chargement, ne pas charger la batterie à une température en dehors de la plage spécifiée dans le tableau des caractéristiques nominales figurant dans le mode d'emploi. Un chargement incorrect de la batterie ou un chargement à une température en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

RÉPARATION DES BATTERIES :

- Ne pas réparer les batteries endommagées. Toute réparation de la batterie ne doit être effectuée que par le fabricant ou par un centre de service agréé.
- La batterie usagée doit être livrée à une entreprise exerçant des activités de traitement de ce type de déchets dangereux.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CHARGEUR

- Protéger le chargeur contre l'humidité et l'eau. La pénétration d'eau dans le chargeur augmente le risque de choc électrique. Le

chargeur ne peut être utilisé que dans des locaux secs.

- Débrancher le chargeur de l'alimentation avant de commencer toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- **Ne pas utiliser le chargeur sur un support inflammable (papier, tissu, etc.) ni à proximité de substances inflammables. L'augmentation de la température du chargeur pendant le processus de charge entraîne un risque d'incendie.**
- **Avant chaque utilisation, il convient de contrôler l'état du chargeur, du cordon et du contacteur. Ne pas utiliser le chargeur en cas d'endommagement. Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur. Toute réparation doit être confiée à un service agréé. Le montage inappropriate du chargeur risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.**
- Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique, émotionnel ou mental ou toute autre personne dont l'expérience ou les connaissances sont insuffisantes pour utiliser le chargeur conformément à toutes les règles de sécurité ne doivent pas utiliser le chargeur sans la surveillance d'une personne responsable. Dans le cas contraire, il existe un risque de manipulation incorrecte qui peut entraîner des blessures corporelles.
- **Débrancher le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- **Respecter toutes les instructions de chargement, ne pas charger la batterie à une température en dehors de la plage spécifiée dans le tableau des caractéristiques nominales figurant dans le mode d'emploi. Un chargement incorrect de la batterie ou un chargement à une température en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.**

RÉPARATION DU CHARGEUR


- **Ne pas réparer le chargeur endommagé. Toute réparation du chargeur ne doit être effectuée que par le fabricant ou par un centre de service agréé.**
- **Le chargeur usagé doit être livré à une entreprise exerçant des activités de traitement de ce type de déchets.**

NOTA ! Le dispositif est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

En dépit de sa conception sûre, des moyens de protection et des dispositifs de sécurité supplémentaires employés, il existe toujours un risque résiduel de blessures pendant le fonctionnement.

Un réchauffement ou un court-circuit de la batterie Li-ion peuvent provoquer la fuite de l'électrolyte et donc causer un incendie ou une explosion. Ne pas garder les batteries dans un véhicule par temps chaud et ensoleillé. Ne pas ouvrir la batterie. Les batteries Li-ion sont munies de dispositifs électroniques de sécurité susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion en cas d'endommagement.

Explication des pictogrammes utilisés

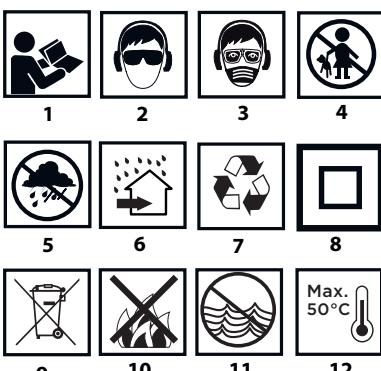

1. Lire la notice d'emploi et respecter les avertissements et les conditions de sécurité y figurant.
2. Porter des protecteurs auditifs et des lunettes de sécurité.
3. Portez un masque de protection.
4. Interdire aux enfants d'approcher l'outil.
5. Protéger contre la pluie.
6. Utiliser à l'intérieur, protéger contre l'eau et l'humidité.
7. Recyclage.

8. Classe de protection 2.

9. Collecte séparée.

10. Ne pas jeter les batteries au feu.

11. Dangereux pour le milieu aquatique.

12. Ne pas chauffer au-dessus de 50 °C.

CONCEPTION ET USAGE PRÉVU

La ponceuse excentrique est un outil électrique manuel alimenté par une batterie. Elle est entraînée par un moteur à collecteur DC avec aimants permanents. La ponceuse excentrique est conçue pour poncer et polir le bois, le métal, le plastique et les autres matériaux similaires à l'aide de papier abrasif de grain approprié. Ses domaines d'application incluent les travaux de réparation, de construction et de bricolage.

Ne pas utiliser la ponceuse pour poncer des matériaux contenant du magnésium, de l'amiant ou des surfaces recouvertes de plâtre.


DESCRIPTION DES PAGES GRAPHIQUES

Les numéros ci-dessous se réfèrent aux éléments présentés sur les pages graphiques de cette notice.

1. Interrupteur Arrêt
2. Interrupteur Marche
3. Sac à poussière
4. Raccord d'évacuation des poussières
5. Plateau de ponçage
6. Bouton de fixation de la batterie
7. Batterie
8. Chargeur
9. Diodes LED
10. Bouton de l'indicateur du niveau de charge de la batterie
11. Indicateur du niveau de charge de la batterie (LEDs).

*Des différences peuvent apparaître entre le produit et le dessin.

DESCRIPTION DES SIGNES GRAPHIQUES UTILISÉS

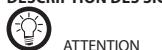

ATTENTION



AVERTISSEMENT



MONTAGE/RÉGLAGE



INFORMATION

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

1. Sac à poussière – 1 pièce
2. Papier abrasif – 1 pièce

PRÉPARATION AU TRAVAIL

INSERTION / RETRAIT DE LA BATTERIE

- Appuyer sur le bouton de fixation de la batterie (6) et retirer la batterie (7) (**fig. A**).
- Insérer la batterie chargée (7) dans le support dans la poignée jusqu'à entendre un clic audible du bouton de fixation (6).

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Le dispositif est fourni avec une batterie partiellement chargée. La batterie doit être chargée à température ambiante comprise entre 4 et 40 °C.

Une batterie neuve ou non utilisée depuis longtemps atteint la pleine capacité d'alimentation après environ 3 à 5 cycles de chargement et déchargement.

- Retirer la batterie (7) du dispositif (**fig. A**).
- Brancher le chargeur à la prise électrique (**230 V AC**).
- Placer la batterie (7) dans le chargeur (8) (**fig. B**). Vérifier que la batterie est correctement placée (insérée jusqu'au bout).

Une fois le chargeur branché à la prise électrique (**230 V AC**), la diode verte (9) indiquant la connexion d'alimentation s'allume.

Après avoir placé la batterie (7) dans le chargeur (8), la diode rouge (9) s'allume pour indiquer que la batterie est en cours de chargement.

Les diodes vertes (11) indiquant le niveau de charge de la batterie clignotent suivant différentes configurations (voir la description ci-dessous).

• **Le clignotement de toutes les diodes** indique que la batterie est épuisée et doit être rechargeée.

• **Le clignotement de deux diodes** indique une décharge partielle.

- Le clignotement d'une diode indique un niveau élevé de charge de la batterie.

i Une fois la batterie chargée, la diode (9) du chargeur s'allume en vert et toutes les diodes (11) indiquant le niveau de charge de la batterie s'allument en permanence. Au bout d'un certain temps (env. 15 s), les diodes indiquant le niveau de charge de la batterie (11) s'éteignent.

! La batterie ne doit pas être chargée pendant plus de 8 heures. Le dépassement de cette durée peut endommager les éléments de la batterie. Le chargeur ne s'éteint pas automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée. La diode verte du chargeur reste allumée. Les diodes indiquant le niveau de charge de la batterie s'éteignent au bout d'un certain temps. Débranchez le chargeur avant d'en retirer la batterie. Évitez les chargements successifs de courte durée. Ne rechargez pas la batterie après une courte période d'utilisation du dispositif. Des intervalles nettement plus courts entre les chargements signifient que la batterie est usée et doit être remplacée.

! Les batteries deviennent chaudes pendant le chargement. Ne pas commencer à travailler immédiatement après le chargement – attendre que la batterie atteigne la température ambiante. Ceci permet d'éviter l'endommagement de la batterie.

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

i La batterie est munie d'un indicateur du niveau de charge (3 diodes LED) (11). Pour contrôler le niveau de charge de la batterie, appuyer sur le bouton (10) (fig. C). Toutes les diodes allumées indiquent un niveau élevé de charge de la batterie. Deux diodes allumées indiquent une décharge partielle. Une seule diode allumée indique que la batterie est épuisée et doit être rechargeée.

CHOIX DU PAPIER ABRASIF

i Le papier abrasif à grain plus épais convient au traitement brut de la majorité des matériaux et le papier à grain plus fin est généralement utilisé pour la finition.

- Lorsque la surface n'est pas égalisée, commencer par le papier à grain plus gros et continuer jusqu'à ce que la surface devienne uniforme.
- Utiliser ensuite du papier à grain moyen pour éliminer les traces de papier à gros grain.
- Utiliser du papier à grain fin pour compléter la finition.

INSTALLATION DU PAPIER ABRASIF

i La ponceuse excentrique est équipée d'un plateau de ponçage avec « velcro ». Utiliser uniquement du papier abrasif approprié (perforé).

c • Rapprocher le papier abrasif de la surface du plateau de ponçage (5). • Placer le papier abrasif de sorte que ses trous (a) correspondent aux trous du plateau de ponçage.

- Appuyer le papier abrasif contre le plateau de ponçage (5) (fig. D).
- S'assurer que les trous sur le papier abrasif et le plateau de ponçage correspondent parfaitement ; cela assure une aspiration correcte de la poussière.

ÉVACUATION DES POUSSIÈRES

i L'équipement de la ponceuse excentrique comprend un sac à poussière (3) pour maintenir la propreté de la surface traitée.

c • Insérer le sac à poussière (3) en le fixant sur le raccord d'évacuation des poussières (4) (fig. E).

- Une fois le sac à poussière plein, le vider dans un récipient spécial.
- Réinstaller le sac à poussière sur le raccord d'évacuation des poussières.
- Vérifier que le sac à poussière est fermement fixé.

Il est recommandé de vider le sac lorsqu'il est à moitié plein.

VIDAGE DU SAC À POUSSIÈRE

i Le sac à poussière est placé sur le boîtier en plastique. Tourner légèrement la bague arrière dans le sens anti-horaire et la faire glisser du boîtier arrière en plastique pour vider le sac à poussière (fig. F). Vider le contenu du sac à poussière. Le montage du sac à poussière s'effectue dans l'ordre inverse de celui du démontage.

UTILISATION / RÉGLAGE

DÉMARRAGE / ARRÊT

i La ponceuse excentrique dispose de 3 vitesses (plages de vitesse de rotation). Les pressions successives sur le bouton de l'interrupteur permet de passer d'une vitesse de rotation à l'autre.

Mise en marche :

- Appuyer sur l'interrupteur (2) – la ponceuse démarre à la vitesse de rotation la plus élevée.

- Appuyer de nouveau sur l'interrupteur – la ponceuse fonctionne à vitesse moyenne.

- Appuyer de nouveau sur l'interrupteur – la ponceuse fonctionne à vitesse plus faible.

Mise à l'arrêt :

- Appuyer sur l'interrupteur (1) (fig. G).

Après chaque mise en marche, quelle que soit la vitesse à laquelle elle a été arrêtée avant le redémarrage, la ponceuse démarre dans le cycle 3-2-1 (de la vitesse la plus élevée à la plus faible, comme décrit ci-dessus).

UTILISATION DE LA PONCEUSE EXCENTRIQUE



- Toute la surface du plateau de ponçage doit reposer sur la surface de travail.

- Mettre la ponceuse en marche et choisir la vitesse de rotation appropriée, en exerçant une pression modérée sur la surface. Déplacer la ponceuse sur le matériau usiné avec un mouvement circulaire dans le sens transversal et longitudinal.
- Utiliser du papier abrasif à gros grain pour le traitement brut et du papier abrasif à grain fin pour les travaux de finition. Il est préférable de choisir le type de papier abrasif à l'aide d'essais.
- Une fois le ponçage terminé, réduire la pression, soulever la ponceuse par-dessus la surface traînée et éteindre son moteur.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Avant toute opération de montage, de réglage, de réparation ou d'entretien, retirer la batterie du dispositif.

ENTRETIEN ET STOCKAGE



- Il est recommandé de nettoyer l'outil électrique après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser d'eau ou tout autre liquide pour le nettoyage.
- Nettoyer le dispositif avec un morceau de tissu sec ou souffler à l'air comprimé à basse pression.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants car ils peuvent endommager les pièces en plastique.
- Nettoyer régulièrement les fentes de ventilation dans le boîtier du moteur pour éviter la surchauffe du dispositif.
- En cas d'éétincelles excessives du collecteur, faites contrôler l'état technique des balais de charbon du moteur par une personne qualifiée.
- Toujours ranger l'équipement dans un endroit sec, hors de portée des enfants.
- Le dispositif doit être conservé avec la batterie retirée.

REPLACEMENT DU PLATEAU DE PONÇAGE



Un plateau de ponçage endommagé (5) doit être remplacé immédiatement.

- Desserrer les vis de fixation du plateau de ponçage (5).
- Enlever et remplacer le plateau.
- Resserrer les vis.

Toutes les défaillances doivent être éliminées par un service après-vente agréé par le fabricant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Ponceuse excentrique sans fil	
Paramètre	Valeur
Tension de la batterie	18 V DC
Plage de vitesse de rotation en marche à vide	5000/7000/9000 min ⁻¹
Oscillations en marche à vide	10000/14000/18000 min ⁻¹
Amplitude d'oscillation	2,7 mm
Dimension du plateau de ponçage	125 mm
Dimension du papier abrasif	125 mm
Classe de protection	III
Poids	1,135 kg
Année de fabrication	2021

Batterie Graphite Energy+		
Paramètre	Valeur	
Batterie	58G001	58G004
Tension de la batterie	18 V DC	18 V DC
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Capacité de la batterie	2000 mAh	4000 mAh
Plage de température ambiante	4°C – 40°C	4°C – 40°C
Durée de chargement avec le chargeur 58G002	1 h	2 h
Poids	0,400 kg	0,650 kg
Année de fabrication	2021	2021

Chargeur Graphite Energy+	
Paramètre	Valeur
Type de chargeur	58G002
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Tension de charge	22 V DC
Courant max. de chargement	2300 mA
Plage de température ambiante	4°C – 40°C
Durée de chargement de la batterie 58G001	1 h
Durée de chargement de la batterie 58G004	2 h
Classe de protection	II
Poids	0,300 kg
Année de fabrication	2021

DONNÉES CONCERNANT LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Informations sur le bruit et les vibrations



Les niveaux de bruit émis, tels que le niveau de pression acoustique émisseur $L_{p,A}$, le niveau de puissance acoustique $L_{W,A}$ et l'incertitude de mesure K , sont indiqués ci-dessous conformément à la norme EN 60745. Les valeurs de vibration a_h et l'incertitude de mesure K , déterminées conformément à la norme EN 60745-2-1, sont indiquées ci-dessous. Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'emploi a été mesuré conformément à la procédure de mesure spécifiée dans la norme EN 60745 et peut être utilisé pour la comparaison d'outils électriques. Il peut également être utilisé pour l'évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations.

Le niveau de vibration indiqué est représentatif des applications principales de l'outil électrique. Le niveau de vibration peut changer en cas d'utilisation de l'outil électrique à d'autres fins ou avec d'autres outils de travail et en cas d'entretien inapproprié. Les causes énumérées ci-dessus peuvent augmenter l'exposition aux vibrations pendant toute la période de travail.

Afin d'estimer avec précision l'exposition aux vibrations, il est nécessaire de tenir compte des périodes pendant lesquelles l'outil est arrêté ou mis en marche mais non utilisé. Ainsi, l'exposition cumulée aux vibrations peut s'avérer beaucoup plus faible. Des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises afin de protéger l'utilisateur contre les effets des vibrations, par exemple : l'entretien de l'outil électrique et des outils de travail, le maintien de la température appropriée des mains et une bonne organisation du travail.

Niveau de pression acoustique $L_{p,A} = 80,2 \text{ dB(A)}$; $K = 3 \text{ dB(A)}$

Niveau de pression acoustique : $L_{W,A} = 91,2 \text{ dB(A)}$; $K = 3 \text{ dB(A)}$

Valeur d'accélération des vibrations : $a_h = 7,521 \text{ m/s}^2$; $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais apportés dans un point de collecte sélective pour le recyclage. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage. Le matériel électrique et électronique usagé contient des substances nocives pour l'environnement. Le matériel non recyclé constitue une menace potentielle pour l'environnement et la santé humaine.



Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais apportés dans un point de collecte sélective pour le recyclage. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour des conseils en matière de recyclage. Le matériel électrique et électronique usagé contient des substances nocives pour l'environnement. Le matériel non recyclé constitue une menace potentielle pour l'environnement et la santé humaine. Les batteries doivent être renvoyées aux points de collecte complètement déchargées, si les batteries ne sont pas complètement déchargées, elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Les batteries usagées peuvent être retournées gratuitement dans les magasins. L'acheteur de la marchandise est tenu de retourner les piles usagées.

* Sujet à changement sans préavis.

« Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością » Spółka komandytowa domiciliée à Varsovie, ul. Pogranicza 2/4 (ci-après dénommée « Grupa Topex ») informe que tous les droits d'auteur sur le contenu de cette notice (ci-après dénommée « Notice »), y compris notamment les textes, les photographies, les schémas, les figures, ainsi que la mise en page, appartiennent uniquement à Grupa Topex et font l'objet d'une protection juridique conformément à la loi du 4 février 1994 sur le droit d'auteur et les droits voisins (U. O. 2006 n° 90 poz. 631, telle que modifiée). La copie, le traitement, la publication, les modifications à des fins commerciales de l'ensemble ou d'une partie de la présente Notice sans l'autorisation écrite de Grupa Topex sont strictement interdits et peuvent engager la responsabilité civile et juridique.



Deklaracja Zgodności WE
/EC Declaration of Conformity//Megfelelőségi Nyilatkozat EU//ES vyhlášenie o zhode// Prohlášení o shodě
ES//EO декларация за съответствие//Declaración de conformidad CE//EG-Konformitätserklärung//
Dichiarazione di conformità CE/

PL EN HU SK CS BG RO DE IT

Producent /Manufacturer//Gyártó/Výrobca/Výrobce/ /Произодител//Prodúctor//Hersteller//Produttore/	Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Pogranicza 2/4, 02-285 Warszawa
Wyrób /Product//Termék//Produkt//Produkt//Продукт//Produs//Produkt//Prodotto//	/Cordless electric sander//Akumulátorový excentrický bruska//Bezdrotová elektrická bruska//Akumulátorový excentrická bruska//Безжичницилифовъченапараторс произволнатаорбита//Mašinādelsleit orbitārā fārd fir//Akku-Exzenterschleifer// Levigatrice orbitale a batteria senza fili//
Model /Model//Modell//Model//Modeň//Model//Modello//Modello//	Szflíkera mimośrodowa akumulatorowa 58G014
Nazwa handlowa /Commercial name//Kereskedelmi név//Obchodný názov//Obchodniho názvu// Търговско наименование//Nome comercial//Handelsname//Nome depositato//	GRAPHITE
Numer seryjny /Serial number//Sorszám//Poradové číslo//Výrobního čísla//Серийнúmer//Număr de serie//Ordnungsnummer//Número di serie//	00001 ÷ 99999
Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami: <i>/The above listed product is in conformity with the following UE Directives//A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelveknek:/</i> <i>/Nýssze popisany výrobok je v zhode s následujúcimi dokumentmi//Výše popsaný výrobek splňuje následující dokumenty://Onucaniam no-zope produkmu otgovare na sledujeme dokumentmi//Produk desciptis mai sus respectă următoarele documente//Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten//Il prodotto sopra descritto è conforme ai seguenti documenti//</i>	
/Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE /Machinery Directive 2006/42/EC/ /2006/42/EK/Gépek/ /Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2006/42/ES/ /Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES/ /Директива машинные 2006/42/EO/ /Directive 2006/42 /CE privind utilajele /Maschinenrichtlinie 2006/42 /EG/ /Direttiva macchine 2006/42 /CE/	Dyrektyna o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE /EMC Directive 2014/30/EU/ /2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőség/ /EMC Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/30/EÚ/ /EMC Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/30/EU/ /Директива за електромагнитната съвместимост 2014/30/EC/ /Directive 2014/30 /UE privind compatibilitatea electromagnetică/ /Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30 /EU/ /DIRETTIVA sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30 /UE/

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywą 2015/863/UE /RoHS Directive 2011/65/EU as amended by Directive 2015/863/EU/ /A 2015/863/EU irányelvel módosított 2011/65/EU RoHS irányelv/ /Smernica RoHS 2011/65/EU zmennena a doplnením 2015/863/EU/ /Smernica RoHS 2011/65/EU pozmenená 2015/863/EU/ /Директива 2011/65/EU о RoHS, изменена с Директива 2015/863/EU/ /Directive 2011/65 / EU modificată prin Directiva 2015/863 / EU/ /RoHS-Richtlinie 2011/65 / EU geändert durch Richtlinie 2015/863 / EU/ /Direttiva RoHS 2011/65 / EU modificata dalla direttiva 2015/863 / EU/	
--	--

oraz spełnia wymagania norm:

/and fulfills the requirements of the following Standards//valamint megfelel az alábbi szabványoknak//a spĺňa požiadavky//a splňuje požadavky norem///u отговаря на изискванията на стандардите//и/ide inđeploineste cerințele standardelor//und erfüllt die Anforderungen der Normen//e soddisfa i requisiti delle norme//

EN 62841-1:2015; EN 62841-2:2014; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2013; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; ISO 17075-1:2017; IEC 62321-8:2017

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika koniecowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. /This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market, and excludes components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user./ Ez a nyilatkozat a gépkész kizárával arra az állapotára vonatkozik, amelyben forgalomba hozták, és kizár minden olyan alkatrészt, amelyet hozzáadtak, és/vagy olyan műveleteket, amit a végő felhasználó ezt követően végez rajta./Toto vyhlášenie sa vzťahuje výlučne na strojové zaradenie v stavbe, akom sa uvádzá na trhu, a nezáhradne pridané komponenty a/alebo činnosti vykonávané následne koncovým používateľom./Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trhu, a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně provedené činnosti konečného uživatele./Tazu deklaracija se omnači izključno za mašinama v cestvostnosti, vo koem so pustaná na nápad, a izloženou komponentami, koumo sa do bavenei u/ u/nu operaciami, usvořeniu enosledneim sa omnači poslupne/./Acesta declaratie se refer doa la masina din stare in care fost introdusa pe piata si nu acoperă componente adăugate de utilizator final sau acțiunile ulterioare efectuate de utilizator final./Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und gilt nicht für vom Endbenutzer hinzugefügte Komponenten oder nachfolgende vom Endbenutzer durchgeföhrte Aktionen./La presente dichiarazione si riferisce solo alla macchina immessa sul mercato e non copre i componenti aggiunti dall'utente finale o le operazioni successive eseguite dall'utente finale/

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
/Name and address of the person who established in the Community and authorized to compile the technical file//A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, a közösségen terüléten lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe//Meno a adresa osoby alebo bydlisku v EU povelenost zostavenim technickej dokumentacie//Jméno a adresu osoby povelené sestavením technické dokumentace, pričemž tato osoba musí byť uznaná ve Společenství//Име и адрес на лицето, което пребивава или е установено в ЕС, упътвани са съставя техническото докуе//Nume și adresa persoanei care locuiește sau este stabilită în UE autorizată să întocmească dosarul tehnic//Name und Anschrift der Person mit Wohnsitz oder Niederlassung in der EU, die zur Erstellung der technischen Akte berechtigt ist//Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nell'UE autorizzata a compilare il fascicolo tecnico/

Podpisano w imieniu:

/Signed for and on behalf of//A tanúsítványt a következő nevével és megbízásból írták alá//
Podpisáné mene//Podepsino jménem//Поđnisanoo om imenom na//Semnat in numele//
Unterzeichnet im Namen von//Firmato per conto di/

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Pogranicza 2/4
02-285 Warszawa

Paweł Kowalski
 Pelnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
 /GRUPA TOPEX Quality Agent//A GRUPA TOPEX Minőségügyi
 meghatalmazott képviselje/Splnomocnenc Kvalita TOPEX GROUP//
 /Zástupce pro Kvalitu TOPEX GROUP//Качествен предстасијум
 ha GRUPA TOPEX//Reprezentant de calitate ai GRUPA TOPEX//
 Qualitätsbeauftragter von GRUPA TOPEX/Rappresentante della qualità
 di GRUPA TOPEX/
 Warszawa, 2020-06-18



graphite.pl