

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WELDING POSITIONER

MODEL:HD-10

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WELDING POSITIONER

MODEL:HD-10



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

INSTRUCTIONS



WARNING: A procedure, which, if not properly followed, may cause injury to the operator or others in the operating area.

Equipment Identification

The identification number specification or model, and serial number of this unit usually appears on a nameplate attached to the control panel, record these numbers for future reference.

Receipt of Equipment

When you receive the equipment, check it against the shipping documents, Make sure it is complete and inspect the equipment for possible damage during shipping, if there is any damage, notify the carrier immediately to file a claim.

Furnish complete information concerning damage claims or mistake(s) in shipment to Machinery Co.,Ltd's Include the equipment identification number along with a description of the parts in question.

Move the equipment to the installation site before uncrating the unit. Use care to avoid damaging the equipment when using bars, hammers, etc. to uncrate the unit.

SPECIFICATION

Model	HD-10	HD-10
Input voltage	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz
Horizontal loading capacity	10kg	10kg
Vertical loading capacity	5kg	5kg
Working table diameter	205mm	205mm
Working table height	220mm	220mm
Working table tilting angle	0-90°	0-90°
Working table speed	1-12Rpm	1-12Rpm
Rated welding current	80A	80A
Drive motor	20W	20W
Applicable chuck	K01-63	K01-63
Holding area/holding area	2-58/22-50	2-58/22-50
Accessories	1x foot pedal; 1x power line; 1x Manual; 2xchuck wrench	1x foot pedal; 1x power line; 1x Manual; 2xchuck wrench

CONTROL PANEL

1. Primary Panel

K1: Power ON/OFF Switch

K2: Forward/Reverse Switch




2. Real Panel

PL: Power Pilot

VR: Speed Adjustment

K3: Input Power Connector

K4: Foot Switch Connector (3Pin)

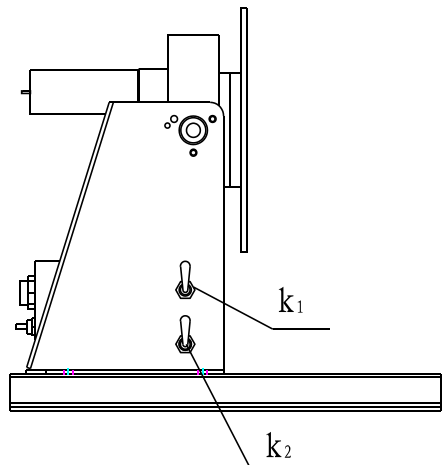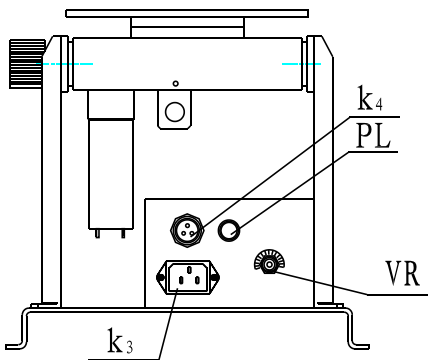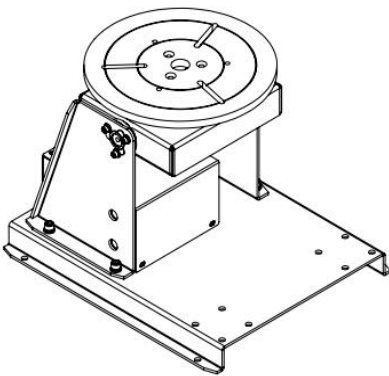

TROUBLE SHOOTING GUIDE

No.	SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
1	Power pilot does not lit	1. Power fuse is burnt. 2. LED burnt. 3. Power switch is burnt. 4. No power input.	1. Replace a new fuse. 2. Replace LED. 3. Replace switch. 4. Check the switch or replace.
2	Speed Adjustment no Motion.	1. Damaged potentiometer. 2. Motor control PCB no output.	1. Check if potentiometer is 10KΩ, otherwise replace. 2. Replace a new motor control PCB.
3	Foot switch no motion	Foot switch is damaged.	Check the foot switch or replace.
4	Forward / Reverse no output	Forward/Reverse switch is damaged.	Check the switch or replace.
5	Motor no motion	1. Motor has power input but no motion. 2. Motor control PCB has no power input 3. Motor control PCB is damaged.	1. Replace a new motor. 2. Check the transformer or replace. 3. Replace control PCB.

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

POSTES DE SOUDAGE

MODÈLE:HD-10

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOUDAGE
POSITIONNEUR

MODÈLE:HD-10



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT : Une procédure qui, si elle n'est pas correctement suivie, peut provoquer des blessures à l'opérateur ou à d'autres personnes se trouvant dans la zone d'opération.

Identification de l'équipement

Le numéro d'identification ou le modèle et le numéro de série de cet appareil apparaissent généralement sur une plaque signalétique fixée au panneau de commande, enregistrez ces numéros pour référence future.

Réception du matériel

Lorsque vous recevez l'équipement, vérifiez-le par rapport aux documents d'expédition. Assurez-vous qu'il est complet et inspectez l'équipement pour déceler d'éventuels dommages pendant le transport. En cas de dommage, informez-en immédiatement le transporteur pour déposer une réclamation.

Fournir des informations complètes concernant les réclamations pour dommages ou les erreurs d'expédition à Machinery Co., Ltd. Incluez le numéro d'identification de l'équipement ainsi qu'une description des pièces en question.

Déplacez l'équipement vers le site d'installation avant de débiller l'unité. Faites attention à éviter d'endommager l'équipement lorsque vous utilisez des barres, des marteaux, etc. pour débiller le unité.

SPÉCIFICATION

Modèle	HD-10	HD-10
Tension d'entrée	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz
Capacité de chargement horizontale	10 kg	10 kg
Capacité de chargement verticale	5 kg	5 kg
Diamètre de la table de travail	205mm	205mm
Hauteur de la table de travail	220 mm	220 mm
Angle d'inclinaison de la table de travail	0-90°	0-90°
Vitesse de la table de travail	1-12 tr/min	1-12 tr/min
Courant de soudage nominal	80A	80A
Moteur d'entraînement	20W	20W
Mandrin applicable	K01-63	K01-63
Zone d'attente/zone d'attente	2-58/22-50	2-58/22-50
Accessoires	1x pédale; 1x ligne électrique ; 1x manuel ; 2xclé à mandrin	1x pédale; 1x ligne électrique ; 1x manuel ; 2xclé à mandrin

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Panneau principal

K1 : interrupteur marche/arrêt

K2 : interrupteur avant/arrière




2. Panneau réel

PL : Pilote de puissance

VR : ajustement de la vitesse

K3 : connecteur d'alimentation d'entrée

K4 : connecteur de commutateur au pied (3 broches)

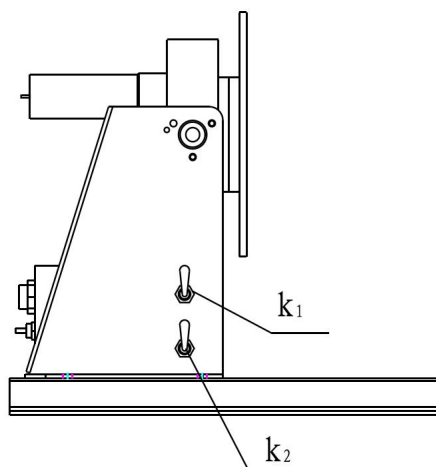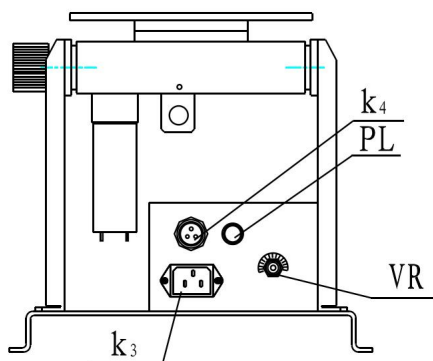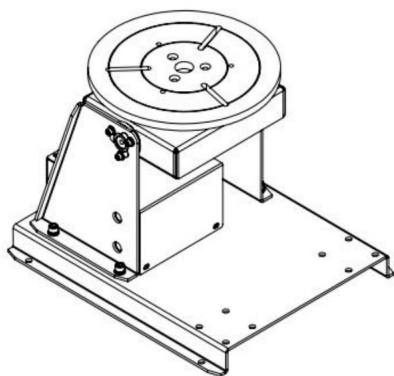

GUIDE DE DÉPANNAGE

N° SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	REMÈDE
1	Pilote de puissance ne s'allume pas 1. Le fusible d'alimentation est grillé. 2. La LED est grillée. 3. L'interrupteur d'alimentation est grillé. 4. Aucune entrée d'énergie.	1. Remplacez un nouveau fusible. 2. Remplacez la LED. 3. Remplacez l'interrupteur. 4. Vérifiez l'interrupteur ou remplacez.
2	Vitesse Ajustement pas de mouvement. 1. Endommagé potentiomètre. 2. PCB de commande du moteur non sortir.	1. Vérifiez si le potentiomètre est de 10 KΩ, sinon remplacez-le. 2. Remplacez un nouveau moteur carte de contrôle.
3	Interrupteur au pied pas de mouvement La pédale de commande est endommagée.	Vérifiez la pédale de commande ou remplacez.
4	Avant / Inverser non sortir Commutateur avant/arrière est abîmé.	Vérifiez l'interrupteur ou remplacez.
5	Moteur non mouvement 1. Le moteur a une entrée de puissance mais pas de mouvement. 2. Le PCB de commande du moteur a pas d'entrée d'alimentation 3. Le PCB de commande du moteur est endommagé.	1. Remplacez un nouveau moteur. 2. Vérifiez le transformateur ou remplacez. 3. Remplacez la carte de commande.

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

SCHWEIßPOSITIONEN

MODELL:HD-10

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SCHWEISSEN
POSITIONIERER**

MODELL:HD-10



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-zertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

ANWEISUNGEN



WARNUNG: Ein Verfahren, das, wenn es nicht ordnungsgemäß befolgt wird, zu Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen im Betriebsbereich führen kann.

Geräteidentifikation

Die Identifikationsnummer, die Spezifikation oder das Modell sowie die Seriennummer dieses Geräts finden Sie normalerweise auf einem am Bedienfeld angebrachten Typenschild. Notieren Sie sich diese Nummern zur späteren Bezugnahme.

Empfang der Ausrüstung

Wenn Sie das Gerät erhalten, überprüfen Sie es anhand der Versandpapiere. Stellen Sie sicher, dass es vollständig ist, und überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Transportschäden. Sollten Schäden vorhanden sein, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, um eine Reklamation einzureichen.

Stellen Sie vollständige Informationen zu Schadensersatzansprüchen oder Fehlern beim Versand bereit an Machinery Co.,Ltd's Geben Sie die Geräteidentifikationsnummer zusammen mit einem an Beschreibung der betreffenden Teile.

Bewegen Sie das Gerät zum Installationsort, bevor Sie das Gerät auspacken. Seien Sie vorsichtig Vermeiden Sie eine Beschädigung der Ausrüstung, wenn Sie zum Auspacken Stangen, Hämmer usw. verwenden Einheit.

SPEZIFIKATION

Modell	HD-10	HD-10
Eingangsspannung	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz
Horizontale Ladekapazität	10kg	10kg
Vertikale Ladekapazität	5kg	5kg
Durchmesser des Arbeitstisches	205mm	205mm
Arbeitstischhöhe	220mm	220mm
Neigungswinkel des Arbeitstisches	0-90°	0-90°
Arbeitstischgeschwindigkeit	1–12 U/min	1–12 U/min
Nennschweißstrom	80A	80A
Antriebsmotor	20W	20W
Anwendbares Spannfutter	K01-63	K01-63
Haltebereich/Haltebereich	2-58/22-50	2-58/22-50
Zubehör	1x Fußpedal; 1x Stromleitung; 1x Handbuch; 2x Spannfutterschlüssel	1x Fußpedal; 1x Stromleitung; 1x Handbuch; 2x Spannfutterschlüssel

BEDIENFELD

1. Primäres Panel

K1: Ein-/Ausschalter

K2: Vorwärts-/Rückwärtsschalter




2. Echtes Panel

PL: Power Pilot

VR: Geschwindigkeitsanpassung

K3: Eingangsstromanschluss

K4: Fußschalteranschluss (3-polig)

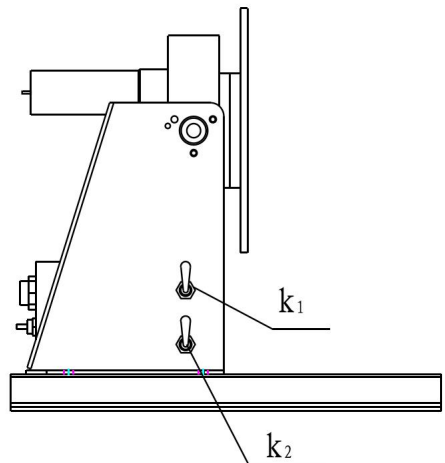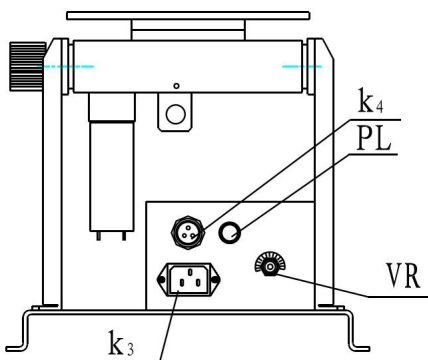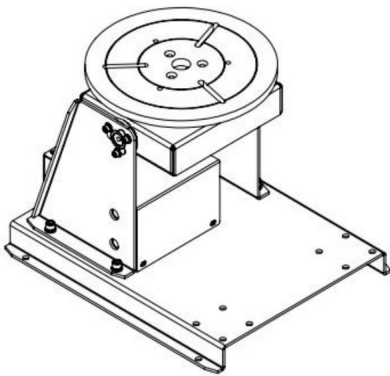

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Nein.	SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
1	Powerpilot leuchtet nicht	1. Die Netzsicherung ist durchgebrannt. 2. LED durchgebrannt. 3. Der Netzschalter ist durchgebrannt. 4. Kein Stromeingang.	1. Ersetzen Sie eine neue Sicherung. 2. LED ersetzen. 3. Schalter austauschen. 4. Überprüfen Sie den Schalter bzw ersetzen.
2	Geschwindigkeit Einstellung kein Antrag.	1. Beschädigt Potentiometer. 2. Motorsteuerungsplatine Nr Ausgabe.	1. Überprüfen Sie, ob das Potentiometer vorhanden ist beträgt 10 k Ω , andernfalls ersetzen. 2. Ersetzen Sie einen neuen Motor Steuerplatine.
3	Fußschalter keine Bewegung	Fußschalter ist beschädigt.	Überprüfen Sie den Fußschalter bzw ersetzen.
4	Nach vorne / Rückwärtsnr Ausgabe	Vorwärts-/Rückwärtsschalter ist beschädigt.	Überprüfen Sie den Schalter bzw ersetzen.
5	Motor nicht Bewegung	1. Der Motor verfügt über eine Leistungsaufnahme aber keine Bewegung. 2. Motorsteuerungsplatine hat kein Stromeingang 3. Motorsteuerungsplatine ist beschädigt.	1. Ersetzen Sie einen neuen Motor. 2. Überprüfen Sie den Transformator oder ersetzen. 3. Steuerplatine austauschen.

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

POSIZIONI DI SALDATURA

MODELLO:HD-10

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre

dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più

importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di

strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui

un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SALDATURA
POSIZIONATORE**

MODELLO:HD-10



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

ISTRUZIONI



AVVERTENZA: una procedura che, se non seguita correttamente, può causare lesioni all'operatore o ad altre persone presenti nell'area operativa.

Identificazione dell'attrezzatura

La specifica del numero di identificazione o del modello e il numero di serie di questa unità solitamente appaiono su una targhetta attaccata al pannello di controllo, registrare questi numeri per riferimento futuro.

Ricezione dell'attrezzatura

Quando si riceve l'attrezzatura, confrontarla con i documenti di spedizione, assicurarsi che sia completa e ispezionare l'attrezzatura per eventuali danni durante la spedizione, in caso di danni, avisare immediatamente il corriere per presentare un reclamo.

Fornire informazioni complete relative a richieste di risarcimento danni o errori nella spedizione a Machinery Co., Ltd. Includere il numero di identificazione dell'apparecchiatura insieme a a descrizione delle parti in questione.

Spostare l'apparecchiatura nel luogo di installazione prima di disimballare l'unità. Fare attenzione a evitare di danneggiare l'attrezzatura quando si utilizzano barre, martelli, ecc. per disimballarla unità.

SPECIFICA

Modello	HD-10	HD-10
Tensione di ingresso	CA 120 V/60 Hz	CA 230 V/50 Hz
Capacità di carico orizzontale	10kg	10kg
Capacità di carico verticale	5 kg	5 kg
Diametro piano di lavoro	205 mm	205 mm
Altezza del tavolo di lavoro	220mm	220mm
Angolo di inclinazione del piano di lavoro	0-90°	0-90°
Velocità del piano di lavoro	1-12 giri/min	1-12 giri/min
Corrente di saldatura nominale	80A	80A
Motore di azionamento	20 W	20 W
Mandrino applicabile	K01-63	K01-63
Area di attesa/area di attesa	2-58/22-50	2-58/22-50
Accessori	1x pedale; 1x linea elettrica; 1x manuale; 2 chiavi per mandrino	1x pedale; 1x linea elettrica; 1x manuale; 2 chiavi per mandrino

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Pannello principale

K1: interruttore di accensione/spengimento

K2: interruttore avanti/indietro




2. Pannello reale

PL: Pilota di potenza

VR: regolazione della velocità

K3: connettore di alimentazione in ingresso

K4: connettore dell'interruttore a pedale (3 pin)

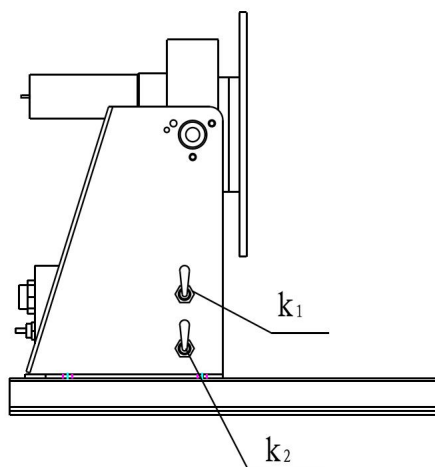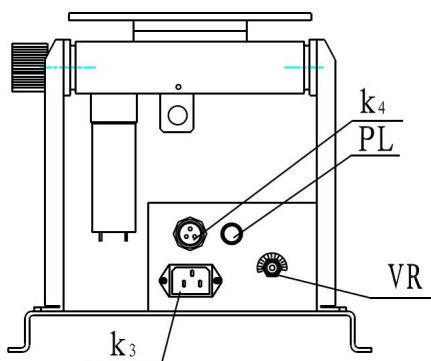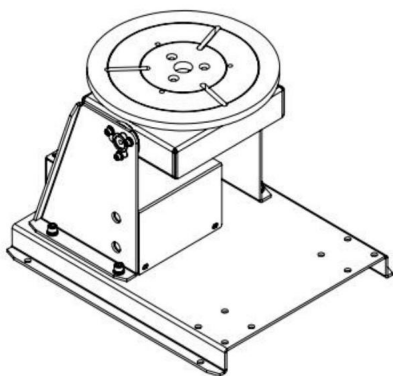

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

No. SINTOMO	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO
1 Pilota di potenza non si accende	1. Il fusibile di alimentazione è bruciato. 2. LED bruciato. 3. L'interruttore di alimentazione è bruciato. 4. Nessun ingresso di alimentazione.	1. Sostituire un nuovo fusibile. 2. Sostituire il LED. 3. Sostituire l'interruttore. 4. Controllare l'interruttore o sostituire.
2 Velocità Regolazione nessun movimento.	1. Danneggiato potenziometro. 2. Scheda di controllo motore n produzione.	1. Controllare se il potenziometro è 10K Ω , altrimenti sostituire. 2. Sostituire un nuovo motore scheda di controllo.
3 Interruttore a pedale nessun movimento	L'interruttore a pedale è danneggiato.	Controllare l'interruttore a pedale o sostituire.
4 Inoltare / Inverso n produzione	Interruttore avanti/indietro è danneggiato.	Controllare l'interruttore o sostituire.
5 Motore no movimento	1. Il motore è alimentato ma nessun movimento. 2. La scheda di controllo del motore è dotata nessun ingresso di alimentazione 3. La scheda di controllo del motore è danneggiato.	1. Sostituire un nuovo motore. 2. Controllare il trasformatore o sostituire. 3. Sostituire la scheda di controllo.

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

POSICIONES DE SOLDADURA

MODELO:HD-10

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas.

por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOLDADURA
POSICIONADOR

MODELO:HD-10



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

INSTRUCCIONES



ADVERTENCIA: Un procedimiento que, si no se sigue correctamente, puede causar lesiones al operador o a otras personas en el área de operación.

Identificación del equipo

La especificación del número de identificación o modelo y el número de serie de esta unidad generalmente aparecen en una placa de identificación adjunta al panel de control; registre estos números para referencia futura.

Recepción de Equipo

Cuando reciba el equipo, compruébelo con los documentos de envío, asegúrese de que esté completo e inspeccione el equipo para detectar posibles daños durante el envío, si hay algún daño, notifique al transportista de inmediato para presentar un reclamo.

Proporcionar información completa sobre reclamaciones por daños o errores en el envío.

a Machinery Co., Ltd. Incluya el número de identificación del equipo junto con un descripción de las piezas en cuestión.

Mueva el equipo al sitio de instalación antes de desembalar la unidad. Tenga cuidado para

Evite dañar el equipo al utilizar barras, martillos, etc. para desembalar el

unidad.

ESPECIFICACIÓN

Modelo	HD-10	HD-10
Voltaje de entrada	CA 120 V/60 Hz.	CA 230 V/50 Hz.
Capacidad de carga horizontal	10 kilos	10 kilos
Capacidad de carga vertical	5 kilos	5 kilos
Diámetro de la mesa de trabajo	205 mm	205 mm
Altura de la mesa de trabajo	220 mm	220 mm
Ángulo de inclinación de la mesa de trabajo	0-90°	0-90°
Velocidad de la mesa de trabajo	1-12 rpm	1-12 rpm
Corriente de soldadura nominal	80A	80A
Conducir motor	20W	20W
Portabrocas aplicable	K01-63	K01-63
Área de espera/área de espera	2-58/22-50	2-58/22-50
Accesorios	1x pedal; 1x línea eléctrica; 1 manual; 2 llaves para portabrocas.	1x pedal; 1x línea eléctrica; 1 manual; 2 llaves para portabrocas.

PANEL DE CONTROL

1. Panel primario

K1: Interruptor de encendido/apagado

K2: interruptor de avance/retroceso




2. Panel real

PL: piloto de potencia

VR: ajuste de velocidad

K3: Conector de alimentación de entrada

K4: Conector del interruptor de pie (3 pines)

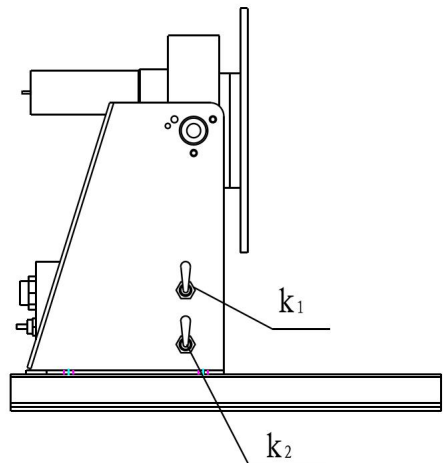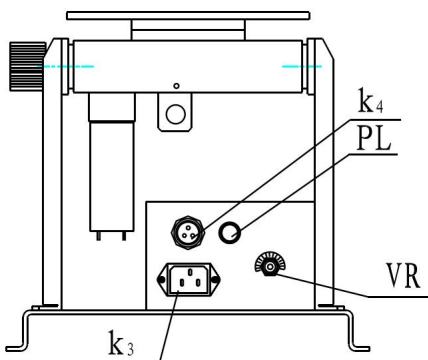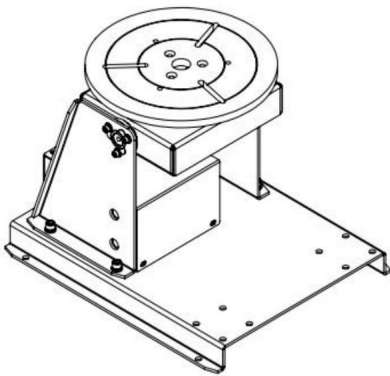

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

No.	SINTOMA	CAUSA POSIBLE	RECURSO
1	piloto de potencia no enciende	1. El fusible de alimentación está quemado. 2. LED quemado. 3. El interruptor de encendido está quemado. 4. Sin entrada de energía.	1. Reemplace un fusible nuevo. 2. Reemplace la luz LED. 3. Reemplace el interruptor. 4. Verifique el interruptor o reemplazar.
2	Velocidad Ajustamiento Sin movimiento.	1. Dañado potenciómetro. 2. PCB de control del motor no producción.	1. Compruebe si el potenciómetro es 10K Ω ; de lo contrario, reemplácelo. 2. Reemplace un motor nuevo PCB de control.
3	Interruptor de pie Sin movimiento	El interruptor de pedal está dañado.	Compruebe el interruptor de pedal o reemplazar.
4	Adelante / Invertir no producción	Interruptor de avance/retroceso esta dañado.	Compruebe el interruptor o reemplazar.
5	Motor no movimiento	1. El motor tiene entrada de energía. pero ningún movimiento. 2. La PCB de control del motor tiene sin entrada de energía 3. La PCB de control del motor está dañado.	1. Reemplace un motor nuevo. 2. Verifique el transformador o reemplazar. 3. Reemplace la PCB de control.

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

POZYCJE SPAWANIA

MODEL: HD-10

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SPAWALNICZY
POZYCJONATOR

MODEL: HD-10



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

INSTRUKCJE



OSTRZEŻENIE: Procedura, która, jeśli nie jest właściwie przestrzegana, może spowodować obrażenia operatora lub innych osób znajdujących się w obszarze działania.

Identyfikacja sprzętu

Specyfikacja numeru identyfikacyjnego lub modelu oraz numer seryjny tego urządzenia zwykle znajdują się na tabliczce znamionowej przymocowanej do panelu sterowania. Zapisz te numery do wykorzystania w przyszłości.

Odbiór Sprzętu

Po otrzymaniu sprzętu sprawdź jego zgodność z dokumentami przewozowymi, upewnij się, że jest kompletny i sprawdź sprzęt pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu, jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia, natychmiast powiadom przewoźnika w celu złożenia reklamacji.

Podaj pełne informacje dotyczące roszczeń z tytułu szkód lub błędów w wysyłce do Machinery Co., Ltd. Należy podać numer identyfikacyjny urządzenia wraz z literą „ opis omawianych części.

Przed rozpakowaniem urządzenia należy przenieść urządzenie w miejsce instalacji. Zachowaj ostrożność unikaj uszkodzenia sprzętu podczas używania prętów, młotków itp. do rozpakowywania skrzyni

jednostka.

SPECYFIKACJA

Model	HD-10	HD-10
Napięcie wejściowe	AC120 V/60 Hz	AC230 V/50 Hz
Pozioma ładowność	10 kg	10 kg
Ładowność pionowa	5 kg	5 kg
Średnica stołu roboczego	205 mm	205 mm
Wysokość stołu roboczego	220mm	220mm
Kąt pochylenia stołu roboczego	0-90°	0-90°
Prędkość stołu roboczego	1-12 obr./min	1-12 obr./min
Znamionowy prąd spawania	80A	80A
Silnik napędowy	20 W	20 W
Odpowiedni uchwyt	K01-63	K01-63
Obszar przetrzymywania/obszar przetrzymywania	2-58/22-50	2-58/22-50
Akcesoria	1x pedał nożny; 1x linia zasilająca; 1x Instrukcja; 2x klucz imbusowy	1x pedał nożny; 1x linia zasilająca; 1x Instrukcja; 2x klucz imbusowy

PANEL STEROWANIA

1. Panel główny

K1: Włącznik/wyłącznik zasilania

K2: Przełącznik do przodu/do tyłu




2. Prawdziwy panel

PL: Pilot mocy

VR: Regulacja prędkości

K3: Złącze zasilania wejściowego

K4: Złącze przełącznika nożowego (3-pinowe)

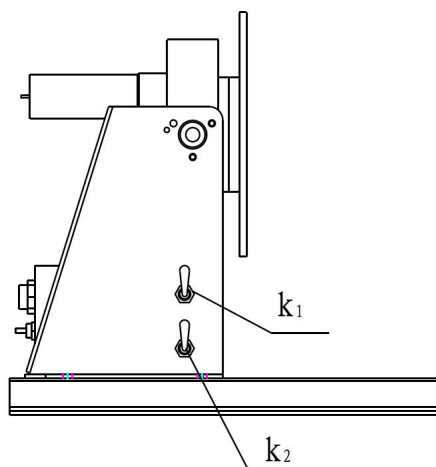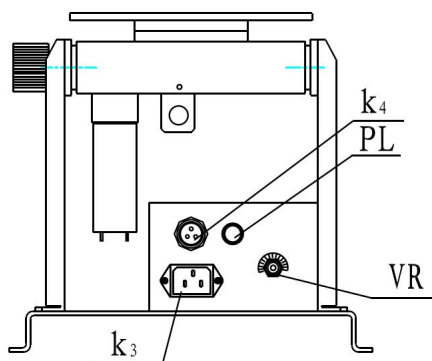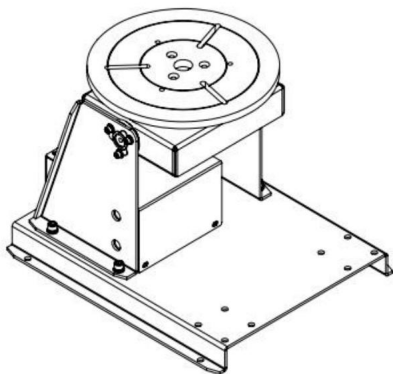

PODRĘCZNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Nie. O	BJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ZARADZIĆ
1	Pilot mocy nie świeci	1. Przepalony bezpiecznik zasilania. 2. Spalona dioda LED. 3. Wyłącznik zasilania jest spalony. 4. Brak zasilania.	1. Wymień nowy bezpiecznik. 2. Wymień diodę LED. 3. Wymień przełącznik. 4. Sprawdź przełącznik lub zastępować.
2	Prędkość Modyfikacja brak ruchu.	1. Uszkodzony potencjometr. 2. Nr płytki sterującej silnika wyjście.	1. Sprawdź, czy potencjometr wynosi 10 KΩ, w przeciwnym razie wymień. 2. Wymień nowy silnik płytką sterującą.
3	Przełącznik nożny żadnego ruchu	Włącznik nożny jest uszkodzony.	Sprawdź przełącznik nożny lub zastępować.
4	Do przodu / Rewers nr wyjście	Przełącznik do przodu/do tyłu jest uszkodzone.	Sprawdź przełącznik lub zastępować.
5	Silnik nie ruch	1. Silnik ma pobór mocy ale żadnego ruchu. 2. Płytką sterującą silnikiem ma brak zasilania 3. PCB sterowania silnikiem uszkodzony.	1. Wymień nowy silnik. 2. Sprawdź transformator lub wymień. 3. Wymień płytkę sterującą.

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LASPOSITIES

MODEL:HD-10

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. "Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**LASSEN
POSITIONER**

MODEL:HD-10



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht.

INSTRUCTIES



WAARSCHUWING: Een procedure die, als deze niet correct wordt gevolgd, letsel kan veroorzaken bij de operator of anderen in het bedieningsgebied.

Identificatie van apparatuur

De specificatie van het identificatienummer of het model- en serienummer van dit apparaat staan gewoonlijk op een naamplaatje dat op het bedieningspaneel is bevestigd. Noteer deze nummers voor toekomstig gebruik.

Ontvangst van apparatuur

Wanneer u de apparatuur ontvangt, controleert u deze aan de hand van de verzenddocumenten. Zorg ervoor dat deze compleet is en inspecteer de apparatuur op mogelijke schade tijdens het transport. Als er schade is, breng dan onmiddellijk de vervoerder op de hoogte om een claim in te dienen.

Geef volledige informatie over schadeclaims of fout(en) tijdens de verzending aan Machinery Co.,Ltd's Vermeld het identificatienummer van de apparatuur samen met een beschrijving van de betreffende onderdelen.

Verplaats de apparatuur naar de installatielocatie voordat u de unit uit de verpakking haalt. Wees voorzichtig voorkom beschadiging van de apparatuur wanneer u staven, hamers enz. gebruikt om de apparatuur uit de doos te halen eenheid.

SPECIFICATIE

Model	HD-10	HD-10
Ingangsspanning	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz
Horizontaal laadvermogen	10 kg	10 kg
Verticale laadcapaciteit	5 kg	5 kg
Diameter werktafel	205 mm	205 mm
Hoogte werktafel	220 mm	220 mm
Kantelhoek van werktafel	0-90°	0-90°
Snelheid werktafel	1-12 tpm	1-12 tpm
Nominale lasstroom	80A	80A
Rij motor	20W	20W
Toepasselijke boorkop	K01-63	K01-63
Wachtruimte/wachtruimte	2-58/22-50	2-58/22-50
Accessoires	1x voetpedaal; 1x stroomkabel; 1x Handleiding; 2x boorkopsleutel	1x voetpedaal; 1x stroomkabel; 1x Handleiding; 2x boorkopsleutel

CONTROLEPANEEL

1. Primair paneel

K1: AAN/UIT-schakelaar

K2: Vooruit/achteruit-schakelaar




2. Echt paneel

PL: Powerpiloot

VR: snelheidsaanpassing

K3: Ingangsstroomconnector

K4: Voetschakelaarconnector (3-pins)

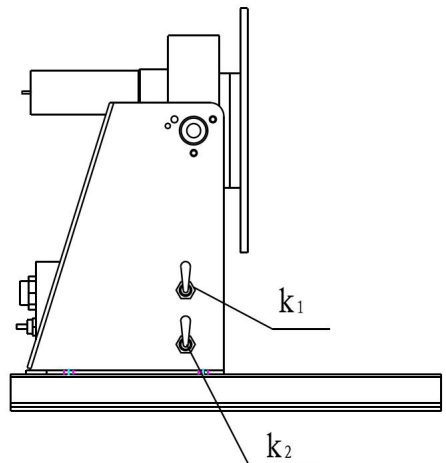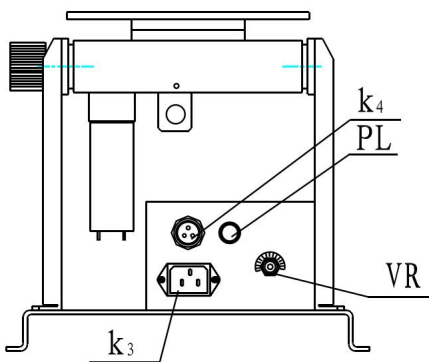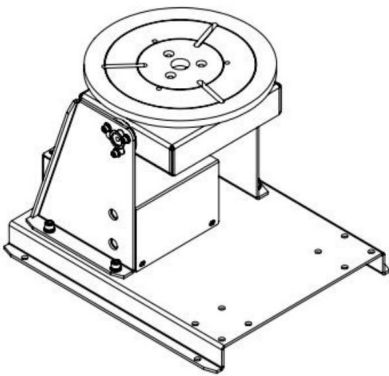

GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Nee.	SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK	REMEDIË
1	Macht piloot brandt niet	1. Zekering is doorgebrand. 2. LED verbrand. 3. Aan/uit-schakelaar is doorgebrand. 4. Geen stroomtoevoer.	1. Vervang een nieuwe zekering. 2. Vervang de LED. 3. Vervang de schakelaar. 4. Controleer de schakelaar of vervangen.
2	Snelheid Aanpassing geen beweging.	1. Beschadigd potentiometer. 2. Motorbesturingsprintplaat nr uitgang.	1. Controleer of potentiometer is 10K Ω , anders vervangen. 2. Vervang een nieuwe motor besturingsprintplaat.
3	Voetschakelaar geen beweging	Voetschakelaar is beschadigd.	Controleer de voetschakelaar of vervangen.
4	Vooruit / Achteruit nr uitgang	Vooruit/achteruit schakelaar is beschadigd.	Controleer de schakelaar of vervangen.
5	Motor niet beweging	1. Motor heeft stroomtoevoer maar geen beweging. 2. Motorbesturingsprintplaat heeft geen stroomtoevoer 3. Motorbesturingsprintplaat is beschadigd.	1. Vervang een nieuwe motor. 2. Controleer de transformator of vervangen. 3. Vervang de besturingsprintplaat.

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

SVETSLÄGEN

MODELL: HD-10

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SVETSNING
POSITIONER**

MODELL: HD-10



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

INSTRUKTIONER



WARNING: En procedur som, om den inte följs korrekt, kan orsaka skada på operatören eller andra i arbetsområdet.

Identifiering av utrustning

Identifikationsnummerspecifikationen eller modellen och serienumret för denna enhet finns vanligtvis på en märkskylt som är fäst på kontrollpanelen, anteckna dessa nummer för framtida referens.

Mottagande av utrustning

När du tar emot utrustningen, kontrollera den mot fraktdokumentet, Se till att den är komplett och inspektera utrustningen för eventuella skador under frakten, om det finns några skador, meddela fraktföraren omedelbart för att göra en reklamation.

Lämna fullständig information om skadeanspråk eller misstag vid leverans till Machinery Co.,Ltd's Inkludera utrustningens identifieringsnummer tillsammans med en beskrivning av delarna i fråga.

Flytta utrustningen till installationsplatsen innan du tar upp enheten. Var försiktig med att undvika att skada utrustningen när du använder stänger, hammare, etc. för att ta upp lådan enhet.

SPECIFIKATION

Modell	HD-10	HD-10
Inspänning	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz
Horisontell lastkapacitet	10 kg	10 kg
Vertikal lastkapacitet	5 kg	5 kg
Arbetsbords diameter	205 mm	205 mm
Arbetsbordshöjd	220 mm	220 mm
Arbetsbord lutningsvinkel	0-90°	0-90°
Arbetsbordshastighet	1-12 rpm	1-12 rpm
Märksvetsström	80A	80A
Kör motor	20W	20W
Tillämplig chuck	K01-63	K01-63
Hållplats/hållplats	2-58/22-50	2-58/22-50
Tillbehör	1x fotpedal; 1x kraftledning; 1x manuell; 2xchuck skiftnyckel	1x fotpedal; 1x kraftledning; 1x manuell; 2xchuck skiftnyckel

KONTROLLPANEL

1. Primär panel

K1: Strömbrytare PÅ/AV

K2: Omkopplare framåt/bakåt




2. Real Panel

PL: Power Pilot

VR: Hastighetsjustering

K3: Ingångsströmkontakt

K4: Fotkontaktkontakt (3-stift)

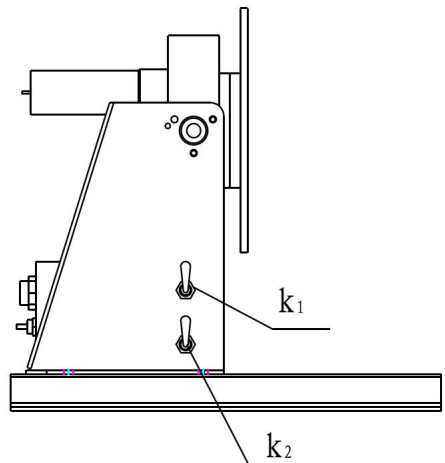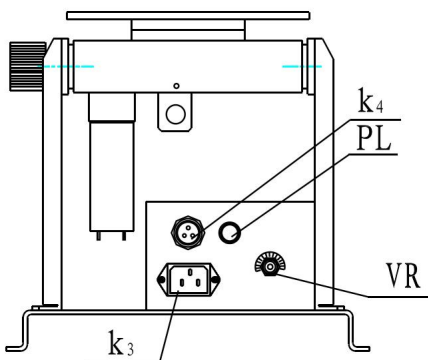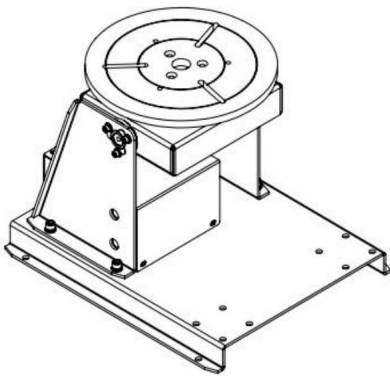

FELSÖKNINGSGUIDE

Nej. SYMPTOM	MÖJLIG ORSAK	AVHJÄLPA
1 Power pilot lyser inte	1. Strömsäkring är bränd. 2. LED bränd. 3. Strömbrytaren är bränd. 4. Ingen strömingång.	1. Byt ut en ny säkring. 2. Byt ut LED. 3. Byt omkopplare. 4. Kontrollera omkopplaren eller byta ut.
2 Fart Justering ingen rörelse.	1. Skadad potentiometer. 2. Motorstyrning PCB nr produktion.	1. Kontrollera om potentiometer är 10K Ω , byt ut annars. 2. Byt ut en ny motor styra PCB.
3 Pedal ingen rörelse	Fotkontakten är skadad.	Kontrollera fotkontakten eller byta ut.
4 Framåt / Omvänd nr produktion	Omkopplare framåt/bakåt är skadad.	Kontrollera omkopplaren eller byta ut.
5 Motor inte rörelse	1. Motorn har strömingång men ingen rörelse. 2. Motorstyrning PCB har ingen strömingång 3. Motorstyrning PCB är skadad.	1. Byt ut en ny motor. 2. Kontrollera transformatorn eller byt ut. 3. Byt ut styrkort.

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support