

**PECO STREAMLINE**

**HO  
OO**


**Flexible Track and  
Electrofrog Turnouts**

These instructions apply to both Universal Code 100 and Code 75 trackage

Ces instructions s'appliquent à fois aux rails de code Universel 100 et de code 75

Diese Bedienungsanleitung betrifft Universal Kodierung-100 und Kodierung-75 Gleise

Estas instrucciones son aplicables al código 100 Universal y Código 75 de rail

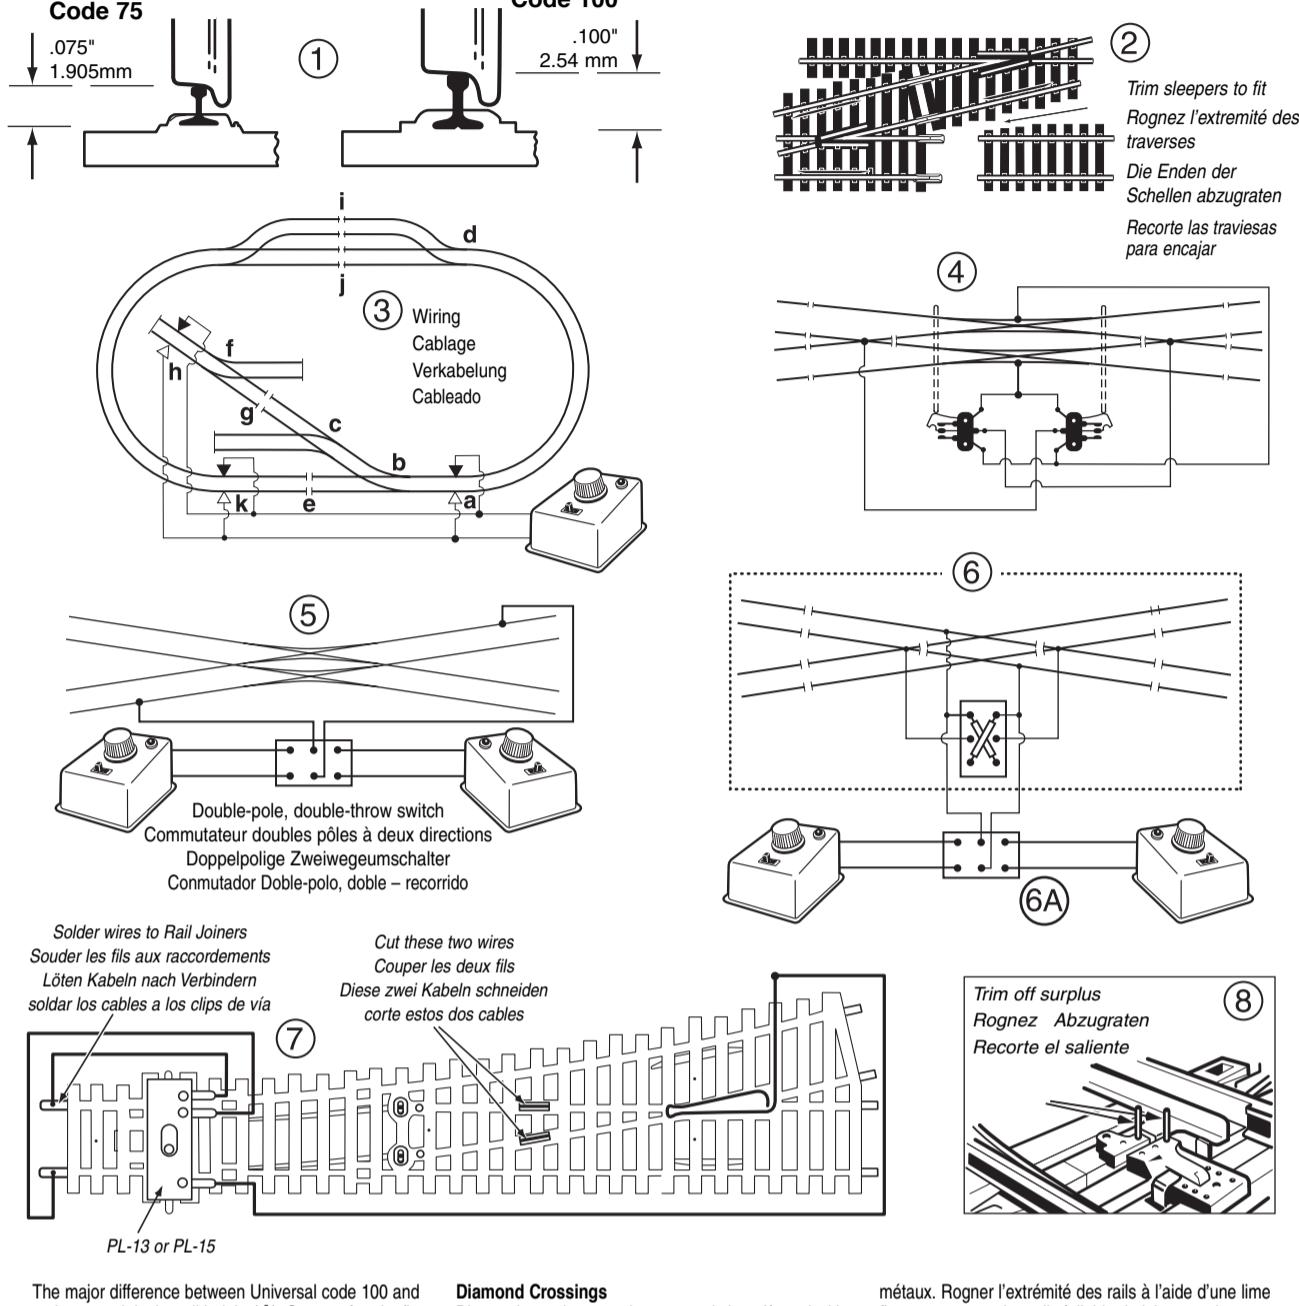

The major difference between Universal code 100 and code 75 track is the rail height (1). See our free leaflet "Know your Track in OO/HO."

#### Laying Flexible Track

Flexible track can be used straight or curved (recommended minimum radius 500mm/18"). To curve the track, bend to the radius required on the baseboard and cut off surplus inner rail using a fine toothed junior hacksaw or razor saw. Trim rail ends with a file. Join tracks together by using Metal Rail Joiners (SL-10) or Insulating Rail Joiners (SL-11) as appropriate.

To achieve uniform sleeper spacing it may be necessary to cut off the rail fixings of the end sleepers so they can easily slide under the Joiners. For double track use the Peco 6ft Way Gauge (SL-3) to obtain correct spacing. To fix the track, insert Peco Fixing Pins (SL-14) through the centre of sleepers using thin nosed pliers (no previous hole required). For added realism, use Peco instant Foam Ballast Inlay. Sundeala™ is the ideal material for the baseboard surface. For further instructions see Peco Publications booklet 'Laying the Track'.

#### Laying Turnouts and Crossings

These products are ready to use (See special section for additional wiring instructions for code 75) but to maintain correct track spacing it is sometimes necessary to trim the ends of some sleepers (2).

Extreme care should be taken when cutting the plastic. The sleepers at the rail ends are undercut to permit fitting the rail joiners without the need to remove the rail fixings. All turnouts and crossings have blind fixing holes (visible on the under-side) which should be pierced with a sharp instrument or drill. Turnouts should be fixed using Pins (SL-14), pushing them through the sleepers into the baseboard using pliers.

#### Wiring for standard 12v DC systems

The basis of wiring a layout with live frogs (3) is that the current must always be fed (a) to the toe end of each turnout (b). Subsequent turnouts as shown in (c) and (d) need no further feeds provided their toe ends also face the main feed (a).

#### Continuous track circuits

When a 'circle' of track is formed which includes a turnout, Peco Insulating Joiners (SL-11) must be inserted as indicated at (e). Turnouts facing the opposite direction as at (f) require insulating joiners between them and the opposing turnout as shown at (g). Additional feeds must then be installed as at (h).

#### Passing Loops

Where a passing loop is incorporated, insulating joiners must be inserted at positions (i) and (j), a further feed should be taken to that part of the circuit (k) not supplied by the main feed (a). It is not necessary to take every feed direct from the controller — feeds can be inter-connected as shown at (h) and (k) to save wire.

#### Single and Double Slips

To use the Single and Double Slips extra switches are required. If the section in which the slip is installed is under the operation of one controller, the wiring should be undertaken as (4). Note that the slip is electrically isolated completely with an electrical feed to both outside running rails. Two Peco Turnout Motors (PL-10) need to be fitted and a Twin Microswitch (PL-15) attached to each motor.

If the slip is to be operated by two controllers (5), isolate the slip and take an independent electrical supply to both outside running rails via a double-pole double-throw switch, wired as a changeover switch between the two controllers.

#### Diamond Crossings

Diamond crossings require extra switches. If used with one controller they should be wired as (6), with a double pole double throw wired as a reversing switch.

If the crossing is to be operated with two controllers, a second double-pole double-throw switch (6A) must be added, wired as a changeover switch between the two controllers.

#### Additional instructions for Code 75

Some locomotives with long rigid wheelbases may experience short circuiting between the open blade and the stock rail. Should this electrical problem occur, the wiring on the underside of turnouts must be modified (7) utilising a Peco Turnout Motor (PL-10) and Accessory Switch (PL-13 or PL-15).

#### General Information

For smooth operation of locomotives it is important that current collectors on the wheels are kept perfectly clean. It is equally important that there are at least two pairs of wheels from which current is collected and ideally on a six-coupled locomotive, pickup should be on all wheels. Additional collectors, for example on the wheels of a tender, will further enhance faultless running. Always check that your locomotives are picking up current from all the appropriate wheels. Test by applying two wires from the controller directly to each pair of wheels in turn. Set to the slowest normal operating speed. If your locomotive does not perform faultlessly off the track, it cannot be expected to do so on the track. The Peco Lectrics range includes useful aids to simplify wheel cleaning and other maintenance.

If derailments occur at the frog area it will be due to incorrect assembly of the wheels.

#### Replacement of the over-centre spring

If the turnout spring becomes inoperative it could be that the spring at the tie bar has become dislodged from its slot. If this is the case it can easily be pushed back into place using a small screwdriver. If however the spring is weakened it can be replaced without removing the turnout from the baseboard. Bend back the metal tags on both sides of retaining cover. Remove and fit new spring and then replace cover. Bend down metal tags firmly, cut off the surplus projecting ends of the new spring with end cutters (8). New springs can be obtained free on request with SAE No. 100.

New springs can be obtained free on request with SAE No. 100.

#### Outdoor Use

Peco Streamline with Nickel Silver rail is suitable for use out of doors in temperate climatic conditions. It cannot be expected to withstand extreme temperatures as in some hotter climates or concentrated direct sun rays. The over-centre spring should be lubricated with Peco Power-Lube.

#### WARNING

Some glues, paints, oils and wood preservatives etc. can attack plastic and their use could damage this unit. Test all fixing or colouring agents before use. It will be appreciated that we are unable to accept responsibility for damage resulting from neglect of this simple precaution.

#### FRANCAIS

La principale différence entre Universel et code 75 est la hauteur des rails (1). Voir notre brochure gratuite "Pour Mieux Connaitre Vos Rails HO/OO".

#### Rails flexibles

Des rails flexibles peuvent s'utiliser rectilignes ou incurvés (rayon minimum recommandé 500mm). Pour courber les rails, incurver manuellement au rayon désiré et couper le surplus de rail à l'aide d'une scie à

métal. Rogner l'extrémité des rails à l'aide d'une lime fine et connecter les rails à l'aide de joints conducteurs de métal ou de joints de plastique lorsqu'une isolation est nécessaire. Il faut découper les fixations des rails ou les traverses pour produire un espace uniforme entre les traverses. Utiliser l'écartement de 6 pieds Peco (SL-36), pour produire une piste à deux voies. Insérer des Goupilles de Fixation Peco (SL-14) pour fixer des rails flexibles, dans le centre des traverses à l'aide de pinces recourbées (aucun avant-trou n'est nécessaire). Pour plus de réalisme, utiliser le damasquinage de ballast mousse instantané Poco.

Sundeala™ constitue le matériel idéal pour la surface de la plaque. Pour de plus amples instructions, voir la brochure Poco "Pose des Rails".

#### Aiguilles et croisements

Ces produits sont prêts à l'emploi (voir la section page suivante, instructions de câblage supplémentaires sur le code 75), mais il est parfois nécessaire de rogner l'extrémité des traverses (2), pour maintenir un écartement correct entre les voies. Il faut faire très attention pour découper le plastique. Les traverses sont contre-dépoluées à l'extrémité des rails pour permettre la fixation des raccords de rail sans retirer les systèmes de fixation des rails.

Toutes les aiguilles et tous les croisements présentent des trous de fixation aveugles (visibles au dessous) qu'il convient de percer à l'aide d'une goupille ou bien d'un instrument tranchant. Les aiguilles doivent être fixées à l'aide de goupilles (SL-14) en les insérant dans les traverses de la plaque à l'aide de pinces.

#### Câblage pour les systèmes standard de 12v CC

La base de câblage d'une configuration avec des coeurs de croisement conducteurs (3) est que l'intensité doit toujours parvenir à l'extrémité de chaque aiguille (a). Les aiguilles suivantes, voir illustrations (b), (c) et (d) n'ont pas d'autre besoin, sous réserve que leur extrémité soit dirigée vers l'alimentation principale (a).

#### Circuits de rails continus

Avec une piste "en cercle," il faut mettre des raccords isolants Peco (SL-11) comme en (e). Les aiguilles dirigées dans le sens opposé comme en (f) exigent des raccords isolants, entre eux et les aiguilles opposées comme en (g). Des alimentations supplémentaires doivent ensuite être installées comme en (h).

#### Boucles de passage

Lorsque l'on intègre une boucle de passage qui comprend une aiguille, il faut ajouter des raccords isolants aux positions (i) et (j), une alimentation supplémentaire doit être amenée à cette partie du circuit (k) non raccordée à l'alimentation principale (a).

Il n'est pas nécessaire de prélever toutes les alimentations directement du contrôleur, les alimentations peuvent être interconnectées comme cela est indiqué en (h) et (k) pour économiser du câble.

#### Traversées-jonctions Simples et Doubles

Des interrupteurs supplémentaires sont nécessaires. Si l'installation dispose d'un régulateur, raccorder le croisement en fonction du plan (4). Veiller à ce que l'isolation électrique du croisement soit terminé et à ce que les deux rails extérieurs soient raccordés électriquement. Deux PL-10 sont nécessaires à la commande et chaque moteur est excité par l'interrupteur supplémentaire (PL-15). Il faut toujours monter les moteurs directement sous les aiguilles. Si le croisement est actionné par deux régulateurs, il doit être équipé de raccords isolants sur chaque profilé. De cette manière, les deux rails extérieurs peuvent être actionnés indépendamment de l'interrupteur bi-polaire (5).

## Croisements

Des interrupteurs supplémentaires sont nécessaires. Si l'installation dispose d'un régulateur, raccorder le croisement en fonction du plan (6). Si le croisement est actionnée par deux régulateurs, il doit être équipé de l'interrupteur bi-polaire (6A).

## Instructions supplémentaires pour code 75

Dans le cas des locomotives à longues châssis rigides, il se peut que il y aura un risque de court-circuit entre la lame ouverte et le sommier. En cas de problèmes électriques, le câblage du côté inférieur des aiguilles code 75 doit être modifié (7) à l'aide d'un moteur d'aiguille (PL-10) et d'un commutateur accessoire (PL-13 ou PL-15).

## Informations générales

Pour l'exploitation en douceur des locomotives, il faut que les collecteurs et les roues soient parfaitement propres. Il faut également au moins deux paires de roues pour la conduction du courant et, avec une locomotive à trois paires, la conduction doit s'effectuer sur les trois paires de roues. Des collecteurs supplémentaires, par exemple sur les roues d'un allège, amélioreront le fonctionnement. Une locomotive peut caler sur des rails rectilignes à cause de la poussière. Toujours vérifier que les locomotives sont alimentées au niveau de toutes les roues. Pour tester la conductivité, appliquer deux fils du contrôleur (à la vitesse d'exploitation normale la plus basse) directement à chaque paire de roues, tour à tour. Si la locomotive ne se comporte pas parfaitement hors des rails, il n'y a aucune chance pour que le résultat soit meilleur sur les rails. La gamme Peco Lectrics comprend des accessoires pour simplifier les tâches du nettoyage des routes et d'autres opérations. Tout déraillement au niveau du cœur du croisement sera dû à l'assemblage incorrect des roues.

## Remplacement du ressort au-dessus du centre

Si le ressort devient inopérant, il est possible qu'une extrémité du ressort au niveau de la barre de raccordement se soit délogé de sa fente. Si tel est le cas, il peut facilement se remettre en place, à l'aide d'un petit tournevis. Si toutefois le ressort est affaibli, on peut le remplacer sans retirer l'aiguille de la plaque de base. Plier en dehors les pattes de métal des deux côtés du couvercle, le retirer, placer un nouveau ressort et remettre le couvercle. Recouvrir vers le bas les pattes de métal fermement, découper le surplus des extrémités dépassant des ressorts neufs à l'aide d'un coupeur (8). Les ressorts neufs sont disponibles gratuitement auprès du Bureau technique Peco, il suffit d'envoyer une enveloppe affranchie à l'adresse à la renverse.

## Utilisation en plein air

Poco Streamline avec rail de maillage convient pour un usage en plein air dans des conditions climatiques tempérées. Mais il ne pourra pas résister à des températures extrêmes, comme sous certains climats des plus chauds ou s'ils sont exposés aux rayons directs du soleil. Le ressort au-dessus du centre doit être lubrifié avec de Poco Power-Lube.

## Avertissement

Certaines colles, peintures, huiles et certains agents conservateurs, etc. risquent d'attaquer le plastique et leur utilisation pourrait détériorer cette unité. Tester tous les agents de fixation ou de coloration avant de les utiliser. Il faut signaler que nous n'acceptons aucune responsabilité pour les détériorations par négligence.

## DEUTSCHE

Daß der Hauptunterschied zwischen Universal und Kodierung 75 in der Höhe der Schiene besteht (1). Siehe unser kostenloses Handbuch "Lernen Sie Ihre HO/OO Gleise Kennen."

## Flexible Gleise

Flexible Gleise können gerade oder gebogen genutzt werden (minimaler empfohlenen Radius 500mm). Um die Schiene zu biegen, soll sie manuell nach dem gewünschten Radius gekrümmmt und der überflüssige Teil mit einer Metallsäge abgeschnitten werden. Die Schienenenden sollen mit einer schmalen Feile abgegratet werden. Die Gleise sollen anhand stromführenden Metallpaßstücke (SL-10) oder Plastikpaßstücke (SL-11) angeschlossen werden, jedesmal wenn Isolierung verlangt ist. Um einen regelmäßigen Abstand zwischen den Querschwellen zu gewährleisten, sollen die Gleisbefestigungen der Querschwellen abgeschnitten werden. Für Doppel-Gleise soll die Poco 6-Fuß Meßlehre benutzt werden, um einen korrekten Abstand zu gewährleisten. Für die Befestigung von Gleisen sollen Poco Befestigungsnägel (SL-14) durch die Mitte von Querschwellen anhand kleinen Nasenzangen eingesteckt werden (kein Vorloch ist nötig). Für höheren Realismus benutzen Sie Poco Instant-Schaum-Schotter-Einlage, wobei Sundeala™ das ideale Material für die Oberfläche der Grundplatte ist. Siehe das Poco Handbuch 'Zur Gleislegung' für weitere Auskünfte.

## Weichen und Kreuzungen

Diese Produkte sind betriebsbereit, aber es ist manchmal nötig (siehe folgende Seite für weitere Auskünfte über die Verkabelung Kodierung 75), die Enden der Querschwellen abzugraten, um einen korrekten Abstand zwischen den Gleisen zu gewährleisten (2). Große Sorgfalt sollte verwendet werden, um die Plastikteile zu schneiden. Die Querschwellen sind an ihrer Unterseite beschnitten, um die Befestigung von Schienenverbindungsstücken zu erlauben, ohne die Schienensbefestigungen wegzunehmen zu dürfen. Alle Weichen und Kreuzungen beinhalten blonde Befestigungslöcher (von der Unterseite sichtbar), die erstens durch ein scharfes Werkzeug oder einen scharfen Nagel gehobt werden sollten. Weichen sollten anhand Nägel (SL-14) befestigt werden, indem man sie durch die Querschwellen in die Grundplatte mit Zangen einsteckt.

## Verkabelung für Standard 12v DC Systeme

Die Basis für die Verkabelung (3) einer Gestaltung mit stromführenden Kreuzungsherzstückchen liegt in der Tatsache, daß der Strom stetig bis zum Fuße jeder Weiche (a) gespeist werden soll. Weitere Weichen wie auf (b), (c) und (d) benötigen keine weitere Speisung, unter der Bedingung daß ihre Füße auch gegen die Hauptspeisung (a) gewandt sind.

## Kontinuierliche Gleiskreise

Poco Isolier-Verbindungsstücke (SL-11) sollen wie auf (e) angegeben eingesteckt werden, jedesmal wenn ein

Gleiskreis die einen Weichen einschließt mit Weichen geformt ist. Weichen, die nach der entgegengesetzten Richtung wie auf (f) zeigen, benötigen isolierende Paßstücke zwischen sich selbst und den entgegengesetzten Weichen wie auf (g) angegeben. Zusätzliche Speisungen sollen dann wie auf (h) installiert werden.

## Ausweichkreiskräfte

Isolierende Paßstücke sollen an die Positionen (i) und (j) eingesteckt werden, wenn ein Ausweichkreiskräfte integriert ist, wobei eine zusätzliche Speisung an diesen Teil des Kreislaufs (k), der nicht von der Hauptspeisung beschickt wird, angebracht werden sollte — Speisungen können miteinander verbunden werden, wie auf (h) und (k) gezeigt, was Verkabelung spart.

## Einzel und Doppelzweckschalter

Um die DKKW bzw. EKW zu schalten werden zusätzliche Schalter benötigt. Wird die Anlage mit einem Regler betätigt, sollte die Kreuzung entsprechend Zeichnung (4) angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, daß die Kreuzung elektrisch komplett isoliert ist und beide Außenschienen elektrisch angeschlossen werden müssen. Zwei Weichenmotoren (PL-10W) sind nötig für die Schaltung und jeder Motor wird durch den Zusatzschalter (PL-15) betrieben. Bitte die Weichenmotoren immer direkt unter die Weiche montieren. Wenn die Kreuzung mit zwei Reglern betrieben wird, muß sie mit Isolierschiene verbinden (SL-11) an jedem Profil eingesetzt werden. Dann können die beiden Außenschienen unabhängig mit einem doppelpoligen Schalter (5) geschaltet werden.

## Kreuzungen

Um die Kreuzung zu schalten werden zusätzliche Schalter benötigt. Wird die Anlage mit einem Regler betätigt, sollte die Kreuzung entsprechend Zeichnung (6) angeschlossen werden. Wenn die Kreuzung mit zwei Reglern betrieben wird, brauchen Sie noch ein doppelpoligen Schalter (6A).

## Zusätzliche Bedienung für Kodierung 75

Ein Kurzschluß zwischen der offenen Klinge und der Anschlagschiene kann mit einige längeren Starrrahmenlokomotiven vorkommen. Wenn dieses elektrische Problem geschehen möge, sollte die Verkabelung an der Unterseite von Kode 75 Weichen (7) anhand eines Poco Weichenmotors (PL-10) und eines Zubehörschalters (PL-13 oder PL-15), oben abgeändert werden.

## Allgemeine Auskünfte

Zum reibungslosen Betrieb von Lokomotiven ist es wichtig, daß die Stromsammler und die Räder perfekt sauber bleiben. Es ist auch wichtig, daß Strom aus mindestens zwei Paaren Rädern gesammelt wird und, ideal, mit Dreikupplern sollte der Strom von allen drei Radpaaren gesammelt werden. Zusätzliche Sammler, zum Beispiel auf den Rädern eines Tenders, sollen reibungslosen Betrieb noch fördern — ein Lokomotiv kann auch auf einem geradlinigen Gleis durch die Anhäufung von Staub zum Stehen gebracht werden. Die Lokomotive sollen immer überprüft werden, um sich zu vergewissern, daß sie den Strom mit allen angemessenen Rädern sammeln. Zum Testen soll man zwei Drähte vom Kontroller (mit der niedrigsten Betriebsgeschwindigkeit) zu jedem Radpaar einem nach dem anderen anbringen. Wenn die Lokomotive außerhalb des Gleises sich nicht vorwurfsfrei benimmt, darf man nicht damit rechnen, daß Sie auf dem Gleise bessere Leistungen darstellen wird. Die Poco Lectrics Reihe enthält nutzvolle Hilfsmittel, um die Reinigung der Räder und die Wartungsarbeiten zu vereinfachen. Im Falle von Entgleisung im Bereich der Kreuzungsherzstücke wird eine inkorrekte Zusammenfassung der Räder verantwortlich.

## Wechsel der Übermittelfeder

Wenn die Feder unbrauchbar wird, mag die Ursache sein, daß das Ende der Feder an der Verbindungsstange aus seinem Schlitz ausgezogen ist. Wenn es der Fall ist, kann es leicht mit einem Schraubenzieher zurückgestoßen werden. Wenn trotzdem die Feder schwach geworden ist, kann sie gewechselt werden, ohne die Weiche vom der Grundplatte ausbauen zu müssen. Die Metallenden auf beiden Seiten zurückbiegen, die Klemmdecke wegnehmen, die Feder anpassen und die Decke zurückstellen. Die Metallenden stark herunterbiegen, die überhängenden Enden der neuen Federn abschneiden (8). Neue Federn können kostenlos mit selbstangeschriebenem Umschlag vom Poco technischen Beratungsbüro bestellt werden — siehe die Adresse hierunter (Page 1).

## Außenbenutzung

Poco Streamline mit Neusilber-Gleis ist geeignet zur Außenbenutzung unter gemäßigtem Klimabedingungen. Es darf nicht erwartet sein, daß das System extreme Bedingungen widerstehen wird, wie es der Fall in einigen heißen und mit direkten konzentrierten Sonnenstrahlen ist. Die Übermittelfeder sollte mit Poco Electrolube geschmiert werden.

## Achtung

Einige Klebstoffe, Anstrichfarben, Öle, Holzschutzmittel usw., mögen Kunststoffe angreifen und die Benutzung dieser Produkte mag diese Einheit beschädigen. Alle Befestigungs oder Färbungsmittel sollen vor jeglicher Verwendung überprüft werden. Man bemerke, daß wir nicht in der Lage sind, für Beschädigungen Verantwortung zu tragen, die aus Unachtsamkeit dieser einfachen Maßnahme verursacht wurden.

## ESPAÑOL

La principal diferencia entre El Código 100 Universal y el Código 75 es la altura del raíl (1). Ver el folleto "Know your Track in OO/HO."

## Colocación de la vía flexible

La vía flexible se puede usar en recta o en curva (radio mínimo recomendado 500mm/18"). Para curvar la vía, flexionela en el radio requerido en la maqueta y corte el raíl sobresaliente usando una pequeña sierra de metal o un cortador. Pula el final del raíl con una lima. Una las vías usando los clips de vía metálicos (SL-10) o aislados (SL-11) según sea el apropiado. Para conseguir un espacio uniforme entre las traviesas será necesario cortar las fijaciones de las traviesas al raíl para que se deslicen los clips fácilmente. Para la doble vía utilice la Galga SI-36 para obtener el espacio correcto entre vías. Para fijar

la vía inserte los Pins de fijación (SL-14) a través del centro de las traviesas usando unos alicates (no es necesario hacer un agujero previo). Para añadir realismo utilice Espuma Balasto Poco, Sundeala™ es el material ideal para la base. Para más informaciones ver el folleto de Poco Publications "Laying the Track".

## Colocación de desvíos y cruces

Estos productos están listos para usar (ponga especial atención en las instrucciones de cableado para código 75), pero para mantener el correcto espacio entre vías a veces es necesario cortar los finales de algunas traviesas (2). Tenga mucho cuidado cuando corte el plástico. Las traviesas del final del raíl tienen un hueco por debajo que permite encajar los clips sin necesidad de sacar los fijadores al raíl. Todos los desvíos y cruces tienen huecos de fijación solo visibles por debajo, los cuales se pueden agujerear con un pequeño taladro o herramienta cortante. Los desvíos deberían fijarse usando Pins (SL-14), empujándolos a través de las traviesas hasta la base de la maqueta usando unos alicates.

## Cableado para sistemas Standard DC 12v

La base para el cableado de una maqueta con corazones no aislados (3) es que la corriente siempre debe estar alimentando la sección frontal del final de cada desvío (b). Subsiguientemente los desvíos como se muestra en (c) y (d) no necesitan más alimentación siempre que el final de la sección frontal tengan la alimentación principal.

## Circuitos de vía continua

Cuando se forma un circuito de vía incluyendo un desvío, se deben colocar clips de vía aislantes Poco (SL-11) tal como se indica en (e). Los desvíos encarados en la dirección opuesta como en (f) requieren clips aislantes entre ellos y el desvío opuesto tal como se muestra en (g). Hay que instalar entonces alimentación adicional como en (h).

## Vía de paso

Cuando se incorpora una vía de paso, los clips aislantes se deben colocar en las posiciones (i) y (j), es necesario realizar una alimentación posterior de esta parte del circuito (k) no suministrada por la alimentación principal (a). No es necesario tomar cada alimentación directa desde el controlador — puede ser interconectado como se muestra en (h) y (k) para ahorrar cable.

## Desvíos sencillos y dobles

Para los desvíos sencillos y dobles se necesitan interruptores extra. Si la sección en la cual se instala está operada por un controlador, el cableado deberá ser realizado como en (4). Tome nota que el desvío está completamente eléctricamente aislado con una alimentación eléctrica en ambos lados exteriores de los raiels. Se necesitan dos motores Poco (PL-10) para encararlos en el Micro interruptor (PL-15) unido a cada motor. Si el desvío está operado por dos controladores (5), aísle el desvío y alimente en ambos lados de los raiels mediante un comutador doble-polo doble-recorrido, cableado como un interruptor de una inversión de sentido entre los dos controladores.

## Cruce de diamante

Los cruces de diamante requieren comutadores extra. Si se usa un solo controlador este deberá ser cableado como (6), con un comutador doble-polo doble-recorrido igual que para una inversión de polaridad. Si el cruce es operado con dos controladores (6A) se debe añadir otro comutador doble, cableado como un interruptor de conversión entre los dos controladores.

## Instrucciones adicionales

Algunas locomotoras con un perfil de ruedas grande pueden producir cortocircuitos entre el aspa abierta y el rail. Si este problema eléctrico ocurre, el cableado por el lado inferior de los desvíos debe ser modificado (7) utilizando un motor Poco de desvíos (PL-10) y el interruptor accesorios (PL-13 ó PL-15).

## Información general

Para una circulación suave de las locomotoras es importante que se mantengan las ruedas perfectamente limpias. Es igualmente importante que al menos dos pares de ruedas tengan toma de corriente, siendo ideal que en una de seis pares la toma de corriente sea en todas las ruedas. Con tomas de corriente adicionales, por ejemplo las ruedas del tender, mejorará aún más su funcionamiento.

Compruebe siempre que sus locomotoras están cogiendo corriente desde las ruedas adecuadas. Un test sería aplicar a las ruedas dos cables directamente desde el controlador a cada par de ruedas por turnos. Colóquela en la velocidad más baja de operación posible. Si su locomotora no funciona bien fuera de la vía no se puede esperar que funcione bien en ella. La gama Poco Lectrics incluye útiles ayudas para simplificar la limpieza de las ruedas y otros mantenimientos. Si el descarrilamiento ocurre en el corazón del desvío será debido a un montaje incorrecto de las ruedas.

## Reemplazar el muelle central del desvío

Si el muelle central del desvío se vuelve inoperativo puede ser que el muelle del espaldín se ha descolgado de su emplazamiento. Si este es el caso puede ser fácilmente empujado de nuevo en su lugar usando unas pequeñas pinzas. Si el muelle está debilitado se puede reemplazar sin sacar el desvío de la maqueta. Flexione ambos lados de las piezas metálicas de la cubierta. Saque y encaje el nuevo muelle y vuelva a colocar la tapa. Doble de nuevo hacia abajo firmemente las piezas metálicas, corte los finales salientes del nuevo muelle con unos alicates de corte (8). Los nuevos muelles los puede obtener a través de Poco Technical Advice Bureau, la dirección abajo indicada.

## Uso en el exterior

Poco Streamline con rail níquel plata se puede usar en el exterior en climas temperados. No sopora temperaturas extremas como en climas muy calurosos o rayos de sol concentrados directamente. El corazón del desvío se debería lubricar con Poco Power-Lube.

## PRECAUCIÓN

Algunas colas, pinturas, lubricantes y conservadores de madera etc. pueden atacar el plástico y su uso puede dañar esta unidad. Compruebe los adhesivos y pinturas antes de usarlos. Se entiende que no podemos aceptar responsabilidades por daños resultantes por negligir estas sencillas precauciones.

**GUARANTEE** This product is guaranteed in accordance with the high quality for which Poco is world renowned. Should you require further information you are invited to write to the Poco Technical Advice Bureau at the address overleaf:

**GARANTIE** Ce produit est garanti conformément à l'excellente qualité pour laquelle la société est reconnue au monde entier. Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser au bureau de conseil technique Poco mentionné à la renverse:

**GARANTIE** Dieses Produkt entspricht der hohen Qualität dank welcher Poco weltweit einen vorzülichen Ruf genießt. Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen, bitte, wenden Sie sich an die technische Beratungsstelle von Poco an die folgende Anschrift an:

**GARANTIA** este producto está garantizado de acuerdo con la alta calidad por la cual Poco es mundialmente reconocido. Si usted necesita información adicional le invitamos a escribirnos a Poco Technical Advice Bureau en la dirección al dorso:

Name / Nom / Name / Nombre .....

Address / Adresse / Anschrift / Dirección .....

Retailer / Détailleur / Fachhändler / Tienda .....

Date of Purchase / Date d'achat / Ankaufsdatum / Fecha de compra .....