

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Bill Counter

User Manual

AL-K07

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL:AL-K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is a EC security certification.

Contents

1.General Introduction1

2.Important Safety Instructions1

3.Operation Method2

4.Correct Feeding of Banknotes2

5.Display Introduction 3

6.Functions Introduction 5

7.Hopper Plate Adjustment10

8.Error Code and Solutiont11

9.Common Troubles and Solution12

10.Machine Settings.....13

11.Maintenance.....14

12.Features and Specifications.....15

1. General Introduction

•The bill counter is the perfect solution for a fast, accurate and reliable banknote counting process. This machine is the vanguard of our evolution in currency counting technology. Its compact and stylish design is as remarkable as its integrated electronics and multi-function capabilities. But it is more than just looks and hi-tech electronics. It is ready to process the most demanding tasks, from counting large amounts of cash, to batching custom bill quantities. The power to dramatically reduce labor and counting losses is now at the reach of your hands.

•This machine makes an invaluable aid in banks, casinos, supermarkets, movie theaters, retail shops and many other environments where moneys are used.

•When opening the box, verify that all of the items described below are included. If any item is damaged or missing, contact the dealer where the unit was purchased.

- 1.Machine*1
2. User manual*1
- 3.Power cord*1
4. Cleaning brush*1
- 5.Fuse*1
- 6.External display*1

2. Important Safety Instructions

When using this bill counter, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons; including the following:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. Operation Method

•Connect the power cord to the unit, then to a power source and turn the power switch on; the unit will conduct a self-check by spinning the counting wheels several times. The counting number display will show "0" when the unit is ready.

•To avoid wrong detecting, please check and take out the banknotes before counting which are as following:

1. Mended notes with paper
2. Washed notes
3. Very dirty notes
4. Broken notes

4. Correct Feeding of Banknotes

Banknotes need to be put orderly and placed between the counting guides, please refer to the following pictures:

Method One:



Method Two:



5. Display Introduction



"MNL" button: Press "START" button to start counting after banknotes are placed in the hopper.

"ADD" button: press this button to turn on/off the ADD function.

"+" button: when in SET mode, press "+" once to add "1". If you keep pressing continuously, the parameter number will be added continuously. When in Value Calculation mode, press "+" to choose denomination.

"BAT" button: press this button to turn on/off the BATCH function. First press is 100→50→20→quit batch mode.

"AUTO" button: The machine begins counting automatically when banknotes are placed in the hopper.

"DD" button: press this button to turn on/of the DD detection. DD detection can sort the notes which width is more than 5mm different from first note counted.

"-" button: when in SET mode, press "-" once to reduce "1". If you keep pressing continuously, the parameter number will be reduced continuously. When in Value Calculation mode, press "-" to choose denomination.

"CF" button: press this button to turn on/of the UV, MG IR detection.

"CUR" button: press this button to choose currency.

"VAL" button: press this button to enter denomination calculation mode. In circulatory, press the button 3 seconds to quit Value Calculation mode. Meanwhile you can press ADD button to add up the total value.

"SET" button: press this button to enter sensitivity adjustment of sensors.

"START" button: press this button to clear the counting number or start counting.

Display image:



6.Functions Introduction

Counting Function

Once the bills are correctly placed in the hopper plate, the machine will start counting automatically. The number of counted bills will be shown on the counter display. Moreover, once the bills are removed from the stacker, the counter display will clear and the batch display in turn will show the number of last counted bills instead.

UV (Ultraviolet) Detection Function

The UV detection function is selected or deselected by pressing the UV button in the function console. The UV function is able to check all types of banknotes which contain UV features.

By default, the UV function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a counterfeit bill, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message “A” or “E10”, alerting the user of the presence of a suspicious bill. Remove the counterfeit bill and press “START” to continue counting.

MG (Magnetic) Detection Function

The MG detection function is selected or deselected by pressing the MG button in the function console. The MG function is able to check all types of banknotes which contain MG features.

By default, the MG function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a counterfeit bill, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "b" or "E6X", alerting the user of the presence of a suspicious bill. Remove the suspicious bill and press "START" to continue counting.

IR (Infrared) Detection Function

The IR detection function is selected or deselected by pressing the IR button in the function console. The IR detection also is used to detect a double-note. By default, the IR function is automatically turned on when the unit is powered up. If the machine detects a double-note, it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "C or ECO", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the counterfeit money and press "START" to continue counting.

DD Detection Function

The DD detection function is selected or deselected by pressing the DD button in the function console. The DD detection is used to detect the banknote with different width.

Through this function, the width of the first counted banknote will be memorized, and if a wider one or narrower one is detected (width difference must be more than 5mm), it will stop counting and emit beeping sound. The display will show the message "d or E8X", alerting the user of the presence of a suspicious money. Remove the counterfeit money and press "START" to continue counting.

Total Value Calculation Function

The Total Value Calculation function is selected or deselected by pressing the VALUE button in the function console. Keep Pressing VALUE button for 2 seconds to exit this function.

Through this function, the user need press VALUE button to choose denomination manually. For example, when you choose 100 and count 10 pcs of 100 the display will show total value 1000. Please note that when you choose 100, you must count 100, because if you put other denomination such as 50 or 20 etc, machine also will memorize it as 100.

Under calculation function, the user can turn on ADD function if want to count many denominations, so user can press VALUE button or "+" "-" button to choose denomination accordingly and the total value will not clear. In this case , the next banknotes placed in the hopper will be counted and added to the previous total value.



Automatic or Manual Start Mode Function

Automatic Start Mode :

The machine begins counting automatically when banknotes are placed in the hopper.

Manual Start Mode:

Press "START" button to start counting after banknotes are placed in the hopper.

Batch Function

The batch function can be selected or deselected by pressing the "Batch" button. The batch number is indicated on the batch display.

First Press: the batch number is 100

Second Press: the batch number is 50

Third Press: the batch number is 20

Fourth Press: the batch number is 10

Fifth Press: the batch function is canceled.

The custom quantity can be set by pressing "+" or "-" button to increase or decrease the batch number. If keep pressing "+" or "-" button for about 2 seconds, the batch number can increase or decrease continuously. If the machine has number keys, you can set the batch number much more convenient. To clear this function, press the "BATCH" button until the indicator is off.

Under the batch counting mode, once the hopper is loaded, the machine will start counting and will stop when the counted quantity reaches the preset batch quantity.

To repeat the batch counting operation under the same preset batch quantity, just remove the counted banknotes from the stacker. The machine will batch the next group of banknotes under the same settings.

If you wish to keep batching without removing the banknotes from the stacker, press the "START" button.

ADD Function

Add function can be performed by pressing the "ADD" button (indicator must light up). In this case, the next banknotes placed in the hopper will be counted and added to the previous counted quantity. The total amount of added banknotes will be shown on the counter screen. To close the function, press the "ADD" button (the indicator must be OFF)

Half-note Detection Function

The half-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a half-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message "F or E4X", alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press "START" button to continue counting. Please note that the suspicious money will be added to the counted quantity.

Chained-note Detection Function

The chained-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a chained-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message "d or E8X", alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press "START" button to continue counting. Please note that the suspicious money will be added to the counted quantity.

Double-note Detection Function

The double-note detection is automatically turned on by default when the machine is powered up. If the machine detects a double-note when counting, it will stop and emit beeping sound, while the display will show the message “C” or “ECO”, alerting the user the presence of a suspicious note. Remove the suspicious note and press “START” button to continue counting. Please note that the suspicious bill will be add to the counted quantity.

7.Hopper Plate Adjustment

When banknote feeding is unsmooth or banknote counting is inaccurate, it can be solved through adjusting the vertical adjusting screw as well as the gap between resistance rubber and rubber wheel. Then you can put in a banknote and hold, if you feel the pull, the machine is workable.

Turn it clockwise to decrease gap in order to add friction(tight).

Turn it anticlockwise to increase gap in order to reduce friction(loose).



8. Error Code and Solution

The display may show error code when counting, which means there is problem with the machine. Refer to the following sheet to find way to solve it.






Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Generally speaking, most of the above mentioned problems may be caused by dust or dirt inside of the machine. So keeping the machine clean is highly recommended.

9.Common Troubles and Solution

Before maintain, please check the problems as below:

Note: before solve the problem, you must turn off power switch and unplug the outlet.

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly? 	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10.Machine Settings

UV MG Sensitivity Adjust:

UV sensitivity adjustment: press "SET" button for about 1.5 seconds, the display will show "A---", then press "+" or "-" to increase or decrease the parameter.

If the parameter is more larger, the UV sensitivity will be more lower. If the parameter is more less, the UV sensitivity will be more higher.

USD MG sensitivity adjustment: press "SET" button for about 1.5 seconds, the display will show "A---", continue to press "set" button until the display will show "b2-2", then press "+" or "-" to increase or decrease the parameter.

If the parameter is more larger, the MG sensitivity will be more higher. If the parameter is more less, the MG sensitivity will be more lower.

EUR MG sensitivity adjustment: press "SET" button for about 1.5 seconds, the display will show "A---", continue to press "set" button until the display will show "b3-2", then press "+" or "-" to increase or decrease the parameter.

If the parameter is more larger, the MG sensitivity will be more higher. If the parameter is more less, the MG sensitivity will be more lower.

NOTE: after you finish the setting, please put your finger on hopper sensor and the roller will run , then the setting will be save.

Fake Note Included or not Setting:

Turn on the machine, then press "DD" & "BATCH" button at the same time until display show "H-C00", then press "SET" 2 times display will show "-C02", press "-" to change "1" to "0", then put your finger on hopper sensor and the roller will run, the setting will be save and counting result will not include fake note.

Turn on or off Voice Function:

Method one: press "START/VOICE" for a while, when display show "VOICE", it means the voice function is on; when display do not show "VOICE", it means the voice function is off.

Method two: keep pressing "START/VOICE" button, then switch on machine to turn on/off voice function.

Factory Setting:

Press "DD" "BATCH" "START" 3 buttons at the same time and then turn on machine, when the display show "dEFAU", it means machine restore to factory settings.

11. Maintenance

- Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may cause the machine refuse to work or prevent it from counting accurately.
- When not use the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
- Never operate the unit under strong light.
- Clean the machine frequently after switching off and unplugging of the machine.
- Do not use this product in areas where it maybe exposed to water or other liquids.
- Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaner. Use a damp cloth for cleaning.

12.Features and Specifications

Features:

Automatic start, stop and clear

Automatic detecting with UV(ultraviolet), MG(magnetic) and MT (metal thread) while counting

Automatic half-note, chained-note detection

Double-note detecting with IR (infrared) detection system

With batch, add and self-examination function

LCD color change to red when detect fake note

Suitable for most currencies in the world

Specification:

- Ambient Temperature: 0℃-40℃
- Ambient Humidity: 25%-80%
- Feeding System: Roller Friction System
- Hopper Capacity: 100 old bills or 200 new bills
- Stacker Capacity: 100 old bills or 200 new bills
- Counting Speed: 1000 pcs/minute
- Size of Countable Bills: 50mm×110mm-90mm×170mm
- Thickness of Countable Bills: 0.075mm-0.15mm
- Counting Display: 4 digits
- Batch Display: 3 digits
- Power Supply: USA:AC110V +10% /60Hz EUR:AC220V /50Hz
- Power Consumption: ≤80 Watts
- Gross Weight: 5.25 kg

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Technique soutien et Certificat de garantie électronique cate [Www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Compteur Bil

Manuel de l'Utilisateur

AL-K07

nous continuons à être engagé à vous fourniri outils avec compétitif _ prix.
"sauvegarder Moitié", "Moitié prix " ou toute autre expression similaire utilisée par nous
représente seulement un
estimation des économies que ovous pourrait bénéficier depuis _ achat certains outils avec
nous par rapport au maman jou
haut marques et doses ne veut pas nécessairement dire couvrir tout Catégories de outils offert
par nous . Toi
sont nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque ovous sont Placin g un
commander avec nous si otu sont
en fait, j'économise à moitié dedans comparaison avec le sommet maman jou
marques .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODÈLE : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ce est l'original instruction , s'il te plaît lire tous manuel instructions _
soigneusement avant en fonctionnement. VEVOR se réserve de l' argent
interprétation de notre

Manuel de l'Utilisateur . L' apparence de le le produit doit être sous
réserve du

produit et toi reçu. s'il te plaît, pardonne nous que nous n'informerons
pas toi o_ encore si

il existe une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

	Cet appareil est conforme partie 15 des FCC Règles. opération est sujet à le suivant deux conditions : (1) Ce appareil peut pas cause nocif ingérence , et (2) ceci appareil doit accepter n'importe lequel ingérence reçu , y compris interférence _ que peut cause indésirable opération.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis à la disposition de européen Directif 2012/19/UE. Le symbole montrant un wheellie poubelle franchi à travers indique que le produit nécessite un refuser collection _ dans le Union européenne. Cela s'applique au produit et tous accessoires marqué de ce symbole. Produits marqués comme tel peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être pris à une collection- point de recyclage des appareils électriques et électronique dispositifs.
	La conformité est une CE sécurité certification .

Contenu

1. Général Introduction	1
2. Instructions de sécurité importantes	1
3. Operation Method	2
4. Alimentation correcte des billets de banque	2
5. Affichage _ Introduction	3
6. Fonctions Introduction	5
7. Hopper Plate Adjustment	
dix 8. Erreur Code et Solution	11
9. Problèmes et solutions courants	12
10. Machine _ Paramètres	
13 11. Entretien _	14
12. Caractéristiques et Caractéristiques _	15

1 . Général Introduction

· Le facture comptoir est le parfait solution pour un rapide , précis et fiable

billet de banque compterg processus. Ce machine est le avant-garde de nôtre évolution en

technologie de comptage de devises. C'est compacte et élégant conception est comme remarquable

comme c'est intégré électronique et multifonction capacités. Mais il est plus que

juste regards et haute technologie électronique. Il est prêt _ à processus le la plupart exigeant

Tâches , depuis compte grand les montants d'argent , à mise en lots coutume facture _ quantités.

Le pouvoir à réduire considérablement travail et compte pertes est maintenant à le

atteindre de ôtes mains.

· Cette machine apporte une aide précieuse aux banques , casino , supermarchés , film théâtres , vente au détail magasins et beaucoup d'autres environnements où argent sont utilisé .

· quand ouverture le boîte , vérifier que tous de le articles décrit ci-dessous sont

inclus .s'il y en a article est endommagé ou manquant , contacter le revendeur où le unité

était acheté .

1.Machine*

2 . manuel d'utilisation *1

3. cordon d'alimentation*

4 .brosse de nettoyage*1

5.Fusible*

6.Externe laffichage*

2. Consignes de sécurité importantes●

quand en utilisant ce facture comptoir , basique sécurité précautions
Devrait toujours être

suivi à réduire le risque d'incendie , choc électrique ou blessure à personnes ;
y compris

ce qui suit:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. opération Méthode

· connecter le pouvoir corde à le unité , alors à un pouvoir source et tourner le

pouvoir changer sur; le unité volonté conduire un auto contrôle par filage le compte

roues plusieurs fois. Le décompte L' affichage du numéro montrer "" quand le unité est prêt .

·À éviter faux détection , s'il te plaît vérifier et prendre dehors _ le billets de banque avant

compte lequel sont les suivants :

- 1 . Réparé Remarques avec papier
2. lavé Remarques
3. très sale Remarques
4. Cassé Remarques

4. Alimentation correcte des billets de banque

Besoin de billets à être putorder et mis entre te compte des guides, s'il te plaît référez-vous à ce qui suit des photos:

Méthode :



Method Two:



5. Destjouer Introduction



"MBouton NL : Appuyez sur le bouton "START" pour démarrer compte après _ billets de banque sont mis dans le trémie.

Bouton "AJOUTER": appuyez sur ce bouton à tourner _ activer/désactiver la fonction AJOUTER.

"+" bouton : quand dans ENSEMBLE mode, appuyez une fois sur "+" pour ajouter "1". Si tu garder en appuyant continuellement, le numéro du paramètre sera ajoutée en continu. Quand dans le calcul de la valeur mode, appuyez sur "+" pour choisir la dénomination.

Bouton « BAT » : appuyez sur ce bouton pour tourner allumer/éteindre le Fonction BATCH.Premier presse est 100→50→20→quitter lot mode .

Bouton "AUTO": La machine commence à compter automatiquement quand billets de banque sont mis dans le trémie.

"DD " bouton: appuyez sur ceci bouton pour allumer/éteindre le Ion de détection DD . Détection DD peut trier le note quelle largeur est plus de 5 mm de différence par rapport à la première note dénombré.

« - » : quand dans ENSEMBLE mode, presse "- " une fois pour réduire "1 " . Si tu garder en appuyant continuellement, le numéro du paramètre sera réduit en continu. Quand dans le calcul de la valeur mode, presse "- " choisir la

dénomination. "CF" bouton: appuyez sur ceci bouton pour allumer/éteindre le UV, MG Détection infrarouge.

Bouton "C UR" : appuyez dessus bouton pour choisir devise .

Bouton "V A L" : appuyez sur ce bouton pour entrer dénomination calcul mode circulatoire, appuyez sur le bouton 3 secondes pour quitter Valeur Calcul mode. En attendant, tu peux appuyez sur le bouton AJOUTER pour ajouter en haut de Valeur totale.

« SET » : appuyez sur ce bouton pour entrer sensibilité ajustement de capteurs.

Bouton « START » : appuyez sur ce bouton pour Effacer le compte nombre ou commencer compte.

Dispersion Je vais image:



6. Introduction aux fonctions

Fonction de comptage

une fois le les factures sont correctes mis dans le plateau de trémie e
,la machine commencer

compte automatiquement .Le nombre de factures comptéesw il lb eshow
non

comptoir afficher .De plus ,une fois le les factures sont supprimé depuis le
empileur ,le

l'affichage du compteur s'effacera et le L'affichage par lots affichera à
son tour le nombre de
dernières factures comptées plutôt .

UV (ultraviolets)Fonction de détection

Détection UV fonction est sélectionné ou désélectionné en appuyant
sur le bouton uv

dans la console de fonctions. La fonction uv permet de vérifier tous les
types de billets de banque.

qui contiennent des fonctionnalités UV.

Par défaut, theuv La fonction est automatiquement activée lorsque
l'appareil est alimenté

en haut .JE machine à laver détecter s compte erfei à condition que ce soit
le cas opcounti nga n'accepter

bip sonore .L'écranaffichera le message "A" ou "E10" , alertant le

utilisateurde la présence d'une facture suspecte . Supprimer les fausses
factures landpress

"START" pour continuer à compter

MG Fonction de détection (magnétique)

Le Fonction de détection MG est sélectionné ou désélectionné par en appuyant sur le MG bouton dans la console de fonctions. Le Fonction MG est capable de tout vérifier les types de billets de banque qui contiennent Caractéristiques MG.

Par défaut, la fonction MG est automatiquement allumée lorsque l'unité est alimentée

en haut. Si la machine détecte une contrefaçon de facture, cela va l'indiquer par un bip sonore.

Le display va afficher le message " b " ou " E6x ", alertant l'utilisateur de la présence d'une facture suspecte. Retirez le billet suspect

"START" pour continuer le travail

Fonction de détection IR (infrarouge)

La fonction de détection IR est sélectionnée ou désélectionnée en appuyant sur le bouton IR dans

la fonction console. La détection IR est également utilisée pour détecter une double note.

Par défaut, la fonction de détection IR est automatiquement activée lorsque l'unité est

alimentée en haut. Si la machine détecte une double note, ça arrêtera de compter et émettra un bip sonore. L'écran affichera le message " C ou E CO", alertant l'utilisateur de la présence d'un argent suspect. Retirez la fausse monnaie et appuyez sur " COMMENCER " pour continuer à compter.

DD Détection Fonction

La fonction de détection DD est sélectionnée ou désélectionnée par en appuyant sur le bouton DD dans la console de fonctions. La détection DD est utilisée pour détecter le billet de banque de largeur différente.

Grâce à cette fonction, la largeur du premier billet compté sera être mémorisé, et si un plus large ou un plus étroit est détecté (la différence doit être plus de 5 mm), il arrêtera de compter et émettra un bip sonore.

Le display va afficher le message " d ou E 8X", alertant l'utilisateur de la présence d'un suspect argent. Supprimez la contrefaçon de l'argent et appuyez sur "START" pour continuer à compter.

Calcul de la valeur totale Fonction

La fonction Calcul de la valeur totale est sélectionnée ou désélectionnée par en appuyant sur le bouton VALEUR dans les fonctions sur la console. Appuyez sur le bouton VALUE pendant 2 secondes pour quitter cette fonction.

Grâce à cette fonction, L'utilisateur doit appuyer sur V A L U E bouton à choisir dénomination manuellement . Pour _ exemple, quand toi choisir 100 et compter dix pièces de 100 le afficher volonté montrer total valeur 1000. s'il te plaît note que quand toi

choisir 100 toi doit compter 100, parce que si toi mettre autre dénomination tel que 50 ou 20 etc., machine aussi volonté mémoriser il comme 100.

sous la fonction de calcul, l'utilisateur peut activer une fonction DD si tu veux compter beaucoup dénominations, donc utilisateur peut presse VALEUR _ _ bouton ou "... " "- " bouton à

choisissez la dénomination en conséquence et la valeur totale ne sera pas clair . c'est ça cas , le suivant billets de banque mis dans le la trémie être compté et ajouté au

valeur totale précédente.



Démarrage automatique ou manuel Mode Fonction _

Automatic Start Mode :

La machine commence à compter automatiquement quand les billets sont placés dans le trémie

Manuel Commencer Mode :

appuyez sur Start " _ bouton pour commencer à compter après les billets sont mis dans le trémie.

Fonction par lots

Le lot la fonction peut être sélectionné ou désélectionné par en appuyant sur "Batch"

bouton .Le numéro de lot est indiqué sur l'afficheur du lot

Première pression : le numéro de lot est 100

deuxième pression : le numéro de lot est 50

Troisième pression : le numéro de lot est 20

Quatrième pression :le le numéro de lot est dix

Cinquième pression : la fonction batch est annulé.

Le _ coutume quantité peut être ensemble par pressage "... " ou " - " bouton à augmenter ou diminuer le numéro de lot. If garder pressage "+" ou "-" bouton _ pour à propos 2 secondes, le numéro de lot peut augmenter

ou diminuer continuellement ▪ _ f le

machine a touches numériques, vous pouvez définir le lot nombre beaucoup plus

pratique . Pour effacer cette fonction, appuie sur le " LOT _ _ _ bouton jusqu'à ce que le l'indicateur est désactivé.

USous le mode de comptage par lots, une fois la trémie est chargé, le la machine va commencer à compter et s'arrêtera lorsque la quantité comptée atteint le préréglage quantité de lot.

T o répéter le opération de comptage de lots sous le même préréglage quantité de lot, il suffit de retirer les billets comptés de l'empileur . La machine volonté regrouper le prochain groupe de billets sous le même paramètres.

ISi vous souhaitez continuer à traiter par lots sans supprimer le billets de banque du presse empileur, le " COMMENCER " _ _ bouton.

ADD Fonction

Ajouter une fonction peut être effectué par pressage le " AJOUTER _ bouton (indicateur doit allumer en haut) .dans ce cas, le suivant billets de banque mis dans le la trémie Être compté et ajouté à la quantité comptée précédente. Til total montant _ d'ajouté

les billets seront affichés sur l' écran du comptoir . Pour fermer le fonction, presse l' "addition _ bouton (le l'indicateur doit être DÉACTIVÉ)

Half - remarque Ddétecterion Fonction

Le _ détection des blanches est automatiquement activé par défaut lorsque le machine est alimenté vers le haut du la machine détecte un demi-note en comptant, ce sera arrêter et émettre un bip pendant que l'écran montrer le message, "F ou

E 4 " alerte le utilisateur le présence de un suspect note . Retirer _ le suspect noter et appuyez sur Start " _ _ bouton pour continuer à compter . veuillez noter que l'argent suspect sera ajouté à le dénombré quantité.

Enchaîné - note Ddétecterion Fonction

La détection des notes enchaînées est automatiquement activée par par défaut quand le

machine est alimenté . Si la machine détecte une note enchaînée lorsque compte, il s'arrêtera et émettra un bip pendant que le l'affichage montrer le message "d ou E8x ", alerter l'utilisateur de la présence d'un suspect note . Retirer _ le

suspect noter et appuyez sur Start " _ bouton pour continuer à compter . s'il te plaît note que l'argent suspect sera ajouté à le dénombré quantité.

Détection de double note Fonction

Le double note la détection est automatiquement activé par défaut quand le

la machine est sous tension
.flamachinedétecteunedoublenotelorsducomptage _,il
s'arrêtera et émettra un bip, tandis que l'écran affichera thème message
"C"

ou "ÉCO", alertant le utilisateur la présence d'un note suspecte
.Supprimer le

suspect noter et appuyer "COMMENCER" bouton _ à continuer compter
.s'il vous plaît

notez quelebil lwil suspect Ajouter à la quantité comptée.

7.Réglage de la plaque de trémie

quand l'alimentation des billets n'est pas fluide ou le comptage des billets
est inexact ,ça peut

être résolu par ajustement lavertica ajustement visser Las le trou

entre le caoutchouc de résistance et la roue en caoutchouc. Ensuite,
vous pouvez mettre un billet de banque

et maintenez ,ifyo ufee lthepul l, la machine est réalisable.

Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'écart
afin d'ajouter de la friction (serré).

Tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour
augmenter l'écart afin de réduire l'action (desserrée).



8. Erreur Code et Solution

Til affiche peut afficher un code d'erreur lors du comptage ça veut dire là est, problème avec le machine . Référez -vous à la fiche suivante pour trouver un moyen de résoudre le problème..

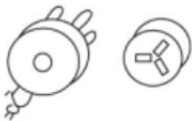




Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Genres ly Parlant , la plupart de le au-dessus de mentionné problèmes peut être causé par poussière ou saleté à l'intérieur de le machine . Donc en gardant le machine faire le ménage est très recommandé.

9. Problèmes et solutions courants

Avant maintenir , s'il te plaît vérifier la problèmes comme ci-dessous:

Note: avant résoudre le problème , toi doit tourner interrupteur d'alimentation et débrancher le sortie .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly?  Adjust well	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Machine paramètres _

UV MG Sfrilivréglage de la ville:

UV sensibilité réglage : appuyez sur le bouton « SET » pour à propos 1,5 secondes, l'affichage volonté montrer " UN--- ", alors presse "+" ou "-" à augmenter ou diminuer le paramètre.

Si le paramètre est plus grand le UV sensibilité volonté être plus inférieur . Si le paramètre est plus moins, le UV sensibilité volonté être plus haut.

USDMG sensibilité réglage : appuyez sur " Bouton de réglage pour environ 1,5 secondes , le afficher volonté montrer " UN--- ", continuer à presse " Bouton de réglage jusqu'à le

afficher volonté montrer " b 2 - 2 ", alors presse " + " ou pour _ _ augmenter ou diminuer le paramètre.

Si le paramètre est plus grand, le MG la sensibilité sera plus élevée . Si le paramètre est plus moins, le MG sensibilité volonté être plus inférieur.

EURMG sensibilité réglage : appuyez sur " Bouton de réglage pour environ 1,5 secondes, le afficher volonté montrer " UN--- ", continuer à appuyez sur le bouton « set » jusqu'à ce que l'affichage volonté montrer " b 3 - 2 ", alors presse " + " ou " - " à augmenter ou diminuer le paramètre.

Si le paramètre est plus grand , le MG sensibilité volonté être plus haut. Si le paramètre est plus moins, le MG sensibilité volonté être plus inférieur.

NOTE après avoir terminé le réglage : veuillez mettre votre doigt sur le capteur de la trémie et le rouleau va courir , alors le réglage sera sauvegarder.

Fake Note inclus ou pas _ Setting:

Tourner _ sur la machine, alors appuyez sur " JJ " & " LOT " _ _ bouton à le même temps

jusqu'à afficher " H -C 00 " , alors presse " ENSEMBLE " 2 fois afficher
volonté afficher "- C 02 " , presse " - " à changer " 1 " à " 0 " , alors mettre ton
doigt sur trémie capteur et le rouleau va exécuter le paramètre sera être
sauvegardé et le résultat du comptage sera pas inclure fausse note.

Allumer ou éteindre voix _ Fonction : _

Méthode un: appuyez sur "ST ART/VOICE" pour un alors que quand afficher montrer, " VOICE", il moyens le voix fonction est sur quand afficher faire pas montrer, " VOICE", il signifie que la fonction vocale est désactivé.

Mdeuxième méthode: continuez à appuyer sur "ST ART/VOICE" bouton, puis allumez machine pour activer et /désactiver la fonction vocale.

Réglage d' usine : _

presse _ " DD " " LOT _ _ " " COMMENCER " _ _ 3 boutons à le même temps et alors tourner sur

machine, quand le afficher afficher " d EF A U " , il moyens machine restaurer aux réglages d'usine.

11. Entretien _

- Faire _ ne pas faire fonctionner l'appareil dans les zones avec température élevée ou haut humidité depuis il peut causer le machine refuser de travailler ou empêcher ça vient du comptage avec précision.

- Wpoule pas utiliser le unité pour un long période de temps retirer le pouvoir prise, de la prise murale.

- N'utilisez jamais l'appareil sous fort lumière.

-Nettoyer fréquemment la machine après l'avoir éteinte et débranchement du machine.

- Faire _ pas utilisez ceci produit dans les zones où il peut-être exposé à l'eau ou à d'autres liquides.

- débranche ça produit de la prise murale avant de le nettoyer . Faire _ pas utiliser liquide nettoyeurs ou nettoyeurs en aérosol . tu es humide tissu pour nettoyage.

12. Caractéristiques et spécifications

Fmanger:

Démarrage automatique, arrêter et clair

Détection automatique avec UVultraviolet), MGmagnétique) et d MT (fil métallique)

en comptant

Détection automatique des notes enchaînées de blanches

des doubles notes avec Système de détection R (infrarouge)

Wavec lot ajouter et fonction ,d'auto-examen

L C D changement de couleur en rouge quand détecter un faux note

convient à la plupart des devises dans le monde

spécification:

- Ambient Temperature: 0°C-40°C

- Humidité ambiante :25%-80%

- Système d'alimentation :RolerFrictionsystème

- Capacité de la trémie :100ol dbillsou200newbills

- capacité du gerbeur :100 anciennes factures ou 200 nouvelles factures

- vitesse de comptage :1000 pièces/minute

- taille du dénombrable Factures :50 mm × 110 mm -90 mm × 170 mm

- Épaisseur des billets dénombrables : 0,075 mm-0,15 mm

- Affichage de comptage : 4 jours

- Affichage par lots : 3 chiffres

- Power Supply: États-Unis : AC110 V + 10 % /60 Hz EUR : AC220 V. /50Hz

- Power Consumption: ≤80 Watts

- Poids brut : 5,25kg

Fabricant : Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11ha 1602A-16 09shi Shanghai

Importé vers États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250,9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, Californie 91730

Römeracker 9 Z2021,76351


SHUNSHUN GmbH

Limkheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930





Fait Dans Chine



Support technique et garantie électronique certificat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Unterstützung und E-Garantie-zertifikat Cate www.vevor.com/support

Bil-Zähler

Benutzerhandbuch

AL-K07

wir machen weiter verpflichtet sein Versorgt Oeuch Werkzeuge mit wettbewerbsfähig _ Preis.

"speichern Halb", "Zum halben Preis " oder andere ähnliche Ausdrücke verwendet von uns stellt nur dar ein

Schätzung der oEinsparungen könnte davon profitieren aus _ Kauf bestimmte Werkzeuge mit uns im Vergleich zu den ma joder

Spitze Marken und Dosen Das ist nicht unbedingt so gemeint alles abdecken Kategorien von Werkzeuge angeboten von uns . Du

Sind Wir möchten Sie daran erinnern, sorgfältig zu überprüfen, wann oSie Sind Placin g ein Bestellen Sie mit uns wenn odu Sind

tatsächlich sparen halb drin Vergleich mit der Spitze ma joder Marken ·

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELL : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Das ist das Original Anweisung , Bitte lesen alle Handbuch Anweisungen

— sorgfältig vorher Betriebs. VEVOR behält sich vor Deutung unserer Benutzerhandbuch . Die Erscheinung von Die Produkt soll Sei unterliegt jedem —

Produkt oder erhalten. bitte vergib uns, dass wir nicht informieren Du oder wieder Wenn

Es gibt irgendeine Technologie oder Software Aktualisierung An unser Produkt.

	Dieses Gerät entspricht den Teil 15 davon FCC Regeln. Betrieb Ist Subject Zu Die folgende zwei Bedingungen :()Das Gerät Mai nicht Ursache schädlich Interferenz , Und (2)dies Gerät muss akzeptieren beliebig Interferenz erhalten , einschließlich Interferenz _ Das Mai Ursache unerwünscht Betrieb.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol zeigt einen Wheelie Behälter gekreuzt durch weist darauf hin, dass das Produkt getrennt werden muss verweigern Sammlung _ In Die Europäische Union. Dies gilt für die Produkt Und alle Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte gekennzeichnet als solch Mai nicht Sei mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, aber muss genommen Zu eine Sammlung Sammelpunkt für das Recycling von Elektrogeräten Und elektronisch Geräte.
	Compliance ist ein EC Sicherheit Zertifizierung .

Inhalt

1. Allgemeines Einführung	1
2. Wichtige Sicherheitshinweise	1
3.Operation Method	2
4. Korrekte Zuführung der Banknoten	2
5. Anzeige _ Einführung	3
6. Funktionen Einführung	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8. Fehler Code Und Lösung	11
9. Häufige Probleme und Lösungen	12
10. Maschine _ Einstellungen	
13 11. Wartung _	
14	
12. Funktionen Und Spezifikationen	15

1 . Allgemein Einführung

· Der Rechnung Schalter Ist Die perfekt Lösung für A schnell , genau Und Zuverlässig

Banknote mitzähleng Verfahren. Das Maschine Ist Die Vorhut unserer Evolution in

Währungszähltechnologie. Es ist kompakt und stilvoll Design Ist als bemerkenswert

als es ist integriert Elektronik Und Multifunktional Fähigkeiten. Aber Es Ist mehr als

Nur sieht aus Und Hightech Elektronik. Es Ist bereit _ Zu Verfahren Die am meisten anspruchsvoll

Aufgaben , aus Zählen groß Beträge Bargeld , Zu Chargenbildung Brauch Rechnung _ Mengen .

Der Leistung Zu drastisch reduzieren Arbeit Und Zählen Verluste Ist Jetzt bei Die

erreichen Deiner oHände.

· Diese Maschine ist eine unschätzbare Hilfe in Banken , Casinos , Supermärkte , Film Theater , Einzelhandel Geschäfte Und viele andere Umgebungen Wo Geld Sind gebraucht .

· Wann Öffnung Die Kasten , verifizieren Das alle von Die Artikel beschrieben unten Sind

inbegriffen .f _ Artikel Ist beschädigt oder fehlen , Kontaktieren Sie die Händler wo die Einheit

War gekauft.

1.Maschine*

2 . Bedienungsanleitung *1

3.Netzkabel*

4 .Reinigungsbürste*1

5.Sicherung*

6.Extern IAnzeige*

2. Wichtige Sicherheitshinweise I _ _

Wann verwenden Das Rechnung Schalter , Basic Sicherheit
Vorsichtsmaßnahmen sollte stets Sei

gefolgt Zu reduzieren Die Brandgefahr _ , Es kann zu Stromschlägen oder
Verletzungen kommen Zu Personen; einschließlich

die folgende:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. Betrieb Methode

·verbinden Die Leistung Kabel Zu Die Einheit also _ Zu A Leistung Quelle Und drehen Die

Leistung schalten An; Die Einheit Wille Benehmen A Selbstüberprüfung von Spinnen Die Zählen

Räder mehrmals. Das Zählen Die Nummer wird angezeigt zeigen "" Wann Die Einheit

Ist bereit .

·Zu vermeiden falsch erkennen , Bitte überprüfen Und nehmen aus _ Die Banknoten Vor

Zählen welche sind wie folgt:

- 1 . Ausgebessert Anmerkungen mit Papier
2. gewaschen Anmerkungen
3. sehr schmutzig Anmerkungen
4. Gebrochen Anmerkungen

4. richtige Fütterung von Banknoten

Banknotenbedarf Zu Sei ordentlich Und platziert zwischen te Zählen Führer,

Bitte siehe Folgendes Bilder:

Methode eins:



Method Two:



5. Dlstspielen Introduction



"MSchaltfläche „NL“: Drücken Sie zum Starten die Taste „START“. Zählen nach _ Banknoten Sind platziert im Trichter.

Schaltfläche „ADD“: Drücken Sie diese Schaltfläche Zu drehen _ Ein-/Ausschalten der ADD-Funktion.

„+“ Schaltfläche: wann im SET Modus, Drücken Sie einmal „+“, um hinzuzufügen „1“. Wenn du halten
Durch kontinuierliches Drücken wird die Parameternummer angezeigt hinzugefügt ständig. Wann in der Wertberechnung Modus, Drücken Sie „+“, um den Nennwert auszuwählen.

„BAT“-Taste: Drücken Sie diese Taste, um drehen ein/aus BATCH-Funktion. Zuerst Drücken Sie Ist 100→50→20→aufhören Charge Modus .

„AUTO“-Taste: Die Maschine beginnt zu zählen automatisch, wenn Banknoten Sind platziert im Trichter.

„DD “ Taste: Drücken Sie dies Taste zum Ein-/Ausschalten DD-Erkennung . DD-Erkennung Kann das sortieren notiert welche Breite Ist mehr als 5 mm von der ersten Note abweichen gezählt.

„- “ Taste: wann im SET Modus, Drücken Sie "- " einmal zu reduzieren „1“ . Wenn du halten

Durch kontinuierliches Drücken wird die Parameternummer angezeigt reduziert ständig.

Wann in der Wertberechnung Modus, Drücken Sie "- " Konfession

wählen. „CF“ Taste: Drücken Sie dies Taste zum Ein-/Ausschalten

UV, MG IR-Erkennung.

„C UR“ -Taste : Drücken Sie diese Taste, um wählen Währung .

„V A L“ -Taste : Drücken Sie diese Taste, um eingeben Konfession Berechnung Modus Kreislauf, Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Wert zu verlassen Berechnung Modus. In der Zwischenzeit können Sie Drücken Sie zum Hinzufügen die Taste ADD oben die Gesamtwert.

„SET“ -Taste: Drücken Sie diese Taste, um eingeben Empfindlichkeit Einstellung von Sensoren.

„START“-Taste: Drücken Sie diese Taste, um klar die Zählen Nummer oder starten Zählen.

Display Bild:



6. Einführung in die Funktionen

countingFunction

einmal Die Rechnungen sind korrekt platziert In Die Trichterplatte e ,die Maschinewill Istart

Zählen automatisch .Der Anzahl gezählte Scheinew il lb eshow nein nthe Schalter Anzeige .Darüber hinaus ,einmal Die Rechnungen ENTFERNT aus Die Stapler ,Die

Die Thekenanzeige wird gelöscht und die Die Chargenanzeige zeigt wiederum die Anzahl an zuletzt gezählte Rechnungen stattdessen .

Uv (ultraviolett).)Erkennungsfunktion

Die UV-Erkennung Funktion wird durch Drücken der UV-Taste ausgewählt bzw. abgewählt

in der Funktionskonsole. Mit der UV-Funktion können alle Arten von Banknoten überprüft werden

welche Funktionen enthalten.

Standardmäßig ist theuv Die Funktion wird automatisch eingeschaltet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird

hoch .ICH fthemachin edetect S Konto erfei tbil l,itwillst opcounti nga ndemit

Piepton .Das Display wird angezeigt die Nachricht „A“oder „E10“ – alarmiert das

Benutzerüber das Vorhandensein einer verdächtigen Rechnung . Entfernen Sie die gefälschte Landpresse

„START“, um mit dem Zählen fortzufahren

MG (Magnetische) Erkennungsfunktion

Der MG-Erkennungsfunktion wird von ausgewählt bzw. abgewählt Drücken Sie die MG Taste in der Funktionskonsole. Der MG-Funktion kann alles überprüfen Typen von Banknoten, die enthalten MG-Funktionen.

Standardmäßig ist die MG-Funktion automatisch ausgeführt eingeschaltet, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird

hoch. Wenn Die Maschine erkennt eine Fälschung Rechnung , es wird eine Abbuchung geben

Piepton .Thedisplaywil lshow die Nachricht „ b “ oder „E6x“ , um den Benutzer auf das Vorhandensein eines verdächtigen Geldscheins aufmerksam zu machen .Entferne das verdächtiger Bill Landpress “ START“, um mit dem Fortfahren fortzufahren

IR (Infrarot)-Erkennungsfunktion

Die IR-Erkennungsfunktion wird durch Drücken der IR-Taste aktiviert bzw. deaktiviert

Die Funktion Konsole .Der Die IR-Erkennung wird auch zur Erkennung von Doppelnoten verwendet.

Standardmäßig, Die IR Die Funktion wird automatisch aktiviert, wenn die

Einheit Ist _ angetrieben hoch ▪ Wenn das Gerät eine Doppelnote erkennt, es wird aufhören zu zählen und emittieren Biene ping Klang . Auf dem Display erscheint die Meldung „ ^C or E CO“, Alarmierung der Benutzer der Vorhandensein eines verdächtigen Geldes . Entfernen Sie das Falschgeld und Drücken Sie " START " _ _ weiterzählen.

DD Erkennung Funktion

Der DD-Erkennungsfunktion wird von ausgewählt bzw. abgewählt Drücken Sie die DD Taste in der Funktionskonsole. Der DD-Erkennung wird benutzt um Erkennen Sie die Banknote mit unterschiedlicher Breite.

Durch diese Funktion wird die Breite der ersten gezählten Banknote ermittelt Sei

auswendig gelernt und ob ein breiteres oder schmaleres ist erkannt (Breite Unterschied muss Sei mehr als 5mm), es wird aufhören zu zählen und aussenden piept Klang. Der

Anzeige Wille zeigen Die Nachricht " d oder E 8X", alarmierend Die Benutzer von Die Gegenwart eines Verdächtigen Geld. Entfernen Sie die Fälschung Geld und Drücken Sie „START“, um weiterzählen.

Gesamtwertberechnung Funktion

Die Funktion Gesamtwertberechnung ist an- oder abgewählt von drücken Die WERT Taste in der Funktionskonsole . Halten Drücken Sie die VALUE-Taste für 2

Sekunden, um diese Funktion zu verlassen.

Durch diese Funktion, Der Benutzer muss V A LUE drücken Taste Zu wählen Konfession manuell . Für _ Beispiel, Wann Du wählen 100 Und zählen 10 Stück 100 Die Anzeige Wille zeigen gesamt Wert 1000. Bitte _ Notiz Das Wann Du

wählen 100 Du muss zählen 100, Weil Wenn Du setzen andere Konfession wie zum Beispiel 50 oder 20 usw, Maschine Auch Wille sich einprägen Es als 100.

unter Berechnungsfunktion, Der Benutzer kann die ADD- Funktion aktivieren wenn du willst zähle viele Konfessionen, Also Benutzer dürfen Drücken Sie WERT __ Taste oder „...“ „-“ Taste Zu

Wählen Sie den Nennwert entsprechend aus und der Gesamtwert wird nicht berücksichtigt klar in das Fall , Die nächste Banknoten platziert im Trichter wird gezählt und addiert werden

bisheriger Gesamtwert.



Automatischer oder manueller Start Modus Funktion _

Automatic Start Mode :

Die Maschine beginnt zu zählen automatisch, wenn en Banknoten werden in die gelegt

Trichter

Handbuch Start Modus :

drücke Start " __ Taste, um mit dem Zählen nach Banknoten zu beginnen Sind platziert im Trichter.

BatchFunction

Der Charge Funktion kann Sei ausgewählt bzw abgewählt von Drücken Sie die Taste „Batch“

Taste .Die Chargennummer wird auf der Chargenanzeige angezeigt

Erster Druck: Die Batchn- Nummer ist 100

zweiter Druck: Die Chargennummer ist 50

Drittes Drücken: Die Chargennummer ist 20

Fourthpress :the Chargennummer ist 10

Fünfter Druck: Die Batch- Funktion ist storniert.

Der _ Brauch Menge dürfen Sei Satz von drücken „...“ oder " - " Taste Zu Zunahme oder verringern Sie die Chargennummer. If behalten drücken "+" oder "-" Taste _ für um 2 Sekunden, die Chargennummer kann sich

erhöhen bzw verringern ständig ▪ _ f die

Maschine hat Zifferntasten, Sie können das einstellen Charge Zahl viel mehr

komfortabel . Um diese Funktion zu löschen, drücken Sie die Taste "

CHARGE _ _ _ Taste, bis die Indikator ist aus.

Um Chargenzählmodus, einmal die Trichter Ist geladen, Die Maschine wird Beginnen Sie mit dem Zählen und stoppen Sie, wenn die gezählte Menge erreicht ist erreicht die voreingestellt

Chargenmenge.

TÖ Wiederholen Sie die Chargenzählvorgang unter demselben voreingestellt Chargenmenge , Nehmen Sie einfach die gezählten Banknoten aus dem Stapler · Dem Automaten Wille Stapeln Sie die nächste Banknotengruppe unter dem Dasselbe Einstellungen.

Wenn Sie mit dem Stapeln fortfahren möchten, ohne das zu entfernen Banknoten aus der Staplerpresse ,_ Die " START " _ _ Taste.

ADDFunction

Die Funktion „Hinzufügen“ kann von ausgeführt werden drücken Die " HINZUFÜGEN _ Taste (Anzeige muss leuchten hoch) .n diesem Fall, Die nächste Banknoten platziert im Trichter wird gezählt werden und zur zuvor gezählten Menge addiert. TEr gesamt Menge _ von hinzugefügt Banknoten werden auf dem Zählerbildschirm angezeigt· Zum Schließen des Funktion, Drücken Sie die "ADD _ Taste (die Anzeige muss Sei AUS)

Half - Hinweis Duswlon FSabung

Der _ Halbnotenerkennung ist standardmäßig automatisch aktiviert, wenn Die Maschine Ist angetrieben bis f die Maschine erkennt a halbe Note beim Zählen, es wird stoppt und gibt währenddessen einen Piepton aus zeigen Die Nachricht, "F oder

E 4 " Alarmierung Die Benutzer Die Gegenwart von A verdächtig Notiz . Entfernen _ Die

verdächtig Hinweis und drücke Start " _ _ Taste, um mit dem Zählen fortzufahren . bitte beachten Sie dass das verdächtige Geld sein wird hinzugefügt zu Die gezählt Menge.

Angekettet - Hinweis Duswlon FSabung

Die Erkennung verketteter Noten ist automatisch aktiviert von Standardzeitpunkt Die

Maschine Ist eingeschaltet · Wenn das Gerät eine Kettennotiz erkennt, wenn Zählen, Es stoppt und gibt einen Piepton von sich Anzeige wird zeigen Die Nachricht "D oder E8x ", den Benutzer auf die Anwesenheit von a aufmerksam machen verdächtig Notiz . Entfernen _ Die verdächtig Hinweis und drücke Start " _ _ Taste, um mit dem Zählen fortzufahren . Bitte _ Notiz dass das verdächtige Geld sein wird hinzugefügt zu Die gezählt Menge.

Doppelnotenerkennung Funktion

Der Doppelnote Erkennung ist standardmäßig automatisch aktiviert wann die

Maschine ist eingeschaltet .Die Maschine erkennt beim Zählen eine Doppelnote ,Es

stoppt und gibt einen Piepton aus, während das Display anzeigt die Nachricht „c“

oder "ÖKO" , alarmierend Die Benutzer thepresenceofa verdächtige Note .Entfernen Die

verdächtig notieren und drücken "START" Taste _ Zu weitermachen zählen .bitte

Beachten Sie, dass das verdächtige Bild vorhanden sein wird Zur gezählten Menge hinzufügen.

7.Einstellung der Trichterplatte

wenn die Banknotenzuführung oder das Banknotenzählen nicht reibungslos verläuft ist ungenau ,es kann

Sei gelöst Durchverstellung _ thevertica ljustieren Schraubenschlüssel las die Lücke

zwischen Widerstandsgummi und Gummirad. Dann können Sie einen Geldschein einlegen

und halte ,ifyo ufee lthepul l, die Maschine eis praktikabel.

Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den Spalt zu verkleinern und so die Reibung zu erhöhen (fest).

Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Spalt zu vergrößern und die Reibung zu verringern (locker).



8. Fehlercode Und Lösung

Ter zeigt Möglicherweise wird beim Zählen ein Fehlercode angezeigt bedeutet dort ist,

Problem mit dem Maschine . Sehen Sie sich das folgende Blatt an, um herauszufinden, wie Sie das Problem lösen können.

Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Gattungen ly Apropos , am meisten von Die über erwähnt Probleme Mai Sei verursacht von

Staub oder Schmutz drin von Die Maschine . Also behalten Die Maschine sauber Ist höchst

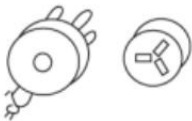




empfohlen.

9.Häufige Probleme und Lösungen

Vor pflegen , Bitte _ Überprüf den Probleme als unten:

Notiz: Vor löse das Problem , Du muss umdrehen Netzschalter ausschalten
Und unplug Die

Auslauf .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly?  Adjust well	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Maschine _ Einstellungen _

UV MG Sensitivity-Anpassung:

UV Empfindlichkeit Einstellung : Drücken Sie die Taste „ SET “ . für um 1.5 Sekunden, der Bildschirm Wille zeigen " A--- ", Dann Drücken Sie "..." oder "-" Zu Zunahme oder verringern der Parameter.

Wenn _ Die Parameter Ist mehr größer Die UV Empfindlichkeit Wille Sei mehr untere . If der Parameter Ist mehr weniger, Die UV Empfindlichkeit Wille Sei mehr höher.

USDMG Empfindlichkeit Einstellung : drücken " Set – Taste für etwa 1,5 Sekunden , Die Anzeige Wille zeigen " A--- ", weitermachen Zu Drücken Sie " Set – Taste bis Die

Anzeige Wille zeigen " b 2 - 2 ", Dann Drücken Sie " + " oder zu _ _ Zunahme oder verringern der Parameter.

Wenn der Parameter größer ist, Die MG Die Empfindlichkeit wird höher sein . ft der Parameter Ist mehr weniger, Die MG Empfindlichkeit Wille Sei mehr untere.

EURMG Empfindlichkeit Einstellung : drücken " Set – Taste für etwa 1,5 Sekunden, Die Anzeige Wille zeigen " A--- ", weitermachen Zu Drücken Sie die Taste „ Set “ . bis zur Anzeige Wille zeigen " b 3 - 2 ", Dann Drücken Sie „ + “ oder " - " Zu Zunahme oder Verringern Sie den Parameter.

Wenn _ Die Parameter Ist mehr größer , die MG Empfindlichkeit Wille Sei mehr höher. If die Parameter Ist mehr weniger, Die MG Empfindlichkeit Wille Sei mehr untere.

NOTIZ Nachdem Sie die Einstellung abgeschlossen haben: Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Trichtersensor und das Roller wird laufen , dann wird die Einstellung sein speichern.

Fake Note Im Lieferumfang enthalten bzw nicht _ SEinstellung:

Drehen _ An Die Maschine, Dann drücken Sie „ DD ” & " CHARGE " _ _ _ Taste bei Die Dasselbe Zeit

bis Anzeige zeige „ H -C 00 “ , Dann Drücken Sie " SATZ " 2 mal Anzeige Wille anzeigen "- C 02 “ , Drücken Sie „ - “ Zu ändern Sie „ 1 “ Zu "0 “ , Dann setzen dein Finger An Trichter Sensor Und Die Roller wird Führen Sie die Einstellung aus Das Ergebnis wird gespeichert und gezählt nicht enthalten gefälschte Notiz.

Ein- oder ausschalten Stimme _ Funktion : _

Methode eins: drücken Sie „ START/VOICE “ für A während Wann Anzeige zeigen, " VOICE ", Es bedeutet Die Stimme Funktion Ist An Wann Anzeige Tun nicht zeigen; " VOICE ", Es bedeutet, dass die Sprachfunktion aktiviert ist aus.

Methode zwei: Drücken Sie weiter „ START/VOICE “ Taste, dann einschalten Maschine um die Sprachfunktion auszuschalten/.

Werkseinstellungen : _ _ _

Drücken Sie „ TT “ " CHARGE _ _ “ " START “ _ _ 3 Tasten bei Die Dasselbe Zeit Und Dann drehen An

Maschine, Wann Die Anzeige zeige " d EF A U “ , Es bedeutet Maschine wiederherstellen auf Werkseinstellungen zurücksetzen .

11. Wartung _

- Tun _ Betreiben Sie das Gerät nicht in Gebieten mit hohe Temperatur bzw hoch Feuchtigkeit seit Es kann dazu führen, dass Maschine die Arbeit verweigern oder verhindern es vom Zählen genau.

- WEnne nicht verwenden Die Einheit für A lang Zeitraum von Zeit entfernen Die Leistung Stecker, aus der Steckdose .

- Betreiben Sie das Gerät niemals unter stark Licht .

-Reinigen Sie die Maschine regelmäßig nach dem Ausschalten und Ausstecken des Maschine.

- Tun _ nicht benutze das Produkt in Bereichen, in denen Es möglicherweise Wasser oder anderem ausgesetzt

Flüssigkeiten.

- Ziehen Sie den Stecker heraus Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose . Tun _ nicht verwenden flüssig Reiniger oder Aerosolreiniger . Du siehst eine feuchte Tuch für Reinigung.

12. Merkmale und Spezifikationen

Fessen:

Automatischer Start, halt und klar

Automatische Erkennung mit UV-Ultraviolett), MGmagnetisch) und MT (Metallgewinde)

beim Zählen

Automatische Halbnoten-Erkennung verketteter Noten

Doppelnotenerkennung mit _ R (Infrarot)-Erkennungssystem

Wmit Batch-Add und Selbstprüfungsfunktion _

L C D Farbwechsel zu Rot, wenn eine Fälschung erkannt wird Notiz

Geeignet für die meisten Währungen in der Welt

Spezifikation:

- Ambient Temperature: 0°C-40°C
- Umgebungsfeuchtigkeit :25%-80%
- Fütterungssystem :RolerFrictionsystem
- Behälterkapazität : 100 alte Rechnungen oder 200 neue Rechnungen
- Stapelkapazität :100 alte Rechnungen oder 200 neue Rechnungen
- Zählgeschwindigkeit :1000 Stück/Minute
- sizeofcountable Rechnungen :50 mm × 110 mm -90 mm × 170 mm
- Dicke der zählbaren Geldscheine: 0,075 mm-0,15 mm
- Zählanzeige: 4d Ziffern
- Chargenanzeige: 3 Ziffern
- Power Supply: USA: AC110V + 10 % /60 Hz EUR: AC220V /50Hz
- Power Consumption: ≤80 Watts
- Bruttogewicht :5,25 kg

Hersteller: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803lang 11hao 1602A-16 09shi
Shanghai

Importiert nach USA: Sanven Technology GmbH.

Suite 250,9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Römeracker 9 22021,76351

SHUNSHUN GmbH

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Gemacht In China



Technischer Support und E- Garantie Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny wsparcie i Certyfikat e-gwarancji kate www.wevor.com/wsparcie

Licznik Bil

instrukcja obsługi

AL-K07

kontynuujemy Być zobowiązany zapewnić oci narzędzia z konkurencyjny _ cena.
"ratować Połowa", "Połowa ceny " lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia przez nas
tylko reprezentuje jakiś
oszacowanie oszczędności y ou może skorzystać z _ kupowanie określone narzędzia z nas
w porównaniu do mam jlub
szczyt marki i dawki niekoniecznie to znaczy przykryć wszystko Kategorie z narzędzia
oferowany przez nas . Ty
Czy Uprzejmie przypominamy o dokładnej weryfikacji, kiedy ojeśeś Czy PIAcin g jakiś
zamów z nas jeśli oty Czy
faktycznie oszczędzając w połowie porównanie z czołówką mam jlub marki .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ten jest oryginałem instrukcja , Proszę Czytać Wszystko podręcznik instrukcje _
ostrożnie wcześniej operacyjny. VEVOR zastrzega sobie ar interpretacja z naszego
instrukcja obsługi . Wygląd _ z the produkt powinien Być z zastrzeżeniem
_
produkt oty otrzymane. proszę przebac nas, że nie będziemy informować ty oty Ponownie Jeśli
istnieje jakakolwiek technologia lub oprogramowanie aktualizacje NA nasz produkt.

	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 z FCC Zasady. operacja Jest pod ject Do the następny dwa warunki :()Ten urządzenie móc nie powodować szkodliwy ingerencja , I (2)to urządzenie musi zaakceptować każdy ingerencja otrzymane , w tym interakcja _ To móc przyczyna niepożądane operacja.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega zaopatrzenie z europejski Dyrektywa 2012/19/UE. Symbol przedstawiający wózek na kółkach kosz skrzyżowane Poprzez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego odmawiać kolekcja _ W the Unia Europejska. Dotyczy to produkt I Wszystko Akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone Jak taki móc nie Być wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale musieć postawiony Do zgromadzenie- punkt recyklingu sprzętu elektrycznego I elektroniczny urządzenia.
	Zgodność to WE bezpieczeństwo certyfikat .

zawartość

1.Ogólne Wprowadzenie	1
2. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	1
3.Operation Method	2
4. prawidłowe podawanie banknotów	2
5. Wyświetlacz _ Wstęp	3
6. Funkcje Wstęp	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8. Błąd Kod I Rozwiązanie	11
9. wspólne problemy i ich rozwiązania	12
10. Maszyny _ Ustawienia	
13 11. Konserwacja _	
14	
12. Funkcje I specyfikacje _	15

1. Ogólny Wstęp

· The rachunek lada Jest the doskonały rozwiązanie Do A szybko ,
dokładnie I niezawodny

banknot liczyć sięg proces. Ten maszyna Jest the awangarda z naszego
ewolucja w

technologia liczenia walut. Jego kompaktowy i elegancki projekt Jest Jak
niezwykły

Jak jego zintegrowany elektronika I wielofunkcyjny możliwości. Ale To Jest
więcej niż

Tylko wygląda I zaawansowane technologicznie elektronika. To Jest gotowy _
Do proces the bardzo wymagający

zadania , z rachunkowość duży kwoty gotówki , Do dozowanie zwyczaj
rachunek _ wielkie ilości.

The moc Do radykalnie zmniejszyć praca I rachunkowość straty Jest Teraz
Na the

zasięg twoich orąk.

· Ta maszyna stanowi nieocenioną pomoc w bankach , kasyna , supermarket ,
film teatry , sprzedaż detaliczna sklepy I wiele inne środowiska Gdzie
pieniądze Czy
używany .

· Kiedy otwarcie the skrzynka , zweryfikować To Wszystko z the rzeczy
opisane poniżej Czy

dołączony .jeśli jakikolwiek przedmiot Jest uszkodzony Lub zaginiony ,
skontaktować się z sprzedawcą , gdzie jednostka

był zakupione.

1.Maszyna*

2 . instrukcja obsługi *1

3.przewód zasilający*

4 .szczotka do czyszczenia*1

5.Bezpiecznik*

6. Zewnętrzne lwyświetlacz*

2. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Kiedy za pomocą Ten rachunek łąda, podstawowy bezpieczeństwo środki ostrożności powinienem zawsze Być

podążał Do zmniejszyć the ryzyko pożaru, porażenie prądem lub obrażenia Do osoby; w tym

następujące:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operacja metoda

·łączyć the moc sznur Do the jednostka , zatem Do A moc źródło I zakręt the

moc przełącznik NA; the jednostka będzie prowadzić A Sprawdzenie siebie przez spinning the rachunkowość

koła kilka razy. Liczenie Wyświetli się liczba pokazywać "" Kiedy the jednostka

Jest gotowy .

·Do unikać zło wykrywanie, Proszę sprawdzać I Brać na zewnątrz the banknoty zanim

rachunkowość Który są następujące:

1. Naprawiony notatki z papier
2. umyty notatki
3. bardzo brudny notatki
4. Łamany notatki

4. prawidłowe karmienie z Bankno tes

Potrzebne banknoty Do Być nieporządkny I umieszczony między te rachunkowość przewodniki,

Proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami kino:

Metoda:



Method Two:



5. DJestgrać Introduction



"MPrzycisk NL": Aby rozpocząć, naciśnij przycisk „START”. rachunkowość
Po _ banknoty Czy umieszczony w zbiornik.

Przycisk „DODAJ”: naciśnij ten przycisk Do zakręt _ włączanie/wyłączanie
funkcji ADD.

„+” przycisk: kiedy w zestawie tryb, naciśnij raz „+”, aby dodać „1”. Jeśli ty
trzymać
naciśnięcie ciągle spowoduje wyświetlenie numeru parametru dodany
bez przerwy. Gdy w Obliczaniu wartości tryb, naciśnij „+”, aby wybrać
nominał.

Przycisk „BAT”: naciśnij ten przycisk, aby zakręt włączanie/wyłączanie
Funkcja PARTIA. Najpierw naciskać Jest 100→50→20→zrezygnować
seria tryb .

Przycisk „AUTO”: Maszyna rozpoczyna liczenie automatycznie, kiedy
banknoty Czy umieszczony w zbiornik.

„DD ” przycisk: naciśnij to przycisk do włączania/wyłączania DD wykrywa jon. Wykrywanie DD potrafi sortować zaznacza, jaka szerokość Jest różnica od pierwszej nuty o więcej niż 5 mm liczone.

„- ” : kiedy w zestawie tryb, naciskać "- " raz zmniejszyć „1 ” . Jeśli ty trzymać ciągle naciśnięcie spowoduje wyświetlenie numeru parametru zredukowany bez przerwy.

Gdy w Obliczaniu wartości tryb, naciskać "- " wybrać nominał. „CF”

przycisk: naciśnij to s przycisk do włączania/wyłączania UV, mg

Wykrywanie podczerwieni.

Przycisk „C UR” : naciśnij go przycisk do wybierając waluta .

Przycisk „VA L ” : naciśnij ten przycisk, aby Wchodzić określenie obliczenie tryb krążenia, naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby wyjść z wartości Obliczenie tryb. Tymczasem możesz naciśnij przycisk DODAJ, aby dodać w górę całkowita wartość.

„SET” : naciśnij ten przycisk, aby Wchodzić wrażliwość modyfikacja czujników .

Przycisk „START”: naciśnij ten przycisk, aby Wyczyść rachunkowość numer lub zacznij rachunkowość.

Wyśwytak obraz:



6. Wprowadzenie do funkcji

Funkcja liczenia

raz the rachunki są prawidłowe umieszczony W the platforma zasypowa e ,maszynawil zacznij

rachunkowość automatycznie .The Liczba policzone rachunkiw il lb pokaż nie

lada wyświetlacz .Ponadto _ ,raz the rachunki REMOVED z the układarka ,
wyświetlacz licznika zostanie wyczyszczony i Wyświetlanie partii z kolei
pokaże ich liczbę

ostatnie przeliczone rachunki Zamiast .

UV (ultrafiolet)Funkcja wykrywania

Wykrywanie UV funkcjonować jest wybierany lub odznaczany przez naciśnięcie przycisku uv

w konsoli funkcji. Funkcja ta umożliwia sprawdzenie typów banknotów które zawierają funkcje.

Domyślnie, theuv funkcja jest automatycznie włączana po włączeniu zasilania urządzenia

w górę .I fthemaszyna wykryć S konto Erfei tbil I, to będzie opacje nie ndemit

sygnał dźwiękowy .Wyświetlacz pokaże wiadomość „A” lub „E10 ” ,
alarmowanie

użytkownik o obecności podejrzanego rachunku . Usuń fałszywą prasę Landpress

„START”, aby kontynuować liczenie

mg Funkcja wykrywania (magnetycznego).

The Funkcja wykrywania MG jest zaznaczone lub odznaczone przez naciśnięcie mg przycisk w konsoli funkcji. The Funkcja M.G jest w stanie wszystko sprawdzić typy z banknoty zawierające Funkcje MG.

Domyślnie funkcja MG jest uruchamiana automatycznie włączany, gdy urządzenie jest zasilane

w górę. Jeśli maszyna wykrywa podróbkę rachunek , itwi llsto pcountin gan demit

sygnał dźwiękowy .Wyświetlacz pokaże wiadomość „ b ” lub „E6x” , alarmowanie użytkownika o obecności podejrzanego rachunku .Usunąć podejrzaną Bil Landpress “
START”, aby kontynuować korzystanie z usługi

Funkcja wykrywania IR (podczerwieni).

Funkcję wykrywania IR można wybrać lub anulować, naciskając przycisk podczerwieni

the funkcjonować konsola .The Wykrywanie podczerwieni jest również używane do wykrywania podwójnej notatki.

Domyślnie, the IR funkcja jest automatycznie włączana, gdy jednostka Jest _

napędzany w górę ▪ jeśli maszyna wykryje podwójną nutę, przestanie się liczyć i emitować pszczoła _ dźwięk . Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ C lub ECO ”, ostrzegając użytkownik obecność podejrzanym pieniędzy . Wyjmij fałszywe pieniądze i naciskać " POCZĄTEK " _ _ aby kontynuować liczenie.

DD Wykrycie Funkcjonować

The Funkcja wykrywania DD jest zaznaczone lub odznaczone przez naciśnięcie DD przycisk w konsoli funkcji. The Wykrywanie DD jest używany do wykryć banknot o różnej szerokości.

Dzięki tej funkcji szerokość pierwszego zliczonego banknotu zostanie zmieniona Być

zapamiętane i czy jest szerszy czy węższy wykryty (szerokość różnica musieć Być więcej niż 5mm), przestanie liczyć i wyemituje pikanie dźwięk.

The

wyświetlacz będzie pokazywać the wiadomość ” D Lub E 8X”, alarmując the użytkownik z the obecność podejrzanego _ pieniądze. Usun podórbkę pieniądze i naciśnij „START”, aby kontynuuj liczenie.

Obliczanie wartości całkowitej Funkcjonować

Funkcja Obliczanie wartości całkowitej jest zaznaczona lub odznaczona przez pilny the WARTOŚĆ przycisk w funkcji konsoli. Trzymać Naciśnięcie przycisku WARTOŚĆ przez 2

sekund, aby wyjść z tej funkcji.

Poprzez tę funkcję, użytkownik musi nacisnąć V A LUE przycisk Do wybierać określenie ręcznie . Dla _ przykład, Kiedy Ty wybierać 100 I liczyć 10 szt 100 the wyświetlacz będzie pokazywać całkowity wartość 1000. Proszę _ notatka To Kiedy Ty

wybierać 100 Ty musisz liczyć 100, ponieważ Jeśli Ty umieścić Inny określenie Jak na przykład 50 Lub 20 itp, maszyna Również będzie zapamiętać To Jak 100.

w ramach funkcji obliczeniowej, użytkownik może włączyć funkcję A DD jeśli chcesz policzyć wiele wyznania, Więc użytkownik Móc naciskać WARTOŚĆ __ przycisk Lub „...” „- ” przycisk Do

wybrać odpowiednio nominał, a całkowita wartość nie będzie jasne . w tym sprawa , the Następny banknoty umieszczony w lejek będzie zostać policzone i dodane do ed

poprzednia wartość całkowita.



Uruchomienie automa⁸tyczne lub ręczne Tryb Zabawa _

Automatic Start Mode :

Maszyna zaczyna liczyć automatycznie w pl banknoty umieszczone w zbiornik

podręcznik Początek Tryb :

naciśnij Start " __ przycisk, aby rozpocząć liczenie po banknotach Czy umieszczony w zbiornik.

Funkcja wsadowa

The seria funkcja może być wybrany lub odznaczony przez naciśnięcie przycisku „Pakiet”
przycisk . Numer partii jest pokazywany na wyświetlaczu partii

Pierwsze naciśnięcie: numer partii wynosi 100

drugie naciśnięcie: numer partii to 50

Trzecie naciśnięcie: numer partii wynosi 20

Czwarte naciśnięcie: numer partii to 10

Fifthpress: funkcja wsadowa zostaje odwołany.

Na zwyczaj ilość może być ustawiona przez pilny „...” lub „-” przycisk. Do zwiększyć lub zmniejsz numer partii. Jeśli trzymaj pilny „+” lub „-” przycisk _ Do o 2 sekundy, numer partii może wzrosnąć lub zmniejszenie bez

przerwy . f

maszyna ma klawisze numeryczne, możesz ustawić seria numerować dużo więcej

wygodny . Aby wyczyścić tę funkcję, wciśnij „SERIA _ _ _” przycisk aż do wskaźnik jest wyłączony.

W trybie liczenia partii, kiedyś _ zbiornik jest załadowany, the maszyna będzie rozpoczął liczenie i zatrzymaj się, gdy zliczona ilość dociera do ustawione

ilość partii.

To powtórz operacja liczenia partii w ramach tego samego ustawione ilość partii, po prostu wyjmij przeliczone banknoty z układarki . Maszyna będzie wrzucić następną grupę banknotów pod To samo ustawienia.

Jeśli chcesz kontynuować grupowanie bez usuwania pliku banknoty z prasa układająca, the „POCZĄTEK” _ _ przycisk.

Funkcja ADD

Funkcję dodawania można wykonać za pomocą pilny the " DODAC _ przycisk (wskaźnik musi świecić w górę) .w tym przypadku, the Następny banknoty umieszczony w lejek będzie być policzonym i dodany do poprzednio zliczonej ilości. TOn całkowity kwota _ dodanych banknoty zostaną pokazane na ekranie licznika · Aby zamknąć funkcjonować, naciskać dodatek " _ _ przycisk (tzw wskaźnik musi Być WYŁĄCZONY)

Half - uwaga Dittjon Fnamaszczenie

T on wykrywanie półnut jest domyślnie włączany automatycznie, gdy the maszyna Jest napędzany w górę maszyna wykrywa a półnuta podczas liczenia, to będzie zatrzymaj się i wyemituj sygnał dźwiękowy, gdy wyświetlacz to zrobi pokazywać the wiadomość, "F Lub

E 4 " alarmowanie the użytkownik the obecność z A podejrzaną notatką .
Usunąć _ the

podejrzaną uwagę i naciśnij Start " _ _ _ przycisk, aby kontynuować liczenie . proszę zanotować że będą to podejrzone pieniądze dodano do the liczone ilości.

Przykuty - uwaga Dittjon Fnamaszczenie

nut łańcuchowych jest włączane automatycznie przez domyślnie, kiedy the

maszyna Jest zasilony · f maszyna wykryje łańcuch-nie e kiedy rachunkowość, zatrzyma się i wyemituje sygnał dźwiękowy wyświetlacz będzie pokazywać the wiadomość "D lub E8x " , powiadamianie użytkownika o obecności podejrzaną notatką . Usunąć _ the

podejrzaną uwagę i naciśnij Start " _ _ przycisk, aby kontynuować liczenie . Proszę _ notatka że podejrzone pieniądze będą m.in dodano do the liczone ilości.

Wykrywanie podwójnej nuty Funkcjonować

The podwójna notatka wykrywanie jest automatycznie włączone domyślnie kiedy

maszyna jest włączona .f.maszyna wykryje podwójną notatkę podczas liczenia ,To

przestanie emitować sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz będzie widoczny wiadomość tematyczna „c”

Lub „EKO” , alarmowanie the użytkownikobecność podejrzana notatka.Usuń the

podejrzany zanotuj i naciśnij "POCZĄTEK" przycisk _ Do Kontynuować liczę.proszę

zauważ, że podejrzanebil lwil Dodaj do przeliczonej ilości.

7.Regulacja płyty zasypowej

kiedy podawanie banknotów nie jest płynne lub liczenie banknotów jest niedokładne ,to może

Być rozwiązany poprzez regulację thevertica Idopasowywanie śrubokręt las przerwa

pomiędzy gumą oporową a gumowym kółkiem. Następnie możesz włożyć banknot

i trzymaj ,ifyo ufee lthepul ja, maszyna jest wykonalne.

Obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć szczelinę w celu zwiększenia tarcia (ciasnego).

Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć szczelinę i zmniejszyć (luźno).



8. Błąd Kod I Rozwiązanie

Ton pokazał może wyświetlić kod błędu podczas liczenia, które znaczy tam Jest,

problem z maszyną. Aby znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu, zapoznaj się z poniższym arkuszem.

Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Rodzaje kłamstwo mówić, bardzo z the powyżej wspomniane problemy mogą być spowodowane przez

pył Lub brud w środku z the maszyna. Więc konserwacja the maszyna czysty Jest wysoko

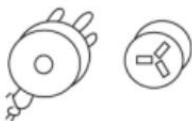



Zalecana.

9.częste problemy i ich rozwiązania

Zanim utrzymywać , Proszę _ Sprawdzić problemy jak poniżej:

Notatka: zanim Rozwiąż problem , Ty musi skrócić wyłączony wyłącznik zasilania I brak plusa g the

wylot .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly?  Adjust well	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Maszyna _ ustawienia _

UV MG SenToIVDostosuj:

UV wrażliwość regulacja : naciśnij przycisk „ SET ” . Do o 1,5 sekundy , wyświetlacz będzie pokazywać " A--- " , Następnie naciskać "... " Lub "- " Do zwiększyć Lub zmniejszenie parametr _.

Jeśli _ the parametr Jest więcej większy the UV wrażliwość będzie Być więcej niż . If _ parametr Jest więcej mniej , the UV wrażliwość będzie Być więcej wyższy.

USDMG wrażliwość regulacja : naciśnij przycisk „ USTAW ” . Do około 1,5 sekundy , the wyświetlacz będzie pokazywać " A--- " , Kontynuować Do naciskać przycisk „ ustaw ” . dopóki the

wyświetlacz będzie pokazywać " b 2 - 2 " , Następnie naciskać " + " lub _ _ zwiększyć Lub zmniejszenie parametr _.

Jeśli parametr jest większy , the mg czułość będzie większa . parametr ft _ Jest więcej mniej , the MG wrażliwość będzie Być więcej niż .

EURMG wrażliwość regulacja : naciśnij przycisk „ USTAW ” . Do około 1,5 sekundy , the wyświetlacz będzie pokazywać " A--- " , Kontynuować Do naciśnij przycisk „ ustaw ” . aż do wyświetlacza będzie pokazywać " b 3 - 2 " , Następnie naciskać „ + ” lub " - " Do zwiększyć Lub zmniejszyć parametr.

Jeśli _ the parametr Jest więcej większy , _ mg wrażliwość będzie Być więcej wyższy . If parametr Jest więcej mniej , the MG wrażliwość będzie Być więcej niż .

NOTATKA po zakończeniu ustawień: proszę położyć palec na czujniku zbiornika i rolka będzie uruchomić , wtedy ustawienie będzie ratować.

Fale uwaga N wliczony w cenę lub nie _ **Ssiadanie:**

Zakręt _ NA the maszyna , Następnie naciśnij „ DD „ & " SERIA " _ _ _ przycisk Na the To samo czas

dopóki wyświetlacz pokaż " H -C 0o " , Następnie naciskać " USTAWIĆ " 2 czasy wyświetlacz będzie pokaż " – C 02 " , naciskać „ - ” Do zmień „ 1 ” Do " 0 " ,

Następnie umieścić twój palec NA zbiornik czujnik I the rolka będzie uruchom ustawienie will zapisz i policz wynik, I nie włączać fałszywa notatka.

Włącz lub wyłącz głos _ Funkcja : _

Metoda jeden: naciśnij „ START/VOICE ” Do A chwila Kiedy wyświetlacz pokazywać, ” VOICE ”, To oznacza the głos funkcjonować Jest NA Kiedy wyświetlacz Do nie pokazywać, ” VOICE ”, To oznacza, że funkcja głosowa jest wyłączony.

Metoda druga: naciskaj dalej „ START/VOICE ” przycisk, następnie włącz n maszyna aby wyłączyć /funkcję głosową.

Ustawienia Fabryczne : _ _

naciskać _ ” DD ” ” SERIA _ ” ” POCZĄTEK ” _ _ 3 guziki Na the To samo czas I Następnie zakręć NA

maszyna, Kiedy the wyświetlacz pokaż ” d EF A U ” , To oznacza maszyna przywrócić do ustawień fabrycznych.

11. Konserwacja _

- Do _ nie obsługiwać urządzenia w obszarach z wysoka temperatura lub wysoki wilgotność od To może powodować maszyna odmawiać pracy lub zapobiegać to z liczenia dokładnie.

- Wkura nie używać the jednostka Do A długi okres z czas usunąć the moc wtyczka, z gniazdka ściennego.

- Nigdy nie obsługuj urządzenia pod mocnym światło.

-Często czyścić maszynę po wyłączeniu i odłączenie maszyna.

- Do _ nie Użyj tego produkt w obszarach, gdzie To może być wystawiony na działanie wody lub innego czynnika płyny.

- podłącz to produkt z gniazdka ściennego przed czyszczeniem . Do _ nie używać płyn środków czyszczących lub środka czyszczącego w aerozolu . widzisz wilgoć szkoda _ czyszczenie.

12.Cechy i dane techniczne

Fjedzenie:

Automatyczny start, zatrzymaj się i jasne

Automatyczne wykrywanie za pomocą ultrafioletu), MGmagnetic) i d MT (gwint metalowy)

podczas liczenia

w półnuty

Wykrywanie podwójnych nut za pomocą System detekcji R (podczerwień).

Wi dodaj partię i funkcja samokontroli

LCD __ zmiana koloru na czerwony po wykryciu podróbki notatka

się do większości walut na świecie

specyfikacja:

- Ambient Temperature: 0°C-40°C

- Wilgotność otoczenia :25%-80%

- System żywniowy :RolerFrictionsystem

- Pojemność zbiornika :100ol dbills lub 200nowych rachunków

- pojemność układarki :100 starych rachunków lub 200 nowych rachunków

- prędkość liczenia :1000 szt./minutę

- rozmiar policzony Rachunki :50 mm × 110 mm -90 mm × 170 mm

- Grubość policzalnych banknotów: 0,075 mm-0,15 mm

- Wyświetlacz liczący: 4d igits

- Wyświetlanie partii: 3 cyfry

- Power Supply: USA:AC110V + 10% /60 Hz EUR:AC220V /50 Hz

- Power Consumption: ≤80 Watts

- Waga brutto : 5,25 kg

Producent: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803długi 11hao 1602A-16 09shi Szanghaj
Zaimportowano do USA: Technologia Sanven Sp. z o.o.

Apartament 250.9166 Anaheim, Miejsce, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

Römeracker 9 22021,76351

SHUNSHUN GmbH

Einkehnem-Hochstetten,Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



	ANT
--	------------

Zrobiony W Chiny

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pomoc techniczna i gwarancja elektroniczna certyfikat

www.wevor.com/wsparcie

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch ondersteuning en E-garantiecertificaat kat Www.vurig.com/ondersteuning

Bil-teller

handleiding

AL-K07

wij blijven doorgaan toegewijd zijn aan geef oje gereedschap mee competitief _ prijs.

"redden Half" , " Helft van de prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die worden gebruikt door ons vertegenwoordigt alleen een

schatting van de besparing y ou zou er baat bij kunnen hebben van _ kopen bepaalde gereedschappen mee ons vergeleken met de moeder jof

bovenkant merken en doses Dat is niet noodzakelijkerwijs de bedoeling bedek alles Categorieën van hulpmiddelen aangeboden door ons . Jij

Zijn vriendelijk eraan herinnerd om zorgvuldig te verifiëren wanneer ou Zijn Piacin g een bestellen bij ons als ojj Zijn

daadwerkelijk besparen helft binnen vergelijking met de bovenkant moeder jof merken .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODEL : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit is het origineel instructie , Alsjeblieft lezen alle handmatig ik instructies zorgvuldig voor operationeel. VEVOR reserveert ac le ar interpretatie van onze

handleiding . Het uiterlijk van de product zal zijn ondergeschikt jaan de product Ojij ontvangen. vergeef me alsjeblieft ons dat we het niet zullen informeren jij Ojij opnieuw als

er is enige technologie of software updates op ons product.

	Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Reglement. operatie is sub ject naar de als vervolg op twee voorwaarden :()Dit apparaat kunnen niet veroorzaken schadelijk interferentie , En (2) dit apparaat moet accepteren elk interferentie ontvangen ,inbegrepen interferentie _ Dat kunnen oorzaak ongewenst operatie.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de voorraad van Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool toont een wheelie bak gekruist door geeft aan dat het product afzonderlijk vereist is weigeren verzamelen in de Europese Unie. Dit geldt voor de Product En alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zo een kunnen niet zijn weggegooid met het normale huisvuil, maar moeten genomen naar aocollec- punt voor het recyclen van elektriciteit En elektronisch apparaten.
	Naleving is een EG beveiliging certificering .

inhoud

1. Algemeen Introductie	1
2. Belangrijke veiligheidsinstructies	1
3.Operation Method	2
4.juiste invoer van bankbiljetten	2
5. Weergave _ Invoering	3
6. Functies Invoering	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8. Fout Code En Oplossing	11
9. Veel voorkomende problemen en oplossingen	12
10. Machine _ Instellingen	
13 11. Onderhoud _	
14	

12. Kenmerken En specificaties _.....	15
---------------------------------------	----

1. Algemeen Invoering

· De rekening balie is de perfect oplossing voor A snel , accuraat En betrouwbaar

bankbiljet meetelleng proces. Dit machine is de voorhoede van onze evolutie in

technologie voor het tellen van valuta. Zijn compact en stijlvol ontwerp is als opmerkelijk

als zijn geïntegreerd elektronica En multifunctioneel mogelijkheden. Maar Het is meer dan

zojuist ziet er uit En hi-tech elektronica. Het is klaar _ naar proces de meest veeleisend

taken , van tellen groot bedragen van contant geld , naar batchen aangepast rekening _ hoeveelheden.

De stroom naar dramatisch verminderen werk En tellen verliezen is nu bij de

bereik van oje handen.

· Deze machine is van onschatbare waarde voor de banken , casino's , supermarkten ,

film theaters , detailhandel winkels En veel andere omgevingen waar geld Zijn gebruikt .

· wanneer opening de doos , verifiëren Dat alle van de artikelen beschreven onderstaand Zijn

inbegrepen .f geen item is beschadigd of missend , Contacteer de dealer waar de eenheid

was gekocht.

1.Machine*

2 . gebruikershandleiding *1

3.netsnoer*

4 .reinigingsborstel*1

5.Zekering*

6.Extern lweergave*

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

wanneer gebruik makend van dit rekening balie , eenvoudig veiligheid voorzorgsmaatregelen zou moeten altijd zijn

gevolgd naar verminderen de risico op brand , elektrische schok of letsel naar personen; inbegrepen

het volgende:

 Warning	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.

 Caution	
	When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.

3. operatie Methode

· aansluiten de stroom koord naar de eenheid , dus naar A stroom bron En draai de stroom schakelaar op; de eenheid zullen gedrag A zelfcontrole door draaien de tellen wielen meerdere keren. Het tellen nummerweergave zal show "" wanneer de eenheid is klaar .

· Naar voorkomen fout detecteren , Alsjeblieft rekening En nemen uit _ de bankbiljetten voor

tellen welke zijn als volgt:

1. Hersteld notities met papier
2. gewassen notities
3. erg vies notities
4. Gebroken notities

4. juiste voeding van Bankno tes

Bankbiljetten nodig naar zijn ordelijk En geplaatst tussen te tellen gidsen,

Alsjeblieft raadpleeg het volgende afbeeldingen:

Methode:



Method Two:



5. Distoneelstuk Introduction



"MNL"-knop: Druk op de "START"-knop om te starten tellen na _ bankbiljetten Zijn geplaatst in de hopper.

Knop "TOEVOEGEN": druk op deze knop naar draai _ de TOEVOEGEN-functie aan/uit.

"+" knop: wanneer in INSTELLEN modus, druk één keer op "+" om toe te voegen "1". als jij houden

Door continu te drukken, wordt het parameternummer weergegeven toegevoegd doorlopend. Wanneer bij waardeberekening modus, druk op "+" om de denominatie te kiezen.

"BAT"-knop: druk op deze knop om draai aan/uit de BATCH-functie. Eerste druk op is 100→50→20→ontslag nemen partij modus .

"AUTO"-knop: de machine begint met tellen automatisch wanneer bankbiljetten Zijn geplaatst in de hopper.

"DD " knop: druk hierop knop voor het in-/uitschakelen van de DD-detectie . DD-detectie kan sorteren noteert welke breedte is meer dan 5 mm verschillend van de eerste noot geteld.

"- " knop: wanneer in INSTELLEN modus, druk op "- " een keer naar verminderen "1 " . als jij houden

Als u continu op drukt, wordt het parameternummer ingesteld verminderd doorlopend.

Wanneer bij waardeberekening modus, druk op "- " denominatie te

kiezen. "CF" knop: druk hierop knop voor het in-/uitschakelen van de UV-straling, MG IR-detectie.

"C UR" -knop : druk hierop knop aan kiezen munteenheid .

"V A L" -knop : druk op deze knop om binnenkomen denominatie berekening modus bloedsomloop, druk 3 seconden op de knop om Value te verlaten Berekening modus. Ondertussen kan dat druk op de knop TOEVOEGEN om toe te voegen op de totale waarde.

"SET" -knop: druk op deze knop om binnenkomen gevoeligheid aanpassing van sensoren.

"START"-knop: druk op deze knop om ruim het op tellen nummer of beginnen tellen.

WeergaveJa afbeelding:



6. Functies Introductie

tellenFunctie

eenmaal de rekeningen zijn correct geplaatst in de hopperplaat e
,demachinewil Ik begin

tellen automatisch .De aantal geteld rekeningenw il lb eshow nee nee
balie weergave .Bovendien _ ,eenmaal de rekeningen zijn VERWIJDERD
van de stapelaar ,de

tengendisplay zal het wissen batchweergave zal op zijn beurt het aantal
tonen
laatstgetelde rekeningen in plaats van.

Uv (ultraviolet)Detectiefunctie

De uv-detectie functie wordtgeselecteerdofgeselecteerddooropdeuv-
knopgedrukken

in de functieconsole. Met de uv-functie kunnen alle typen bankbiljetten
worden gecontroleerd
die uv-functies bevatten.

Standaard, theuv functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het
apparaat wordt ingeschakeld

omhoog .l fthemachin detecteren S rekening erfei tbil l, het zal wel
optelling ng toegeven
piepgeluid .Hetdisplaywordtweergegeven de boodschap "Een" of "E10" ,
waarschuwt de

gebruiker van de aanwezigheid van een verdacht bankbiljet . Verwijder de
nagemaakte factuur landpress

"START" om door te gaan met tellen

MG (Magnetische) detectiefunctie

De MG-detectiefunctie wordt geselecteerd of gedeselecteerd door op drukken MG knop in de functieconsole. De MG-functie kan alles controleren soorten van bankbiljetten die bevatten MG-functies.

Standaard is de MG-functie automatisch ingeschakeld wanneer het apparaat is ingeschakeld

omhoog. Als de machine detecteert een vervalsing wetsvoorstel, het zal worden afgeschreven

piepgeluid .Het display wil ik laat zien de boodschap " b "of "E6x" ,
waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van een verdachte
rekening .Verwijder de verdacht landpress "
START" om verder te gaan

IR (infrarood) detectiefunctie

De IR-detectiefunctie wordt geselecteerd of geselecteerd door de IR-knop in te drukken

de functie troosten .De IR-detectie wordt ook gebruikt om een dubbele noot te detecteren.

Standaard, de IR functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de eenheid

is _ aangedreven omhoog ▪ Als de machine een dubbele noot detecteert, het zal stoppen met tellen en uitstoten bij een ping geluid . Op het display verschijnt het bericht " C of ECO ", het waarschuwen van de gebruiker van de aanwezigheid van verdacht geld . Verwijder het valse geld en druk op " BEGIN " _ _ om door te gaan met tellen.

DD Detectie Functie

De DD-detectiefunctie wordt geselecteerd of gedeselecteerd door op drukken DD knop in de functieconsole. De DD-detectie is gewend aan detecteren de bankbiljet met verschillende breedte.

Via deze functie wordt de breedte van het eerst getelde bankbiljet aangepast zijn

onthouden, en of het een bredere of een smallere is gedetecteerd (breedte verschil moeten zijn meer dan 5 mm), het stopt met tellen en zendt uit piepen geluid. De

weergave zullen show de bericht " d of E 8X", waarschuwend de gebruiker van de aanwezigheid van een verdachte geld. Verwijder de vervalsing geld en druk op "START" om
blijf tellen.

Berekening van de totale waarde Functie

De functie Berekening van de totale waarde is geselecteerd of gedeselecteerd door drukken de WAARDE knop in de functies op de console. Houden Druk op de VALUE-knop voor 2

seconden om deze functie te verlaten.

Via deze functie, de gebruiker moet op VA LUE drukken knop naar kiezen denominatie handmatig . Voor _ voorbeeld, wanneer Jij kiezen 100 En graaf 10 stuks van 100 de weergave zullen show totaal waarde 1000. Alsjeblieft _ opmerking Dat wanneer Jij kiezen 100 Jij moeten graaf 100, omdat als Jij neerzetten ander denominatie zoals 50 of 20 enz, machine Ook zullen memoriseren Het als 100.

onder de rekenfunctie, de gebruiker kan een DD- functie inschakelen als je dat wilt tel er veel denominaties, Dus gebruiker kan druk op WAARDE _ knop of "... " "- " knop naar

kies dienovereenkomstig de denominatie en de totale waarde niet duidelijk . Dit _ geval , de volgende bankbiljetten geplaatst in de hopper zal worden geteld en opgeteld bij de vorige totale waarde.



Automatische of handmatige start Modus Leuke actie

Automatic Start Mode :

De machine begint te tellen automatisch wanneer nl bankbiljetten worden geplaatst in de hopper

Handmatig Begin Modus :

druk op start " _ knop om te beginnen met tellen na de bankbiljetten Zijn geplaatst in de hopper.

Batchfunctie

De partij functie kan zijn geselecteerd of gedeselecteerd door op de knop "Batch" te drukken knop. Het batchnummer wordt weergegeven op het batchdisplay

Eerste druk: het batchnummer is 100

tweete druk: het batchnummer is 50

Derde druk: het batchnummer is 20

Vierde druk: de batchnummer is 10

Vijfde druk: de batchfunctie is geannuleerd.

De _ aangepast hoeveelheid kan zijn set door drukken "... " of " - " knop naar toename of verlaag het batchnummer. If behouden drukken "+" of "-" knop _ voor over 2 seconden, het batchnummer kan toenemen of

afname doorlopend _ f de

machine heeft cijfertoetsen, je kunt de partij aantal veel meer

handig . Om deze functie te wissen, druk de " PARTIJ _ _ _ knop totdat de indicator is uit.

Onder de batchtelmodus, zodra de hopper is geladen, de machine zal begint met tellen en stopt wanneer de getelde hoeveelheid is bereikt bereikt de vooraf ingesteld

batchhoeveelheid.

T O herhaal de batchtelfunctie onder dezelfde vooraf ingesteld batchhoeveelheid, Haal gewoon de getelde bankbiljetten uit de stapelaar. · De machine zullen batch de volgende groep bankbiljetten onder de dezelfde instellingen.

Als u wilt blijven batchen zonder de bankbiljetten uit de stapelaar ,pers de " BEGIN " _ _ knop.

TOEVOEGEN Functie

De functie Toevoegen kan worden uitgevoerd door drukken de "**TOEVOEGEN** _ knop (indicator moet oplichten omhoog) .n dit geval, de volgende bankbiljetten geplaatst in de hopper zal geteld worden en opgeteld bij de eerder getelde hoeveelheid. THij totaal hoeveelheid _ van toegevoegd bankbiljetten worden op het tegenscherf weergegeven · Om de functie, druk op de "reclame _ knop (de indicator moet zijn UIT)

Half - let op Detection Fzalving

De _ detectie van halve noten wordt standaard automatisch ingeschakeld wanneer de machine is aangedreven omhoog f de machine detecteert een halve noot bij het tellen, het zal stop en laat een piepgeluid horen terwijl het display dat doet show de bericht, "F of

E 4 " waarschuwing de gebruiker de aanwezigheid van A verdacht opmerking . **Verwijderen** _ de verdacht noteer en druk op start " _ _ knop om door te gaan met tellen . houd er rekening mee dat dat het verdachte geld zal zijn toegevoegd aan de geteld hoeveelheid.

Geketend - let op Detection Fzalving

De detectie van geketende biljetten wordt automatisch ingeschakeld door standaard wanneer de

machine is opgeladen . Als de machine een vastgeketende niet- e detecteert tellen, het zal stoppen en een piepgeluid laten horen terwijl de weergave zal show de bericht "D of E8x ", het waarschuwen van de gebruiker voor de aanwezigheid van een verdacht opmerking . **Verwijderen** _ de verdacht noteer en druk op start " _ knop om door te gaan met tellen . Alsjeblieft _ opmerking dat het verdachte geld e toegevoegd aan de geteld hoeveelheid.

Dubbele notitiedetectie Functie

De dubbele noot detectie is standaard automatisch ingeschakeld toen de machine is ingeschakeld De machine detecteert een dubbele noot tijdens het tellen ,Het

stopt en laat piepgeluiden horen, terwijl het display wordt weergegeven themabericht "c"

of "ECO" , Waarschuwing de gebruiker de aanwezigheid van een verdachtenoot .Verwijderen de

verdacht noteer en druk op "BEGIN" knop _ naar doorgaan tellen, alstublieft

merk op dat het verdachte wetsvoorstel wil Voeg toe aan de getelde hoeveelheid.

7. Afstelling van de trechterplaat

wanneer de invoer van bankbiljetten niet soepel verloopt of het tellen van bankbiljetten is onnauwkeurig ,het kan

zijn opgelost door aanpassing thevertica aanpassing schroefaswel las de kloof

tussen weerstandsrubber en rubberwiel. Dan kunt u er een bankbiljet in doen

en hou vast , als u lthepul gebruikt ik, thechin dus werkbaar.

Draai hem met de klok mee om de opening te verkleinen en wrijving (strak) toe te voegen.

Draai hem tegen de klok in om de opening te vergroten en de wrijving (los) te verminderen.



8. Fout Code En Oplossing

Dit vertoont kan een foutcode weergeven bij het tellen van welke betekent daar is,

probleem met de machine . Raadpleeg het volgende blad om te zien hoe u het probleem kunt oplossen.

Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it




Geslachten leugen spreken , meest van de boven genoemd problemen kunnen zijn veroorzaakt door stof of vuil binnen van de machine . Dus houden de machine schoon is zeer aanbevolen.

9. veel voorkomende problemen en oplossing

Voor behouden , Alsjeblieft _ controleer de problemen als onderstaand:

Opmerking: voor los De .. Op probleem , Jij moet draaien uit-schakelaar En losmakeng de

uitlaat .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly?  Adjust well	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Machine instellingen _

UV MG Snelheid aanpassen:

Uv gevoeligheid aanpassing : druk op de knop " SET " . voor over 1.5 seconden, het scherm zullen show " A--- ", Dan druk op "..." of "-" naar toename of afname de parameter.

Als _ de parameter is meer groter de Uv gevoeligheid zullen zijn meer lager . If de parameter is meer minder, de UVgevoeligheid zullen zijn meer hoger.

USD MG gevoeligheid aanpassing : druk " Zet knop _ voor ongeveer 1,5 seconden , de weergave zullen show " A--- ", doorgaan naar druk op " Zet knop _ tot de

weergave zullen show " b2 - 2 _ ", Dan druk op " + " of te _ _ toename of afname de parameter.

Als de parameter groter is, de MG De gevoeligheid zal hoger zijn . ft hij parameter is meer minder, de MG gevoeligheid zullen zijn meer lager.

EUR MG gevoeligheid aanpassing : druk " Zet knop _ voor ongeveer 1,5 seconden, de weergave zullen show " A--- ", doorgaan naar druk op de knop " instellen ". tot het display zullen show " b3 - 2 _ ", Dan druk op " + " of " - " naar toename of verlaag de parameter.

Als _ de parameter is meer groter , de MG gevoeligheid zullen zijn meer hoger. If de parameter is meer minder, de MG gevoeligheid zullen zijn meer lager.

OPMERKING nadat u klaar bent met de instelling: Plaats uw vinger op de trechtersensor en de rol wil loop , dan zal de instelling zijn redden .

Fake Note inbegrepen of niet _ Sinstelling:

Draai _ op de machine, Dan druk op " DD " & " PARTIJ " _ _ _ knop bij de dezelfde tijd

tot weergave toon " H -C 0o " , Dan druk op " SET " 2 keer weergave zullen toon "- C 02 " , druk op " - " naar verander " 1 " naar " 0 " , Dan neerzetten jouw

vinger op hopper sensor En de rol wil voer de instelling uit wees veilig en het telresultaat zal I niet erbij betrekken valse notitie.

In- of uitschakelen stem _ F unctie :

Methode een: druk op " START/VOICE " voor A terwijl wanneer weergave show, " VOICE", Het middelen de stem functie is op wanneer weergave Doen niet show; " VOICE", Het betekent dat de stemfunctie is uit.

Methode twee: blijf op " STA drukken RT/VOICE " knop, schakel dan in machine om /de stemfunctie uit te schakelen.

Fabrieksinstelling : _ _ _

druk op " DD " " PARTIJ _ _ _ " " BEGIN " _ _ 3 toetsen bij de dezelfde tijd En Dan draai op

machine, wanneer de weergave toon " d EF A U " , Het middelen machine herstellen naar fabrieksinstellingen .

11. Onderhoud _

- Doen _ het apparaat niet bedienen in gebieden met hoge temperatuur of hoog vochtigheid sinds Het kan de oorzaak zijn machine weigeren te werken of te voorkomen het is van tellen nauwkeurig.

- Wkip niet gebruik de eenheid voor A lang periode van tijd verwijderen de stroom plug, uit het stopcontact.

- Bedien het apparaat nooit onder sterk licht.

-Maak de machine regelmatig schoon na het uitschakelen en loskoppelen van de machine.

- Doen _ niet gebruik dit Product in gebieden waar Het misschien blootgesteld aan water of iets anders vloeistoffen.

- Koppel dit los product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt .

Doen _ niet gebruik vloeistof schoonmaakmiddelen of spuitbussen . je bent vochtig c graag voor schoonmaak.

12. Kenmerken en specificaties

Feet:

Automatische start, stoppen en duidelijk

Automatische detectie met uvltraviolet), MGmagnetic) en d MT (metaal draad)

tijdens het tellen

van halve biljetten

dubbele noten met R (infrarood) detectiesysteem

With batch toevoegen en zelfonderzoek functie,

LCD __ kleurverandering naar rood wanneer nep wordt gedetecteerd opmerking

geschikt voor de meeste valuta in de wereld

specificatie:

- Ambient Temperature: 0°C-40°C
- Luchtvochtigheid :25%-80%
- Voedingssysteem :RolerFrictionsysteem
- Trechtercapaciteit :100 dbbiljetten of 200 nieuwe rekeningen
- stapelaarcapaciteit :100 oude rekeningen of 200 nieuwe rekeningen
- telsnelheid :1000 stuks/minuut
- grootte van telbaar Rekeningen :50 mm × 110 mm -90 mm × 170 mm
- Dikte van telbare bankbiljetten: 0,075 mm - 0,15 mm
- tellingDisplay:4d cijfers
- Batchweergave: 3 cijfers
- Power Supply: VS:AC110V + 10% /60Hz EUR:AC220V /50Hz
- Power Consumption: ≤80 Watts
- Bruto gewicht : 5,25kg

Fabrikant: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803lang 11hao 1602A-16 09shi Shanghai

Geïmporteerd naar VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Platts, Rancho Cucamonga, CA 91730

München, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Gemaakt In China



Technische ondersteuning en e- warranty certificaat kat
www.vurig.com/ondersteuning

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk stöd och E-garantibevis [cate www.vevor.se/support](http://www.vevor.se/support)

Bil Counter

användarmanual

AL-K07

vi fortsätter att vara engagerad i ge y ou verktyg med konkurrenskraftig _ pris.
"spara Halv", "Halva priset " eller andra liknande uttryck som används av oss endast
representerar en
uppskattning av besparingar y ou kan gynnas från _ uppköp vissa verktyg med oss jämfört
med ma jeller

topp varumärken och doser inte nödvändigtvis att täcka allt Kategorier av verktyg erbjuds av
oss. Du
är vänligen påmind om att verifiera noggrant när odu är Placin g en beställa med oss om
odu är

faktiskt sparar hälften in jämförelse med toppen ma jeller märken ·

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELL : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är originalet instruktion , snälla du läsa Allt manuell i instruktioner noga innan fungerar. VEVOR reserverar sig för tolkning av vår användarmanual . Utseendet _ av de produkten ska vara subjekt till produkt y ou mottagen. snälla förlåt oss att vi inte informerar y ou igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

	Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC Regler. drift är under ject till de följande två betingelser :()Detta enhet Maj inte orsaka skadlig interferens , och (2) detta enhet måste acceptera några interferens mottagen , Inklusive interferens _ den där Maj orsak oönskade drift.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt är föremål för tillhandahållande av europeisk Direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en wheelie bin korsade genom indikerar att produkten kräver separat vägra samla jon i de Europeiska unionen. Detta gäller för produkt och Allt Tillbehör märkt med denna symbol. Produkter märkta som sådan Maj inte vara kasseras med vanligt hushållsavfall, men måste bli tagen till samla-plats för återvinning av el och elektronisk enheter.
	Efterlevnad är ett EC säkerhet certifiering .

innehåll

1. allmän Introduktion	1
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner	1
3.Operation Method	2
4.korrekt matning av sedlar	2
5. D skärm Introduktion	3
6. Funktioner Introduktion	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8. Fel Koda och Solutiont	11
9. vanliga problem och lösning	12
10. Maskin _ inställningar	
13 11. Underhåll _	
14	
12. Funktioner och s specifikationer	15

1 . Allmän Introduktion

· Den räkningen disken är de perfekt lösning för a snabb , exakt och tillförlitligt

sedel räkna ing bearbeta. Detta maskin är de förtrupp av vår evolution in teknik för valutaräkning. Dess kompakt och snygg design är som anmärkningsvärd

som dess integrerad elektronik och multifunktion Förmågor. Men Det är Mer än

bara utseende och högteknologiska elektronik. Det är r klar till bearbeta de mest krävande

uppgifter , från räkning stor belopp av kontanter , till batchning beställnings-räkningen _ kvantiteter .

De kraft till minska dramatiskt arbetskraft och räkning förluster är nu på de

nå av odina händer.

· Den här maskinen gör en ovärderlig hjälp i banker , kasinon , stormarknader , film teatrar , detaljhandeln butiker och många andra miljöer var pengar är Begagnade .

· när öppning de låda , kontrollera den där Allt av de föremål beskrivs Nedan är

ingår .f någon Artikel är skadad eller saknas , kontakta återförsäljare där enhet var köpt.

1.Maskin*

2 . användarmanual *1

3.strömsladd*

4 .rengöringsborste*1

5. Säkring*

6. Extern ldisplay*

2. Viktiga osäkerhetsinstruktioner I _ _

när använder sig av detta räkningen disken , grundläggande säkerhet försiktighetsåtgärder borde alltid vara

följt till minska de brandrisk _ , elektrisk chock eller skada till personer;
Inklusive

det följande:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. drift Metod

· ansluta de kraft sladd till de enhet alltså _ till a kraft källa och sväng de kraft växla på; de enhet kommer uppträdande a självkontroll förbi spinning de räkning

hjul flera gånger. Räkningen n nummer visas show "" när de enhet är redo .

·Till undvika fel upptäcka, snälla du kolla upp och ta o ut de sedlar innan räkning som är följande:

- 1 . Lagad anteckningar med papper
- 2 . tvättas anteckningar
3. mycket smutsig anteckningar
4. Bruten anteckningar

4. korrekt utfodring av Bankno tes

Sedlar behövs till vara oordning och placerad mellan te räkning guider, snälla du hänvisa till följande bilder:

Metod:



Method Two:



5. Därspela Introduction



"MNL"-knapp: Tryck på "START"-knappen för att starta räkning efter _ sedlar är placerad i ficka.

"ADD"-knapp: tryck på denna knapp till sväng _ på/av ADD-funktionen.

"+" knapp: när i SET läge, tryck på "+" en gång för att lägga till "1". Om du ha kvar om du trycker på kontinuerligt kommer parameternumret att vara Lagt till kontinuerligt. När i värdeberäkning läge, tryck på "+" för att välja valör.

"BAT"-knapp: tryck på denna knapp för att sväng på/av BATCH-funktion. Först Tryck är 100→50→20→sluta omgång läge .

"AUTO"-knapp: Maskinen börjar räkna automatiskt när sedlar är placerad i ficka.

"DD " knapp: tryck på detta knappen för att slå på/av DD-detekteringjon .
DD-detektering kan sortera noterar vilken bredd är mer än 5 mm skild från
första tonen
räknas.

"- "– knapp: när i SET läge, Tryck "- " en gång till minska "1 " . Om du ha
kvar
om du trycker på kontinuerligt kommer parameternumret att vara nedsatt
kontinuerligt.

När i värdeberäkning läge, Tryck "- " att välja valör. "CF" knapp:

tryck på detta knappen för att slå på/av UV, MG IR-detektion.

"C UR" -knapp : tryck på denna knappen till välja valuta .

"V A L" -knapp : tryck på denna knapp för att stiga på valör beräkning
cirkulationssätt , tryck på knappen i 3 sekunder för att avsluta Value
Beräkning läge. Under tiden kan du tryck på ADD-knappen för att
lägga till upp totala värdet.

"SET" -knapp: tryck på denna knapp för att stiga på känslighet justering av
sensorer.

"START"-knapp: tryck på denna knapp för att rensa räkning siffra eller
börja räkning.

DispJaja bild:



6. Funktioner Introduktion

räknefunktion

en gång de räkningar är korrekta placerad i de hopperplatt e ,maskinen vill Jag börjar

räkning automatiskt .De antal räknade räkningarw il lb eshow nej nthe disken visa .Mer över ,en gång de billsare tog bort från de staplare ,de motdisplayen rensas och batchdisplay kommer i tur och ordning att visa antalet senast räknade räkningar istället .

Uv (ultraviolett)DetectionFunction

Theuvdetektion fungera är vald eller vald genom att trycka på uv-knappen

i funktionskonsolen. UV-funktionen kan kontrollera ltyper av sedlar som innehåller funktioner.

Som standard ,theuv funktionen slås på automatiskt när enheten är påslagen

upp . I fthemaskin upptäcka s acount erfei tbil l,det kommer att opcounti nga ndemit

pipljud .Skärmen kommer att visas budskapet "A" eller " E10 " varnar

användare av närvaron av en misstänkt räkning . Ta bort den förfalskade landpressen

"START"för att fortsätta räkna

MG (Magnetisk) Detektionsfunktion

De MG-detektionsfunktion väljs eller avmarkeras av trycka på MG

knapp i funktionskonsolen. De MG-funktion kan kontrollera allt typer av sedlar som innehåller MG funktioner.

Som standard är MG-funktionen automatiskt slås på när enheten är påslagen

upp. Om maskinen upptäcker en förfalskning bill, det kommer att räknas bort

pipljud. Visningen vill Jag visar budskapet " b "eller "E6x" , varnar användaren om närvaron av misstänkt sedel. Ta bort misstänkt bil landpress "

START" för att fortsätta

IR (Infraröd) detektionsfunktion

IRdetektionsfunktionen väljs eller avväljs genom att trycka in IR-knappen de fungera trösta. De IR-detektion används också för att upptäcka dubbelnot.

Som standard, de IR funktionen slås på automatiskt när enhet är _ drivs upp . f maskinen upptäcker en dubbelnot, det kommer att sluta räkna och avge bipping _ ljud . Skärmen visar meddelandet " C eller E CO", varnar användare av förekomst av misstänkta pengar . Ta bort de förfalskade pengarna och Tryck " START " _ _ att fortsätta räkna.

DD Upptäckt Fungera

De DD-detekteringsfunktion väljs eller avmarkeras av trycka på DD knapp i funktionskonsolen. De DD-detektering är van vid upptäcka sedel med olika bredd.

Genom denna funktion kommer bredden på den först räknade sedeln vara memorerad, och om en bredare eller smalare är upptäckt (bredd skillnad måste vara mer än 5 mm), det kommer att sluta räkna och avge pipande ljud. De

visa kommer show de meddelande " d eller E 8X", varning de användare av de närvaro av en misstänkt pengar. Ta bort förfalskningen pengar och tryck på "START" för att fortsätta att räkna.

Totalvärdesberäkning Fungera

Funktionen Totalvärdesberäkning är vald eller avmarkerad förbi brådslande de VÄRDE knapp i funktionskonsolen . Ha kvar Tryck på VALUE-knappen för 2

sekunder för att avsluta denna funktion.

Genom denna funktion, användningen r behöver tryck på V A LUE knapp till välja valör manuellt . För _ exempel, när du välja 100 och räkna 10 st av 100 de visa kommer show total värde 1000. snälla du notera den där när du välja 100 du måste räkna 100, därför att om du sätta Övrig valör Till exempel 50 eller 20 etc, maskin också kommer memorera Det som 100.

u nder beräkningsfunktion, användaren kan aktivera ADD- funktionen om vill räkna många valörer, så användare burk Tryck V A LUE knapp eller "... " "- " knapp till

välj valör i enlighet med detta och det totala värdet kommer inte att göra det klar . Jag n det här fall , de Nästa sedlar placerad i tratten kommer räknas och läggs till

tidigare totalvärde.



Automatisk eller manuell start Läge Funktion _

Automatic Start Mode :

Maskinen börjar räkna automatiskt när en sedlar placeras i ficka

Manuell Start Läge :

tryck start " _ _ " knappen för att börja räkna efter sedlar är placerad i ficka.

BatchFunction

De omgång funktion kan vara valt eller avmarkerat av tryck på "Batch" knapp . Batchnumret visas på batchdisplayen

Första tryck: batchnumret är 100

andra tryck: batchnumret är 50

Tredje trycket: batchnumret är 20

Fjärde trycket :the batchnummer är 10

Fifthpress :thebatch- funktionen avbryts.

T ha beställnings- kvantitet burk vara uppsättning förbi brådslande "..."
eller " - " knapp till öka eller minska batchnumret. If behålla brådslande "+"
eller"- " knapp _ för handla om 2 sekunder, batchnumret kan öka eller

minska kontinuerligt ▪ _ f den

maskin har siffertangenter, du kan ställa in omgång antal mycket Mer
bekvämt . För att rensa den här funktionen, tryck på " OMGÅNG _ _ _
knappen tills indikator är av.

Under batchräkningsläget, när _ ficka är lastad, de maskinen kommer
börjar räkna och kommer att sluta när den räknade kvantiteten kommer fram
till förinställa
batch kvantitet.

T o upprepa batchräkningsverksamhet under densamma förinställa batch
kvantitet, ta bara bort de räknade sedlarna från staplaren . Maskinen kommer
satsa nästa grupp sedlar under samma inställningar.

Om du vill fortsätta satsa utan att ta bort sedlar från staplarpress , de "
START " _ _ knapp.

ADDFunction

Lägg till funktion kan utföras av brådsakande de " LÄGG TILL knapp (indikator måste lysa upp) .i detta fall, de Nästa sedlar placerad i tratten kommer räknas och läggs till den tidigare räknade kvantiteten. Then total amo unt av tillagda

sedlar kommer att visas på motskärmen . För att stänga fungera, Tryck A "DD _ knappen (den indikator måste vara AV)

Half - anm DetcJon Fsmörjelse

T han halvnotsdetektering slås automatiskt på som standard när de maskin är drivs upp f maskinen upptäcker en halvnot när man räknar. Det kommer stoppa och avge ett pip ljud medan displayen kommer show de meddelande, "F eller

E 4 " varning de användare de närvaro av a misstänksam notera .

Avlägsna _ de

misstänksam notera och tryck start " _ _ _ knappen för att fortsätta räkna .

Vänligen notera att de misstänkta pengarna kommer att vara lagt till de räknas kvantitet.

Fastkedjad - anm DetcJon Fsmörjelse

av kedjade sedlar aktiveras automatiskt förbi standard när de

maskin är igång . f maskinen upptäcker en kedjad-inte när räkning, den kommer att stanna och avge ett pip ljud medan visas show de meddelande "d eller E8x ", uppmärksamma användaren på närvaron av en misstänksam notera . Avlägsna _ de

misstänksam notera och tryck start " _ _ _ knappen för att fortsätta räkna .

snälla du notera att de misstänkta pengarna kommer att vara e lagt till de räknas kvantitet.

Double-noteDetection Fungera

De dubbelnot upptäckt är automatiskt påslagen som standard när maskinen är påslagen. Maskinen upptäcker en dubbel notering, Det kommer att stoppa och ge pip ljud medan displayen kommer att visas temameddelande "c" eller "ECO", larmar de användarens närvaro suspiciousnote. Ta bort de misstänksam notera och tryck "START" knapp _ till Fortsätta räknar. snälla notera att den misstänktabil l wil lägg till den räknade kvantiteten.

7. Justering av trattplatta

när sedelmatningen är ojämn eller sedelräkningen är felaktig, det kan vara löst genomjustering _ thevertica ladjusting skruvaswel las gapet mellan motståndsgummi och gummihjul. Då kan du lägga in en sedel och håll, ifyo ufee lthepul l, maskinen är fungerande.

Vrid den medurs för att minska avståndet för att lägga till friktion (tät).
Vrid den moturs för att öka mellanrummet för att minska (lös).



8. Fel Koda och Lösning

Than visar kan visa felkod när man räknar vilken betyder där är, problem med maskin . Se följande blad för att hitta sätt att lösa det.


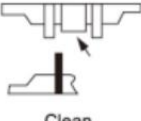

Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Genera ly tala , mest av de ovan nämns problem Maj vara orsakade förbi damm eller smuts inuti av de maskin . Så förvaring de maskin rena är i hög grad rekommenderad.

9.vanliga problem och lösning

Innan underhålla , snälla du kolla problem som Nedan:

Notera: innan lös problem , du måste vända av strömbrytaren och unplug de utlopp .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust? 	Drag rubber and feeding wheel worn too much? 
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly? 	Verifying sensor covered in dust? 	Fluorescent lighting diode aged? 

10. Machine inställningar _

UV MG SensDetivity Justera:

Uv känslighet justering : tryck på knappen " SET " . för handla om 1.5 sekunder, Skärmen kommer show " A--- ", sedan Tryck "..." eller "-" till öka eller minska parametern _.

Om _ de parameter är Mer större de Uv känslighet kommer vara Mer lägre .
If parametern är Mer mindre, de UVkänslighet kommer vara Mer högre.

USDMG känslighet justering : tryck " SET " -knappen för ca 1,5 sekunder ,
de visa kommer show " A--- ", Fortsätta till Tryck " set " -knappen fram
tills de

visa kommer show " b 2 - 2 ", sedan Tryck " + " eller att _ _ öka eller
minska parametern _.

Om parametern är större, de MG känsligheten blir högre . ft parametern _ är
Mer mindre, de MG känslighet kommer vara Mer lägre.

EURMG känslighet justering : tryck " SET " -knappen för ca 1,5
sekunder, de visa kommer show " A--- ", Fortsätta till tryck på " set " -
knappen tills displayen kommer show " b 3 - 2 ", sedan Tryck " + " eller
" - " till öka eller
minska parametern.

Om _ de parameter är Mer större , den MG känslighet kommer vara Mer
högre. If den parameter är Mer mindre, de MG känslighet kommer vara
Mer lägre.

NOTERA när du är klar med inställningen: lägg fingret på behållarens
sensor och den roller kommer springa , då blir inställningen spara.

Fake Nanmärkning lingår eller nej t Setting:

Sväng _ på de maskin, sedan tryck på " DD " & " OMGÅNG " _ _ _ knapp på de
samma tid

fram tills visa visa " H -C 0o " , då Tryck " UPPSÄTTNING " 2 gånger visa kommer
visa "- C 02 " , Tryck " - " till ändra " 1 " till " 0 ", sedan sätta din finger på ficka
sensor och de roller kommer köra inställningen spara och räkna resultat
kommer I inte omfatta falsk lapp.

Slå på eller av voice Funktion : _

Metod ett: tryck på " START/VOICE " för a medan när visa show, " VOICE ", Det betyder de röst fungera är på när visa do inte show; " VOICE ", Det betyder att röstfunktionen är av.

Metod två: fortsätt att trycka på " START/VOICE " knapp, slå sedan på n maskin för att stänga av /röstfunktionen.

Fabriksinställning : _ _ _

Tryck _ " DD " " OMGÅNG _ _ _ " " START " _ _ 3 knappar på de samma tid och sedan sväng på

maskin, när de visa visa " d E F A U " , Det betyder maskin Återställ till fabriksinställningarna .

11. Underhåll _

- D o inte använda enheten i områden med hög temperatur eller hög fuktighet eftersom Det kan orsaka maskin vägra arbeta eller förebygga det från counti ng exakt.

- When inte använda sig av de enhet för a lång period av tid avlägsna de kraft plugg, från vägguttaget.

- Använd aldrig enheten under stark ljus.

-Rengör maskinen ofta efter att ha stängts av och koppla ur maskin.

- D o inte Använd detta produkt i områden där Det kanske utsätts för vatten eller annat

vätskor.

- du kopplar in den här produkten från vägguttaget före rengöring . D o inte använda sig av flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöringsmedel . du ser en fuktig c mycket för rengöring.

12.Funktioner och specifikationer

Features:

Automatisk start, sluta och klar

Automatisk detektering med uvultraviolet), MGmagnetic) och d MT (metallgंगा)

medan man räknar

av halvnotskedja

D ouble-note detektering med R (infrarött) detektionssystem

Wmed batch add och självrannsakan funktion,

L C D färgbyte till röd när den upptäcker falska notera

sig för de flesta valutor i världen

Specifikation:

•Ambient Temperature: 0°C-40°C

· Luftfuktighet :25%-80%

·Utfodringssystem :RolerFrictionsystem

· Hopperkapacitet :100ol dbill eller 200nya sedlar

•staplarkapacitet :100 gamla sedlar eller 200 nya sedlar

·räknehastighet :1000 st/minut

• storlek på räknebar Räkningar :50 mm ×110 mm -90 mm ×170 mm

·Räknebara sedlars tjocklek: 0,075 mm-0,15 mm

·countingDisplay:4d igits

•BatchDisplay:3siffror

•Power Supply: USA: AC110V + 10% /60Hz EUR:AC220V /50Hz

•Power Consumption: ≤80 Watts

· Bruttovikt :5,25 kg

Tillverkare: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803lång 11hao 1602A-16 09shi Shanghai

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, CA 91730

Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Linkenheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930



Gjord I Kina



Teknisk support och e- garanti intyg kate
www.vevor.se/support



Técnico apoyo y Certificado de garantía electrónica [cate Www.vevor.es/soporte](http://www.vevor.es/soporte)

Contador Bil

manual de usuario

AL-K07

continuamos estar comprometido con proporcionarte o_ herramientas con competitivo _ precio.

"ahorrar Medio", "Mitad de precio " o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa un estimación de ahorro y ou podría beneficiarse de _ comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con el mamá jo

arriba marcas y dosis No necesariamente significa cubrir todo Categorías de herramientas Ofrecido por nosotros . Tú

son Le recordamos amablemente que verifique cuidadosamente cuando son Plcina g un ordenar con a nosotros si otu son

realmente ahorrando la mitad en comparación con la cima mamá jo marcas .

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELO : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Este es el original instrucción , por favor leer todo manual instrucciones _
cuidadosamente antes operando. VEVOR reserva ac le ar interpretación
de nuestro
manual de usuario . La apariencia de el el producto deberá ser sujeto ja
la
producto Otu recibió. por favor perdona nosotros que no informaremos
Yu O_ de nuevo si
hay alguna tecnología o software actualizaciones en nuestro producto.

	Este dispositivo cumple con parte 15 de la FCC Normas. operación es tema ject a el siguiente dos condiciones :()Este dispositivo puede no causar dañino interferencia , y (2)este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibió ,incluido interferencia _ eso puede causa no deseado operación.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposición de europeo Directiva 2012/19/UE. El símbolo que muestra un caballito. papelera cruzado a través de indica que el producto requiere separación rechazar recopilación _ en el Unión Europea. Esto se aplica a la producto y todo accesorios marcado con este símbolo. Productos marcados como semejante puede no ser desecharse con la basura doméstica normal, pero debe ser tomado a una colección Punto de reciclaje para el reciclaje de aparatos eléctricos . y electrónico dispositivos.
	El cumplimiento es una CE seguridad Certificación .

contenido

1. General Introducción	1
2.Instrucciones de seguridad importantes	1
3.Operation Method	2
4. correcta alimentación de billetes	2
5. Pantalla _ Introducción	3
6. Funciones Introducción	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8.Error _ Código y Solución	11
9. Problemas y soluciones comunes	12

10. Máquina _ Ajustes _____

13 11. M antenimiento _____

14

12. Características y especificaciones _

15

1 . General Introducción

· El factura encimera es el perfecto solución para a rápido , preciso y confiable

billete de banco Cuéntalog proceso. Este máquina es el vanguardia de nuestro evolución en

tecnología de conteo de divisas. Es compacto y elegante diseño es como notable

como es integrado electrónica y multifunción capacidades. Pero él es más que

justo aspecto y de alta tecnología electrónica. Él es listo _ a proceso el mayoría demandante

tareas , de contando grande cantidades de efectivo , a procesamiento por lotes costumbre factura _ cantidades.

El fuerza a reducir drásticamente mano de obra y contando pérdidas es ahora en el

alcanzar de otus manos.

· Esta maquina constituye una ayuda invaluable en los bancos , casinos , supermercados ,

película teatros , minorista tiendas y muchos otros entornos dónde dineros son

usado .

· cuando apertura el caja , verificar eso todo de el elementos descrito abajo son

incluido .si alguno artículo es dañado o desaparecido , Contacta el distribuidor donde el unidad

era comprado.

1.Máquina*

2 . manual de usuario *1

3.cable de alimentación*

4 .cepillo de limpieza*1

5.Fusible*

6.Externa pantalla*

2. Instrucciones de seguridad importantes●

cuando usando este factura encimera , básico seguridad precauciones debería siempre ser

seguido a reducir el riesgo de fuego , descarga eléctrica o lesión a personas; incluido

la siguiente:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operación Método

·conectar el fuerza cable a el unidad , entonces a a fuerza fuente y doblar el

fuerza cambiar en; el unidad voluntad conducta a autochequeo por hilado el contando

ruedas varias veces. el conteo La pantalla numérica espectáculo "" cuando el unidad es listo .

·A evitar equivocado detector , por favor controlar y llevar afuera _ el billetes antes

contando cual son los siguientes:

- 1 . reparado notas con papel
2. lavado notas
3. muy sucio notas
4. Roto notas

4. alimentación correcta de billetes

necesidad de billetes a ser ordenado y metido entre te contando guías, por favor consulte lo siguiente fotos:

Método:



Method Two:



5. Desjugar Introduction



"METROBotón "NL": Presione el botón "INICIAR" para comenzar contando después _ billetes son metido en el tolva.

Botón "AÑADIR": presione este botón a doblar _ activar/desactivar la función AGREGAR.

"+" botón: cuando en conjunto modo, presione "+" una vez para agregar "1". Si usted mantener

Al presionar continuamente, el número del parámetro será agregado continuamente. Cuando en Cálculo de Valor modo, presione "+" para elegir denominación.

Botón "BAT": presione este botón para doblar encender/apagar el Función BATCH. Primero prensa es 100→50→20→abandonar lote modo .

Botón "AUTO": La máquina comienza a contar automáticamente cuando billetes son metido en el tolva.

"DD " botón: presione este botón para encender/apagar el Detección de DD . Detección de DD puede ordenar el notas que ancho es más de 5 mm de diferencia desde la primera nota contado.

"- " : cuando en conjunto modo, prensa "- " una vez para reducir "1 " . Si usted mantener presionando continuamente, el número del parámetro será reducido continuamente.

Cuando en Cálculo de Valor modo, prensa "- " para elegir denominación. "CF" botón: presione este botón para encender/apagar el ultravioleta, mg Detección de infrarrojos.

Botón "C UR" : presione este botón para elegir divisa .

Botón "V A L" : presione este botón para ingresar denominación cálculo modo circulatorio, presione el botón durante 3 segundos para salir del valor. Cálculo modo. Mientras tanto puedes presione el botón AGREGAR para agregar hasta el valor total.

"SET" : presione este botón para ingresar sensibilidad ajustamiento de sensores.

Botón "INICIO": presione este botón para Limpiar el contando número o empezar contando.

Dispensar lay imagen:



6. Introducción a las funciones

función de conteo

una vez el las facturas están correctamente metido en el tolva _ ,la máquina wil inicio

contando automáticamente .El número de billetes contados mostrar no nthe encimera mostrar .Además _ ,una vez el billetes remoto de el apilador ,el la contrapantalla se borrará y la pantalla por lotes, a su vez, mostrará el número de últimas facturas contadas en cambio.

ultravioleta (ultravioleta))Función de detección

La detección de rayos ultravioleta función se selecciona o se deselecciona presionando el botón uv

en la consola de funciones. La función uv puede verificar los tipos de billetes

que contienen características uv.

Por defecto, theuv La función se enciende automáticamente cuando la unidad está encendida.

arriba .l fthemachin edetectar s cuenta erfei tbil l, será opcounti nga ndemitir

pitido .La pantalla mostrará el mensaje "Un" o "E10" , alertando al usuario de la presencia de un billete sospechoso . Eliminar la prensa terrestre falsificada

"INICIAR" para seguir contando

mg Función de detección (magnética)

El Función de detección de mg es seleccionado o deseleccionado por presionando el mg botón en la consola de funciones. El función mg es capaz de comprobar todo tipos de billetes que contienen Características del MG.

De forma predeterminada, la función MG se activa automáticamente. encendido cuando la unidad está encendida

arriba. Si la máquina detecta una falsificación factura , se contará con gan demit pitido .The display will mostrar el mensaje " b "o "E6x" , alertando al usuario de la presencia de una factura sospechosa .Eliminar el sospechoso bil landpress “

INICIO" para seguir uniendo

Función de detección IR (infrarroja)

La función de detección de IR se selecciona o deselecciona presionando el botón IR en

el función consola .El La detección por infrarrojos también se utiliza para detectar notas dobles.

Por defecto, el IR La función se activa automáticamente cuando unidad es _

motorizado arriba ▪ Si la máquina detecta una nota doble, dejará de contar y emitir ping de abeja sonido . La pantalla mostrará el mensaje " C o E CO", alertando al usuario de la presencia de un dinero sospechoso . Retire el dinero falso y prensa " COMENZAR " __ para seguir contando.

DD Detección Función

El Función de detección de DD es seleccionado o deseleccionado por presionando el DD botón en la consola de funciones. El Detección de DD se usa para detectar el billete con diferente ancho.

A través de esta función, el ancho del primer billete contado ser memorizado, y si es más ancho o más estrecho detectado (ancho diferencia debe ser más de 5 mm), dejará de contar y emitirá pitido sonido.

El mostrar voluntad espectáculo el mensaje " d o E 8X", alertando el usuario de el presencia de un sospechoso dinero. Quitar la falsificación dinero y presione "INICIAR" para seguir contando.

Cálculo del valor total Función

La función Cálculo del valor total está seleccionada o deseleccionada por presado el VALOR botón en la función de la consola. Mantener Pulsando el botón VALOR durante 2 segundos para salir de esta función.

A través de esta función, el usuario necesita presionar V A L U E botón a elegir denominación manualmente . Para _ ejemplo, cuando tú elegir 100 y contar 10 piezas de 100 el mostrar voluntad espectáculo total valor 1000. por favor nota eso cuando tú

elegir 100 tú debe contar 100, porque si tú poner otro denominación como 50 o 20 etc., máquina también voluntad memorizar él como 100.

bajo función de cálculo, el usuario puede activar la función A D D si quieres contar muchos denominaciones, entonces usuario poder prensa VALOR _ _ botón o "... " "- " botón a

Elija la denominación en consecuencia y el valor total no claro . En este caso , el próximo billetes metido en el la tolva lo hará ser contado y agregado a la valor total anterior.



Inicio automático o manual Modo Función _

Automatic Start Mode :

La máquina comienza a contar. automáticamente cuando Los billetes se colocan en el tolva

Manual Comenzar Modo :

Presiona inicio " _ _ Botón para empezar a contar después de los billetes. son metido en el tolva.

Función por lotes

El lote la función puede ser seleccionado o deseleccionado por presionando el botón "Batch"

Botón. El número de lote se indica en la pantalla de lote.

Primera pulsación: el número del lote es 100

segunda pulsación: el número de lote es 50

Tercera pulsación: el número de lote es 20

Cuarta pulsación: el el número de lote es 10

Fifthpress: función de función thebatch está cancelado.

El _ costumbre cantidad poder ser colocar por prensado "... " o " - " botón a aumentar o disminuir el número de lote. Mantener prensado "+" o "-" botón _ para acerca de 2 segundos, el número de lote puede aumentar

o disminuir continuamente ▪ _ f el

máquina tiene teclas numéricas, puedes configurar el lote número mucho más conveniente . Para borrar esta función, presione el " LOTE _ _ _ botón hasta que el indicador es apagado.

UEn el modo de conteo de lotes., una vez el tolva es cargado, el la máquina lo hará comenzará a contar y se detendrá cuando la cantidad contada Alcanza el Preestablecido

cantidad de lote.

Toh repite el operación de conteo de lotes bajo el mismo Preestablecido cantidad de lote , simplemente retire los billetes contados del apilador . La máquina voluntad agrupar el siguiente grupo de billetes bajo la mismo ajustes.

Isi desea seguir procesando lotes sin quitar el billetes de la prensa apiladora, el " COMENZAR " _ _ botón.

AGREGAR Función

La función Agregar se puede realizar mediante presado el " AGREGAR _ botón (indicador debe encender arriba) .n este caso, el próximo billetes metido en el la tolva lo hará ser contados y se suma a la cantidad contada anteriormente. TEl total cantidad _ de añadido

Los billetes se mostrarán en la pantalla del contador. · Para cerrar el función, prensa el "aviso _ botón (el El indicador debe ser APAGADO)

Half - nota Detc.ion Función

El _ detección de media nota se activa automáticamente de forma predeterminada cuando el máquina es motorizado arriba del La máquina detecta un media nota al contar, va a se detendrá y emitirá un pitido mientras la pantalla espectáculo el mensaje, "F o

E 4 " alerta el usuario el presencia de a sospechoso nota . Eliminar _ el sospechoso nota y Presiona inicio " _ _ _ Botón para seguir contando . tenga en cuenta que el dinero sospechoso será añadido a el contado cantidad.

Encadenado - nota Detc.ion Función

La detección de billetes encadenados se activa automáticamente por predeterminado cuando el

máquina es encendido . Si la máquina detecta una nota encadenada cuando contando, se detendrá y emitirá un pitido mientras el la pantalla será espectáculo el mensaje "d o E8x ", alertar al usuario de la presencia de un sospechoso nota . Eliminar _ el sospechoso nota y Presiona inicio " _ _ Botón para seguir contando . por favor nota que el dinero sospechoso será e añadido a el contado cantidad.

Detección de doble nota Función

El doble nota la detección es activado automáticamente de forma predeterminada cuando el

la máquina está encendida .la máquina detecta una nota doble al contar _ , él se detendrá y emitirá un pitido, mientras la pantalla mostrará mensaje "C"

o "ECO" , alertando al usuario la presencia de una nota sospechosa .Eliminar el

sospechoso nota y presione "COMENZAR" botón _ a continuar contando. por favor

tenga en cuenta que el sospechoso billete no se suma a la cantidad contada.

7. Ajuste de la placa de tolva

cuando la alimentación de billetes no es fluida o el recuento de billetes es inexacto ,puede

ser resuelto a través de ajuste vertical ajustando atornillar las el hueco

entre goma de resistencia y rueda de goma. Luego puedes poner un billete

y espera , si el problema persiste , la máquina es viable.

Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para reducir el espacio y agregar fricción (apretado).

Gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar el espacio y reducir la fricción (suelto).



8. Error Código y Solución

Tel muestra puede mostrar un código de error al contar qué significa que hay es, problema con el máquina . Consulte la siguiente hoja para encontrar la manera de resolverlo..

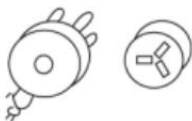



Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

géneros ly discurso , mayoría de el arriba mencionado problemas puede ser causado por polvo o suciedad dentro de el máquina . Entonces acuerdo el máquina limpio es altamente recomendado.

9.Problemas y soluciones comunes

Antes mantener , por favor Compruebe el problemas como abajo:

Nota: antes resuelve el problema , tú debe girar interruptor de encendido y desenchufar el salida .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly?  Adjust well	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Máquina _ ajustes _

UV MG SenséIIV Ajuste de calidad:

ultravioleta sensibilidad Ajuste : presione el botón " SET " para acerca de 1.5 segundos , la pantalla voluntad espectáculo " A--- " , entonces prensa "..." o "-" a aumentar o disminuir El parámetro.

Si _ el parámetro es más más grande el ultravioleta sensibilidad voluntad ser más más bajo . If El parámetro es más menos, el UV sensibilidad voluntad ser más más alto.

USDMG sensibilidad ajuste : presione " Botón de ajuste para alrededor de 1,5 segundos , el mostrar voluntad espectáculo " A--- " , continuar a prensa " botón de ajuste hasta el

mostrar voluntad espectáculo " b 2 - 2 " , entonces prensa " + " o para _ _ aumentar o disminuir El parámetro.

Si el parámetro es más grande, el mg La sensibilidad será más alta . ft el parámetro es más menos, el MG sensibilidad voluntad ser más más bajo.

EURMG sensibilidad ajuste : presione " Botón de ajuste para alrededor de 1,5

segundos, el mostrar voluntad espectáculo " A--- " , continuar a presione el botón " establecer " hasta la pantalla voluntad espectáculo " b 3 - 2 " , entonces prensa " + " o " - " a aumentar o disminuir el parámetro.

Si _ el parámetro es más más grande , el mg sensibilidad voluntad ser más más alto. If el parámetro es más menos, el MG sensibilidad voluntad ser más más bajo.

NOTA después de terminar la configuración: por favor ponga su dedo en el sensor de la tolva y el el rodillo lo hará correr , entonces la configuración será ahorrar.

Ftomar notaN lincluido o no _ S ajuste:

Doblar _ en el máquina, entonces presione " DD " & " LOTE " _ _ _ botón en el mismo tiempo

hasta mostrar mostrar " H -C 0o " , entonces prensa " COLOCAR " 2 veces
mostrar voluntad mostrar "- C 02 " , prensa " - " a cambiar " 1 " a "0",
entonces poner su dedo en tolva sensor y el el rodillo lo hará ejecutar la
configuración Se guardará y el resultado del conteo será no incluir nota falsa.

Activar o desactivar voz _ Función : _

Método uno: presione " START/VOICE " para a mientras cuando mostrar espectáculo, " VOICE ", él medio el voz función es en cuando mostrar hacer no espectáculo; " VOICE ", él significa que la función de voz está apagado.

Método dos: sigue presionando " START/VOICE " botón, luego encienda máquina para activar y /desactivar la función de voz.

Ajuste de fábrica : _

prensa _ " DD " " LOTE _ _ " " COMENZAR " _ _ 3 botones en el mismo tiempo y entonces doblar en

máquina, cuando el mostrar mostrar " d EF A U " , él medio máquina restaurar a la configuración de fábrica.

11. Mantenimiento

- Hacer _ no operar la unidad en áreas con alta temperatura o alta humedad desde él puede causar el máquina negarse a trabajar o impedir es por contar precisamente.
- Wgallina no usar el unidad para a largo período de tiempo eliminar el fuerza enchufar, desde el tomacorriente de pared.
- Nunca opere la unidad bajo fuerte luz.
- Limpiar la máquina frecuentemente después de apagarla y desconexión del máquina.
- Hacer _ no utilizar esta producto en áreas donde él tal vez expuesto al agua u otros líquidos.
- desconecta esto producto del tomacorriente de pared antes de limpiarlo .
- Hacer _ no usar líquido limpiadores o limpiadores en aerosol . usas algo húmedo c reacio por limpieza.

12. Características y especificaciones

Características:

Inicio automático, detenerse y claro

Detección automática con ultravioleta), MGmagnético) y MT (rosca metálica) mientras cuenta

Detección automática de notas encadenadas de media nota de doble nota con Sistema de detección R (infrarrojos)

Wcon lote agregado y función de autoexamen

LCD __ cambio de color a rojo cuando detecta falso nota

Apto para la mayoría de las monedas. en el mundo

especificación:

•Ambient Temperature: 0°C-40°C

· Humedad ambiental :25%-80%

·Sistema de alimentación :sistemaRolerFriction

·Capacidad de la tolva :100ol dbills o 200newbills

•capacidad del apilador :100 billetes antiguos o 200 billetes nuevos

·velocidad de conteo :1000 unidades/minuto

· tamaño de contable Facturas :50 mm × 110 mm -90 mm × 170 mm

·Grosor de los billetes contables: 0,075 mm-0,15 mm

· Pantalla de conteo: 4d dígitos

•Pantalla por lotes: 3 dígitos

•Power Supply: EE. UU.: 110 V CA + 10 % /60 Hz EUR: 220 V CA /50Hz

•Power Consumption: ≤80 Watts

· Peso bruto :5,25 kilogramos

Fabricante: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Baoshanqu Shuangchenglu 803largo 11hao 1602A-16 09shi
Shangai

Importado a EE.UU.: Tecnología Sanven Limitado.

suite 250,9166 anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Shangai 20021,76351



Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Hecho En Porcelana



Soporte técnico y  garantía de guerra electrónica certificado
www.vevor.es/soporte

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico supporto e Certificato di garanzia elettronica cate Www.vevor.com/supporto

Contatore Bil

Manuale d'uso

AL-K07

continuiamo a impegnarsi fornirti O_ strumenti con competitivo _ prezzo.
"salva Metà", "Metà prezzo " o qualsiasi altra espressione simile utilizzata da noi
rappresenta solo UN
stima del risparmio y ou potrebbe trarne beneficio da _ acquisto alcuni strumenti con noi
rispetto a ma jo
superiore marchi e dosi non significa necessariamente farlo coprire tutto Categorie Di utensili
offerto da noi. Voi
Sono si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando osi Sono Placin g UN ordina
con noi se otu Sono
effettivamente risparmiando metà dentro confronto con la cima ma jo Marche

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BILL COUNTER

MODELLO : AL -K07



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Questo è l'originale istruzione, Per favore Leggere Tutto Manuale Istruzioni _

attentamente prima operativo. VEVOR riserva ac le ar interpretazione del nostro

Manuale d'uso. L' apparenza Di IL il prodotto deve Essere soggetto jal _ prodotto si otu ricevuto. per favore perdona noi che non informeremo si otu Ancora Se

non ci sono tecnologie o software aggiornamenti SU il nostro prodotto.

	Questo dispositivo è conforme a parte 15 del FCC Regole. operazione È soggetto a IL seguente due condizioni :()Questo dispositivo Maggio non causare dannoso interferenza , E (2)questo dispositivo deve accettare Qualunque interferenza ricevuto , Compreso interferenza _ Quello Maggio causa indesiderato operazione.
	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alla disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un'impennata bidone attraversato Attraverso indica che il prodotto richiede separato rifiutare collezione _ In IL Unione Europea. Questo vale per Prodotto E Tutto Accessori contrassegnati da questo simbolo. Prodotti contrassegnati COME come Maggio non Essere scartato con i normali rifiuti domestici, ma dovere essere preso A accollec- punto di riciclo elettrico E elettronico dispositivi.
	La conformità è una CE sicurezza certificazione .

Contenuti

1. Generale Introduzione	1
2.Importanti istruzioni sulla sicurezza	1
3.Operation Method	2
4.corretta Alimentazione delle Banconote	2
5. Visualizzazione _ introduzione	3
6. Funzioni introduzione	5
7.Hopper Plate Adjustment	10
8. Errore Codice E Soluzione	11
9. Problemi comuni e soluzioni	12
10. Macchina _ Impostazioni	13
11. Manutenzione	14

12. Caratteristiche E s specifiche.....	15
---	----

1 . Generale introduzione

· IL conto contatore È IL perfetto soluzione per UN veloce , preciso E affidabile

banconota contando processi. Questo macchina È IL avanguardia del nostro evoluzione in

tecnologia di conteggio delle valute. Suo compatto e elegante progetto È COME notevole

COME suo integrato elettronica E multifunzione capacità. Ma Esso È Di più di

Appena sembra E alta tecnologia elettronica. Esso È pronto _ A processi IL maggior parte esigente

compiti , da conteggio grande importi di contanti , A dosaggio costume conto _ le quantità.

IL energia A ridurre drasticamente lavoro E conteggio perdite È Ora A IL portata delle otue mani.

· Questa macchina costituisce un aiuto inestimabile nelle banche , casinò , supermercati ,

film teatri , vedere al dettaglio negozi E molti altri ambienti Dove soldi Sono usato .

· Quando apertura IL scatola , verificare Quello Tutto Di IL elementi descritto sotto Sono

incluso .f qualsiasi articolo È danneggiato O mancante, contattare il rivenditore dove il unità

era acquistato.

1.Macchina*

2 . manuale utente *1

3.cavo di alimentazione*

4 .spazzola per la pulizia*1

5.Fusibile*

6.Esterno ldisplay*

2. Istruzioni importanti per la sicurezza

Quando utilizzando Questo conto contatore , di base sicurezza
precauzioni dovrei Sempre Essere

seguito A ridurre IL rischio di incendio , scosse elettriche o lesioni A persone;
Compreso

il seguente:

 Warning		 Caution	
	Do not use this product in areas where it may be exposed to water or other liquids.		When unplugging the power plug, do not pull it by the cord but rather grip the plug to pull it out. Not following these instructions may result in electric shock, fire or damage to the unit.
	Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.		Do not use the unit if the power cord is damaged or if the plug socket contact is loose. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product. Take it to qualified service personnel when service or repair work is required. Opening or removing covers -like the rear cover plate- may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect re-assembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.		Do not place heavy objects over the cord and do not bend it excessively since it could get damaged. Not following these instructions may result in electric shock, fire or other hazards.
	Only use the cable provided with the unit. The use of other cables may result in electric shock, fire or cause serious damage to the unit.		When not using the unit for a long period of time, remove the power plug from the wall outlet.
	Do not operate the unit in areas with high temperature or high humidity since it may prevent it from working correctly.		

3. operazione Metodo

· Collegare IL energia cordone A IL unità , quindi A UN energia fonte E giro IL

energia interruttore SU; IL unità Volere condotta UN autocontrollo di Filatura IL conteggio

ruote più volte. Il conteggio verrà visualizzato il numero spettacolo "" Quando IL unità

È pronto .

· A Evitare sbagliato rilevamento, Per favore controllo E Prendere fuori _ IL banconote Prima

conteggio Quale sono i seguenti:

- 1 . Riparato Appunti con carta
2. lavato Appunti
3. molto sporco Appunti
4. Rotto Appunti

4. corretta Alimentazione di banconote

Bisogno di banconote A Essere putordinato E posizionato fra te conteggio guide,

Per favore fare riferimento a quanto segue immagini:

Metodo uno:



Method Two:



5. DÈgiocare Introduction



"MPulsante NL": Premere il pulsante "START" per iniziare conteggio Dopo _ banconote Sono posizionato nel tramoggia.

Pulsante "AGGIUNGI": premere questo pulsante A giro _ attivare/disattivare la funzione AGGIUNGI.

"+" pulsante: quando nell'IMPOSTA modalità, premere "+" una volta per aggiungere "1". Se tu Mantenere premendo continuamente, il numero del parametro sarà aggiunto continuamente. Quando nel calcolo del valore modalità, premere "+" per scegliere la denominazione.

Pulsante "BAT": premere questo pulsante per giro accendere/spegnere il Funzione BATCH. Prima premere È 100→50→20→esentato lotto modalità .

Tasto "AUTO": La macchina inizia a contare automaticamente quando banconote Sono posizionato nel tramoggia.

"DD " pulsante: premi questo pulsante per accendere/spegnere il l'one di rilevamento DD . Rilevamento DD può ordinare il nota quale larghezza È più di 5 mm di differenza dalla prima nota contato.

"- " : quando nell'IMPOSTA modalità, premere "- " una volta a ridurre "1 " . Se tu Mantenere premendo continuamente, il numero del parametro sarà ridotto continuamente.

Quando nel calcolo del valore modalità, premere "- " scegliere la denominazione. "CF" pulsante: premi questo pulsante per accendere/spegnere il UV, MG Rilevazione IR.

Tasto "C UR" : premerlo pulsante a scegliere valuta .

Pulsante "V A L" : premere questo pulsante per accedere denominazione calcolo modalità circolatoria, premere il pulsante per 3 secondi per uscire da Value Calcolo modalità. Intanto puoi premere il pulsante AGGIUNGI per aggiungere sul valore complessivo.

"SET" : premere questo pulsante per accedere sensibilità regolazione di sensori.

Pulsante "START": premere questo pulsante per cancellare il conteggio numero o iniziare conteggio.

DispSì Immagine:



6.Introduzione alle funzioni

funzione di conteggio

una volta IL le fatture sono corrette posizionato In IL tramoggia e ,lamacchina linizio

conteggio automaticamente .IL numero di fatture contatew il lb eshow no
no

contatore Schermo .Inoltre _ ,una volta IL fatture RIMOSSO da IL che
impila ,IL

il display del contatore si azzererà e il il display batch a turno mostrerà il
numero di

ultime fatture contate Invece .

UV (ultravioletto)Funzione di rilevamento

Il rilevamento UV funzione viene selezionato o deselezionato premendo
il pulsante uv

nella console delle funzioni. La funzione UV è in grado di verificare i
tipi di banconote

che contengono caratteristiche.

Per impostazione predefinita, theuv la funzione viene attivata
automaticamente quando l'unità è alimentata

su .IO fthemachin edetect S conto erfei beh , lo farà opcount no ndemit
segnale acustico .Il display mostrerà il messaggio "A"o "E10" , avvisando
il

utente della presenza di una fattura sospetta . Rimuovere il landpress
contraffatto

"INIZIA" per continuare a contare

MG Funzione di rilevamento (magnetico).

IL Funzione di rilevamento MG è selezionato o deselezionato da premendo il MG pulsante nella console delle funzioni. IL Funzione MG è in grado di controllare tutto tipi Di banconote che contengono Caratteristiche dell'MG.

Per impostazione predefinita, la funzione MG viene eseguita automaticamente acceso quando l'unità è alimentata

su. Se la macchina rileva una contraffazione disegno di legge, non conta più gan demit

segnale acustico. Il display will show il messaggio " b "o "E6x" , avvisa l'utente della presenza di una fattura sospetta. Rimuovi il sospetto bil landpress "

START" per continuare l'operazione

Funzione di rilevamento IR (infrarossi).

La funzione di rilevamento IR viene selezionata o deselezionata premendo il pulsante IR

IL funzione console. IL Il rilevamento IR viene utilizzato anche per rilevare una nota doppia.

Per impostazione predefinita, IL IR la funzione si attiva automaticamente

quando unità È _ alimentato su . Se la macchina rileva una banconota doppia, smetterà di contare e emettere rumore delle api suono . Il display visualizzerà il messaggio " C or ECO ", avvisando il utente del presenza di denaro sospetto . R imuovere il denaro contraffatto e premere " INIZIO " _ _ per continuare a contare.

GG Rilevamento Funzione

IL Funzione di rilevamento DD è selezionato o deselezionato da premendo il GG pulsante nella console delle funzioni. IL Rilevamento DD è abituato a rilevare il banconota con larghezza diversa.

Attraverso questa funzione verrà modificata la larghezza della prima banconota conteggiata Essere

memorizzato e se è più largo o più stretto rilevato (larghezza differenza dovere Essere più di 5 mm), smetterà di contare ed emettere segnale acustico suono. IL

Schermo Volere spettacolo IL messaggiato _ _ O E 8X", avviso IL utente Di IL presenza di un sospetto soldi. Rimuovere la contraffazione soldi e premere "INIZIA" per continuare a contare.

Calcolo del valore totale Funzione

La funzione Calcolo del valore totale è selezionata o deselezionata di premendo IL VALORE pulsante nelle funzioni della console. Mantenere Premendo il pulsante VALUE per 2

secondi per uscire da questa funzione.

Attraverso questa funzione, l'utente deve premere V A LUE pulsante A scegliere denominazione manualmente . Per _ esempio, Quando Voi scegliere 100 E contare 10 pezzi di 100 IL Schermo Volere spettacolo totale valore 1000. Per favore Nota Quello Quando Voi

scegliere 100 Voi dovere contare 100, Perché Se Voi Mettere altro denominazione ad esempio 50 O 20 eccetera, macchina Anche Volere memorizzare Esso COME 100.

nella funzione di calcolo, l'utente può attivare la funzione A DD se vuoi contarne molti denominazioni, COSÌ utente Potere premere VALORE _ _ pulsante O "... " "- " pulsante A

scegli la denominazione di conseguenza e il valore totale no chiaro . In questo caso , IL Prossimo banconote posizionato nel la tramoggia lo farà essere contati e aggiunti al

valore totale precedente.



Avvio automatico o manuale Modalità Funzione _

Automatic Start Mode :

La macchina comincia a contare automaticamente quando le banconote vengono riposte nel tramoggia

Manuale Inizio Modalità :

premi start " _ _ pulsante per iniziare il conteggio dopo le banconote Sono posizionato nel tramoggia.

Funzione batch

IL lotto la funzione può Essere selezionato o deselezionato da premendo il pulsante "Batch" pulsante .Il numero di lotto è indicato sul display del lotto

Prima pressione: il numero del batch è 100

seconda pressione: il numero di lotto è 50

Terza pressione: il numero di lotto è 20

Quarta stampa: il il numero di lotto è 10

Quinta pressione: la funzione batch è cancellato.

IL _ costume quantità Potere Essere impostato di premendo "... " O pulsante "- " . A aumento o diminuire il numero di lotto. f mantenere premendo "+" O "-" pulsante _ per Di 2 secondi, il numero di lotto può aumentare o

diminuire continuamente ▪ _ f il

macchina ha tasti numerici, puoi impostare il lotto numero molto Di più

conveniente . Per cancellare questa funzione, premi il " LOTTO _ _ _ pulsante fino al l'indicatore è spento.

UTrova la modalità di conteggio batch, una volta il tramoggia È caricato, IL la macchina lo farà inizierà a contare e si fermerà quando la quantità contata raggiunge il preimpostato quantità del lotto.

T o ripetere il operazione di conteggio batch nell'ambito della stessa preimpostato quantità del lotto , basta togliere le banconote contate dallo stacker . La macchina Volere raggruppare il gruppo successivo di banconote sotto il Stesso impostazioni.

ISe desideri continuare a creare batch senza rimuovere il file banconote da pressa impilatrice, IL " INIZIO " _ _ pulsante.

Funzione ADD

La funzione di aggiunta può essere eseguita da premendo IL "

AGGIUNGERE _ pulsante (indicatore deve accendersi su) .in questo caso, IL Prossimo banconote posizionato nel la tramoggia lo farà essere conteggiato e aggiunto alla quantità conteggiata precedente. TLui totale quantità _ di aggiunto

le banconote verranno visualizzate sullo schermo del contatore . Per chiudere il funzione, premere l' "ADD _ pulsante (il l'indicatore deve Essere SPENTO)

Half - nota Detectione Funzione

IL _ rilevamento delle minime viene attivato automaticamente per impostazione predefinita quando IL

macchina È alimentato fino al la macchina rileva a mezza nota quando si conta, lo farà fermarsi ed emettere un segnale acustico mentre il display lo farà spettacolo IL Messaggio, "F O

E 4 " avviso IL utente IL presenza Di UN sospettoso Nota . R imuovi IL sospettoso nota e premi start " _ _ _ pulsante per continuare a contare . notare che che il denaro sospetto sarà aggiunto a IL contato quantità.

Incatenato - nota Detectione Funzione

delle note concatenate viene attivato automaticamente di predefinito quando IL

macchina È acceso . f la macchina rileva un non-catenato e quando conteggio, si fermerà ed emetterà un segnale acustico mentre il verrà visualizzato spettacolo IL Messaggio "D o E8x ", avvisare l'utente della presenza di a sospettoso Nota . R imuovi IL

sospettoso nota e premi start " _ _ pulsante per continuare a contare . Per favore Nota che il denaro sospetto sarà e aggiunto a IL contato quantità.

Rilevamento di note doppie Funzione

IL doppia nota il rilevamento è attivato automaticamente per impostazione predefinita quando il

la macchina è accesa .se la macchina rileva una nota doppia mentre conta ,Esso

si fermerà ed emetterà un segnale acustico, mentre il display mostrerà il messaggio "c"

O "ECO" , avviso IL utente thepresenceofa notasospettosa.Rimuovi IL

sospettoso notae premere "INIZIO" pulsante _ A Continua contando.per favore

nota che la fattura sospetta verrà Aggiungere alla quantità conteggiata.

7.Regolazione della piastra della tramoggia

quando l'alimentazione delle banconote non è regolare o il conteggio delle banconote è impreciso ,può

Essere risolto attraverso la regolazione thevertica la regolazione Screwaswel las il divario

tra la gomma di resistenza e la ruota di gomma. Quindi puoi inserire una banconota

e tieni premuto ,ifo ufee lthepul lo, la macchina è realizzabile.

Girarlo in senso orario per diminuire lo spazio in modo da aggiungere attrito (stretta).

Ruotarlo in senso antiorario per aumentare lo spazio e ridurre l'azione (allentamento).



8. Errori Codice E Soluzione

Il tuo mostratore potrebbe mostrare un codice di errore durante il conteggio. Il codice di errore significa il seguente problema con la macchina. Fare riferimento al foglio seguente per trovare il modo di risolverlo.

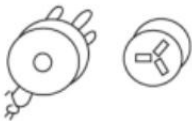




Error Code	Reason	Solution
A or E10	Fake note detected by UV	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
b or E6X	Fake note detected by MG	Remove the fake note from the stacker, press "START" to continue
C or EC0	Double note detected by IR	Remove the double note from the stacker, press "START" to continue
d or E8X	Chain note or different width note detected	Remove the suspicious note from the stacker, press "START" to continue
F or E4X	Half note detected	Remove the half note from the stacker, press "START" to continue
CE1	Problem with the UV sensor	Clean the sensor or replace it
CE2	Problem with code disc sensor or big motor	Replace the sensor or big motor
CE3	Problem with left counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE4	Problem with right counting sensor	Clean the sensor or replace it
CE5	Problem with hopper sensor	Clean the sensor or replace it
CE7	Problem with MG sensor	Replace the MG sensor
CE8	Problem with stacker sensor	Clean the sensor or replace it

Generali A proposito di, maggior parte Di IL Sopra menzionato i problemi Maggio Essere causato di polvere O sporco all'interno Di IL macchina. COSÌ mantenendo IL macchina pulito È altamente consigliato.

9. problemicomuniesoluzione

Prima mantenere , Per favore controlla il problemi come sotto:

Nota: Prima risolvere il problema , Voi deve girare interruttore di alimentazione
E unplg IL
presa .

Not working		
Check if the plug is well inserted into socket. 	Check if the power fails or fuse burn out. 	
Fail to start or stop normally		
Feeding Sensor covered in dust? Clean 	Feeding sensor not in connection with electric circuit? Check and connect 	Transmission belt of the motor not proper in tension, too tight or loose Adjust well 
Counting Error		
Hopper position adjusted improperly? 	Counting sensor covered in dust?  Clean	Drag rubber and feeding wheel worn too much?  Change
False Alarm		
Fluorescent sensitivity adjusted improperly? 	Verifying sensor covered in dust?  Clean	Fluorescent lighting diode aged?  Change

10. Macchina _ impostazioni _

UV MG SenEssoività Regolare:

UV sensibilità regolazione : premere il pulsante " SET " . per Di 1.5 secondi, il display Volere spettacolo " UN--- ", Poi premere "..." O "-" A aumento O diminuire il parametro.

Se _ IL parametro È Di più più grandi IL UV sensibilità Volere Essere Di più inferiore . If il parametro È Di più meno, IL UVsensibilità Volere Essere Di più più alto.

USDMG sensibilità regolazione : premere Tasto " IMPOSTA ". per circa 1,5 secondi , IL Schermo Volere spettacolo " UN--- ", Continua A premere pulsante " imposta ". Fino a IL

Schermo Volere spettacolo " b2-2 _ _ _ ", Poi premere " + " o a _ _ aumento O diminuire il parametro.

Se il parametro è più grande, IL MG la sensibilità sarà più alta . ft il parametro È Di più meno, IL MG sensibilità Volere Essere Di più inferiore.

EURMG sensibilità regolazione : premere Tasto " IMPOSTA ". per circa 1,5 secondi, IL Schermo Volere spettacolo " UN--- ", Continua A premere il pulsante " imposta ". fino alla visualizzazione Volere spettacolo " b3-2 _ _ _ ", Poi premere " + " o " - " A aumento O diminuire il parametro.

Se _ IL parametro È Di più più grande , il MG sensibilità Volere Essere Di più più alto. If il parametro È Di più meno, IL MG sensibilità Volere Essere Di più inferiore.

NOTA dopo aver completato l'impostazione: per favore, metti il dito sul sensore della tramoggia e il il rullo lo farà correre , allora l'impostazione sarà salva.

Ffai Nattenzione l'incluso o non _ Simpostazione:

Giro _ SU IL macchina, Poi premere " GG " & " LOTTO " _ _ _ pulsante A IL Stesso tempo

Fino a Schermo mostra " H -C 0o " , Poi premere " IMPOSTATO " 2 volte

Schermo Volere mostra "- C 02 " , premere " - " A cambia " 1 " A "0", Poi

Mettere tuo dito SU tramoggia sensore E IL rullo lo farà eseguire l'impostazione essere salvato e il risultato del conteggio sarà non includere nota falsa.

Accendere o spegnere voce _ Funzione : _

Metodo uno: premere " START/VOICE " per UN Mentre Quando Schermo spettacolo, " VOICE ", Esso significa IL voce funzione È SU Quando Schermo Fare non spettacolo; " VOICE ", Esso significa che la funzione vocale è spento.

Metodo due: continuare a premere " START/VOICE " pulsante, quindi accendere macchina per disattivare /la funzione vocale.

Impostazione di fabbrica : _

premere " DD " " LOTTO _ _ _ " " INIZIO " _ _ 3 pulsanti A IL Stesso tempo E Poi giro SU

macchina, Quando IL Schermo mostra " d EF A U " , Esso significa macchina ristabilire alle impostazioni di fabbrica .

11. M anutenzione

- Fare _ non utilizzare l'unità nelle aree con alta temperatura o alto umidità Da Esso potrebbe causare il macchina rifiutarsi di lavorare o impedire dal conteggio con precisione.

- Wgallina non utilizzo IL unità per UN lungo periodo Di tempo rimuovere IL energia tappo, dalla presa a muro .

- Non utilizzare mai l'unità sotto forte leggero .

-Pulire frequentemente la macchina dopo averla spenta e scollegamento del macchina.

- Fare _ non Usa questo Prodotto nelle aree dove Esso magari esposto all'acqua o altro liquidi.

- Stacca la spina prodotto dalla presa a muro prima della pulizia . Fare _ non utilizzo liquido detergenti o detergenti aerosol . usa un umido c lot per pulizia.

12.Caratteristiche e specifiche

Fmangia:

Avvio automatico, fermati e chiaro

Rilevamento automatico con UVultravioletto), MGmagnetic) e MT (filo metallico)

mentre contando

Rilevamento automatico delle note concatenate di semiminime

Rilevamento di note doppie con Sistema di rilevamento R (infrarossi).

Wcon aggiunta batch e funzione di autoesame

LCD __ cambiamento di colore in rosso quando viene rilevato un falso Nota
adatto per la maggior parte delle valute nel mondo

specifica:

- Ambient Temperature: 0°C-40°C
- Umidità ambientale :25%-80%
- Sistema di alimentazione :RolerFrictionsystem
- Capacità della tramoggia :100 vecchie fatture o 200 nuove fatture
- capacità dell'impilatore :100 vecchie fatture o 200 nuove fatture
- velocità di conteggio :1000 pz/minuto
- dimensione numerabile Fatture :50 mm ×110 mm -90 mm ×170 mm
- Spessore delle banconote numerabili: 0,075 mm-0,15 mm
- conteggioVisualizzazione: 4d cifre
- Visualizzazione batch: 3 cifre
- Power Supply: USA: CA 110 V + 10% /60 Hz EUR: CA 220 V /50Hz
- Power Consumption: ≤80 Watts
- Peso lordo :5,25 chilogrammi

Produttore: Shanghaimuxi nmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803 lungo 11hao 1602A-16 09shi
Shangai

Importato in USA: Sanven Technology Ltd.

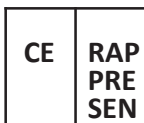
Suite 250,9166 Anaheim Posto, Rancho Cucamonga, CA 91730

Römeracker 9 22021,76331

SHUNSHUN GmbH
Einkennheim-Hochstetten, Germany

euvertreter@gmail.com

+49 1727041930





Fatto In Cina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e **or**anty di guerra elettronica certificato

www.vevor.com/supporto