

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POWDER COATING MACHINE USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POWDER COATING
MACHINE

JY-SS10L-D



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:



Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.


1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item. Children or persons with physical disabilities are prohibited from using this product, and people who do not know how to use it safely are prohibited from operating this product
2. This product 10L allows the paint to be pressurized to 60PSI, and the maximum operating pressure must not exceed 70PSI, otherwise it will cause the risk of injury to personal safety.
3. The safety valve on the pressure barrel is used to protect the normal pressure in the pressure barrel, avoid overpressure of a safety device, before the product leaves the factory has been set within the allowable pressure range, in the normal state of use, do not remove at will, do not adjust at will.
4. Do not do any form of modification of the product, do not do any dangerous operations such as drilling, welding, etc., which may produce a tempering effect, resulting in damage to the pressure barrel, affecting the service life of the product.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. Is strictly forbidden to pour strong acidic and alkaline liquid into this product to avoid corrosive tank and cause personal injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Pressure Paint Pot.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Schematic diagram of pressure drum parts

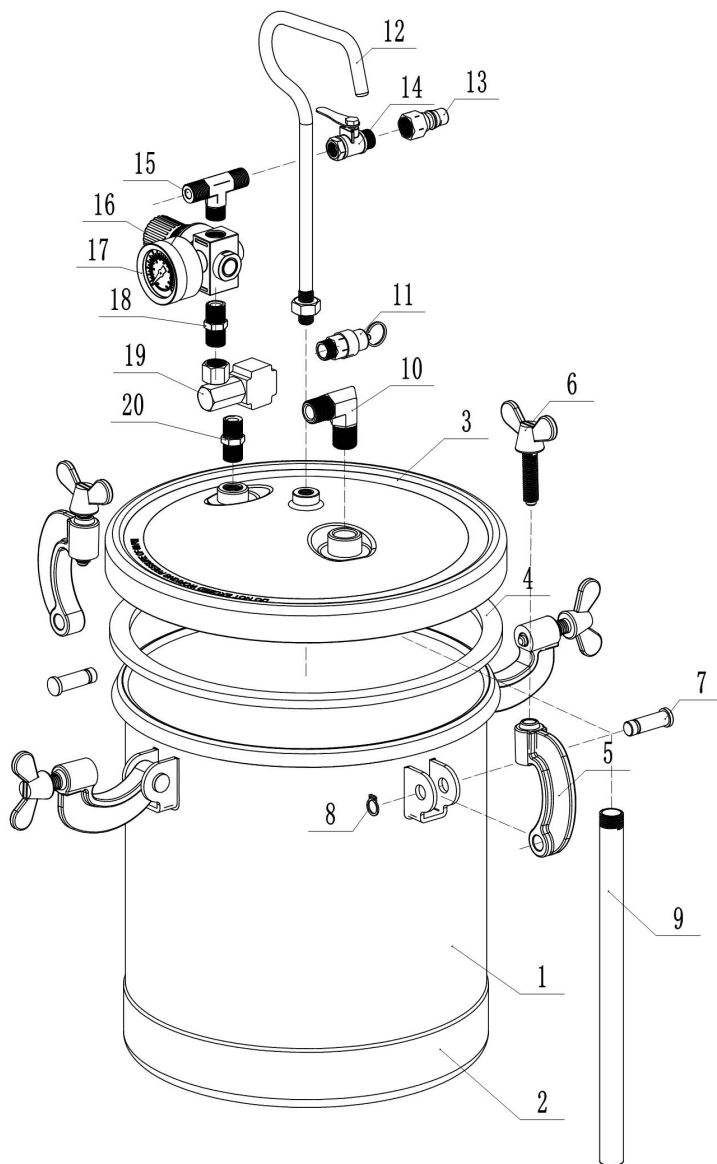

serial number	name	quantity
1	Pressure barrel body	1
2	Pressure drum base	1
3	Barrel lid	1
4	Sealing rings	1
5	G-type fastening bolts	4
6	M10 butterfly nut	4
7	Fixed pins	4
8	Circlips	4
9	Suction tube	1
10	Outlet	1
11	relief valve	1
12	handle	1
13	1/4" self-locking quick plug tubing fitting	1
14	Inlet balloon valve switch	1
15	Air outlet	1
16	Intake regulator	1
17	Pressure gauge	1
18	Connection header	1
19	Tee connector	1
20	Connection header	1

2. List of user thread specifications

serial number	SKU name	valve	Thread specifications
1	North American Standards	Air intakes	American style 1/4" self-locking quick plug tubing fitting
		Air outlet (including opening and closing valve)	American 1/4", threaded NPS, 18 teeth
		Discharge port (with opening and closing valve)	American 3/8", threaded NPS, 18 teeth
2	European standard	Air intakes	European style 1/4" self-locking quick plug tubing fitting
		Air outlet (including opening and closing valve)	European 1/4", thread G, 19 teeth
		Discharge port (with opening and closing valve)	European 3/8", thread G, 19 teeth
3	Australian standard	Air intakes	Japanese style 1/4" self-locking quick plug tubing fitting
		Air outlet (including opening and closing valve)	European 1/4", thread G, 19 teeth
		Discharge port (with opening and closing valve)	European 3/8", thread G, 19 teeth

3. Preface

This paint barrel is composed of inlet balloon valve switch, air pressure regulating valve, safety valve and discharge port. All parts are made of the best materials, and have passed strict quality control, and the appearance is treated with baking paint, so it can achieve the purpose of durability.

Notes

After spraying with this product, it must be thoroughly cleaned to extend the service life of the product.

Warnings

1. Children or persons with physical disabilities are prohibited from using this product, and persons who do not know how to use it safely are prohibited from operating this product.
2. This product 10L allows the paint to be pressurized to 60PSI, and the maximum operating pressure must not exceed 70PSI, otherwise it will cause the risk of personal safety.
3. The safety valve on the pressure barrel is used to protect the normal pressure in the pressure barrel, avoid overpressure of a safety device, before the product leaves the factory has been set within the allowable pressure range, in the normal state of use, do not remove at will, do not adjust at will.
4. This product should not do any form of modification, do not do any dangerous operations such as drilling, welding, etc., which may produce tempering effect, resulting in damage to the pressure barrel, affecting the service life of the product.
5. It is strictly forbidden to pour strong acidic and alkaline liquid into this product to avoid corrosive tank and cause personal injury.


How to use

Before use, please make sure that there can be no residual pressure in the pressure barrel, if there is residual pressure, the operator can pull open the Red Hat safety valve bleed pull ring on the pressure barrel lid to completely release the air pressure inside the pressure barrel to ensure safety.


1. After loosening the butterfly bolt, open the pressure barrel lid.
2. Pour in the spray material.
3. Close the pressure barrel lid and tighten the butterfly bolts one by one in a diagonal manner. Install the intake regulator on the three-way connector.



4. Close all valves, the sprayer inlet is connected to the barrel outlet (10), and the sprayer inlet is connected to the barrel outlet valve (15).

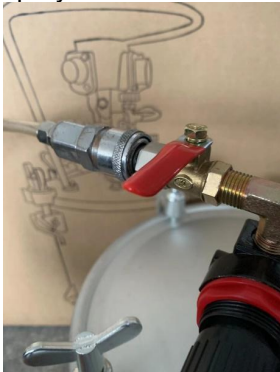

5. Connect the air intake connector (13) and open the air intake valve (14).

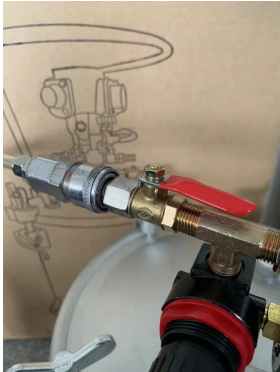


6. Adjust the intake pressure regulator, rotate clockwise to adjust to the required working pressure, if you want to reduce the pressure in the pressure barrel, rotate in a counterclockwise direction.



Maintenance

1. After use, cut off the air source. Open the balloon valve switch on the lid to completely release the air in the barrel, then loosen the butterfly bolt, open the lid of the barrel, pour out the residual paint in the barrel, and clean all parts that have been touched by the paint with an appropriate amount of solvent.
2. Pour the cleaning solvent into the bucket, close the lid to lock it, open the intake valve, and operate the sprayer until the clean solvent appears.
3. Safety valves must be kept clean at all times. Air leakage remedy


Note: If you find air leakage during use, please apply the glue evenly along here, and then close the lid of the barrel; tighten the screws while the pressure reaches 15PSI; The time is about 10 seconds, so that the glue completely penetrates the leakage, close the intake valve, open the pressure relief plunger, and stand still for 6-8 hours before continuing to use the glue after it is completely solidified.

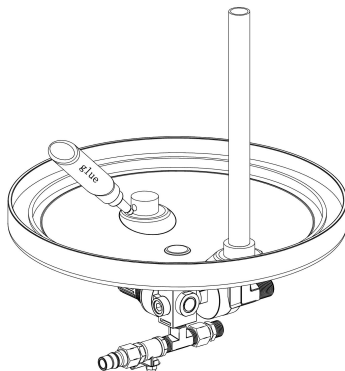

Troubleshooting

fault	The cause of the failure	Exclusion method
The pointer of the pressure gauge connected to the air supply does not move	<ol style="list-style-type: none"> 1. The air source is not normal 2. The intake valve is not open 3. Other valves are not closed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the air source to normal 2. Open the intake valve 3. Close other valves
Paint barrel lid leakage	<ol style="list-style-type: none"> 1. When the barrel lid is combined with the barrel body, the butterfly nut is not tightened diagonally 2. The parts on the barrel lid are poorly sealed 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow Article 3 of the Terms of Use 2. Refer to the remedy for air leakage
No paint	<ol style="list-style-type: none"> 1. The discharge valve is not open 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open the discharge valve
Poor paint effect	<ol style="list-style-type: none"> 1. The pressure is too high or too low 2. Spraying equipment problems 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust to normal pressure 2. Repair of spraying equipment

Make sure to lock the bucket lid diagonally order of operations; 1-2 3-4

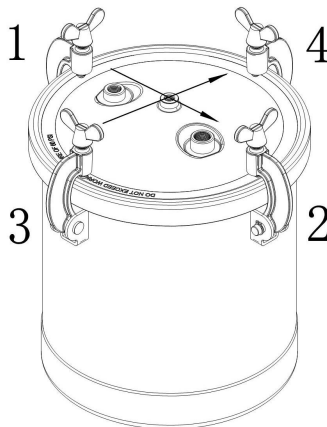

	Items	Description
1	Name	Powder Coating Machine
2	Model	JY-SS10L-D
3	Parameter	Capacity:10L, P(Max):60psi/0.413Mpa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MASZYNA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MALOWANIE PROSZKOWE
MASZYNA

JY-SS10L-D



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:



Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.


1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu. Dzieciom i osobom z niepełnosprawnością fizyczną zabrania się korzystania z tego produktu, a osobom, które nie wiedzą, jak bezpiecznie go używać, zabrania się jego obsługi.
produkt
2. Ten produkt 10L pozwala na wytworzenie ciśnienia farby do 60 PSI i maksymalnego ciśnienie robocze nie może przekraczać 70 PSI, w przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń do osobistego bezpieczeństwa.
3. Zawór bezpieczeństwa na lufie ciśnieniowej służy do ochrony normalnego ciśnienia w lufa ciśnieniowa, zapobiega nadmiernemu ciśnieniu urządzenia zabezpieczającego przed produktem opuszcza fabrykę i jest ustawiony w dopuszczalnym zakresie ciśnienia, w normie stanu użytkowania, nie usuwać według uznania, nie modyfikować według uznania.
4. Nie dokonuj żadnych modyfikacji produktu, nie rób żadnych niebezpiecznych rzeczy. czynności takie jak wiercenie, spawanie itp., które mogą powodować efekt hartowania, powodujący uszkodzenie lufy ciśnieniowej, co ma wpływ na żywotność produktu.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
7. Surowo zabrania się wlewania do tego produktu płynów o silnym odczynie kwaśnym lub zasadowym. unikaj korozji zbiornika i powodowania obrażeń ciała.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy gromadzić się, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar. w pełni załadowany zbiornik na farbę pod ciśnieniem.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

1. Schematyczny rysunek części bębna ciśnieniowego

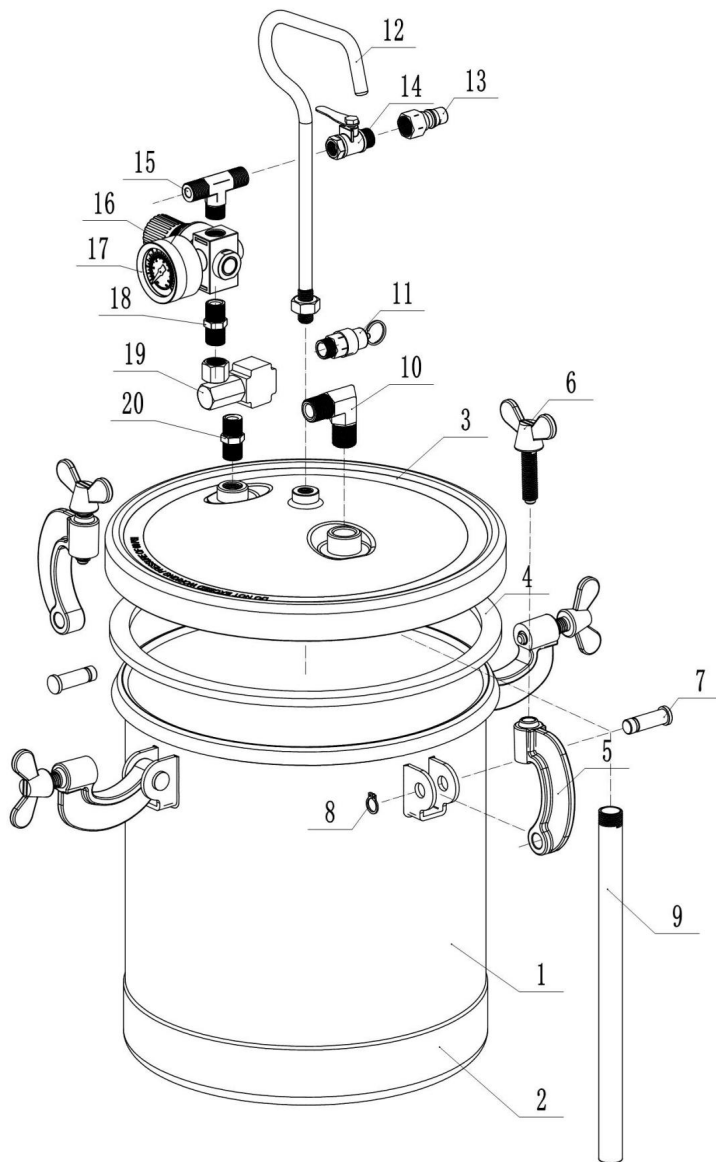

nazwa numeru seryjnego		ilość
1	Korpus lufy ciśnieniowej	1
2	Podstawa bębna ciśnieniowego	1
3	Pokrywa beczki	1
4	Pierścienie uszczelniające	1
5	Śruby mocujące typu G	4
6	Nakrętka motylkowa M10	4
7	Stałe piny	4
8	Pierścienie osadcze	4
9	Rurka ssąca	1
10	Wylot	1
11	zawór bezpieczeństwa	1
12	uchwyt	1
13	1/4" samoblokujący szybkozłączne złączka rurowa wtykowa	1
14	Przełącznik zaworu balonu wlotowego	1
15	Wylot powietrza	1
16	Regulator dolotowy	1
17	Ciśnieniomierz	1
18	Nagłówek połączenia	1
19	Złącze trójkątne	1
20	Nagłówek połączenia	1

2. Lista specyfikacji wążków użytkownika

seryjny numer	Nazwa SKU zawór		Specyfikacje gwintów
1	Północ amerykański Normy	Wloty powietrza	Styl amerykański 1/4" szybkozłączka do rur samoblokująca
		Wylot powietrza (w tym otwieranie i zamykanie zaworu)	Amerykański 1/4", gwintowany NPS, 18 zębów
		Otwór wylotowy (z zaworem otwierającym i zamykającym)	Amerykański 3/8", gwintowany NPS, 18 zębów
2	Norma europejska	Wloty powietrza	Styl europejski 1/4" szybkozłączka do rur samoblokująca
		Wylot powietrza (w tym otwieranie i zamykanie zaworu)	Europejski 1/4", gwint G, 19 zębów
		Otwór wylotowy (z zaworem otwierającym i zamykającym)	Europejski 3/8", gwint G, 19 zębów
3	australijski standard	Wloty powietrza	Styl japoński 1/4" samoblokujący szybki wtyczka złączka rurowa
		Wylot powietrza (w tym otwieranie i zamykanie zaworu)	Europejski gwint 1/4", G, 19 zębów
		Otwór wylotowy (z zaworem otwierającym i zamykającym)	Europejski 3/8", gwint G, 19 zębów

3. Wstęp

Ta beczka na farbę składa się z przełącznika zaworu wlotowego balonu i regulatora ciśnienia powietrza zawór, zawór bezpieczeństwa i otwór wylotowy. Wszystkie części są wykonane z najlepszych materiałów i przeszły rygorystyczną kontrolę jakości, a ich wygląd jest zabezpieczany farbą wypiekową, co pozwala na osiągnięcie zamierzonej trwałości.

Notatki

Po spryskaniu tym produktem należy dokładnie oczyścić powierzchnię, aby przedłużyć jej żywotność żywotność produktu.

Ostrzeżenia

1. Dzieciom i osobom niepełnosprawnym fizycznie zabrania się korzystania z tego urządzenia. Produktu, a osobom, które nie wiedzą, jak bezpiecznie go używać, zabrania się obsługi tego produktu.
2. Ten produkt 10L pozwala na wytworzenie ciśnienia farby do 60 PSI i maksymalnego ciśnienie robocze nie może przekraczać 70 PSI, w przeciwnym razie istnieje ryzyko bezpieczeństwo osobiste.
3. Zawór bezpieczeństwa na lufie ciśnieniowej służy do ochrony normalnego ciśnienia w lufa ciśnieniowa, zapobiega nadmiernemu ciśnieniu urządzenia zabezpieczającego przed produktem opuszcza fabrykę i jest ustawiony w dopuszczalnym zakresie ciśnienia, w normie stanu użytkowania, nie usuwać według uznania, nie modyfikować według uznania.
4. Produkt ten nie powinien być poddawany żadnym modyfikacjom ani nie powinien powodować żadnych niebezpiecznych skutków. czynności takie jak wiercenie, spawanie itp., które mogą powodować efekt hartowania, powodujący uszkodzenie lufy ciśnieniowej i wpływający na żywotność produktu.
5. Do tego produktu kategorycznie zabrania się wlewania płynów o silnym odczynie kwaśnym i zasadowym. unikaj korozji zbiornika i powodowania obrażeń ciała.

Jak używać


Przed użyciem należy upewnić się, że w urządzeniu nie ma ciśnienia resztkowego.

jeśli w lufie znajduje się ciśnienie resztkowe, operator może otworzyć zabezpieczenie Red Hat pierścieni odpowietrzający zaworu na pokrywie lufy ciśnieniowej, aby całkowicie uwolnić ciśnienie powietrza wewnątrz beczki ciśnieniowej, aby zapewnić bezpieczeństwo.


1. Po poluzowaniu śruby motylkowej otwórz pokrywę lufy ciśnieniowej.
2. Włącz środek do rozpylania.
3. Zamknij pokrywę lufy ciśnieniowej i dokręć śruby motylkowe po kolei. sposób diagonalny. Zamontuj regulator wlotu na złączu trójdrożnym.



4. Zamknij wszystkie zawory, wlot opryskiwacza podłącz do wylotu beczki (10), a wlot opryskiwacza podłącz do zaworu wylotowego beczki (15).

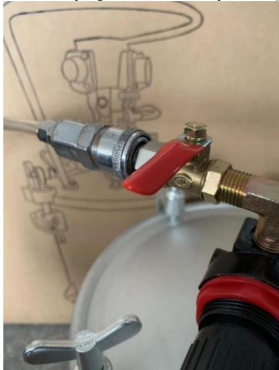

5. Podłącz złącze dolotu powietrza (13) i otwórz zawór dolotu powietrza (14).

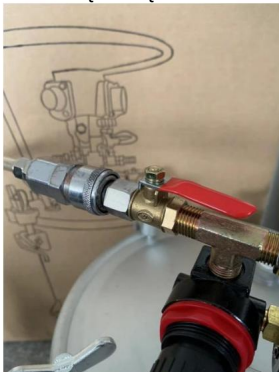

6. Wyreguluj regulator ciśnienia dołotowego, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić wymagane ciśnienie robocze. Jeśli chcesz zmniejszyć ciśnienie w tulei ciśnieniowej, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




Konserwacja 1. Po

użyciu odetnij źródło powietrza. Otwórz przełącznik zaworu balonowego na pokrywie, aby całkowicie uwolnić powietrze z lufy, a następnie poluzuj śrubę motylkową, otwórz pokrywę lufy, wylej pozostałą farbę z lufy i wyczyść wszystkie części, które zostały dotknięte farbą, odpowiednią ilością rozpuszczalnika.

2. Wlej rozpuszczalnik czyszczący do wiadra, zamknij pokrywę, aby ją zablokować, otwórz zawór wlotowy i używaj opryskiwacza, aż pojawi się czysty rozpuszczalnik.

3. Zawory bezpieczeństwa muszą być zawsze czyste. Rozwiązanie problemu wycieku powietrza


Uwaga: Jeśli podczas użytkowania zauważysz nieszczelność, rozprowadź klej równomiernie wzdłuż całego obszaru, a następnie zamknij pokrywę lufy; dokręć śruby, aż ciśnienie osiągnie 15 PSI; czas trwania wynosi około 10 sekund, tak aby klej całkowicie wniknął w miejsce nieszczelności. Zamknij zawór wlotowy, otwórz tłok nadmiarowy ciśnienia i odczekaj 6-8 godzin przed ponownym użyciem kleju po jego całkowitym stwardnieniu.

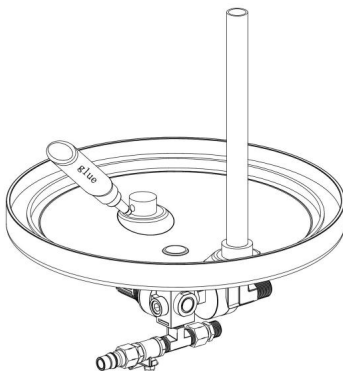

Rozwiązywanie problemów

wada	Przyczyna awarii	Metoda wykluczenia
Wskaźnik ciśnieniomierz połączony z powietrzem podaż nie zmienia się	1. Źródło powietrza nie jest normalna 2. Zawór wlotowy nie jest Otwarte 3. Inne zawory nie są Zamknięte	1. Dostosuj źródło powietrza do normalna 2. Otwórz zawór dolotowy 3. Zamknij pozostałe zawory
Wyciek z pokrywy beczki z farbą	1. Gdy pokrywa beczki jest w połączeniu z lufą ciało, orzech motylkowy nie jest zaciśnięty po przekątnej 2. Części na pokrywie lufy są słabo uszczelnione	1. Postępuj zgodnie z artykułem 3 Warunki korzystania 2. Zapoznaj się z lekarstwem na powietrze przeciek
Bez farby	1. Zawór wylotowy nie jest Otwarte	1. Otwórz zawór spustowy
Słaby efekt malowania	1. Ciśnienie jest za wysokie lub za nisko 2. Sprzęt do opryskiwania problemy	1. Dostosuj do normalnego ciśnienia 2. Naprawa urządzeń natryskowych

Upewnij się, że pokrywa wiadra jest zablokowana po przekątnej, kolejność działań: 1-2 3-4

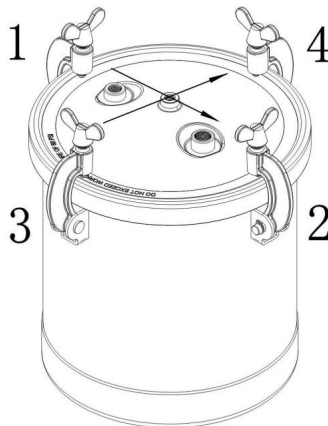

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Maszyna do malowania proszkowego
2	Model	JY-SS10L-D
3	Parametry Pojemność:	10 l, P (maks.): 60 psi/0,413 MPa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

MACCHINA PER VERNICIATURA A POLVERE

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VERNICIATURA A POLVERE
MACCHINA

Modello JY-SS10L-D



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:



Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare

lesioni gravi.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo. È vietato l'uso di questo prodotto ai bambini o alle persone con disabilità fisiche e alle persone che non sanno come utilizzarlo in modo sicuro è vietato l'uso di questo prodotto.
prodotto
2. Questo prodotto da 10 litri consente di pressurizzare la vernice a 60 PSI e il massimo la pressione di esercizio non deve superare i 70 PSI, altrimenti si verificherà il rischio di lesioni alla sicurezza personale.
3. La valvola di sicurezza sul barile di pressione viene utilizzata per proteggere la pressione normale in la canna di pressione, evitare la sovrappressione di un dispositivo di sicurezza, prima del prodotto esce dalla fabbrica è stato impostato entro il range di pressione consentito, nel normale stato d'uso, non rimuovere a piacimento, non modificare a piacimento.
4. Non apportare alcuna modifica al prodotto, non effettuare operazioni pericolose operazioni quali foratura, saldatura, ecc., che possono produrre un effetto di tempra, con conseguente danneggiamento del cilindro di pressione, compromettendo la durata utile del prodotto.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
7. È severamente vietato versare liquidi fortemente acidi e alcalini in questo prodotto per evitare la corrosione del serbatoio e causare lesioni personali.


Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro

un contenitore per vernice a pressione completamente carico.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

1. Schema delle parti del tamburo di pressione

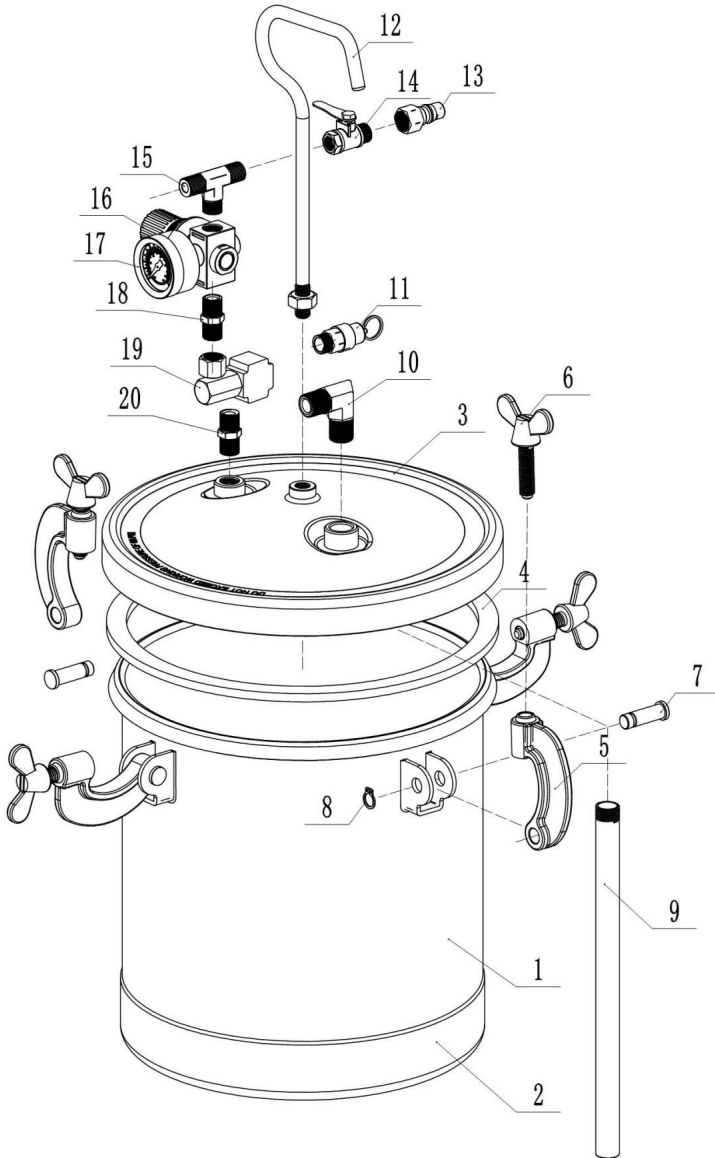

nome del numero di serie		quantità
1	Corpo della canna a pressione	1
2	Base del tamburo di pressione	1
3	Coperchio del barile	1
4	Anelli di tenuta	1
5	Bulloni di fissaggio tipo G	4
6	Dado a farfalla M10	4
7	Perni fissi	4
8	Anelli elastici	4
9	Tubo di aspirazione	1
10	Preso	1
11	valvola di sicurezza	1
12	maniglia	1
13	1/4" autobloccante rapido raccordo per tubo di collegamento	1
14	Interruttore valvola palloncino di ingresso	1
15	Uscita aria	1
16	Regolatore di aspirazione	1
17	Manometro	1
18	Intestazione di connessione	1
19	Connettore a T	1
20	Intestazione di connessione	1

2. Elenco delle specifiche del thread utente

seriale numero	Nome SKU valvola		Specifiche del filo
1	Nord americano Standard	Prese d'aria	Stile americano 1/4" raccordo per tubi a innesto rapido autobloccante
		Uscita aria (compresa valvola di apertura e chiusura)	Americano 1/4", filettato NPS, 18 denti
		Porta di scarico (con valvola di apertura e chiusura)	Americano 3/8", filettato NPS, 18 denti
2	Norma europea	Prese d'aria	Stile europeo 1/4" raccordo per tubi a innesto rapido autobloccante
		Uscita aria (compresa valvola di apertura e chiusura)	Europeo 1/4", filettatura G, 19 denti
		Porta di scarico (con valvola di apertura e chiusura)	Europeo 3/8", filettatura G, 19 denti
3	australiano standard	Prese d'aria	Stile giapponese 1/4" autobloccante rapido tappo raccordo per tubi
		Uscita aria (compresa valvola di apertura e chiusura)	Filettatura europea da 1/4" G, 19 denti
		Porta di scarico (con valvola di apertura e chiusura)	Europeo 3/8", filettatura G, 19 denti

3. Prefazione

Questo barile di vernice è composto da un interruttore della valvola del palloncino di ingresso, regolatore della pressione dell'aria valvola, valvola di sicurezza e porta di scarico. Tutte le parti sono realizzate con i migliori materiali e hanno superato severi controlli di qualità e l'aspetto è trattato con vernice da forno, in modo da raggiungere lo scopo della durezza.

Appunti

Dopo aver spruzzato questo prodotto, è necessario pulirlo accuratamente per prolungarne il servizio durata del prodotto.

Avvertenze

1. È vietato l'uso del presente dispositivo ai bambini o alle persone con disabilità fisiche. prodotto e alle persone che non sanno come utilizzarlo in modo sicuro è vietato utilizzo di questo prodotto.
2. Questo prodotto da 10 litri consente di pressurizzare la vernice a 60 PSI e il massimo la pressione di esercizio non deve superare i 70 PSI, altrimenti si verificherà il rischio di sicurezza personale.
3. La valvola di sicurezza sul barile di pressione viene utilizzata per proteggere la pressione normale in la canna di pressione, evitare la sovrappressione di un dispositivo di sicurezza, prima del prodotto esce dalla fabbrica è stato impostato entro il range di pressione consentito, nel normale stato d'uso, non rimuovere a piacimento, non modificare a piacimento.
4. Questo prodotto non deve subire alcuna forma di modifica, non deve essere utilizzato in modo pericoloso operazioni quali foratura, saldatura, ecc., che possono produrre un effetto di tempra, con conseguente danneggiamento del cilindro di pressione, influenzando sulla durata utile del prodotto.
5. È severamente vietato versare liquidi fortemente acidi e alcalini in questo prodotto per evitare la corrosione del serbatoio e causare lesioni personali.

Come usare

Prima dell'uso, assicurarsi che non vi sia alcuna pressione residua nella pressione canna, se c'è pressione residua, l'operatore può aprire la sicurezza Red Hat valvola di spurgo anello di trazione sul coperchio del barile di pressione per rilasciare completamente la pressione dell'aria all'interno del barile di pressione per garantire la sicurezza.


1. Dopo aver allentato il bullone a farfalla, aprire il coperchio del barile di pressione.
2. Versare il materiale da spruzzare.
3. Chiudere il coperchio del barile di pressione e serrare i bulloni a farfalla uno alla volta in modo modo diagonale. Installare il regolatore di aspirazione sul connettore a tre vie.



4. Chiudere tutte le valvole, l'ingresso dello spruzzatore è collegato all'uscita della canna (10) e l'ingresso dello spruzzatore è collegato alla valvola di uscita della canna (15).



5. Collegare il connettore di aspirazione dell'aria (13) e aprire la valvola di aspirazione dell'aria (14).

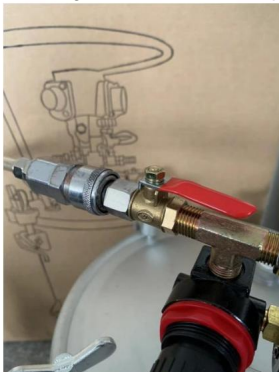

6. Regolare il regolatore della pressione di aspirazione, ruotandolo in senso orario per regolare la pressione di esercizio richiesta, se si desidera ridurre la pressione nel cilindro di pressione, ruotarlo in senso antiorario.




Manutenzione 1.

Dopo l'uso, chiudere la fonte d'aria. Aprire l'interruttore della valvola a palloncino sul coperchio per rilasciare completamente l'aria nel barile, quindi allentare il bullone a farfalla, aprire il coperchio del barile, versare la vernice residua nel barile e pulire tutte le parti che sono state toccate dalla vernice con una quantità appropriata di solvente.

2. Versare il solvente detergente nel secchio, chiudere il coperchio per bloccarlo, aprire la valvola di aspirazione e azionare lo spruzzatore finché non fuoriesce il solvente pulito.

3. Le valvole di sicurezza devono essere tenute sempre pulite. Rimedio per perdite d'aria


Nota: se durante l'uso si riscontra una perdita d'aria, applicare la colla in modo uniforme qui, quindi chiudere il coperchio del barile; stringere le viti mentre la pressione raggiunge 15 PSI; attendere circa 10 secondi affinché la colla penetri completamente nella perdita, chiudere la valvola di aspirazione, aprire lo stantuffo di sicurezza e rimanere fermi per 6-8 ore prima di continuare a utilizzare la colla dopo che si è completamente solidificata.

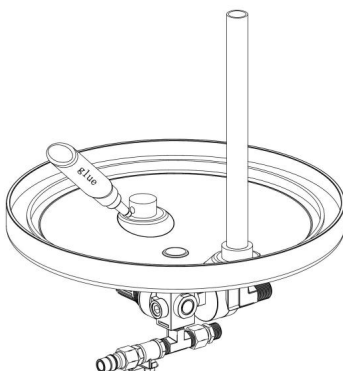

Risoluzione dei problemi

colpa	La causa del fallimento	Metodo di esclusione
Il puntatore del manometro collegato all'aria l'offerta non si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fonte d'aria non è normale 2. La valvola di aspirazione non è aprire 3. Le altre valvole non sono Chiuso 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare la fonte d'aria su normale 2. Aprire la valvola di aspirazione 3. Chiudere le altre valvole
Perdita dal coperchio del barile di vernice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando il coperchio della botte è combinato con la canna corpo, il dado a farfalla non è serrato in diagonale 2. Le parti sul coperchio della botte sono mal sigillati 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguire l'articolo 3 della Termini di utilizzo 2. Fare riferimento al rimedio per l'aria perdita
Nessuna vernice	<ol style="list-style-type: none"> 1. La valvola di scarico non è aprire 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprire la valvola di scarico
Effetto vernice scadente	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pressione è troppo alta o troppo basso 2. Attrezzatura per spruzzatura problemi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regolare la pressione alla normalità 2. Riparazione delle attrezzature di spruzzatura

Assicurarsi di bloccare il coperchio del secchio in diagonale ordine delle operazioni; 1-2 3-4

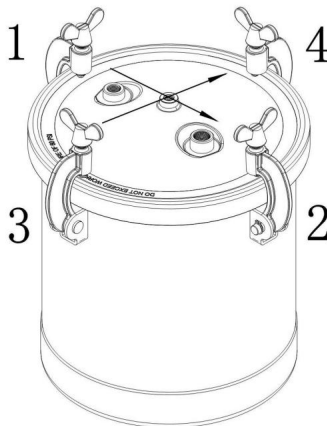

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Macchina per rivestimento a polvere
2	Modello	Modello JY-SS10L-D
3	Parametro Capacità: 10L,	P (Max): 60 psi/0,413 MPa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

MÁQUINA DE RECUBRIMIENTO EN POLVO

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RECUBRIMIENTO EN POLVO
MÁQUINA

JY-SS10L-D



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:



Lea este material antes de utilizar este producto. El no hacerlo puede provocar lesión grave

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él. Se prohíbe el uso de este producto a niños o personas con discapacidades físicas, y se prohíbe su uso a personas que no sepan cómo utilizarlo de forma segura.
producto
2. Este producto de 10L permite presurizar la pintura a 60 PSI y la presión máxima La presión de funcionamiento no debe superar los 70 PSI, de lo contrario provocará riesgo de lesiones.
a la seguridad personal
3. La válvula de seguridad en el barril de presión se utiliza para proteger la presión normal en el barril de presión, evitar la sobrepresión de un dispositivo de seguridad, antes del producto sale de fábrica se ha ajustado dentro del rango de presión permitido, en condiciones normales estado de uso, no quitar a voluntad, no ajustar a voluntad.
4. No realice ningún tipo de modificación del producto ni realice ninguna operación peligrosa. Operaciones como perforación, soldadura, etc., que pueden producir un efecto de templado, lo que provoca daños en el barril de presión y afecta la vida útil del producto.
5. Utilícelo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
7. Está estrictamente prohibido verter líquidos fuertemente ácidos y alcalinos en este producto. Evite que el tanque se corra y provoque lesiones personales.


Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Ensamble sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura

Un bote de pintura a presión completamente cargado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Diagrama esquemático de las partes del tambor de presión.

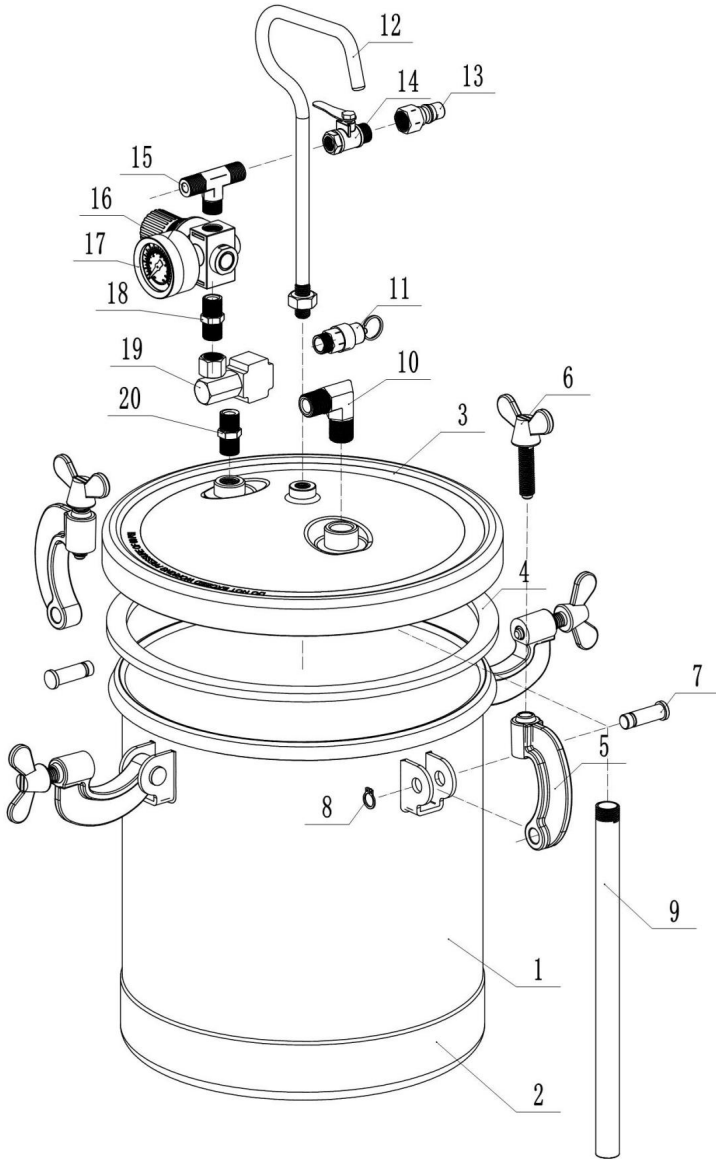

nombre del número de serie		cantidad
1	Cuerpo del barril de presión	1
2	Base del tambor de presión	1
3	Tapa de barril	1
4	Anillos de sellado	1
5	Pernos de fijación tipo G	4
6	Tuerca de mariposa M10	4
7	Pines fijos	4
8	Anillos de retención	4
9	Tubo de succión	1
10	Salida	1
11	válvula de alivio	1
12	manejar	1
13	1/4" autoblocante rápido Accesorio de tubo de conexión	1
14	Interruptor de válvula de globo de entrada	1
15	Salida de aire	1
16	Regulador de admisión	1
17	Manómetro	1
18	Encabezado de conexión	1
19	Conector en T	1
20	Encabezado de conexión	1

2. Lista de especificaciones de subprocesos de usuario

de serie número	Nombre SKU válvula		Especificaciones del hilo
1	Norte Americano Normas	Tomas de aire	Estilo americano 1/4" Accesorio de tubo con tapón rápido y autoblocante
		Salida de aire (incluye válvula de apertura y cierre)	Rosca americana de 1/4" NPS, 18 dientes
		Puerto de descarga (con válvula de apertura y cierre)	Rosca americana de 3/8" NPS, 18 dientes
2	Norma europea	Tomas de aire	Estilo europeo 1/4" Accesorio de tubo con tapón rápido y autoblocante
		Salida de aire (incluye válvula de apertura y cierre)	Rosca europea 1/4", G, 19 dientes
		Puerto de descarga (con válvula de apertura y cierre)	Rosca europea 3/8", G, 19 dientes
3	australiano estándar	Tomas de aire	Estilo japonés 1/4" autoblocante rápido enchufar Accesorio de tubería
		Salida de aire (incluye válvula de apertura y cierre)	Rosca europea de 1/4" G, 19 dientes
		Puerto de descarga (con válvula de apertura y cierre)	Rosca europea 3/8", G, 19 dientes

3. Prefacio

Este barril de pintura se compone de un interruptor de válvula de globo de entrada y un regulador de presión de aire. válvula, válvula de seguridad y puerto de descarga. Todas las piezas están fabricadas con los mejores materiales y Han pasado un estricto control de calidad y la apariencia está tratada con pintura para hornear, por lo que puede lograr el propósito de durabilidad.

Notas

Después de rociar con este producto, se debe limpiar completamente para prolongar su servicio.

Vida útil del producto.

Advertencias

1. Los niños o personas con discapacidad física tienen prohibido utilizar este producto, y las personas que no sepan cómo utilizarlo de forma segura tienen prohibido operando este producto.
2. Este producto de 10L permite presurizar la pintura a 60 PSI y la presión máxima La presión de funcionamiento no debe superar los 70 PSI, de lo contrario provocará el riesgo de seguridad personal.
3. La válvula de seguridad en el barril de presión se utiliza para proteger la presión normal en el barril de presión, evitar la sobrepresión de un dispositivo de seguridad, antes del producto sale de fábrica se ha ajustado dentro del rango de presión permitido, en condiciones normales estado de uso, no quitar a voluntad, no ajustar a voluntad.
4. Este producto no debe sufrir ningún tipo de modificación ni provocar ningún daño. Operaciones como perforación, soldadura, etc., que pueden producir efecto de templado, provocando daños en el barril de presión, afectando la vida útil del producto.
5. Está estrictamente prohibido verter líquidos fuertemente ácidos y alcalinos en este producto. Evite que el tanque se corra y provoque lesiones personales.

Cómo utilizar

Antes de usar, asegúrese de que no haya presión residual en el recipiente de presión.

barril, si hay presión residual, el operador puede abrir el seguro Red Hat

Tire del anillo de purga de la válvula en la tapa del barril de presión para liberar completamente la presión de aire dentro del barril de presión para garantizar la seguridad.

1. Después de aflojar el perno de mariposa, abra la tapa del barril de presión.
2. Vierta el material en aerosol.
3. Cierre la tapa del barril de presión y apriete los pernos de mariposa uno por uno en un manera diagonal. Instale el regulador de admisión en el conector de tres vías.



4. Cierre todas las válvulas, la entrada del pulverizador está conectada a la salida del barril (10), y la entrada del pulverizador está conectada a la válvula de salida del barril (15).



5. Conecte el conector de entrada de aire (13) y abra la válvula de entrada de aire (14).



6. Ajuste el regulador de presión de admisión, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo a la presión de trabajo requerida, si desea reducir la presión en el barril de presión, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj.




Mantenimiento 1.

Después de usar el producto, corte la fuente de aire. Abra el interruptor de la válvula de globo en la tapa para liberar completamente el aire del cañón, luego afloje el perno de mariposa, abra la tapa del cañón, vierta la pintura residual en el cañón y limpie todas las partes que hayan estado en contacto con la pintura con una cantidad adecuada de solvente.

2. Vierta el disolvente de limpieza en el balde, cierre la tapa para bloquearla, abra la válvula de entrada y opere el pulverizador hasta que aparezca el disolvente limpio.

3. Las válvulas de seguridad deben mantenerse limpias en todo momento. Solución a las fugas de aire


Nota: Si encuentra una fuga de aire durante el uso, aplique el pegamento uniformemente a lo largo de aquí y luego cierre la tapa del barril; apriete los tornillos mientras la presión alcanza los 15 PSI; el tiempo es de aproximadamente 10 segundos, para que el pegamento penetre completamente en la fuga, cierre la válvula de admisión, abra el émbolo de alivio de presión y permanezca quieto durante 6-8 horas antes de continuar usando el pegamento después de que se haya solidificado por completo.

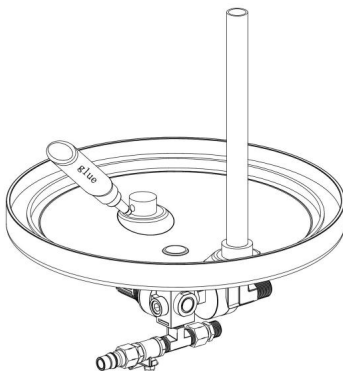

Solución de problemas

falla	La causa del fallo	Método de exclusión
<p>El puntero del manómetro conectado al aire</p> <p>La oferta no se mueve</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fuente de aire no es normal 2. La válvula de admisión no está abierto 3. Otras válvulas no son cerrado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la fuente de aire a normal 2. Abra la válvula de admisión. 3. Cierre otras válvulas
<p>Fuga de la tapa del barril de pintura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando la tapa del barril esté combinado con el barril cuerpo, la tuerca mariposa no es apretado en diagonal 2. Las piezas de la tapa del barril. están mal sellados 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguir el Artículo 3 de la Condiciones de uso 2. Consulte la solución para el aire. fuga
<p>Sin pintura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La válvula de descarga no está abierto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la válvula de descarga.
<p>Mal efecto de pintura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La presión es demasiado alta o demasiado bajo 2. Equipo de pulverización problemas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste a la presión normal 2. Reparación de equipos de pulverización

Asegúrese de bloquear la tapa del cubo en diagonal, orden de operaciones: 1-2 3-4

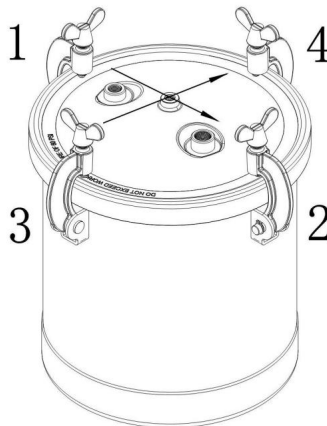

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Máquina de recubrimiento en polvo
2	Modelo	JY-SS10L-D
3	Parámetros Capacidad:	10 l, presión máxima: 60 psi/0,413 Mpa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

PUDERBELÄGGNINGSMASKIN

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PULVERBELÄGGNING
MASKIN

JY-SS10L-D



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:



Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.


1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål. Barn eller personer med fysiska funktionshinder är förbjudna att använda denna produkt, och personer som inte vet hur man använder den på ett säkert sätt är förbjudna att använda denna produkt. produkt
2. Denna produkt 10L tillåter att färgen trycksätts till 60PSI, och maximalt arbetstrycket får inte överstiga 70PSI, annars medför det risk för skador till personlig säkerhet.
3. Säkerhetsventilen på tryckcylindern används för att skydda det normala trycket in tryckcylindern, undvik övertryck av en säkerhetsanordning, innan produkten lämnar fabriken har ställts in inom det tillåtna tryckintervallet, i normal användningstillstånd, ta inte bort efter behag, justera inte efter behag.
4. Gör ingen form av modifiering av produkten, gör inga farliga operationer såsom borrning, svetsning, etc., som kan ge en härdningseffekt, vilket resulterar i skador på tryckcylindern, vilket påverkar produktens livslängd.
5. Använd endast på avsett sätt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Är strängt förbjudet att hälla stark sur och alkalisk vätska i denna produkt till undvik frätande tank och orsaka personskada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens kapacitet gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fulladdad tryckfärgskruka.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Schematiskt diagram över trycktrumsdelar

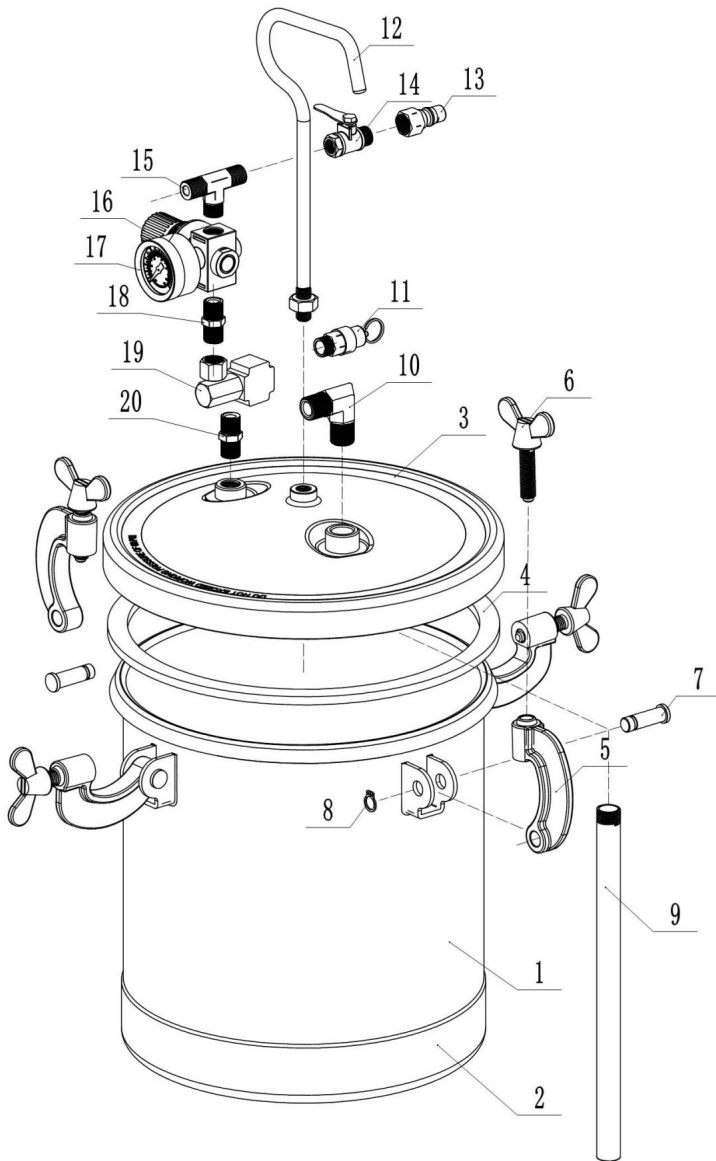

serienummersnamn		kvantitet
1	Tryckrörskropp	1
2	Trycktrummans bas	1
3	Fatlock	1
4	Tätningssringar	1
5	G-typ fästbultar	4
6	M10 fjärlsmutter	4
7	Fasta stift	4
8	Ringringar	4
9	Sugrör	1
10	Utlopp	1
11	avlastningsventil	1
12	hantera	1
13	1/4" självlåsand snabb plugg rörkoppling	1
14	Inloppsballongventilomkopplare	1
15	Luftuttag	1
16	Insugsregulator	1
17	Tryckmätare	1
18	Anslutningshuvud	1
19	Tee-kontakt	1
20	Anslutningshuvud	1

2. Lista över användartrådsspecifikationer

serie antal	SKU namnventil		Trådspecifikationer
1	Norr amerikansk Standarder	Luftintag	Amerikansk stil 1/4" självslåsande slangkoppling med snabbplugg
		Luftutlopp (inklusive öppnings- och stängningsventil)	Amerikansk 1/4", gängad NPS, 18 tänder
		Utloppsport (med öppnings- och stängningsventil)	Amerikansk 3/8", gängad NPS, 18 tänder
2	europeisk standard	Luftintag	Europeisk stil 1/4" självslåsande slangkoppling med snabbplugg
		Luftutlopp (inklusive öppnings- och stängningsventil)	Europeisk 1/4", gänga G, 19 tänder
		Utloppsport (med öppnings- och stängningsventil)	Europeisk 3/8", gänga G, 19 tänder
3	australiensiska standard	Luftintag	japansk stil 1/4" självslåsande snabbt plugg rörkoppling
		Luftutlopp (inklusive öppnings- och stängningsventil)	Europeisk 1/4", tråd G, 19 tänder
		Utloppsport (med öppnings- och stängningsventil)	Europeisk 3/8", gänga G, 19 tänder

3. Förord

Denna färgfat är sammansatt av inloppsballongventilomkopplare, luftrycksreglering ventil, säkerhetsventil och utloppsport. Alla delar är gjorda av de bästa materialen, och har klarat strikt kvalitetskontroll, och utseendet är behandlat med bakfärg, så att det kan uppnå syftet med hållbarhet.

Anteckningar

Efter sprayning med denna produkt måste den rengöras noggrant för att förlänga servicen produktens livslängd.

Varningar

1. Barn eller personer med fysiska funktionshinder är förbjudna att använda denna produkten, och personer som inte vet hur man använder den på ett säkert sätt är förbjudna att använda denna produkt.
2. Denna produkt 10L tillåter att färgen trycksätts till 60PSI, och maximalt arbetstrycket får inte överstiga 70PSI, annars medför det risk för personlig säkerhet.
3. Säkerhetsventilen på tryckcilindern används för att skydda det normala trycket in tryckcilindern, undvik övertryck av en säkerhetsanordning, innan produkten lämnar fabriken har ställts in inom det tillåtna tryckintervallet, i normal användningstillstånd, ta inte bort efter behag, justera inte efter behag.
4. Denna produkt bör inte göra någon form av modifiering, gör inga farliga operationer såsom borring, svetsning etc., som kan ge härdningseffekt, vilket resulterar i skador på tryckcilindern, vilket påverkar produktens livslängd.
5. Det är strängt förbjudet att hålla stark sur och alkalisk vätska i denna produkt undvik frätande tank och orsaka personskada.


Hur man använder

Före användning, se till att det inte kan finnas något kvarvarande tryck i trycket fat, om det finns kvarstående tryck kan operatören dra upp Red Hat-säkerheten ventilavluftningsdragring på tryckcilinderlocket för att helt släppa ut luftrycket inuti tryckcilindern för att garantera säkerheten.


1. Öppna tryckcilinderns lock efter att ha lossat fjärlsbulten.
2. Håll i spraymaterialet.
3. Stäng tryckcilinderlocket och dra åt fjärlsbultarna en efter en i ett diagonalt sätt. Installera insugningsregulatorn på trevägskontakten.



4. Stäng alla ventiler, sprutans inlopp är anslutet till cylinderns utlopp (10), och sprutans inlopp är anslutet till cylinderns utloppsventil (15).

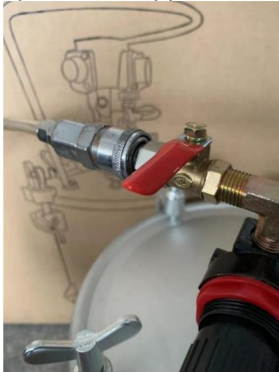

5. Anslut luftintagsanslutningen (13) och öppna luftintagsventilen (14).

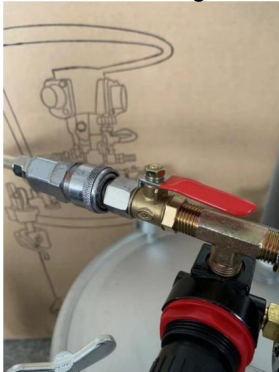

6. Justera insugningstrycksregulatorn, vrid medurs för att justera till önskat arbetstryck, om du vill minska trycket i tryckcylindern, rotera moturs.




Underhåll 1. Efter

användning, skär av luftkällan. Öppna ballongventilens omkopplare på locket för att helt släppa ut luften i tunnan, lossa sedan fjärilsbulten, öppna locket på tunnan, håll ut resterande färg i tunnan och rengör alla delar som har berörts av färgen med en lämplig mängd lösningsmedel.

2. Håll rengöringslösningsmedlet i hinken, stäng locket för att låsa det, öppna insugningsventilen och kör sprutan tills det rena lösningsmedlet dyker upp.

3. Säkerhetsventiler måste alltid hållas rena. Åtgärd för luftläckage


Obs: Om du upptäcker luftläckage under användning, applicera limmet jämnt här och stäng sedan locket på cylindern; dra åt skruvarna medan trycket når 15PSI; Tiden är cirka 10 sekunder, så att limmet helt penetrerar läckaget, stäng insugningsventilen, öppna tryckavlastningskolven och stå stilla i 6-8 timmar innan du fortsätter att använda limet efter att det stelnat helt.

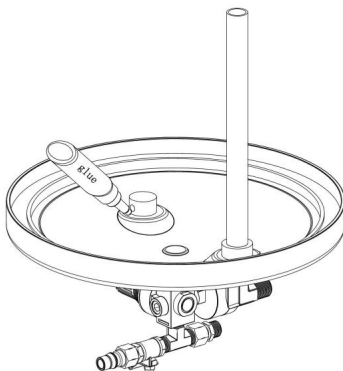

Felsökning

fel	Orsaken till misslyckandet	Uteslutningsmetod
Pekaren på tryckmätare ansluten till luften utbudet rör sig inte	1. Luftkällan är det inte normal 2. Insugningsventilen är det inte öppna 3. Andra ventiler är det inte stängd	1. Justera luftkällan till normal 2. Öppna insugningsventilen 3. Stäng andra ventiler
Läckage av färgfatlock	1. När fatlocket är kombinerat med pipan kroppen, är fjärilsnöten inte åtdragna diagonalt 2. Delarna på fatlocket är dåligt förseglade	1. Följ artikel 3 i Användarvillkor 2. Se åtgärden för luft läckage
Ingen färg	1. Utloppsventilen är det inte öppna	1. Öppna utloppsventilen
Dålig färgeffekt	1. Trycket är för högt eller för lågt 2. Sprututrustning problem	1. Justera till normalt tryck 2. Reparation av sprututrustning

Se till att låsa hinkens lock diagonalt i arbetsordningen; 1-2 3-4

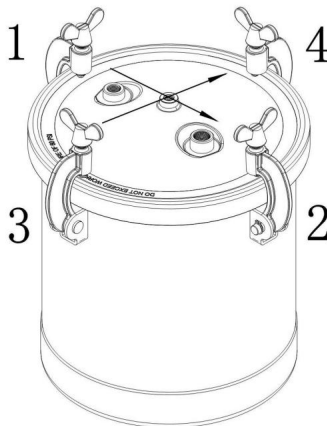

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Pulverlackeringsmaskin
2	Modell	JY-SS10L-D
3	Parameter Kapacitet:	10Lyp(Max):60psi/0,413Mpa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

POEDERCOATINGMACHINE

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POEDERCOATEN
MACHINE

JY-SS10L-D



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:



Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.


1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen. Kinderen of personen met een lichamelijke beperking mogen dit product niet gebruiken, en personen die niet weten hoe ze het veilig moeten gebruiken, mogen dit product niet bedienen.
product
2. Met dit product van 10 liter kan de verf onder druk worden gezet tot 60 PSI en de maximale de werkdruk mag niet hoger zijn dan 70 PSI, anders bestaat er een risico op letsel voor persoonlijke veiligheid.
3. Het veiligheidsventiel op het drukvat wordt gebruikt om de normale druk in de tank te beschermen. de drukvat, vermijd overdruk van een veiligheidsvoorziening, voordat het product verlaat de fabriek is ingesteld binnen het toegestane drukbereik, in de normale staat van gebruik, niet naar believen verwijderen, niet naar believen aanpassen.
4. Voer geen enkele vorm van wijziging aan het product uit, voer geen gevaarlijke handelingen uit bewerkingen zoals boren, lassen, enz., die een temperend effect kunnen veroorzaken, wat kan resulteren in schade aan het drukvat, wat de levensduur van het product beïnvloedt.
5. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Het is ten strengste verboden om sterke zure en alkalische vloeistoffen in dit product te gieten om vermijd corrosieve tanks en veroorzaak persoonlijk letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden ondersteund een volledig gevulde drukverfpot.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Schematisch diagram van drukvatonderdelen

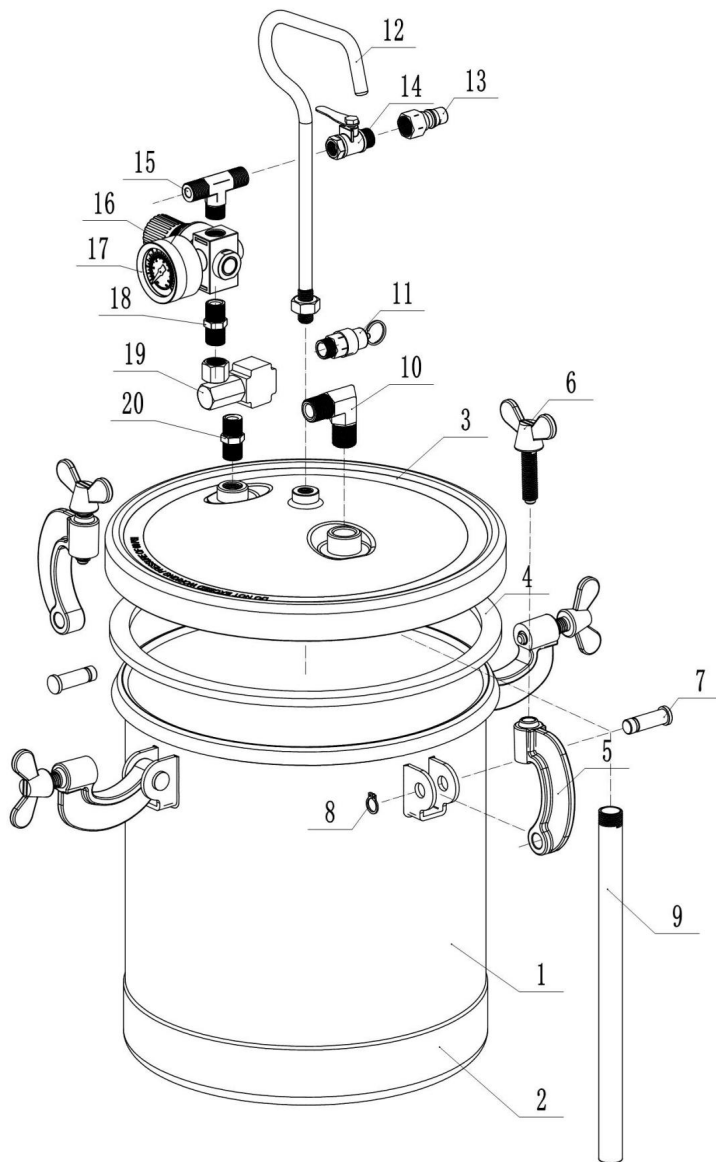

serienummer naam		hoeveelheid
1	Drukvatlichaam	1
2	Drukvat basis	1
3	Deksel van het vat	1
4	Afdichtringen	1
5	G-type bevestigingsbouten	4
6	M10 vlindermoer	4
7	Vaste pinnen	4
8	Borgringen	4
9	Zuigbuis	1
10	Uitlaat	1
11	overdrukventiel	1
12	hendel	1
13	1/4" zelfborgende snelkoppeling plugbuisfitting	1
14	Inlaatballonklepschakelaar 1	
15	Luchtuitlaat	1
16	Inlaatregelaar	1
17	Manometer	1
18	Verbindingsheader	1
19	T-stuk connector	1
20	Verbindingsheader	1

2. Lijst met specificaties van gebruikersthreads

serieel nummer	SKU naam klep		Draadspecificaties
1	Noorden Amerikaans Normen	Luchtinlaten	Amerikaanse stijl 1/4" zelfborgende snelkoppeling voor slangaansluiting
		Luchtuitlaat (inclusief open- en sluitklep)	Amerikaans 1/4", schroefdraad NPS, 18 tanden
		Afvoerpoort (met open- en sluitklep)	Amerikaans 3/8", schroefdraad NPS, 18 tanden
2	Europese norm	Luchtinlaten	Europese stijl 1/4" zelfborgende snelkoppeling voor slangaansluiting
		Luchtuitlaat (inclusief open- en sluitklep)	Europees 1/4", draad G, 19 tanden
		Afvoerpoort (met open- en sluitklep)	Europees 3/8", draad G, 19 tanden
3	Australisch standaard	Luchtinlaten	Japanse stijl 1/4" zelfborgende snelkoppeling plug slangfitting
		Luchtuitlaat (inclusief open- en sluitklep)	Europees 1/4", draad G, 19 tanden
		Afvoerpoort (met open- en sluitklep)	Europees 3/8", draad G, 19 tanden

3. Voorwoord

Deze verf is samengesteld uit een inlaatballonklepschakelaar, luchtdrukregeling klep, veiligheidsventiel en afvoerpoort. Alle onderdelen zijn gemaakt van de beste materialen en hebben een strenge kwaliteitscontrole ondergaan en het uiterlijk is behandeld met bakverf, zodat het de duurzaamheid kan bereiken.

Notities

Na het spuiten met dit product moet het grondig worden gereinigd om de levensduur te verlengen levensduur van het product.

Waarschuwingen

1. Kinderen of personen met een lichamelijke beperking mogen dit niet gebruiken. product, en personen die niet weten hoe ze het veilig kunnen gebruiken, mogen het niet gebruiken. het bedienen van dit product.
2. Met dit product van 10 liter kan de verf onder druk worden gezet tot 60 PSI en de maximale De bedrijfsdruk mag niet hoger zijn dan 70 PSI, anders ontstaat er een risico op persoonlijke veiligheid.
3. Het veiligheidsventiel op het drukvat wordt gebruikt om de normale druk in de tank te beschermen. de drukvat, vermijd overdruk van een veiligheidsvoorziening, voordat het product verlaat de fabriek is ingesteld binnen het toegestane drukbereik, in de normale staat van gebruik, niet naar believen verwijderen, niet naar believen aanpassen.
4. Dit product mag op geen enkele wijze worden gewijzigd, er mogen geen gevaarlijke handelingen worden uitgevoerd bewerkingen zoals boren, lassen, enz. die een tempereffect kunnen veroorzaken, wat schade aan het drukvat tot gevolg kan hebben en de levensduur van het product kan beïnvloeden.
5. Het is ten strengste verboden om sterke zure en alkalische vloeistoffen in dit product te gieten om vermijd corrosieve tanks en veroorzaak persoonlijk letsel.


Hoe te gebruiken

Controleer voor gebruik of er geen restdruk in de drukmeter kan ontstaan. vat, als er nog restdruk is, kan de operator de Red Hat-veiligheidsklep opentrekken ontluchtingsventiel trekking op het deksel van het drukvat om de luchtdruk volledig te laten ontsnappen in het drukvat om de veiligheid te garanderen.

1. Open het deksel van het drukvat nadat u de vlinderbout hebt losgedraaid.
2. Giet het spuitmateriaal erin.
3. Sluit het deksel van het drukvat en draai de vleugelmoeren één voor één vast in een diagonale manier. Installeer de inlaatregelaar op de driewegconnector.



4. Sluit alle kleppen, de inlaat van de sproeier is aangesloten op de uitlaat van het vat (10), en de inlaat van de sproeier is aangesloten op de uitlaatklep van het vat (15).

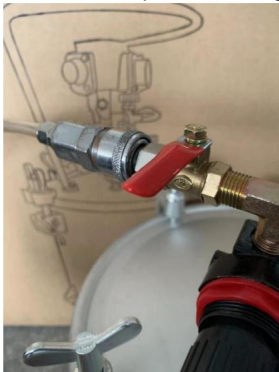

5. Sluit de luchtinlaatconnector (13) aan en open de luchtinlaatklep (14).



6. Stel de inlaatdrukregelaar in door deze met de klok mee te draaien om de gewenste werkdruk in te stellen. Als u de druk in het drukvat wilt verlagen, draait u deze tegen de klok in.




Onderhoud 1.

Na gebruik, sluit de luchtbron af. Open de ballonventielschakelaar op het deksel om de lucht in het vat volledig te laten ontsnappen, draai vervolgens de vlinderbout los, open het deksel van het vat, giet de resterende verf in het vat en reinig alle onderdelen die zijn aangeraakt door de verf met een geschikte hoeveelheid oplosmiddel.

2. Giet het reinigingsmiddel in de emmer, sluit het deksel, open de inlaatklep en laat de spuit werken totdat het schone oplosmiddel eruit komt.

3. Veiligheidsventielen moeten te allen tijde schoon worden gehouden. Luchtlekkage verhelpen


Let op: Mocht er tijdens gebruik lucht lekken, breng dan de lijm gelijkmatig aan langs deze lijn en sluit vervolgens het deksel van het vat. Draai de schroeven vast totdat de druk 15 PSI bedraagt. Laat het vat ongeveer 10 seconden staan, zodat de lijm volledig in het lek is doorgedrongen. Sluit de inlaatklep, open de overdrukventiel en laat het vat 6-8 uur staan voordat u de lijm weer gebruikt nadat deze volledig is uitgehard.

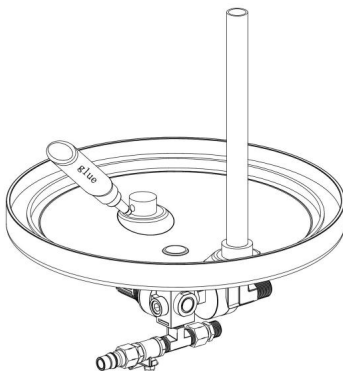

Probleemoplossing

schuld	De oorzaak van het falen	Uitsluitingsmethode
De wijzer van de drukmeter verbonden met de lucht aanbod beweegt niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. De luchtbron is niet normaal 2. De inlaatklep is niet open 3. Andere kleppen zijn niet gesloten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stel de luchtbron in op normaal 2. Open de inlaatklep 3. Sluit de overige kleppen
Lekkage van het deksel van het verfvat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wanneer het deksel van het vat gesloten is gecombineerd met het vat lichaam, de vlindermoer is niet diagonaal aangedraaid 2. De onderdelen op het deksel van het vat zijn slecht afgesloten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg artikel 3 van de Gebruiksaanwijzingen 2. Raadpleeg de remedie voor lucht lekkage
Geen verf	<ol style="list-style-type: none"> 1. De afvoerklep is niet open 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open de afvoerklep
Slecht verfeeffect	<ol style="list-style-type: none"> 1. De druk is te hoog of te laag 2. Spuitapparaat problemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas de druk aan naar normale druk 2. Reparatie van spuitapparaat

Zorg ervoor dat het deksel van de emmer diagonaal wordt vergrendeld. Volgorde van handelingen; 1-2 3-4

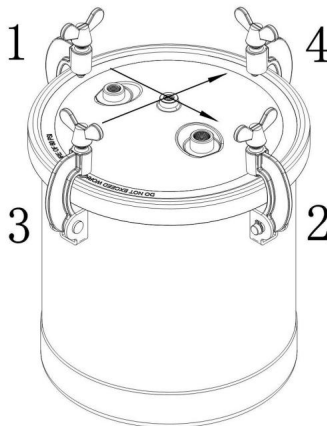

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Poedercoatingmachine
2	Model	JY-SS10L-D
3	Parameter Capaciteit: 10L, P (Max): 60psi / 0,413 MPa	

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

MACHINE DE REVÊTEMENT PAR POUDRE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Revêtement en poudre
MACHINE

JY-SS10L-D



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:



Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.


1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article. Il est interdit aux enfants ou aux personnes handicapées physiques d'utiliser ce produit, et aux personnes qui ne savent pas comment l'utiliser en toute sécurité.
produit
2. Ce produit 10L permet de pressuriser la peinture à 60PSI, et le maximum la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 70 PSI, sinon cela entraînera un risque de blessure à la sécurité personnelle.
3. La soupape de sécurité sur le baril de pression est utilisée pour protéger la pression normale dans le fût sous pression, éviter la surpression d'un dispositif de sécurité, avant le produit quitte l'usine a été réglé dans la plage de pression admissible, dans les conditions normales état d'utilisation, ne pas enlever à volonté, ne pas ajuster à volonté.
4. Ne faites aucune forme de modification du produit, ne faites aucune action dangereuse des opérations telles que le perçage, le soudage, etc., qui peuvent produire un effet de trempage, entraînant des dommages au canon sous pression, affectant la durée de vie du produit.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Il est strictement interdit de verser des liquides fortement acides et alcalins dans ce produit pour éviter la corrosion du réservoir et provoquer des blessures corporelles.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un pot de peinture sous pression entièrement chargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

1. Schéma des pièces du tambour à pression

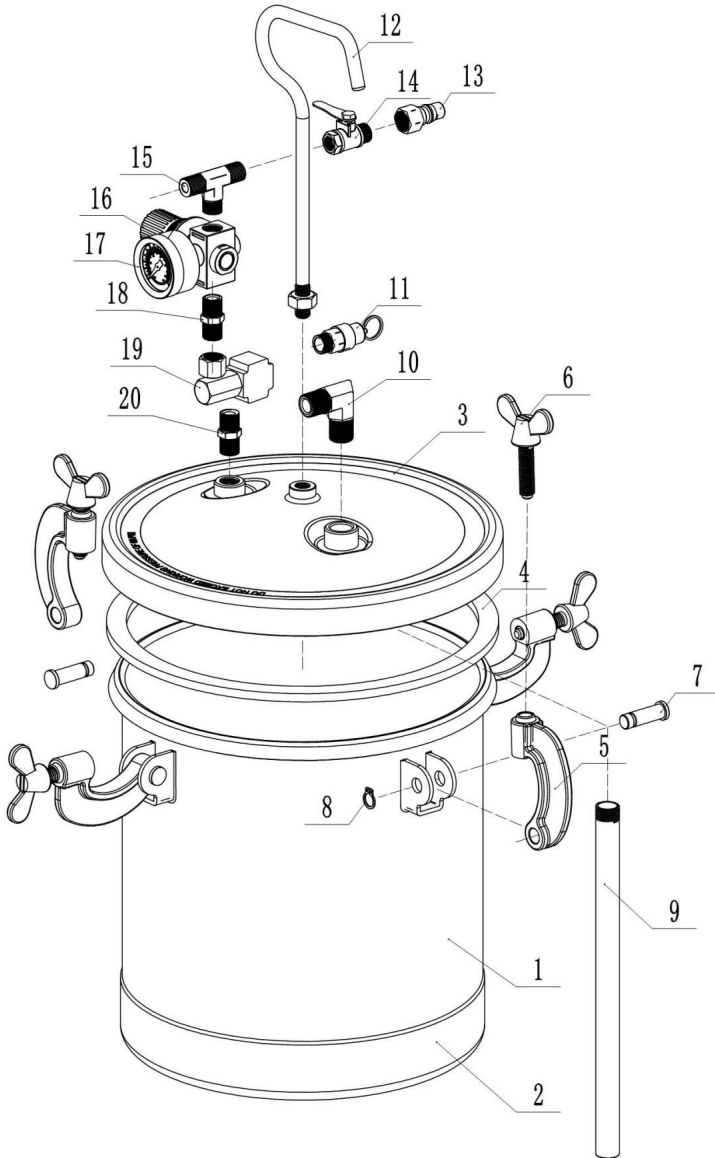

nom du numéro de série		quantité
1	Corps du barillet sous pression	1
2	Base du tambour à pression	1
3	Couvercle de baril	1
4	Bagues d'étanchéité	1
5	Boulons de fixation de type G	4
6	Écrou papillon M10	4
7	Broches fixes	4
8	Circlips	4
9	Tube d'aspiration	1
10	Sortie	1
11	soupape de décharge	1
12	poignée	1
13	Clé à écrou rapide autobloquante 1/4" raccord de tube à bouchon	1
14	Interrupteur de soupape de ballon d'admission	1
15	Sortie d'air	1
16	Régulateur d'admission	1
17	Manomètre	1
18	En-tête de connexion	1
19	Connecteur en T	1
20	En-tête de connexion	1

2. Liste des spécifications des threads utilisateur

en série nombre	Nom de la vanne	SKU	Spécifications du fil
1	Nord Américain Normes	Prises d'air	Style américain 1/4" raccord de tube à verrouillage rapide autobloquant
		Sortie d'air (y compris la vanne d'ouverture et de fermeture)	Américain 1/4", fileté NPS, 18 dents
		Orifice de décharge (avec vanne d'ouverture et de fermeture)	Américain 3/8", fileté NPS, 18 dents
2	Norme européenne	Prises d'air	Style européen 1/4" raccord de tube à verrouillage rapide autobloquant
		Sortie d'air (y compris la vanne d'ouverture et de fermeture)	Européen 1/4", filetage G, 19 dents
		Orifice de décharge (avec vanne d'ouverture et de fermeture)	Européen 3/8", filetage G, 19 dents
3	australien standard	Prises d'air	Style japonais 1/4" autobloquant rapide prise raccord de tube
		Sortie d'air (y compris la vanne d'ouverture et de fermeture)	Filetage européen 1/4" G, 19 dents
		Orifice de décharge (avec vanne d'ouverture et de fermeture)	Européen 3/8", filetage G, 19 dents

3. Préface

Ce baril de peinture est composé d'un interrupteur à soupape à ballon d'admission, d'un régulateur de pression d'air soupape, soupape de sécurité et orifice de décharge. Toutes les pièces sont fabriquées avec les meilleurs matériaux et ont passé un contrôle de qualité strict et l'apparence est traitée avec de la peinture au four, afin d'atteindre l'objectif de durabilité.

Remarques

Après avoir pulvérisé ce produit, il doit être soigneusement nettoyé pour prolonger le service durée de vie du produit.

Avertissements

1. Il est interdit aux enfants ou aux personnes handicapées physiques d'utiliser ce site. produit, et les personnes qui ne savent pas comment l'utiliser en toute sécurité sont interdites l'utilisation de ce produit.
2. Ce produit 10L permet de pressuriser la peinture à 60PSI, et le maximum la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 70 PSI, sinon cela entraînera un risque de sécurité personnelle.
3. La soupape de sécurité sur le baril de pression est utilisée pour protéger la pression normale dans le fût sous pression, éviter la surpression d'un dispositif de sécurité, avant le produit quitte l'usine a été réglé dans la plage de pression admissible, dans les conditions normales état d'utilisation, ne pas enlever à volonté, ne pas ajuster à volonté.
4. Ce produit ne doit subir aucune forme de modification, ne faites aucune action dangereuse des opérations telles que le perçage, le soudage, etc., qui peuvent produire un effet de trempage, entraînant des dommages au canon sous pression, affectant la durée de vie du produit.
5. Il est strictement interdit de verser des liquides fortement acides et alcalins dans ce produit pour éviter la corrosion du réservoir et provoquer des blessures corporelles.

Comment utiliser

Avant utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de pression résiduelle dans le pressostat.


baril, s'il y a une pression résiduelle, l'opérateur peut ouvrir le couvercle de sécurité Red Hat

Tirez la bague de purge de la soupape sur le couvercle du barillet de pression pour libérer complètement la pression d'air à l'intérieur du barillet sous pression pour assurer la sécurité.


1. Après avoir desserré le boulon papillon, ouvrez le couvercle du barillet sous pression.
2. Versez le produit à pulvériser.
3. Fermez le couvercle du barillet sous pression et serrez les boulons papillon un par un en diagonale. Installez le régulateur d'admission sur le connecteur à trois voies.



4. Fermez toutes les vannes, l'entrée du pulvérisateur est connectée à la sortie du canon (10) et l'entrée du pulvérisateur est connectée à la vanne de sortie du canon (15).

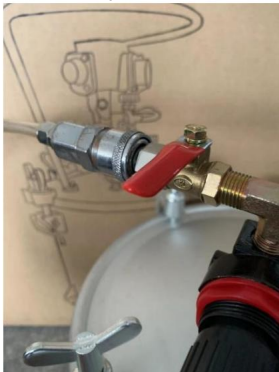

5. Branchez le connecteur d'admission d'air (13) et ouvrez la vanne d'admission d'air (14).

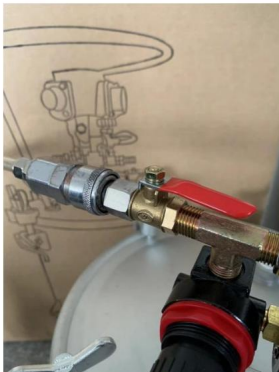

6. Réglez le régulateur de pression d'admission, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la pression de travail requise, si vous souhaitez réduire la pression dans le cylindre de pression, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




Entretien 1. Après

utilisation, coupez la source d'air. Ouvrez l'interrupteur de la valve du ballon sur le couvercle pour libérer complètement l'air dans le canon, puis desserrez le boulon papillon, ouvrez le couvercle du canon, versez la peinture résiduelle dans le canon et nettoyez toutes les pièces qui ont été touchées par la peinture avec une quantité appropriée de solvant.

2. Versez le solvant de nettoyage dans le seau, fermez le couvercle pour le verrouiller, ouvrez la soupape d'admission et faites fonctionner le pulvérisateur jusqu'à ce que le solvant propre apparaisse.

3. Les soupapes de sécurité doivent être maintenues propres à tout moment. Remède contre les fuites d'air


Remarque : Si vous constatez une fuite d'air pendant l'utilisation, appliquez la colle uniformément ici, puis fermez le couvercle du baril ; serrez les vis pendant que la pression atteint 15 PSI ; le temps est d'environ 10 secondes, de sorte que la colle pénètre complètement la fuite, fermez la soupape d'admission, ouvrez le piston de décompression et restez immobile pendant 6 à 8 heures avant de continuer à utiliser la colle une fois qu'elle est complètement solidifiée.

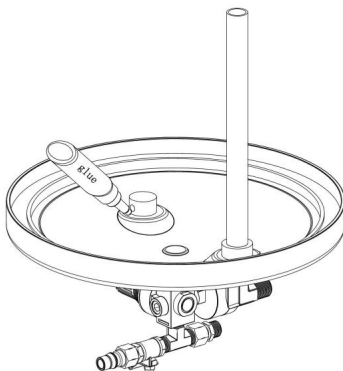

Dépannage

faute	La cause de l'échec	Méthode d'exclusion
Le pointeur de la manomètre connecté à l'air l'offre ne bouge pas	1. La source d'air n'est pas normale 2. La soupape d'admission n'est pas ouvrir 3. Les autres valves ne sont pas fermé	1. Réglez la source d'air sur normale 2. Ouvrez la soupape d'admission 3. Fermez les autres vannes
Fuite du couvercle du baril de peinture	1. Lorsque le couvercle du baril est combiné avec le canon corps, l'écrou papillon n'est pas resserré en diagonale 2. Les pièces sur le couvercle du baril sont mal scellés	1. Suivez l'article 3 de la Conditions d'utilisation 2. Reportez-vous au remède pour l'air fuite
Pas de peinture	1. La soupape de décharge n'est pas ouvrir	1. Ouvrez la vanne de décharge
Mauvais effet de peinture	1. La pression est trop élevée ou trop bas 2. Matériel de pulvérisation Problèmes	1. Ajustez à la pression normale 2. Réparation du matériel de pulvérisation

Assurez-vous de verrouiller le couvercle du seau dans l'ordre des opérations en diagonale ; 1-2 3-4

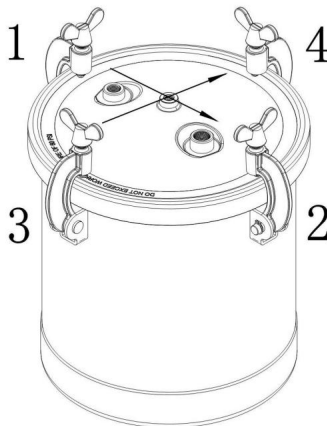

	Articles	Description
1	Nom	Machine de revêtement en poudre
2	Modèle	JY-SS10L-D
3	Paramètres Capacité	: 10 L, P (max) : 60 psi/0,413 Mpa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Pulverbeschichtungsmaschine

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pulverbeschichtung
MASCHINE

JY-SS10L-D



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:



Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen.


1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich in seiner Nähe aufzuhalten. Kindern oder Personen mit körperlichen Behinderungen ist die Benutzung dieses Produkts untersagt, und Personen, die nicht wissen, wie man es sicher benutzt, ist die Bedienung dieses Produkt
2. Dieses Produkt 10L ermöglicht es, die Farbe auf 60PSI unter Druck zu setzen, und die maximale Der Betriebsdruck darf 70 PSI nicht überschreiten, da sonst Verletzungsgefahr besteht zur persönlichen Sicherheit.
3. Das Sicherheitsventil am Druckbehälter dient zum Schutz des Normaldrucks in das Druckfass, vermeiden Sie Überdruck einer Sicherheitsvorrichtung, bevor das Produkt verlässt das Werk innerhalb des zulässigen Druckbereichs, im normalen Gebrauchszustand, nicht willkürlich entfernen, nicht willkürlich anpassen.
4. Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, führen Sie keine gefährlichen Vorgänge wie Bohren, Schweißen usw., die einen Anlasseffekt erzeugen können, der zu einer Beschädigung des Druckbehälters führt und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Es ist strengstens verboten, stark saure und alkalische Flüssigkeiten in dieses Produkt zu gießen. Vermeiden Sie Korrosion im Tank und Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher tragen kann ein voll beladener Druckfarbtopf.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

1. Schematische Darstellung der Drucktrommelteile

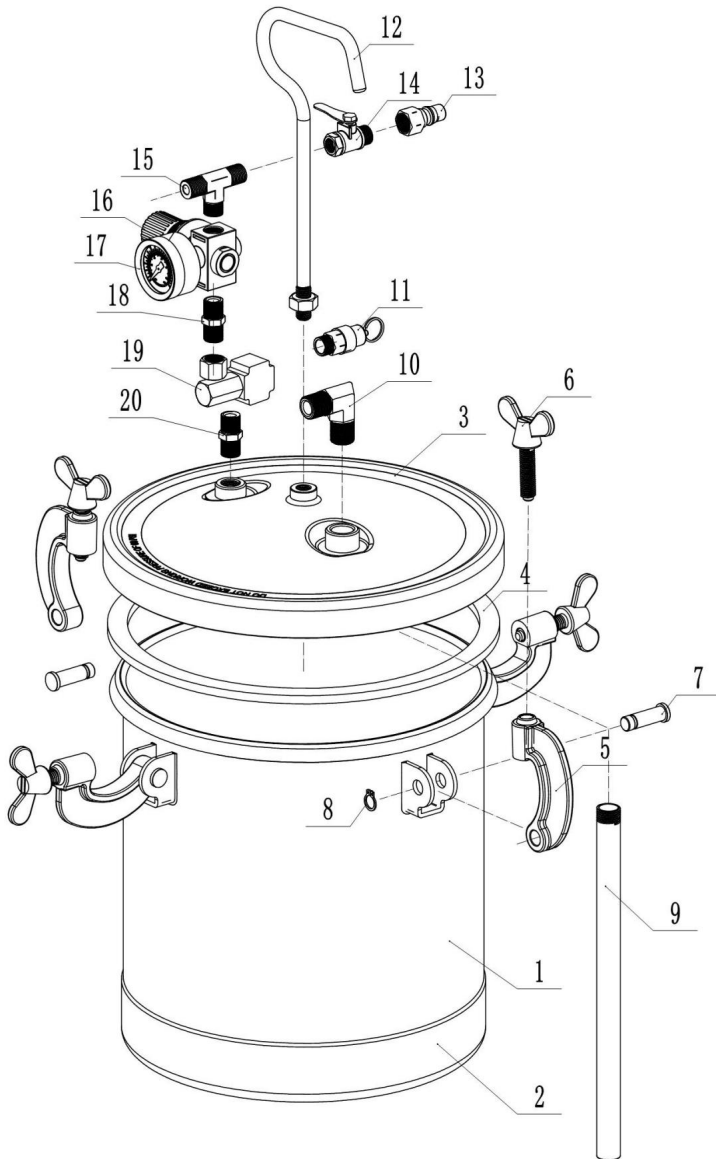

Seriennummer	Name	Menge
1	Druckfasskörper	1
2	Drucktrommelboden	1
3	Fassdeckel	1
4	Dichtringe	1
5	Befestigungsbolzen Typ G	4
6	M10 Flügelmutter	4
7	Feste Stifte	4
8	Sicherungsringe	4
9	Saugrohr	1
10	Auslauf	1
11	Überdruckventil	1
12	handhaben	1
13	1/4" selbstsichernder Schnell Stecker Schlauchverschraubung	1
14	Einlassballonventilschalter 1	
15	Luftauslass	1
16	Ansaugregler	1
17	Manometer	1
18	Verbindungsheader	1
19	T-Stück	1
20	Verbindungsheader	1

2. Liste der Benutzer-Thread-Spezifikationen

seriell Nummer	SKU-Name Ventil		Gewindespezifikationen
1	Norden amerikanisch Normen	Lufteinlässe	Amerikanischer Stil 1/4" selbstsichernde Schnellsteck- Schlauchverschraubung
		Luftauslass (inkl. Öffnungs- und Schließventil)	Amerikanisches 1/4", Gewinde NPS, 18 Zähne
		Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil)	Amerikanisches 3/8", Gewinde NPS, 18 Zähne
2	Europäische Norm	Lufteinlässe	Europäischer Stil 1/4" selbstsichernde Schnellsteck- Schlauchverschraubung
		Luftauslass (inkl. Öffnungs- und Schließventil)	Europäisches 1/4", Gewinde G, 19 Zähne
		Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil)	Europäisches 3/8", Gewinde G, 19 Zähne
3	australisch Standard	Lufteinlässe	Japanischer Stil 1/4" selbstsichernde Schnell Stecker Schlauchverschraubung
		Luftauslass (inkl. Öffnungs- und Schließventil)	Europäisches 1/4"-Gewinde G, 19 Zähne
		Druckanschluss (mit Öffnungs- und Schließventil)	Europäisches 3/8", Gewinde G, 19 Zähne

3. Vorwort

Dieser Farbbehälter besteht aus einem Einlassballonventilschalter und einem Luftdruckregler

Ventil, Sicherheitsventil und Auslassöffnung. Alle Teile sind aus den besten Materialien gefertigt und

haben eine strenge Qualitätskontrolle durchlaufen und das Erscheinungsbild ist mit Einbrennfarbe behandelt, sodass der Zweck der Haltbarkeit erreicht werden kann.

Hinweise

Nach dem Besprühen mit diesem Produkt muss es gründlich gereinigt werden, um die Lebensdauer zu verlängern
Lebensdauer des Produkts.

Warnhinweise

1. Kindern und Personen mit körperlichen Behinderungen ist die Nutzung dieses
Personen, die nicht mit der sicheren Verwendung des Produkts vertraut sind, ist es untersagt,
Betrieb dieses Produkts.
2. Dieses Produkt 10L ermöglicht es, die Farbe auf 60PSI unter Druck zu setzen, und die maximale
Der Betriebsdruck darf 70 PSI nicht überschreiten, sonst besteht die Gefahr von
persönliche Sicherheit.
3. Das Sicherheitsventil am Druckbehälter dient zum Schutz des Normaldrucks in
das Druckfass, vermeiden Sie Überdruck einer Sicherheitsvorrichtung, bevor das Produkt
verlässt das Werk innerhalb des zulässigen Druckbereichs, im normalen
Gebrauchszustand, nicht willkürlich entfernen, nicht willkürlich anpassen.
4. Dieses Produkt sollte nicht modifiziert werden, führen Sie keine gefährlichen
Vorgänge wie Bohren, Schweißen usw. können einen Anlasseffekt haben, der den Druckbehälter beschädigen
und die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
5. Es ist strengstens verboten, stark saure und alkalische Flüssigkeiten in dieses Produkt zu gießen, um
Vermeiden Sie Korrosion im Tank und Verletzungen.

Anwendung

Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass kein Restdruck im Druckbehälter vorhanden sein kann.

Fass, wenn noch Restdruck vorhanden ist, kann der Bediener die Red Hat Sicherheitsvorrichtung öffnen

Ventilentlüftungs-Zugring am Druckbehälterdeckel, um den Luftdruck vollständig abzulassen

im Inneren des Druckbehälters, um die Sicherheit zu gewährleisten.

1. Öffnen Sie nach dem Lösen der Flügelschraube den Druckfassdeckel.
2. Sprühmaterial einfüllen.
3. Den Deckel des Druckbehälters schließen und die Flügelschrauben nacheinander festziehen.
diagonal. Installieren Sie den Ansaugregler am Dreivegeverbinder.



4. Alle Ventile schließen, der Spritzeneinlass wird mit dem Fassauslass (10) verbunden, und der Spritzeneinlass wird mit dem Fassauslassventil (15) verbunden.



5. Den Luftansauganschluss (13) anschließen und das Luftansaugventil (14) öffnen.



6. Stellen Sie den Ansaugdruckregler ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um den erforderlichen Arbeitsdruck einzustellen. Wenn Sie den Druck im Druckbehälter verringern möchten, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.




Wartung 1. Schalten

Sie nach Gebrauch die Luftquelle ab. Öffnen Sie den Ballonventilschalter am Deckel, um die Luft im Fass vollständig abzulassen, lösen Sie dann den Flügelbolzen, öffnen Sie den Fassdeckel, gießen Sie die restliche Farbe im Fass aus und reinigen Sie alle Teile, die mit der Farbe in Berührung gekommen sind, mit einer angemessenen Menge Lösungsmittel.

2. Gießen Sie das Reinigungsmittel in den Eimer, schließen Sie den Deckel, öffnen Sie das Einlassventil und betätigen Sie die Spritze, bis das saubere Reinigungsmittel austritt.
3. Sicherheitsventile müssen stets sauber gehalten werden. Abhilfe bei Luftleckagen


Hinweis: Wenn Sie während des Gebrauchs ein Luftleck feststellen, tragen Sie den Kleber hier gleichmäßig auf und schließen Sie dann den Deckel des Fasses. Ziehen Sie die Schrauben fest, während der Druck 15 PSI erreicht. Die Zeit beträgt etwa 10 Sekunden, damit der Kleber das Leck vollständig durchdringen kann. Schließen Sie das Einlassventil, öffnen Sie den Druckentlastungskolben und lassen Sie den Kleber 6–8 Stunden lang ruhig stehen, bevor Sie ihn weiter verwenden, nachdem er vollständig ausgehärtet ist.

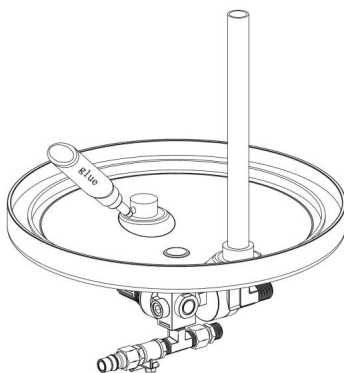

Fehlerbehebung

Fehler	Die Ursache des Scheiterns	Ausschlussmethode
Der Zeiger des Manometer mit der Luft verbunden Versorgung bewegt sich nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Luftquelle ist nicht Normal 2. Das Einlassventil ist nicht offen 3. Andere Ventile sind nicht geschlossen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stellen Sie die Luftquelle so ein, Normal 2. Öffnen Sie das Einlassventil 3. Andere Ventile schließen
Undichtigkeit im Farbfassdeckel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn der Fassdeckel kombiniert mit dem Fass Körper, die Flügelmutter ist nicht diagonal angezogen 2. Die Teile auf dem Fassdeckel sind schlecht abgedichtet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Befolgen Sie Artikel 3 der Nutzungsbedingungen 2. Siehe das Mittel gegen Luft Leckage
Keine Farbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Auslassventil ist nicht offen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Öffnen Sie das Auslassventil
Schlechter Lackeffekt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Druck ist zu hoch oder zu niedrig 2. Sprühgeräte Probleme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf Normaldruck einstellen 2. Reparatur von Spritzgeräten

Achten Sie darauf, den Eimerdeckel diagonal zu verriegeln. Reihenfolge der Vorgänge: 1-2 3-4

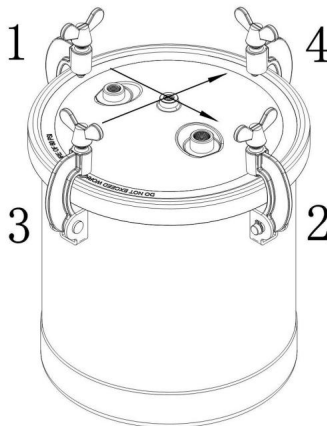

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Pulverbeschichtungsmaschine
2	Modell	JY-SS10L-D
3	Parameter Kapazität:	10L, P(Max):60psi/0.413Mpa

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support