

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Burnishing Polishing Machine

MODEL:GX5088

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Burnishing
Polishing Machine

MODEL:GX5088

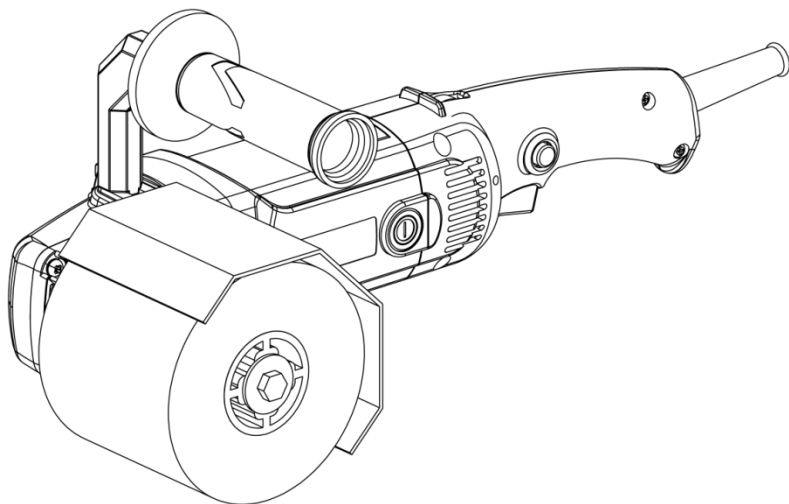

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Preface

First of all, let us express our heartfelt thanks to our customers who have purchased our equipment. This manual is for customer service to make better use of this equipment. We hope the company's products and services will bring you the same courtesy.

Important reminder

For your own safety, before assembling and using such products, you must first read this manual to clarify the unique operation, application, and possible problems of this equipment.

This manual is consistent with the date of manufacture of your machine, you will find information on the technical data of the machine. Please check for updates of our machines at the after-service site or related website.

This burnishing machine is designed for:

- Commercial use in industries and trades.
- Surfaces processing such as, for example, burnishing, structuring, polishing, brushing, smoothing, removing rust or burrs from steel or stainless steel or non-metal materials.
- Choose proper wheel when treating wood surfaces.

Read this manual carefully before use

The general rules of safety

Warning! Read the instructions. Without following the following instructions for use or operation will lead to electric shock, fire or serious injury. On all terms in the following example warning "power tools" refers to the utility driver (cable) power tools or battery-powered electric tools (wireless).

Save these instructions

A) work place

- 1) keep work place clean and bright. Chaos and dark field can cause accidents.
- 2) don't in any flammable liquid, gas or powder under the environment of the operating power tools, electric tools sparks can ignite powder dust or gas.
- 3) let children and onlookers left manipulation of electric tools. The distraction will help you to relax control.

B) electrical safety

- 1) power tools must be matched with the socket, plug must not be modified in any way plug. Need grounding electric tools cannot use any conversion plug. Without modification of plug and socket suitably will reduce the electric shock risk.
- 2) to avoid human contact with the ground, such as pipe, heat sink and refrigerator. If you earthing body, will increase the risk of electric shock.
- 3) the electric tools must not be exposed in the rain or damp environment. Water into electric tools will increase the risk of electric shock.
- 4) shall not abuse their power lines. Wires must not be handling, pull the power tools or pull the plug. Keep electric tools away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or coil of wire will increase the risk of electric shock.
- 5) when using power tools in the outdoor, use external wire of outdoor use. Suitable for outdoor use lines will reduce the shock hazard.

C) the personal safety

- 1) be alert, when operating a power tool in operation and attention is in stay awake. Not in fatigue, drugs, alcohol or treatment response under the operation of electric tools. During the operation of electric tool distractions can cause serious personal injury.
- 2) use the security device. Always wear goggles. Safety devices, such as the appropriate conditions of dust masks, antiskid safety shoes, safety helmet,, such as hearing protection device can reduce personal injury.

- 3) avoid sudden starting. Ensure that the switch in the off position when inserted into the plug. Finger on the switch has been switched on or switch is switched on when inserted into the plug may cause danger.
- 4) before the electric tools through, remove all keys or wrench adjustment. Legacy in electric tool wrench or key on the rotating parts can cause personal injury.
- 5) hands don't stretch too long. Always watch your step and balance. So under consciousness can well control electric tools.
- 6) dress appropriately. Don't wear loose clothes or wear jewelry. Let your hair, clothes and sleeves away from moving parts. Loose clothing, accessories, or long hair may be involved in the moving parts.
- 7) if provided with chip removal device, dust collecting device connection was made using the device, ensure that their connection condition and used properly. Using this device can reduce the risk of debris caused.

D) power tools to use and the matters needing attention

- 1) don't abuse power tools, according to the application using the appropriate power tools. Choose the appropriate design rating power tools will make your work more effective and safer.
- 2) if the switch is not connected or shut off the power, are not allowed to use the tool. Can't use the switch to control the electric tool is a dangerous and must be repaired.
- 3) in any regulation, before changing accessories or store electric tools, must pull the plug from the power supply or battery box off power supply. The protective measures to reduce the risk of electric tools suddenly start.
- 4) will be idle power tools storage in children and scope, and don't let not familiar with electric tools or do not understand these instructions to operate power tools. Power tools in the hands of untrained user is dangerous.
- 5) maintenance of electric tools. Check the installation of the moving part deviation or stuck, parts damage and other conditions affecting electric tool. If there are any damage, electric tools must be repaired before use. Many accidents caused by poor maintenance of electric tools.

6) keep cutting tools sharp and clean. Maintain good cutting tool with a sharp cutting edge not easily jammed and easy to control.

7) according to the instruction for use, and intends to use the way of special type electric tool requirements, operation conditions and operation to use power tools, accessories box tool cutting head, etc. Electric tools will be used for those who do not tally with the requirements of operation may cause dangerous situation.

E) maintenance

1) your power tools to the company for repair, maintenance must use the same parts for replacement. Say so to ensure the maintenance of the safety of electric tools.

2) on a regular basis to clean up, maintenance and add lubricating oil (grease).

3) user replaceable parts as follows: the brush, switch, the power cord.

Wire sanding, sanding, sanding and polishing or abrasive cutting operation of general safety warning:

A) the power tool is used for realizing the function of polishing machine tools. Read with the electric tool provides all of the safety warning, instructions, diagrams and rules. Don't understand all the below listed information will lead to click, fire or serious injury.

B) is not recommended to use the electric tools such as grinding, sanding, brushing or cutting operation. Electric tools according to the specified function to operate, not dangerous and cause personal injury may occur.

C) do not use the tool manufacturers recommendations and specially designed attachment. Otherwise the attachment may be put on your electric tool, and it can guarantee safe operation.

D) the attachment must be at least equal to the rated speed of mark the maximum speed of electric tools. Attachment is greater than the rated speed of speed operation will burst and splash.

E) outside diameter and thickness of attachment must be in the range of electric tools rated capacity. Incorrect attachment size does not get adequate protection and control.

F) grinding wheel, flange, back cushion, or any other accessories shaft hole size must be suitable for installation on electric tool spindle. With a shaft hole, and electric tools installation pieces not attachments will be instability, excessive vibration and may cause out of control.

G) do not use damaged accessories. Before each use to check the attachment, such as grinding wheel debris and crack, the back cushion for cracks, tear, or excessive wear, whether loose whether wire brush or wire fracture. If fell from electric tools and accessories, check whether there is damage or installation accessories, and without any damage after inspection and installation accessories, let oneself and onlookers location away from the plane of the rotary attachment, and the electric tool maximum no-load running for 1 min. Normally, in the experiment, burst damage of the accessories.

H) to wear protective equipment. According to the applicable condition, applicable masks, safety goggles or safety glasses. When applicable, wear dust mask, hearing protector, gloves, and can work in little bits of the abrasive or artifacts apron. Eye shield must stop flying debris produced various operations. Dust mask or respirator must be able to filter operation generated particles. Long-term exposure to high intensity noise can cause hearing loss.

I) let the onlookers and the working area to keep a safe distance. Any people entering the work area must wear protective equipment. Work or fragments of broken accessories may fly out and lead to close operation area of the bystanders. Cutting attachment hit a charged conductor can make electric tools exposed metal parts charged, and make the operator to get an electric shock.

In cutting attachments may cut the dark lines or its place of wire during operation, only through the insulation grip surface to hold power tools. Met a charged conductor cutting attachments may make electric tool exposed gold

Parts are charged and make the operator shock hazard.

Note: if the polishing operation is the only operation, recommend the above warning can be omitted.

K) make the cord away from the rotary attachment. If improper control, cord can be cut off or winding, and makes your hands or arms may be involved in rotation in the attachment.

L) until attachments completely stop moving down electric tools, spinning accessories may be captured surface and pull the power tools and make you lose control over tool

M) when carrying electric tool is not to start it, accidentally hit and rotate attachments may your clothes and make the accessories damage the body.

N) often clean electric tool vents, electric tools fan will inhale dust into the casing, high metal powder deposition can lead to electrical hazards.

O) don't operating electric tools in the vicinity of flammable materials, grey Mars to fire the material.

Special safety code

The following items are the safety precautions for using the throwing mill, please strictly observe them, or it may damage the tool or damage the body.

1. Be sure to use the shields after the installation.
2. The screws on the grinding wheel must be tightened before use.
3. Before switching the grinding wheel, we must unplug the plug from the socket, so as not to accidentally connect the power switch of the tool and cause accidents.
4. Use auxiliary handle and hold tools with both hands to achieve full control tools.
5. Be sure to secure the tool before starting it.
6. Before grinding, the rotation direction of the grinding wheel should be checked with the direction of the arrow marked by the head of the gearbox.
7. Do not use water or grinding fluid.
8. Do not clamp the tool on a bench clamp or fixture.
9. Goggles must be worn to prevent splashing and grinding particles into the eyes.
10. After operation, do not drop the tool until it stops turning completely.
11. Always ensure that the power cord does not make contact with the grinding wheel.
12. If the tool accidentally falls or collides, check the grinding wheel and body for damage, rupture or deformation.


13. When using an extended power cord, use a double insulated power cord of the same specification as this tool.
14. When using this tool in wet, narrow workplaces, a short-circuit automatic electrical breaker (30mA) shall be used to protect the operator safety.

Operation Declaration

◆ Install and remove the shield

Installation: say that the protruding part of the shield is against the head shell, the cover of the shield is toward the operator, tighten the fastening screws. (Figure 3)

Remove: loosen the fastening screws to remove the shield


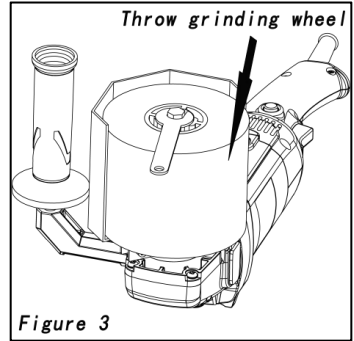


Remember: the cover of the shield must be toward the operator to avoid splashing debris to the body.

◆ Install and remove the throwing grinding wheel

Remember: Always remove the plug from the power supply before installing and unplug the grinding wheel.

Install the grinding wheel: install the flat keys in the groove on both sides of the spindle (Figure 2), then install the grinding wheel on the spindle, press the lock button or grasp the grinding wheel (the power supply must be cut off), and tighten the pressure plate screw (Figure 1).

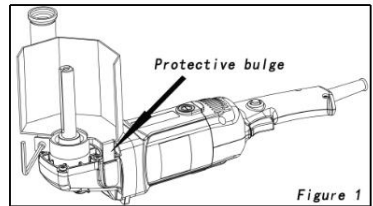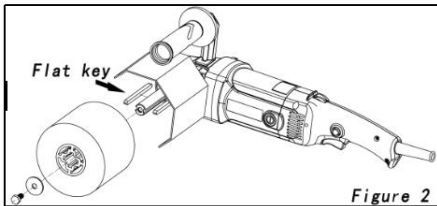

Remove the grinding wheel: unscrew the pressure plate screw and remove the throwing wheel.

◆ Install the auxiliary handle:

Install the auxiliary handle on the head case, and add a flat pad to adjust if the position is not convenient to operate. After installing the auxiliary handle, holding the handle in one hand and the other hand can better control the tool (Figure 4).

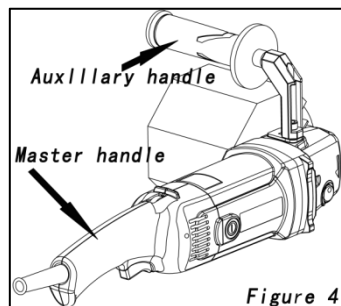


Figure 4

◆ Switch

Note: Before the plug enters the power supply, check that the switch lock button is ejected, the switch trigger action is flexible and the lock button is released.

Press the switch and trigger tool to start up. Release the trigger tool to turn off and gradually stop running.

Press the switch trigger, then press the switch lock button, and then release the switch trigger.

The tool is in continuous operation, press the switch trigger to release the switch lock button, turn the tool off and gradually stop running.

This tool has 1~6 gear speed adjustment function, you can choose the appropriate speed grinding (Figure 5).

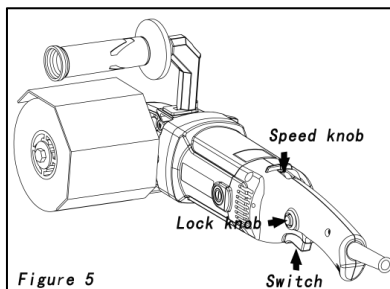


Figure 5

◆ Is Effective And Safe Grinding Method

1. When grinding, start the tool and then contact the workpiece; after grinding, leave the tool get away from the workpiece and close the tool.
2. When the grinding wheel is not allowed to collide with the workpiece or the force is too large. Pressure should be applied gradually, to make the grinding wheel not suffer the impact force, so as to avoid the grinding wheel burst and accident.
3. Generally, a soft grinding wheel is used for processing hard materials.
- 4.

Maintenance & Inspection

Remember: you must unplug the plug from the power supply before maintenance and check.

Often remove the dust, oil stains and other bad attachments on the tools. Keep the tools clean and the knives sharp.

Always check that the connection part screws should not be loose.


Check the insulation layer of power cord should be free from damage.

◆ Replacement Brush

When the spark is large or stops running, the brush shall be replaced.


Unscrew the brush cap with the starter, remove the worn brush, install the new brush, confirm that the brush slides freely in the hole, and then tighten the brush cap (Figure 6).

Be sure to replace both brushes at the same time and use the original brush.

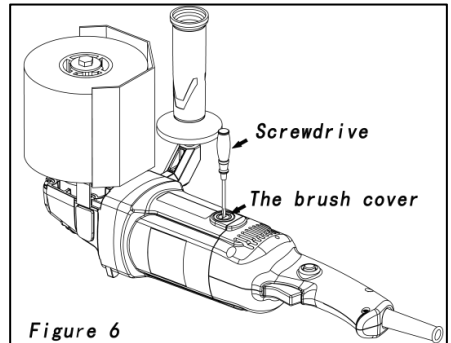

◆ Clean cleaning cleaning is cleaned cleaning for safe operation (Figure 7).

The accumulation of dust can prevent the tool from working normally. Remove the dust net, blow out the dust net, brush and other parts can effectively extend the service life of the tool.

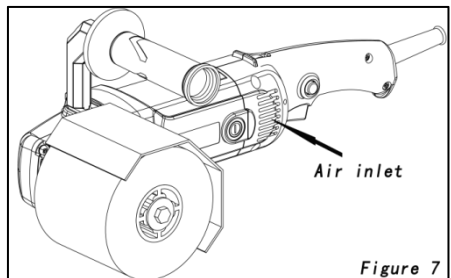

Quality Assurance

◆ All tools produced by Company have factory guarantee, and their repair or return period will meet the provisions of the country of use.

◆ Damage due to natural consumption, overload or wrong operation is not

included in the factory warranty scope.

◆ Must not remove tools and can only be repaired or replaced by sending tools back to the store.


Repair

◆ When the user changes the switch, power cord and brush, Please use our original factory accessories.

◆ To ensure the safety and reliability of the tools, please send your tool to our repair station for repair.

Specifications

model	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
source	Individual communication, 220 V, 50 H z/110V 60HZ
Rated input power	1200W
unloaded speed	NA: 730~3200r/min EU: 950~3200r/min
Throw grinding wheel	Φ120×100mm

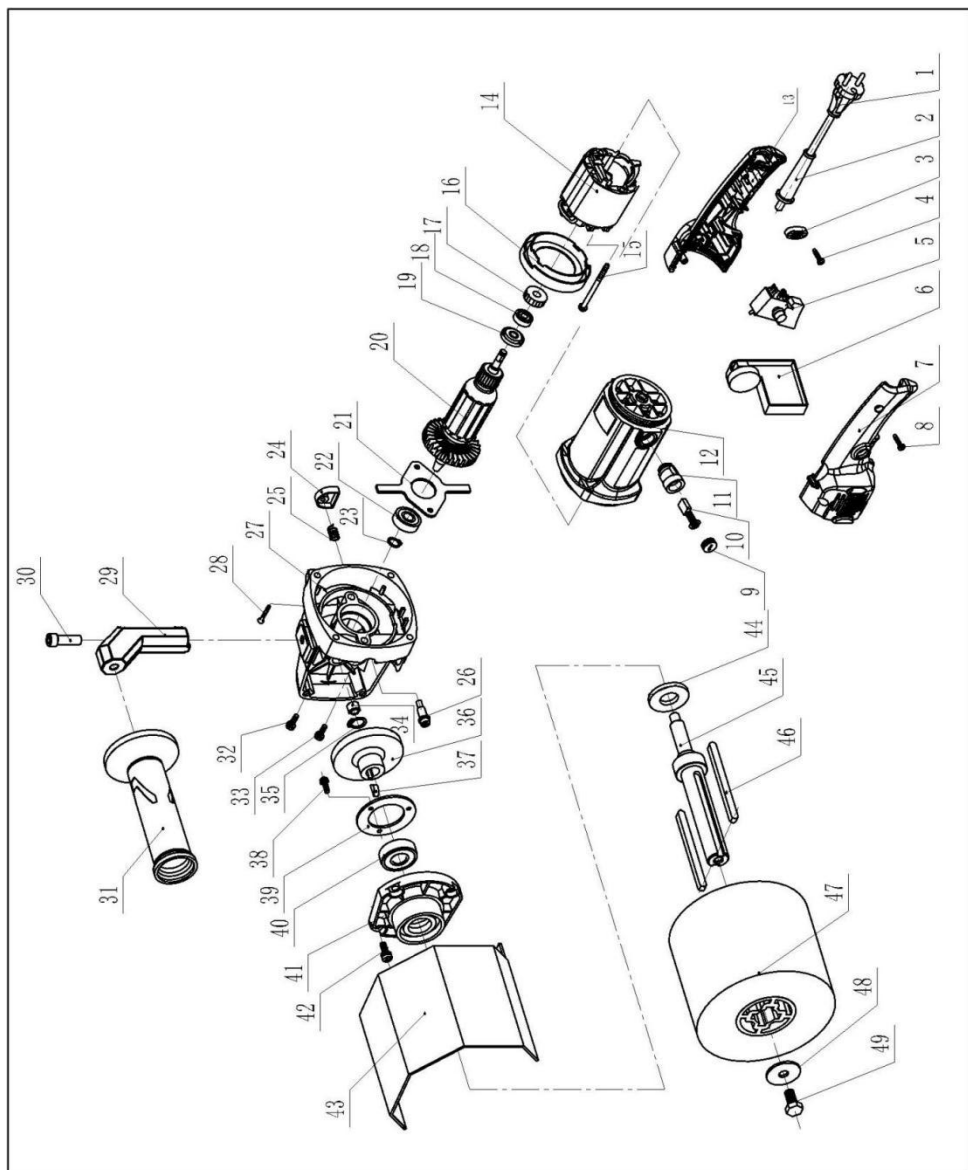

P. NO.	PARTS NAME	Q'TY	P.No.	PARTS NAME	Q'TY
1	Electric wire	1	26	Self-locking pin	1
2	bushing	1	27	Reducer housing	1
3	Wire clip	1	28	ST5X30 screws	2
4	ST4X14 screws	2	29	Connecting bracket	1
5	Switch	1	30	M8X20 hex socket bolt	1
6	Electronic governor	1	31	Straight handle	1
7	Right hand handle	1	32	M5X16 screws	1
8	ST4X16 screws	4	33	M5X12 screws	1
9	Carbon brush cap	2	34	HK0810 Needle roller bearings	1
10	Carbon brush	2	35	Ø12 shaft circlip	1
11	Brush carrier	2	36	Gear wheel	3
12	Housing	1	37	4x13 semicircular key	1
13	Left hand handle	1	38	M4X10 screw	1
14	stator	1	39	6201 bearing gland	1
15	ST5x65 screws	2	40	6201 bearing	4
16	windshield	1	41	Output front cover	1
17	Rubber sleeve	1	42	M5X14 screws	1
18	608 bearing	1	43	Protective cover	1
19	Creepage stop ring	1	44	Dust cover	2
20	rotor	1	45	Output shaft	1
21	Cross gland	1	46	6x6x90 square key	1
22	6201 bearing cross gland	1	47	Fiber wheel	1
23	Ø12 shaft circlip	1	48	Ø8 Flat pad	
24	Self-locking cover	1	49	M8X16 hexagonal screws	
25	Self-locking spring	1			

Correct Disposal



This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine de polissage et de brunissage

MODÈLE : GX5088

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Brunissage
Polisseuse**

MODÈLE : GX5088

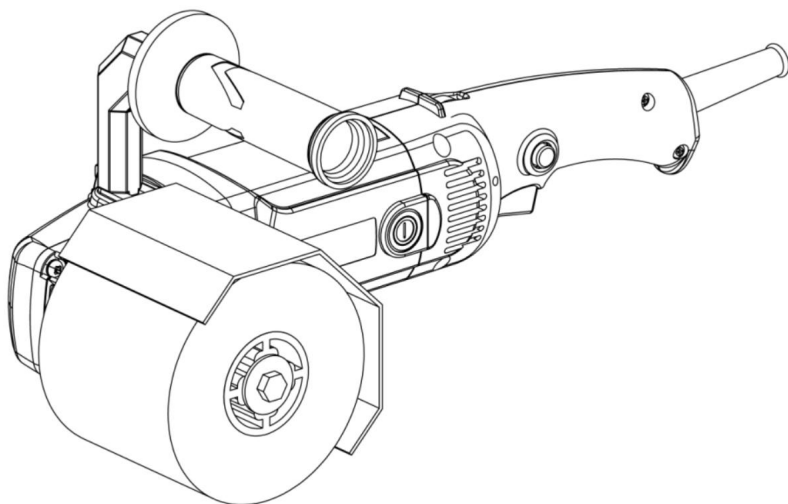

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

Préface

Tout d'abord, permettez-nous d'exprimer nos plus sincères remerciements à nos clients qui ont acheté notre équipement. Ce manuel est destiné au service client pour améliorer l'écrit avec cet équipement. J'espère que les produits et services de l'entreprise apporteront vous le canal courtoisie.

Rappel important

Pour votre propre sécurité, avant d'assembler et d'utiliser de tels produits, vous devez d'abord lire ce manuel pour clarifier le fonctionnement unique, l'application et les possibilités problèmes de cet équipement. Ce manuel est conforme à la date de fabrication de votre machine, vous trouver des informations sur les données techniques de la machine acquise vérifier manuellement pour mises à jour de nos machines sur le site après-vente ou sur le site Web associé.

Cette brunisseuse est conçue pour :

- Utilisation commerciale dans les industries et les métiers.
 - Traitement de surfaces tel que par exemple brunissage, structuration, polissage, brossage, lissage, élimination de la rouille ou des bavures de l'acier ou de l'acier inoxydable ou matériaux non métalliques.
 - Choisissez la meule appropriée lors du traitement des surfaces en bois.
- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation

Les règles générales de sécurité

Attention ! Lisez les instructions sans suivre les instructions suivantes pour l'utilisation ou le fonctionnement entraînera un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Selon toutes les conditions de la l'exemple d'avertissement suivant « outils électriques » fait référence à l'alimentation du conducteur utilitaire (câble) outils ou outils électriques à batterie (sans fil).

Conservez ces instructions

A) lieu de travail

1) Gardez le lieu de travail propre et lumineux. Le chaos et l'obscurité peuvent provoquer des accidents.

2) Ne pas introduire de liquide, de gaz ou de poudre inflammable dans l'environnement

Lors de l'utilisation d'outils électriques, les étincelles des outils électriques peuvent enflammer la poussière de poudre ou le gaz.

3) laissez les enfants et les spectateurs manipuler les outils électriques. La distraction

vous aide à relâcher le contrôle.

B) sécurité électrique

1) les outils électriques doivent être adaptés à la prise, la fiche ne doit pas être modifiée de quelque manière que ce soit prise à sens unique. Les outils électriques nécessitant une mise à la terre ne peuvent utiliser aucune prise de conversion. Sans Une modification appropriée de la fiche et de la prise réduira le risque de choc électrique.

2) pour éviter tout contact humain avec le sol, comme les tuyaux, le dissipateur thermique et le réfrigérateur.

Si vous mettez votre corps à la terre, le risque de choc électrique augmentera.

3) Les outils électriques ne doivent pas être exposés à la pluie ou à un environnement humide. Eau dans des outils électriques augmente le risque de choc électrique.

4) ne doivent pas abuser de leurs lignes électriques. Les fils ne doivent pas être manipulés, débrancher l'alimentation outils ou débranchez la prise. Gardez les outils électriques à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou pièces mobiles. Un fil endommagé ou enroulé augmente le risque de choc électrique.

5) Lorsque vous utilisez des outils électriques à l'extérieur, utilisez un fil externe destiné à une utilisation en extérieur. Adaptées aux lignes d'utilisation en extérieur, elles réduiront le risque de choc électrique.

C) la sécurité personnelle

1) Soyez vigilant lorsque vous utilisez un outil électrique en fonctionnement et faites attention à ne pas vous inquiéter. Pas de fatigue, de drogue, d'alcool ou de réponse au traitement sous l'action de l'électricité outils. Pendant l'utilisation d'outils électriques, les distractions peuvent causer des blessures graves. blessure.

2) utilisez le dispositif de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Les dispositifs de sécurité, tels que conditions appropriées de masques anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de sécurité, etc. car un dispositif de protection auditive peut réduire les blessures corporelles.

3) éviter les démarrages brusques. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt lors de l'insertion dans la prise. Le doigt sur l'interrupteur a été allumé ou l'interrupteur est allumé une fois inséré dans la prise, cela peut provoquer un danger.

4) Avant d'utiliser les outils électriques, retirez toutes les clés ou la clé de réglage.

Dans un outil électrique, une clé ou une clé sur les pièces rotatives peut provoquer des blessures corporelles.

5) Les mains ne s'étirent pas trop longtemps. Faites toujours attention à votre démarche et à votre équilibre. Donc, sous la conscience peut bien contrôler les outils électriques.

6) Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Éloignez vos cheveux, vos vêtements et vos manches des pièces mobiles. Vêtements amples, accessoires ou longs des cheveux peuvent être impliqués dans les pièces mobiles.

7) si fourni avec un dispositif d'élimination des copeaux, le raccordement du dispositif de collecte des poussières a été effectués à l'aide de l'appareil, assurez-vous que leur état de connexion et leur utilisation sont corrects.

L'utilisation de cet appareil peut réduire le risque de débris causés.

D) les outils électriques à utiliser et les points nécessitant une attention particulière

1) ne pas abuser des outils électriques, selon l'application en utilisant les outils appropriés outils électriques. Choisissez les outils électriques de conception appropriés qui rendront votre travail plus facile. plus efficace et plus sûr.

2) si l'interrupteur n'est pas connecté ou éteint l'alimentation, il n'est pas autorisé d'utiliser le outil. Ne pas pouvoir utiliser l'interrupteur pour contrôler l'outil électrique est dangereux et doit être réparé.

3) dans toute réglementation, avant de changer des accessoires ou de ranger des outils électriques, il faut tirer la fiche de l'alimentation ou du boîtier de batterie hors tension. Le protecteur mesures visant à réduire le risque de démarrage soudain des outils électriques.

4) Les outils électriques seront inutilisés et stockés dans la portée des enfants, et ne laissez pas les non-familiars avec des outils électriques ou ne comprenez pas ces instructions pour utiliser des outils électriques.

Les outils électriques entre les mains d'un utilisateur non formé sont dangereux.

5) entretien des outils électriques. Vérifiez l'installation de la déviation de la partie mobile ou coincé, dommages aux pièces et autres conditions affectant l'outil électrique. S'il y a des dommages, les outils électriques doivent être réparés avant utilisation. De nombreux accidents causés par mauvais entretien des outils électriques.

6) Gardez les outils de coupe bien aiguisés et propres. Maintenez un bon outil de coupe avec un couteau bien aiguisé. tranchant difficile à coincer et facile à contrôler.

7) conformément aux instructions d'utilisation et à l'intention d'utiliser le mode d'emploi de type spécial exigences en matière d'outils électriques, conditions de fonctionnement et fonctionnement pour utiliser des outils électriques, boîte d'accessoires, tête de coupe d'outils, etc. Les outils électriques seront utilisés pour ceux qui le font ne pas être conforme aux exigences de fonctionnement peut entraîner une situation dangereuse.

E) entretien

1) vos outils électriques à l'entreprise pour réparation, l'entretien doit utiliser le même pièces de rechange. Dites-le pour assurer le maintien de la sécurité électrique outils.

2) nettoyer, entretenir et ajouter régulièrement de l'huile de lubrification (graisse).

3) pièces remplaçables par l'utilisateur comme suit : la brosse, l'interrupteur, le cordon d'alimentation.

Opération de ponçage au fil, de sablage, de ponçage et de polissage ou de découpe abrasive d'avertissement général de sécurité :

A) L'outil électrique est utilisé pour réaliser la fonction de polissage des machines-outils. Lire avec l'outil électrique fournit tous les avertissements de sécurité, instructions, schémas et règles. Ne pas comprendre toutes les informations répertoriées ci-dessous entraînera un clic, un licenciement ou blessure grave.

B) Il n'est pas recommandé d'utiliser des outils électriques tels que le meulage, le ponçage, le brossage ou la découpe. Les outils électriques selon la fonction spécifiée fonctionner, ne présente aucun danger et peut entraîner des blessures corporelles.

C) n'utilisez pas les outils recommandés par le fabricant et spécialement conçus accessoire. Sinon, l'accessoire peut être placé sur votre outil électrique et il peut garantir un fonctionnement sûr.

D) la vitesse de la fixation doit être au moins égale à la vitesse nominale de la marque maximale vitesse des outils électriques. L'accessoire est supérieur à la vitesse nominale de la vitesse l'opération va éclater et éclabousser.

E) le diamètre extérieur et l'épaisseur de la fixation doivent être dans la plage de tension électrique capacité nominale des outils. Une taille d'accessoire incorrecte ne garantit pas une protection adéquate et contrôle.

F) meule, bride, coussin arrière ou tout autre accessoire de taille de trou d'arbre doit être adapté à l'installation sur la broche d'un outil électrique. Avec un trou d'arbre, et les pièces d'installation des outils électriques et non les accessoires seront instables et excessives vibrations et peuvent provoquer une perte de contrôle.

G) N'utilisez pas d'accessoires endommagés. Avant chaque utilisation, vérifiez l'accessoire, comme les débris de la meule et les fissures, le coussin arrière pour les fissures, les déchirures ou usure excessive, qu'il s'agisse d'un desserrage, d'une brosse métallique ou d'une rupture de fil. En cas de chute outils et accessoires électriques, vérifiez s'il y a des dommages ou une installation accessoires, et sans aucun dommage après l'inspection et l'installation des accessoires, s'éloigner soi-même et les spectateurs du plan de l'accessoire rotatif et laisser l'outil électrique fonctionner à vide pendant 1 min. Normalement, dans le expérience, éclatement des accessoires.

H) porter un équipement de protection. Selon les conditions applicables, masques, lunettes de sécurité ou lunettes de protection. Le cas échéant, portez un masque anti-poussière, une protection auditive, des gants et travaillez avec de petits morceaux d'abrasif ou d'artefacts tablier. La protection oculaire doit empêcher les débris volants produits par diverses opérations. Masque anti-poussière ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules générées par l'opération. L'exposition à un bruit de forte intensité peut entraîner une perte auditive.

I) laissez les spectateurs et la zone de travail garder une distance de sécurité. Toutes les personnes entrer dans la zone de travail doit porter un équipement de protection. Travail ou fragments de les accessoires cassés peuvent être projetés et conduire à une zone d'opération proche des personnes à proximité. L'impact de l'accessoire de coupe sur un conducteur chargé peut exposer le métal des outils électriques les pièces sont chargées et peuvent provoquer un choc électrique chez l'opérateur.

Dans les accessoires de coupe, les lignes sombres ou leur emplacement de fil peuvent être coupés pendant le fonctionnement, uniquement à travers la surface de préhension isolante pour tenir les outils électriques. les accessoires de coupe de conducteur peuvent exposer l'or de l'outil électrique. Les pièces sont chargées et présentent un risque d'électrocution pour l'opérateur.

Remarque : si l'opération de polissage est la seule opération, recommandez l'opération ci-dessus l'avertissement peut être omis.

K) éloignez le cordon de l'accessoire rotatif. En cas de contrôle incorrect, le cordon peut être coupé ou enroulé, et fait que vos mains ou vos bras peuvent être impliqués dans la rotation dans la pièce jointe.

L) jusqu'à ce que les accessoires cessent complètement de se déplacer vers le bas des outils électriques, en rotation les accessoires peuvent être capturés en surface et tirer les outils électriques et vous faire perdre contrôle de l'outil

M) lorsque vous transportez un outil électrique, ne le démarrez pas, ne le heurtez pas accidentellement et ne le faites pas tourner les accessoires peuvent endommager vos vêtements et le corps.

N) Nettoyez souvent les événements des outils électriques, le ventilateur des outils électriques inhalera de la poussière dans le boîtier, un dépôt élevé de poudre métallique peut entraîner des risques électriques.

O) ne pas utiliser d'outils électriques à proximité de matériaux inflammables, gris Mars pour cuire le matériau.

Code de sécurité spécial

Les éléments suivants sont les précautions de sécurité pour l'utilisation du moulin à lancer, veuillez respecter-les strictement, sinon vous risquez d'endommager l'outil ou le corps.

1. Assurez-vous d'utiliser les protections après l'installation.
2. Les vis de la meule doivent être serrées avant utilisation.
3. Avant de changer la meule, nous devons débrancher la fiche de la prise, afin de ne pas connecter accidentellement l'interrupteur d'alimentation de l'outil et de provoquer des accidents.
4. Utilisez la poignée auxiliaire et tenez les outils à deux mains pour obtenir un contrôle total des outils.
5. Assurez-vous de sécuriser l'outil avant de le démarrer.
6. Avant le meulage, le sens de rotation de la meule doit être vérifié avec le sens de la flèche marqué par la tête de la boîte de vitesses.
7. N'utilisez pas d'eau ni de liquide de meulage.
8. Ne fixez pas l'outil sur une pince d'établi ou un support.
9. Des lunettes de protection doivent être portées pour éviter les éclaboussures et les particules abrasives dans les yeux.
10. Après l'opération, ne laissez pas tomber l'outil jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement de tourner.
11. Assurez-vous toujours que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec la meule.
roue.
12. Si l'outil tombe accidentellement ou entre en collision, vérifiez la meule et le corps pour
dommage, rupture ou déformation.


13. Lorsque vous utilisez un cordon d'alimentation rallongé, utilisez un cordon d'alimentation à double isolation de la même spécification que cet outil.

14. Lors de l'utilisation de cet outil dans des lieux de travail humides et étroits, un disjoncteur électrique automatique de court-circuit (30 mA) doit être utilisé pour protéger la sécurité de l'opérateur.

Déclaration d'opération

• Installer et retirer le bouclier Installation :
disons que la partie saillante du bouclier est
contre la coque de la tête, le couvercle du
bouclier est vers l'opérateur, serrer les vis
de fixation. (Figure 3)



Démontage : desserrer les vis de fixation pour retirer
le bouclier

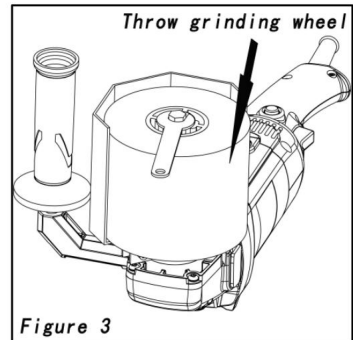

N'oubliez pas : le couvercle du bouclier doit être orienté vers l'opérateur pour éviter
les éclaboussures de débris sur le corps.

• Installer et retirer la meule de tournage N'oubliez pas : retirez
toujours la fiche de l'alimentation électrique avant l'installation et débranchez la
meule.


Installer la meule : installer les clés plates dans la rainure des deux côtés de la broche (Figure 2), puis installer
la meule sur la broche, appuyer sur le bouton de verrouillage ou saisir la meule (l'alimentation électrique doit
être coupée), et serrer la vis de la plaque de pression (Figure 1).

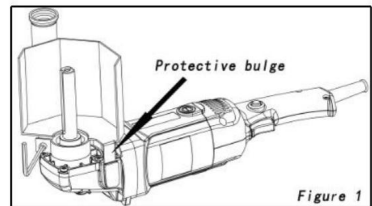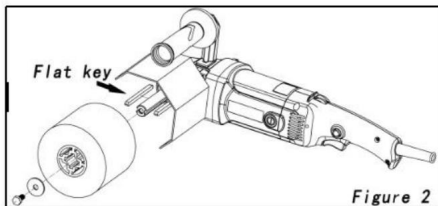

Retirer la meule : dévisser la vis du plateau de pression et retirer la meule de projection.

• Installer la poignée auxiliaire :

Installez la poignée auxiliaire sur le boîtier de tête et ajouter un tampon plat pour ajuster si la position n'est pas pratique à utiliser. Après avoir installé l'auxiliaire poignée, en tenant la poignée dans une main et la l'autre main peut mieux contrôler l'outil (figure 4).

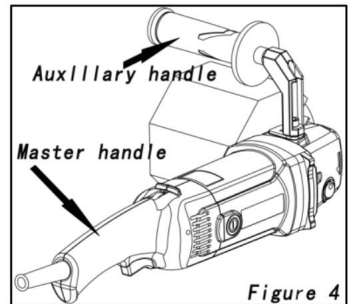

• Interrupteur

Remarque : Avant que la fiche ne soit branchée au secteur alimentation, vérifiez que le bouton de verrouillage de l'interrupteur est éjecté, l'action de déclenchement de l'interrupteur est flexible et le bouton de verrouillage est relâché.

Appuyez sur l'interrupteur et déclenchez l'outil pour démarrer.


Relâchez l'outil de déclenchement pour éteindre et arrêter progressivement de courir.

Appuyez sur la gâchette de l'interrupteur, puis appuyez sur l'interrupteur

Appuyez sur le bouton de verrouillage, puis relâchez la gâchette de l'interrupteur.

L'outil est en fonctionnement continu, appuyez sur la gâchette de l'interrupteur pour relâcher l'interrupteur bouton de verrouillage, éteignez l'outil et arrêtez progressivement de fonctionner.

Cet outil dispose d'une fonction de réglage de la vitesse de 1 à 6 vitesses, vous pouvez choisir la vitesse appropriée meulage rapide (Figure 5).

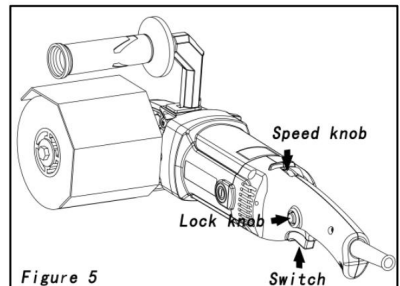

• C'est une méthode de broyage efficace et sûre

1. Lors du meulage, démarrez l'outil puis entrez en contact avec la pièce ; après le meulage, laissez l'outil s'éloigner de la pièce et fermez l'outil.

2. Lorsque la meule ne doit pas entrer en collision avec la pièce ou la la force est trop importante. La pression doit être appliquée progressivement pour faciliter le broyage la meule ne subit pas la force d'impact, afin d'éviter l'éclatement de la meule et accident.

3. Généralement, une meule souple est utilisée pour le traitement des matériaux durs.

4.

Entretien et inspection

N'oubliez pas : vous devez débrancher la prise de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance et vérifier.

Enlevez souvent la poussière, les taches d'huile et autres mauvaises fixations sur les outils. Gardez le outils propres et couteaux aiguisés.


Vérifiez toujours que les vis des pièces de connexion ne sont pas desserrées.

Vérifiez que la couche isolante du cordon d'alimentation ne présente aucun dommage. • Brosse de rechange

Lorsque l'étincelle est grande ou cesse de fonctionner, la brosse doit être remplacée.


Dévissez le capuchon de la brosse avec le démarreur, retirez la brosse usée, installez la nouvelle brosse, vérifiez que la brosse glisse librement dans le trou, puis serrez la brosse bouchon (Figure 6).

Assurez-vous de remplacer les deux brosses en même temps. même temps et utilisez le pinceau d'origine.

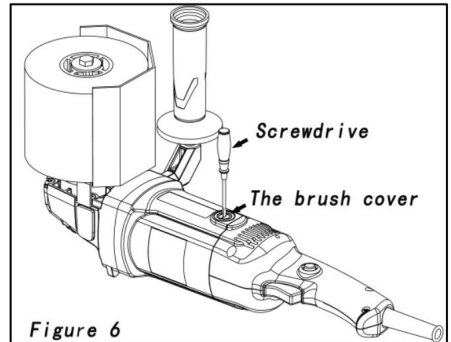

- Le nettoyage propre et le nettoyage sont nettoyé pour plus de sécurité opération (Figure 7).

L'accumulation de poussière peut empêcher la l'outil de fonctionner normalement. Retirez le filet anti-poussière, soufflez le filet anti-poussière, brossez et d'autres parties peuvent effectivement étendre la Durée de vie de l'outil.

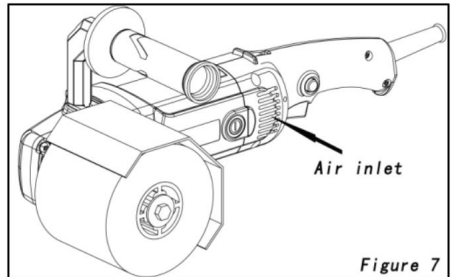

Assurance qualité

- Tous les outils produits par la société bénéficient d'une garantie d'usine et leur réparation ou la période de retour sera conforme aux dispositions du pays d'utilisation.

- Les dommages dus à la consommation naturelle, à la surcharge ou à un mauvais fonctionnement ne sont pas

inclus dans la portée de la garantie d'usine.


- Ne doit pas retirer les outils et ne peut être réparé ou remplacé qu'en envoyant des outils retour au magasin.

Réparation

- Lorsque l'utilisateur change l'interrupteur, le cordon d'alimentation et la brosse, veuillez utiliser notre accessoires d'origine d'usine.
- Pour garantir la sécurité et la fiabilité des outils, veuillez envoyer votre outil à notre station de réparation pour réparation.

Caractéristiques

modèle	MOD : GX5088 SIN-GX-120×100
source	Communication individuelle, 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz
Puissance d'entrée nominale	1200 W
vitesse à vide	NA : 730~3200r/min UE : 950~3200r/min
Broyage par lancer roue	Φ120×100mm

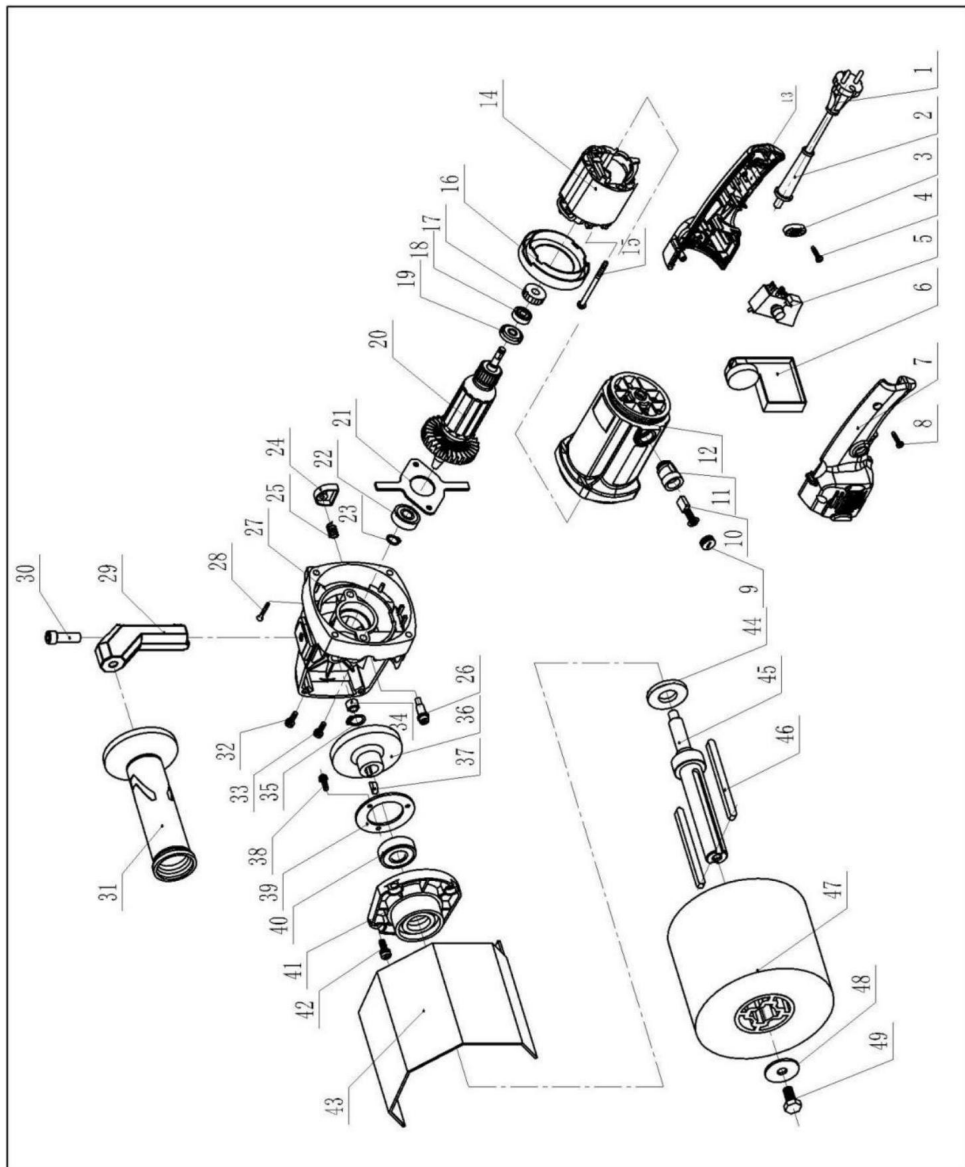

P. N°	NOM DES PIÈCES	Q'TY	P. No.	NOM DES PIÈCES	Q'TÉ
1	Fil électrique	1	26	Goupille autobloquante	1
2	bague	1	27	Boîtier réducteur	1
3	Pince à fil	1	28 vis	ST5X30	2
4	Vis ST4X14	2	29	Support de connexion	1
5	Changer	1	30 boulons	à six pans creux M8X20	1
6	Régulateur électronique	1	31	Manche droit	1
7	Poignée droite	1	32 vis	M5X16	1
8	Vis ST4X16	4	33 vis	M5X12	1
9	Capuchon de balai de charbon	2	34	HK0810 Rouleau à aiguilles roulements	1
10	Balais de charbon	2	35	Circclip d'arbre Ø12	1
11	Porte-balais	2	36	Roue dentée	3
12	Logement	1		Clé semi-circulaire 37 4x13	1
13	Poignée gauche	1	Vis 38	M4X10	1
14	stator	1	39	Presse-étoupe de palier 6201	1
15 vis	ST5x65	2	40	Roulement 6201	4
16	pare-brise	1	41	Couvercle avant de sortie	1
17	Manchon en caoutchouc	1	42 vis	M5X14	1
18	Roulement 608	1	43	Housse de protection	1
19	Bague anti-fuite	1	44	Cache-poussière	2
20 rotor		1	45	Arbre de sortie	1
21	Presse-étoupe transversal	1	46	Clé carrée 6x6x90	1
22	6201 roulement croisé glande	1	47	Roue en fibre	1
23	Circclip d'arbre Ø12	1	48 Ø8	Tampon plat	
24	Couvercle autobloquant	1	49	M8X16 hexagonal vis	
25	Ressort autobloquant	1			

Élimination correcte



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que



Le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne.

s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être amenés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, route de Londres,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

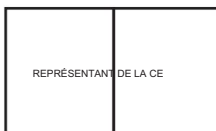

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Poliermaschine

MODELL:GX5088


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Polieren
Poliermaschine

MODELL:GX5088

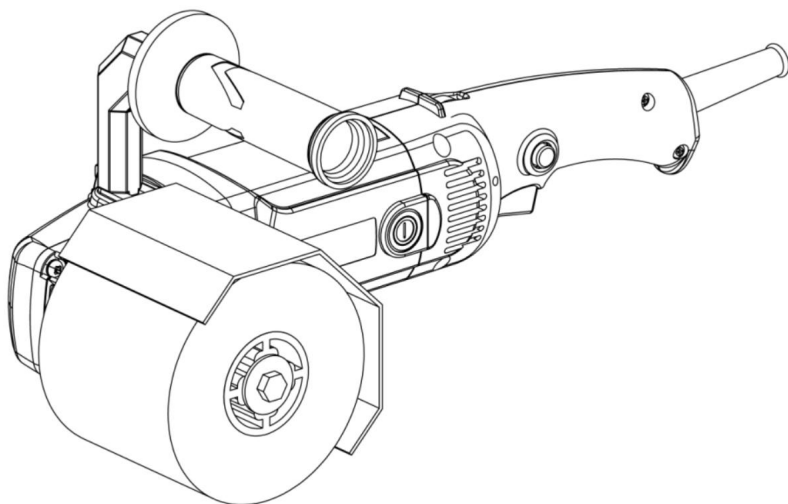

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

Vorwort

Zunächst möchten wir unseren Kunden unseren herzlichsten Dank aussprechen, die

Dieses Handbuch ist für den Kundendienst gedacht, um Ihnen eine bessere

Geschrieben mit dieser Ausrüstung. Hoffen, dass die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zu bringen

Ihnen den Kanal mit freundlicher Genehmigung.

Wichtiger Hinweis

Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie vor der Montage und Verwendung solcher Produkte zunächst

Lesen Sie dieses Handbuch, um die einzigartige Bedienung, Anwendung und mögliche

Probleme dieses Geräts.

Dieses Handbuch entspricht dem Herstellungsdatum Ihrer Maschine. Sie werden

finden Sie Informationen über die technischen Daten der Maschine erworben Handbuch überprüfen für

Updates unserer Maschinen auf der Kundendienst-Site oder der entsprechenden Website.

Diese Poliermaschine ist konzipiert für:

- Gewerbliche Nutzung in Industrie und Handwerk.

- Oberflächenbearbeitung wie z.B. Polieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten oder Entgraten

von Stahl oder Edelstahl oder

nichtmetallische Werkstoffe.

- Wählen Sie bei der Behandlung von Holzoberflächen das richtige Rad.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch

Die allgemeinen Sicherheitsregeln

Achtung! Lesen Sie die Anleitung Ohne die folgenden Anweisungen für

Verwendung oder Betrieb kann zu Stromschlag, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Unter allen Bedingungen in der

folgendes Beispiel Warnung "Elektrowerkzeuge" bezieht sich auf die Utility-Treiber (Kabel) Leistung

oder akkubetriebene Elektrowerkzeuge (kabellos).

Bewahren Sie diese Anleitung auf

A) Arbeitsplatz

1) Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und hell. Chaos und Dunkelfeld können zu Unfällen führen.

2) Keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Pulver in der Umgebung des

Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen und Elektrowerkzeugen können Funken entstehen, die Pulver, Staub oder Gas entzünden.

3) Lassen Sie Kinder und Zuschauer die Handhabung von Elektrowerkzeugen unterlassen. Die Ablenkung wird helfen Ihnen, die Kontrolle zu lockern.

B) Elektrische Sicherheit

1) Elektrowerkzeuge müssen mit der Steckdose übereinstimmen, der Stecker darf in keiner Weise verändert werden

2-Wege-Stecker. Elektrowerkzeuge, die geerdet werden müssen, können keinen Konvertierungsstecker verwenden. Ohne Durch entsprechende Modifikation von Stecker und Steckdose lässt sich die Gefahr eines Stromschlags verringern.

2) Vermeiden Sie den Kontakt des Menschen mit der Erde, beispielsweise mit Rohren, Kühlkörpern und Kühlschränken.

Wenn Sie Ihren Körper erden, erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags.

3) Die Elektrowerkzeuge dürfen nicht dem Regen oder einer feuchten Umgebung ausgesetzt werden. Wasser in Elektrowerkzeuge erhöht die Gefahr eines Stromschlags.

4) dürfen ihre Stromleitungen nicht missbrauchen. Drähte dürfen nicht handhaben, ziehen Sie den Strom oder ziehen Sie den Stecker. Halten Sie Elektrowerkzeuge von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder bewegliche Teile. Beschädigte oder aufgerollte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.

5) Wenn Sie Elektrowerkzeuge im Freien verwenden, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Außenkabel. Für den Außenbereich geeignete Leitungen verringern die Stromschlaggefahr.

C) die persönliche Sicherheit

1) Seien Sie wachsam, wenn Sie ein Elektrowerkzeug in Betrieb nehmen und aufmerksam bleiben.

Nicht in Müdigkeit, Drogen, Alkohol oder Behandlung Reaktion unter dem Betrieb von elektrischen

Werkzeuge. Beim Betrieb von Elektrowerkzeugen können Ablenkungen zu schweren Verletzungen führen. Verletzung.

2) Verwenden Sie die Sicherheitsvorrichtung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Sicherheitsvorrichtungen wie die entsprechende Bedingungen der Staubmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm,, wie da ein Gehörschutz die Verletzungsgefahr verringern kann.

3) Vermeiden Sie plötzliches Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter in der Aus-Position ist, wenn in den Stecker. Finger auf dem Schalter wurde eingeschaltet oder Schalter ist eingeschaltet
Beim Einstecken in den Stecker kann es zu Gefahren kommen.

4) Bevor Sie das Elektrowerkzeug durchschalten, entfernen Sie alle Schlüssel oder Schraubenschlüssel.
Das Ansetzen des Schraubenschlüssels oder Schlüssels eines Elektrowerkzeugs an rotierenden Teilen kann zu Verletzungen führen.

5) Hände nicht zu weit ausstrecken. Achten Sie immer auf Ihren Schritt und Ihr Gleichgewicht. Also unter
Mit dem Bewusstsein lassen sich Elektrowerkzeuge gut steuern.

6) kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Ärmel von beweglichen Teilen fern. Weite Kleidung, Accessoires oder lange
Es können Haare in die beweglichen Teile geraten.

7) wenn mit Späneabsaugung ausgestattet, Anschluss der Staubabsaugung
Stellen Sie bei der Verwendung des Geräts sicher, dass der Anschlusszustand gewährleistet ist und dass das Gerät ordnungsgemäß verwendet wird.
Durch die Verwendung dieses Geräts kann das Risiko von verursachten Trümmern verringert werden.

D) zu verwendende Elektrowerkzeuge und die zu beachtenden Punkte

1) Missbrauchen Sie Elektrowerkzeuge nicht, je nach Anwendung mit den entsprechenden
Elektrowerkzeuge. Wählen Sie die entsprechende Design-Bewertung Elektrowerkzeuge wird Ihre Arbeit
effektiver und sicherer.

2) wenn der Schalter nicht angeschlossen ist oder die Stromversorgung abgeschaltet ist, dürfen Sie das
Werkzeug. Kann den Schalter nicht verwenden, um das Elektrowerkzeug zu steuern, ist eine gefährliche und muss
repariert.

3) in jeder Regelung, vor dem Wechseln von Zubehör oder Lagerung von Elektrowerkzeugen, muss ziehen
den Stecker vom Netzteil bzw. Batteriefach abziehen. Die Schutzkappe
Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken durch plötzlich einsetzende Elektrowerkzeuge.

4) Lagern Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von Kindern und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.
mit Elektrowerkzeugen oder verstehen diese Anweisungen zur Bedienung von Elektrowerkzeugen nicht.
Der Einsatz von Elektrowerkzeugen in den Händen ungeschulter Benutzer ist gefährlich.

5) Wartung von Elektrowerkzeugen. Überprüfen Sie die Installation der beweglichen Teilabweichung
oder feststecken, Teileschäden und andere Bedingungen, die das Elektrowerkzeug betreffen. Wenn es irgendwelche
Schäden müssen Elektrowerkzeuge vor dem Einsatz repariert werden. Viele Unfälle durch
mangelhafte Wartung der Elektrowerkzeuge.

6) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Pflegen Sie gutes Schneidwerkzeug mit einem scharfen Die Schneide verklemmt sich nicht so leicht und ist einfach zu kontrollieren.

7) gemäß der Gebrauchsanweisung und beabsichtigt, den Weg der speziellen Art zu verwenden Anforderungen an Elektrowerkzeuge, Betriebsbedingungen und Betrieb zur Verwendung von Elektrowerkzeugen, Zubehörkasten, Schneidkopf usw. Elektrowerkzeuge werden für diejenigen verwendet, die nicht den Betriebsanforderungen entspricht, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.

E) Wartung

1) Ihre Elektrowerkzeuge an das Unternehmen für Reparatur, Wartung müssen die gleichen verwenden Teile für den Austausch. Sagen Sie so, um die Aufrechterhaltung der Sicherheit der elektrischen Werkzeuge.

2) Regelmäßig reinigen, warten und Schmieröl (Fett) hinzufügen.

3) Vom Benutzer austauschbare Teile sind folgende: Bürste, Schalter und Netzkabel.

Drahtschleifen, Schleifen, Schleifen und Polieren oder abrasives Schneiden

der allgemeinen Sicherheitswarnung:

A) Das Elektrowerkzeug wird zur Realisierung der Funktion von Poliermaschinen verwendet. Lesen mit dem Elektrowerkzeug enthält alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Regeln. Verstehen Sie nicht alle unten aufgeführten Informationen führen zu klicken, Feuer oder schwere Verletzungen.

B) wird nicht empfohlen, die Elektrowerkzeuge wie Schleifen, Schleifen, Bürsten oder Schneidebetrieb zu verwenden. Elektrowerkzeuge nach der angegebenen Funktion zu Der Betrieb ist ungefährlich, kann aber zu Verletzungen führen.

C) Verwenden Sie nicht die Empfehlungen des Werkzeugherstellers und speziell dafür Andernfalls kann der Aufsatz auf Ihr Elektrowerkzeug aufgesetzt werden und es kann gewährleisten einen sicheren Betrieb.

D) die Befestigung muss mindestens gleich der Nenngeschwindigkeit der Marke die maximale Drehzahl von Elektrowerkzeugen. Aufsatz ist größer als die Nenndrehzahl der Drehzahl Betrieb wird platzen und spritzen.

E) Außendurchmesser und Dicke des Aufsatzes müssen im Bereich der elektrischen Nennkapazität des Werkzeugs. Falsche Aufsatzgröße bietet keinen ausreichenden Schutz und Kontrolle.

F) Schleifscheibe, Flansch, Rückenpolster oder sonstiges Zubehör Wellenlochgröße muss für die Montage an der Spindel eines Elektrowerkzeugs geeignet sein. Mit einer Wellenbohrung und Elektrowerkzeuge Installationsteile nicht Anhängen werden Instabilität, übermäßige Vibrationen und können zu einem Kontrollverlust führen.

G) Verwenden Sie keine beschädigten Zubehöerteile. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Aufsatz auf etwaige Schleifscheibenrückstände und Risse, das Rückenpolster auf Risse, Risse oder übermäßiger Verschleiß, ob lose, ob Drahtbürste oder Drahtbruch. Wenn fiel von Elektrowerkzeuge und Zubehör, auf Beschädigungen oder Einbau Zubehör und ohne Schäden nach der Inspektion und Installation Zubehör, Lassen Sie sich und Zuschauer von der Ebene des Drehaufsatzes fernhalten und das Elektrowerkzeug 1 Minute lang im Leerlauf laufen. Normalerweise in der Experiment, Berstschaßen des Zubehörs.

H) Schutzausrüstung zu tragen. Je nach anwendbarem Zustand, anwendbar Masken, Schutzbrillen oder Schutzgläser. Tragen Sie ggf. eine Staubmaske, einen Gehörschutz und Handschuhe und können Sie kleine Teile des Schleifmittels oder Artefakte einarbeiten. Schürze. Augenschutz muss fliegende Trümmer abhalten, die bei verschiedenen Operationen entstehen. Staubmaske oder Atemschutzgerät muss in der Lage sein, betriebsbedingte Partikel zu filtern. Langfristig Die Einwirkung von Lärm hoher Intensität kann zu Hörverlust führen.

I) Lassen Sie die Zuschauer und den Arbeitsbereich einen sicheren Abstand halten. Alle Menschen Betreten des Arbeitsbereichs müssen Schutzausrüstung tragen. Arbeit oder Bruchstücke von Defekte Zubehöerteile könnten herausfliegen und in den Arbeitsbereich umstehender Personen geraten. Das Berühren eines stromführenden Leiters durch den Schneidaufsatz kann dazu führen, dass Metallteile freiliegen Teile werden aufgeladen und können beim Bediener einen Stromschlag verursachen.

Bei Schneidaufsätzen können die dunklen Leitungen oder deren Stelle während des Betriebs durchtrennt werden, nur durch die Isoliergrifffläche zum Halten von Elektrowerkzeugen. Erfüllt eine aufgeladene Leiterschneidaufsätze können dazu führen, dass das Gold des Elektrowerkzeugs freiliegt Teile stehen unter Spannung und stellen für den Bediener eine Stromschlaggefahr dar.

Hinweis: Wenn der Poliervorgang der einzige Vorgang ist, empfehlen wir die oben genannten Warnung kann weggelassen werden.

K) Ziehen Sie das Kabel vom Drehaufsatz weg. Bei unsachgemäßer Bedienung kann das Kabel abgeschnitten oder gewickelt, und macht Ihre Hände oder Arme können in Rotation in die Anlage.

L), bis die Aufsätze vollständig zum Stillstand kommen, Elektrowerkzeuge herunterdrehen,

Zubehör kann Oberfläche erfasst werden und ziehen Sie die Elektrowerkzeuge und machen Sie verlieren

Kontrolle über das Werkzeug

M) Beim Tragen eines Elektrowerkzeugs darf dieses nicht gestartet werden, da es sonst versehentlich geschlagen oder gedreht werden kann.

Anhänge können Ihre Kleidung beschädigen und die Accessoires können Ihren Körper beschädigen.

N) Reinigen Sie die Lüftungsschlitze von Elektrowerkzeugen häufig, da der Lüfter von Elektrowerkzeugen Staub in das Gehäuse einsaugt. Eine hohe Metallstaubablagerung kann zu elektrischen Gefahren führen.

O) Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge in der Nähe von brennbaren Materialien, grauem Mars um das Material zu brennen.

Spezieller Sicherheitscode

Die folgenden Punkte sind die Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung der Wurfmühle, bitte

Halten Sie diese unbedingt ein, da es sonst zu Schäden am Werkzeug oder am Gehäuse kommen kann.

1. Denken Sie daran, nach der Installation unbedingt die Schutzschilde zu verwenden.
2. Die Schrauben an der Schleifscheibe müssen vor dem Gebrauch festgezogen werden.
3. Vor dem Einschalten der Schleifscheibe müssen wir den Stecker aus der Steckdose ziehen, um nicht versehentlich den Netzschalter des Werkzeugs einzuschalten und Unfälle zu verursachen.
4. Verwenden Sie den Zusatzgriff und halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen, um die volle Kontrolle über das Werkzeug zu erhalten.
5. Denken Sie daran, das Werkzeug vor dem Starten zu sichern.
6. Vor dem Schleifen sollte die Drehrichtung der Schleifscheibe überprüft werden in Pfeilrichtung, die durch den Getriebekopf markiert ist.
7. Verwenden Sie kein Wasser oder Schleifflüssigkeit.
8. Befestigen Sie das Werkzeug nicht an einer Werkbankklemme oder Vorrichtung.
9. Es muss eine Schutzbrille getragen werden, um zu verhindern, dass Spritzer und Schleifpartikel in die Augen gelangen.
10. Lassen Sie das Werkzeug nach dem Betrieb erst fallen, wenn es sich vollständig zum Stillstand gebracht hat.
11. Achten Sie stets darauf, dass das Netzkabel nicht mit dem Schleifgerät in Berührung kommt.
Rad.
12. Wenn das Werkzeug versehentlich herunterfällt oder kollidiert, überprüfen Sie die Schleifscheibe und den Körper auf Beschädigung, Bruch oder Verformung.

13. Wenn Sie ein verlängertes Netzkabel verwenden, verwenden Sie ein doppelt isoliertes Netzkabel mit der gleichen Spezifikation wie dieses Werkzeug.


14. Wenn Sie dieses Werkzeug an nassen, engen Arbeitsplätzen verwenden, muss zum Schutz des Bedieners ein automatischer Kurzschlusschutz (30 mA) verwendet werden.

Betriebserklärung

• Installieren und Entfernen des Schilds.

Installation: Stellen Sie sicher, dass der hervorstehende Teil des Schilds gegen die Kopfschale zeigt und die Abdeckung des Schilds zum Bediener zeigt. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. (Abbildung 3)

Abnehmen: Zum Abnehmen die Befestigungsschrauben lösen das Schild


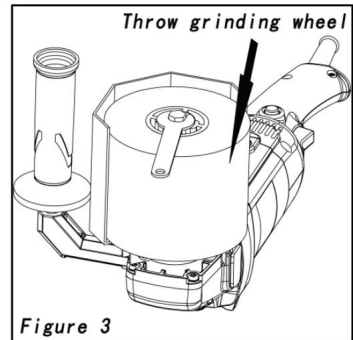


Denken Sie daran: Die Abdeckung des Schutzschildes muss zum Bediener zeigen, um zu verhindern, dass Schmutz auf den Körper spritzt.

• Montieren und Demontieren der Wurf Schleifscheibe. Denken Sie daran:

Ziehen Sie vor dem Montieren und Abziehen der Schleifscheibe stets den Stecker aus der Steckdose.

Installieren Sie die Schleifscheibe: Installieren Sie die Flachschlüssel in der Nut auf beiden Seiten der Spindel (Abbildung 2), installieren Sie dann die Schleifscheibe auf der Spindel, drücken Sie den Sperrknopf oder greifen Sie die Schleifscheibe (die Stromversorgung muss unterbrochen sein) und ziehen Sie die Druckplattenschraube fest (Abbildung 1).

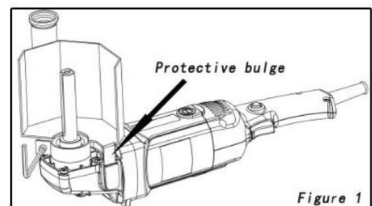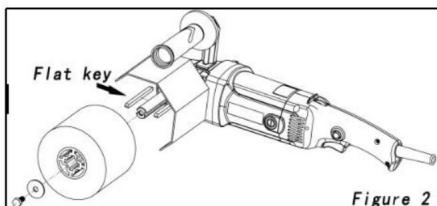

Schleifscheibe demontieren: Druckplattenschraube lösen und Schleifscheibe abnehmen.

• Installieren Sie den Zusatzgriff:

Den Zusatzgriff am Gehäuse montieren und

fügen Sie ein flaches Pad hinzu, um die Position anzupassen, wenn sie nicht bequem zu bedienen. Nach der Installation der Zusatz

Griff, halten Sie den Griff in einer Hand und die

Mit der anderen Hand lässt sich das Werkzeug besser kontrollieren (Bild 4).

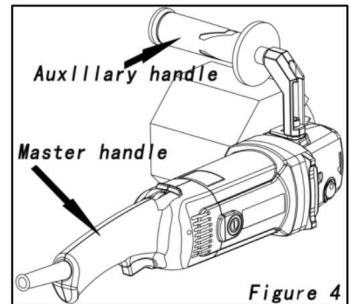


Figure 4

• Schalter

Hinweis: Bevor der Stecker in die Steckdose

Stromversorgung, überprüfen Sie, ob der Schaltersperrknopf ausgeworfen, die Schalterauslöseaktion ist flexibel und die Sperrtaste wird freigegeben.

Zum Starten den Schalter drücken und das Werkzeug auslösen.

Lassen Sie den Auslöser los, um das Werkzeug auszuschalten und

Hören Sie allmählich auf zu laufen.

Drücken Sie den Schalterauslöser und dann den Schalter

Sperrtaste und lassen Sie dann den Ein-/Ausschalter los.

Das Werkzeug ist im Dauerbetrieb. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Schalter freizugeben.

Sperrtaste, schalten Sie das Werkzeug aus und stoppen Sie den Betrieb allmählich.

Dieses Werkzeug verfügt über eine 1-6-Gang-Geschwindigkeitsanpassungsfunktion, Sie können die entsprechende Hochgeschwindigkeitsschleifen (Abbildung 5).

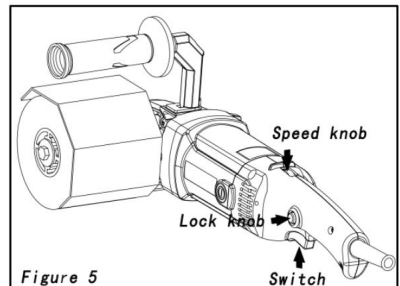


Figure 5

• Ist eine effektive und sichere Schleifmethode

1. Beim Schleifen das Werkzeug starten und dann das Werkstück berühren; nach dem Schleifen

Lassen Sie das Werkzeug vom Werkstück weg und schließen Sie das Werkzeug.

2. Wenn die Schleifscheibe nicht mit dem Werkstück oder dem Werkstück kollidieren darf

Kraft zu groß ist. Der Druck sollte allmählich ausgeübt werden, um das Schleifen

Rad nicht leiden die Aufprallkraft, so dass die Schleifscheibe platzen zu vermeiden und

Unfall.

3. Im Allgemeinen wird für die Bearbeitung harter Materialien eine weiche Schleifscheibe verwendet.

4.

Wartung & Inspektion

Denken Sie daran: Vor der Wartung müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und prüfen.

Entfernen Sie häufig Staub, Ölflecken und andere schädliche Rückstände von den Werkzeugen.

Werkzeuge sauber und die Messer scharf.

Überprüfen Sie stets, dass die Schrauben der Verbindungsteile nicht locker sind.

Überprüfen Sie, dass die Isolierschicht des Netzkabels frei von Beschädigungen ist. • **Ersatzbürste**

Wenn der Funke groß ist oder aufhört zu laufen,

die Bürste muss ausgetauscht werden.

Die Bürstenkappe mit dem Starter abschrauben, die

abgenutzte Bürste entfernen, die neue einsetzen


Bürste, stellen Sie sicher, dass die Bürste frei gleitet

in das Loch und ziehen Sie dann die Bürste fest

Kappe (Abbildung 6).

Ersetzen Sie unbedingt beide Bürsten gleichzeitig.

gleichzeitig und verwenden Sie den Originalpinsel.

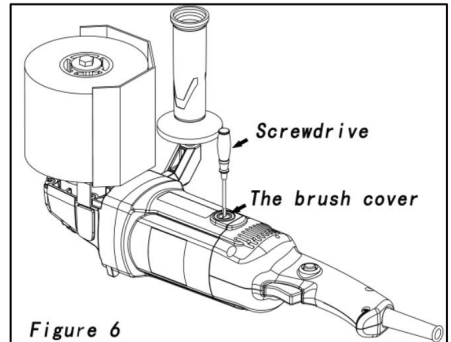

• Saubere Reinigung Reinigung ist gereinigt Reinigung für sichere (Abbildung 7).


Die Ansammlung von Staub kann die

Werkzeug funktioniert nicht mehr normal. Entfernen Sie das

Staubnetz, Staubnetz ausblasen, bürsten und

andere Teile können effektiv verlängern die

Lebensdauer des Werkzeugs.

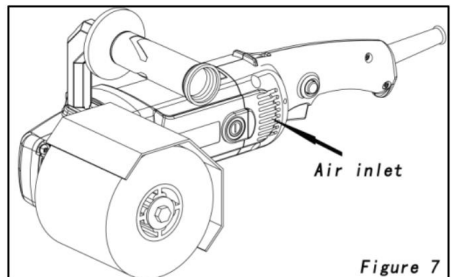

Qualitätssicherung

• Alle von der Firma hergestellten Werkzeuge haben eine Werksgarantie und ihre Reparatur oder

Die Rückgabefrist richtet sich nach den Bestimmungen des Verwendungslandes.

• Schäden durch natürlichen Verbrauch, Überlastung oder falsche Bedienung sind nicht

im Umfang der Werksgarantie enthalten.


- Darf keine Werkzeuge entfernen und kann nur durch Einsendung von Werkzeugen repariert oder ersetzt werden zurück zum Laden.

Reparieren

- Wenn der Benutzer den Schalter, das Netzkabel und die Bürste wechselt, verwenden Sie bitte unsere Originale Werkzubehör.
- Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Werkzeuge zu gewährleisten, senden Sie Ihr Werkzeug bitte an unsere Reparaturstation zur Reparatur.

Technische Daten

Modell	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
Quelle	Individuelle Kommunikation, 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz
Nenneingangsleistung	1200 W
Leerlaufdrehzahl	NA: 730~3200 U/min EU: 950~3200 U/min
Wurfschleifen Rad	ϕ120×100mm

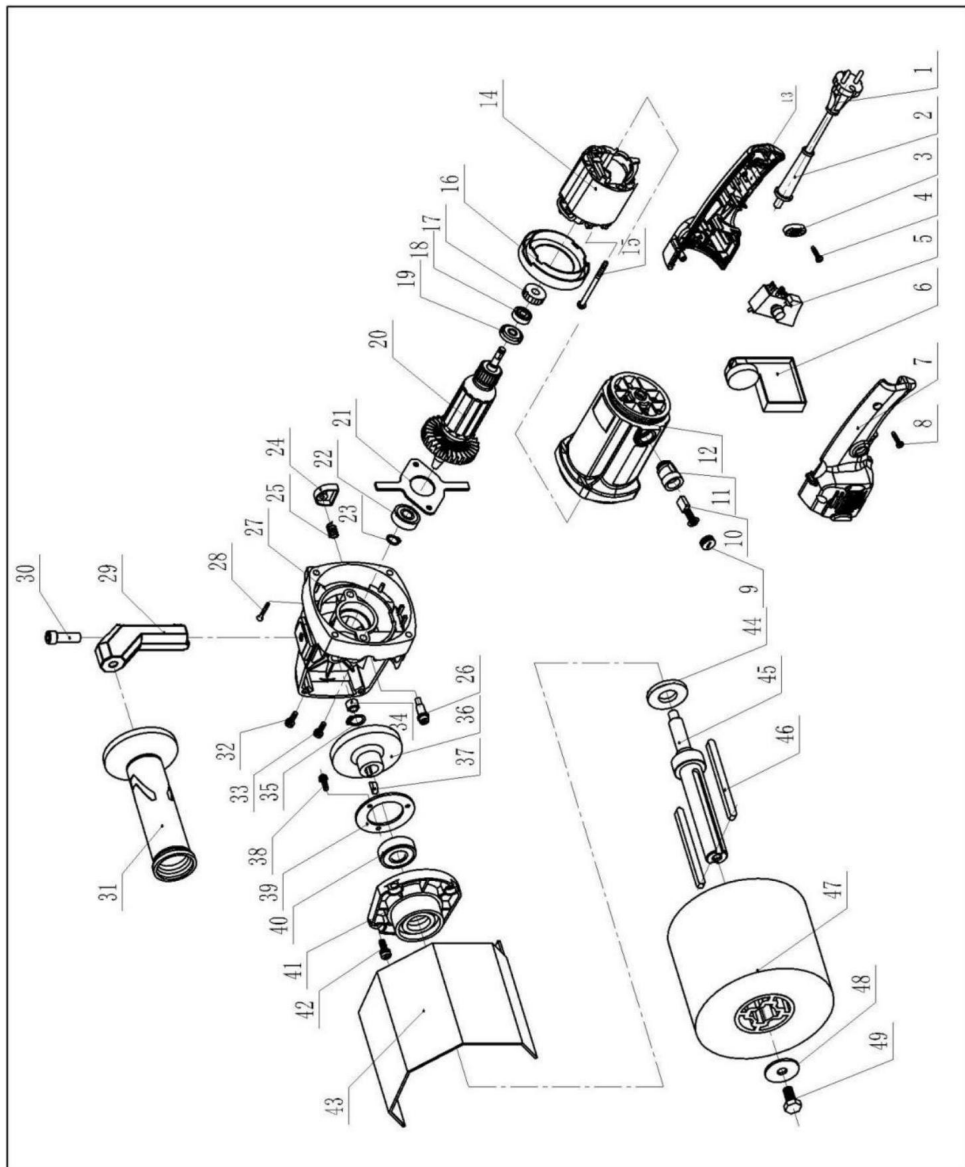

P. NR. TEILENAME	MENGE	P.Nr. TEILENAME	MENGE
1 Kabel	1	26 Selbstsichernder Stift	1
2 Buchse	1	27 Reduziergehäuse	1
3 Drahtclip	1	28 ST5X30 Schrauben	2
4 ST4X14 Schrauben	2	29 Verbindungswinkel	1
5 Schalten	1	30 M8X20 Innensechskantschraube	1
6 Elektronischer Regler	1	31 Gerader Griff	1
7 Rechter Griff	1	32 M5X16 Schrauben	1
8 ST4X16 Schrauben	4	33 M5X12 Schrauben	1
9 Kohlebürstenkappe	2	34 HK0810 Nadelrolle Lager	1
10 Kohlebürste	2	35 Ø12 Wellensicherungsring	1
11 Bürstenträger	2	36 Zahnrad	3
12 Gehäuse	1	37 4x13 Halbrundschlüssel	1
13 Linker Griff	1	38 M4X10 Schraube	1
14 Stator	1	39 6201 Lagerstopfbuchse	1
15 ST5x65 Schrauben	2	40 6201 Lager	4
16 Windschutzscheibe	1	41 Ausgabe-Frontabdeckung	1
17 Gummimanschette	1	42 M5X14 Schrauben	1
18 608 Lager	1	43 Schutzhülle	1
19 Kriechstoppring	1	44 Staubschutzhülle	2
20 Rotor	1	45 Abtriebswelle	1
21 Kreuzverschraubung	1	46 6x6x90 Vierkantschlüssel	1
22 6201 Lagerkreuz Drüse	1	47 Faserrad	1
23 Wellensicherungsring Ø12	1	48 Ø8 Flaches Pad	
24 Selbstverriegelnder Deckel	1	49 M8X16 Sechskant Schrauben	
25 Selbstsichernde Feder	1		

Richtige Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass die



Das Produkt muss in der Europäischen Union getrennt entsorgt werden.

gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730




YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,

Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

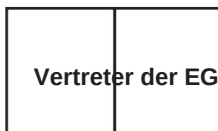

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Lucidatrice per lucidatura

MODELLO:GX5088

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Brunitura
Macchina lucidatrice

MODELLO:GX5088

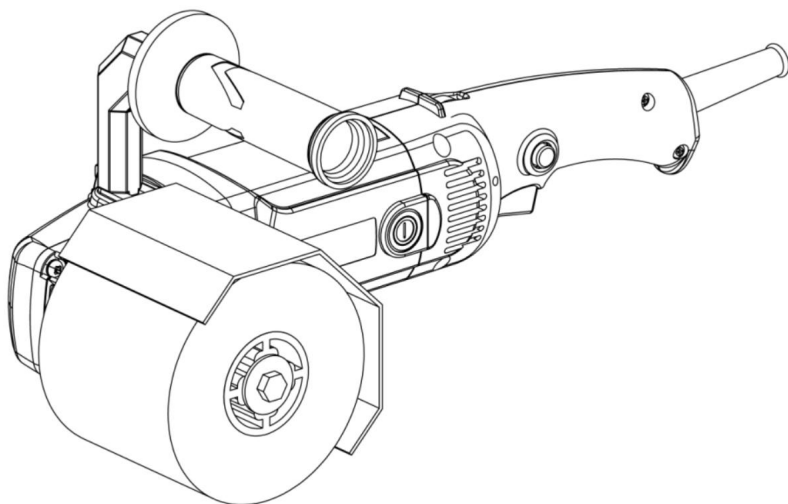

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Prefazione

Innanzitutto, esprimiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti che hanno acquistato la nostra attrezzatura. Questo manuale è per il servizio clienti per migliorare Scritto con questa attrezzatura. Spero che i prodotti e i servizi dell'azienda portino per cortesia, il canale.

Promemoria importante

Per la tua sicurezza, prima di montare e utilizzare tali prodotti, devi prima leggere questo manuale per chiarire il funzionamento unico, l'applicazione e le possibili problemi di questa apparecchiatura.

Questo manuale è coerente con la data di fabbricazione della macchina, trovare informazioni sui dati tecnici della macchina acquisita manualmente verifica per aggiornamenti delle nostre macchine sul sito di assistenza post-vendita o sul sito Web correlato.

Questa lucidatrice è progettata per:

- Uso commerciale nell'industria e nell'artigianato.
- Lavorazione delle superfici come ad esempio la lucidatura, la strutturazione, la lucidatura, la spazzolatura, la levigatura, la rimozione della ruggine o delle sbavature dall'acciaio o dall'acciaio inossidabile o materiali non metallici.
- Scegliere la mola adatta quando si trattano superfici in legno.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso

Le regole generali di sicurezza

Attenzione! Leggere le istruzioni. Senza seguire le istruzioni seguenti per l'uso o il funzionamento provocherà scosse elettriche, incendi o lesioni gravi. In tutti i termini del seguente esempio avviso "utensili elettrici" si riferisce al driver di utilità (cavo) di alimentazione utensili o utensili elettrici a batteria (senza fili).

Salva queste istruzioni

A) posto di lavoro

- 1) mantenere il posto di lavoro pulito e luminoso. Il caos e il campo oscuro possono causare incidenti.
- 2) non esporre liquidi, gas o polveri infiammabili all'ambiente circostante durante l'uso di utensili elettrici, le scintille degli utensili elettrici possono incendiare polvere o gas.
- 3) lasciare che bambini e spettatori lascino manipolare utensili elettrici. La distrazione sarà ti aiuta a rilassarti e a non avere più il controllo.

B) sicurezza elettrica

- 1) gli utensili elettrici devono essere abbinati alla presa, la spina non deve essere modificata in alcun modo spina di modo. Necessità di messa a terra utensili elettrici non possono utilizzare alcuna spina di conversione. Senza una modifica adeguata della spina e della presa ridurrà il rischio di scosse elettriche.
- 2) evitare il contatto umano con il terreno, ad esempio con tubi, dissipatori di calore e frigoriferi. Se si mette a terra il corpo, aumenta il rischio di scosse elettriche.
- 3) gli utensili elettrici non devono essere esposti alla pioggia o ad ambienti umidi. Acqua negli utensili elettrici aumenta il rischio di scosse elettriche.
- 4) non devono abusare delle loro linee elettriche. I fili non devono essere manipolati, tirare la corrente utensili o staccare la spina. Tenere gli utensili elettrici lontano da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Danni o bobine di filo aumenteranno il rischio di scosse elettriche.
- 5) Quando si utilizzano utensili elettrici all'esterno, utilizzare un cavo esterno per uso esterno. Le linee adatte all'uso esterno riducono il rischio di scosse elettriche.

C) la sicurezza personale

- 1) essere attenti, quando si utilizza un elettro utensile in funzione e l'attenzione è rivolta verso l'alto, restare svegli. Non in caso di stanchezza, droghe, alcol o risposta al trattamento sotto l'azione dell'elettricità utensili. Durante il funzionamento degli utensili elettrici le distrazioni possono causare gravi danni personali. infortunio.
- 2) utilizzare il dispositivo di sicurezza. Indossare sempre gli occhiali protettivi. I dispositivi di sicurezza, come il condizioni appropriate di maschere antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza, ecc. poiché un dispositivo di protezione dell'udito può ridurre i danni personali.

3) evitare avviamenti bruschi. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off quando inserito nella spina. Il dito sull'interruttore è stato acceso o l'interruttore è acceso se inserito nella spina può causare situazioni di pericolo.

4) prima di passare gli utensili elettrici, rimuovere tutte le chiavi o la regolazione della chiave inglese. Legacy negli utensili elettrici, chiavi o chiavi sulle parti rotanti possono causare lesioni personali.

5) le mani non si allungano troppo. Fai sempre attenzione al passo e all'equilibrio. Quindi sotto la coscienza può ben controllare gli utensili elettrici.

6) vestirsi in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, gli abiti e le maniche lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, accessori o lunghi i capelli potrebbero essere coinvolti nelle parti in movimento.

7) se dotato di dispositivo di rimozione dei trucioli, è stato effettuato il collegamento del dispositivo di raccolta della polvere effettuate tramite il dispositivo, assicurarsi che la loro connessione sia in buone condizioni e utilizzata correttamente. Utilizzando questo dispositivo è possibile ridurre il rischio di formazione di detriti.

D) utensili elettrici da utilizzare e questioni a cui prestare attenzione

1) non abusare degli utensili elettrici, a seconda dell'applicazione utilizzando gli utensili appropriati utensili elettrici. Scegliete gli utensili elettrici con la valutazione di progettazione appropriata che renderanno il vostro lavoro più efficace e più sicuro.

2) se l'interruttore non è collegato o spento, non è consentito utilizzare l'strumento. Non è possibile utilizzare l'interruttore per controllare l'utensile elettrico è pericoloso e deve essere riparato.

3) in ogni caso, prima di cambiare gli accessori o riporre gli utensili elettrici, bisogna tirare la spina dall'alimentatore o dalla scatola della batteria fuori dall'alimentatore. La protezione misure per ridurre il rischio che gli utensili elettrici si accendano improvvisamente.

4) saranno utensili elettrici inutilizzati per bambini e ambito, e non lasciare che non siano familiari con utensili elettrici o non capiscono le presenti istruzioni per l'uso degli utensili elettrici. Gli utensili elettrici nelle mani di utenti non addestrati sono pericolosi.

5) manutenzione degli utensili elettrici. Controllare l'installazione della deviazione della parte mobile o bloccati, parti danneggiate e altre condizioni che interessano l'utensile elettrico. Se ci sono danni, gli utensili elettrici devono essere riparati prima dell'uso. Molti incidenti causati da scarsa manutenzione degli utensili elettrici.

6) mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Mantenere un buon utensile da taglio con un affilato il tagliente non si inceppa facilmente ed è facile da controllare.

7) secondo le istruzioni per l'uso e intende utilizzare il metodo di tipo speciale requisiti degli utensili elettrici, condizioni operative e funzionamento per utilizzare utensili elettrici, scatola degli accessori, testa di taglio dell'utensile, ecc. Gli utensili elettrici saranno utilizzati da coloro che non conformi ai requisiti operativi possono causare situazioni pericolose.

E) manutenzione

1) i tuoi utensili elettrici all'azienda per la riparazione, la manutenzione devono utilizzare gli stessi parti per la sostituzione. Dillo per garantire il mantenimento della sicurezza delle apparecchiature elettriche utensili.

2) pulire, effettuare la manutenzione e aggiungere regolarmente olio lubrificante (grasso).

3) parti sostituibili dall'utente come segue: spazzola, interruttore, cavo di alimentazione.

Levigatura a filo, levigatura, levigatura e lucidatura o operazione di taglio abrasivo di avvertenza generale sulla sicurezza:

A) l'utensile elettrico è utilizzato per realizzare la funzione di lucidatrice. Leggi con l'utensile elettrico vengono fornite tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, gli schemi e regole. Non comprendere tutte le informazioni elencate di seguito porterà a clic, fuoco o lesioni gravi.

B) non è consigliato l'uso di utensili elettrici quali operazioni di molatura, carteggiatura, spazzolatura o taglio. Utensili elettrici in base alla funzione specificata per funzionare, non è pericoloso e può causare lesioni personali.

C) non utilizzare gli utensili consigliati dal produttore e quelli appositamente progettati allegato. Altrimenti l'allegato potrebbe essere messo sul tuo utensile elettrico, e può garantire un funzionamento sicuro.

D) l'attacco deve essere almeno uguale alla velocità nominale del contrassegno massimo velocità degli utensili elettrici. L'accessorio è maggiore della velocità nominale della velocità l'operazione scoppierà e schizzerà.

E) il diametro esterno e lo spessore dell'attacco devono essere compresi nell'intervallo elettrico capacità nominale degli strumenti. Le dimensioni errate degli accessori non garantiscono una protezione adeguata e controllo.

F) mola, flangia, cuscino posteriore o qualsiasi altro accessorio dimensione del foro dell'albero deve essere adatto per l'installazione sul mandrino dell'utensile elettrico. Con un foro per l'albero e i pezzi di installazione degli utensili elettrici non gli accessori saranno instabili, eccessivi vibrazioni e potrebbero causare fuori controllo.

G) non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni utilizzo controllare l'accessorio, come detriti e crepe della mola, il cuscino posteriore per crepe, strappi o usura eccessiva, sia allentata che spazzola metallica o frattura del filo. Se caduto da utensili elettrici e accessori, controllare se ci sono danni o installazione accessori, e senza alcun danno dopo l'ispezione e l'installazione degli accessori, lasciare che se stessi e gli astanti si trovino lontano dal piano dell'accessorio rotante e che l'utensile elettrico funzioni a vuoto massimo per 1 min. Normalmente, nel esperimento, danni da scoppio degli accessori.

H) indossare dispositivi di protezione. In base alle condizioni applicabili, applicabili maschere, occhiali di sicurezza o occhiali di sicurezza. Se applicabile, indossare maschera antipolvere, protezione acustica, guanti e lavorare in piccole quantità di abrasivo o manufatti grembiule. La protezione per gli occhi deve impedire che i detriti volanti vengano prodotti da varie operazioni. Maschera antipolvere o il respiratore deve essere in grado di filtrare le particelle generate dal funzionamento. A lungo termine l'esposizione a rumori ad alta intensità può causare la perdita dell'udito.

I) lasciare che gli astanti e l'area di lavoro mantengano una distanza di sicurezza. Qualsiasi persona entrare nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione. Lavori o frammenti di gli accessori rotti potrebbero volare via e interferire con l'area di azione degli astanti. L'accessorio di taglio che colpisce un conduttore carico può esporre gli utensili elettrici al metallo parti cariche e possono provocare una scossa elettrica all'operatore.

Negli accessori da taglio può tagliare le linee scure o il suo posto di filo durante il funzionamento, solo attraverso la superficie di presa isolante per tenere gli utensili elettrici. Incontrato un carico gli accessori per il taglio dei conduttori possono esporre l'utensile elettrico all'oro Le parti sono cariche e possono rappresentare un rischio di scossa elettrica per l'operatore.

Nota: se l'operazione di lucidatura è l'unica operazione, si consiglia quanto sopra l'avviso può essere omissivo.

K) allontanare il cavo dall'accessorio rotante. In caso di controllo improprio, il cavo può essere tagliato o avvolto, e rende le tue mani o braccia potrebbero essere coinvolte nella rotazione in l'allegato.

L) fino a quando gli accessori non si fermano completamente, muovendosi verso il basso, gli utensili elettrici, girando gli accessori possono essere catturati in superficie e tirare gli utensili elettrici e farti perdere controllo sullo strumento

M) quando si trasporta un utensile elettrico non avviarlo, urtarlo accidentalmente e ruotarlo gli accessori potrebbero danneggiare i vestiti e il corpo.

N) pulire spesso le prese d'aria degli utensili elettrici, la ventola degli utensili elettrici inala polvere nell'involucro, l'elevato deposito di polvere metallica può causare pericoli elettrici.

O) non utilizzare utensili elettrici in prossimità di materiali infiammabili, Marte grigio per cuocere il materiale.

Codice di sicurezza speciale

I seguenti elementi sono le precauzioni di sicurezza per l'utilizzo del mulino da lancio, si prega di rispettarle scrupolosamente, altrimenti si rischia di danneggiare l'utensile o la carrozzeria.

1. Assicurarsi di utilizzare gli scudi dopo l'installazione.
2. Le viti sulla mola devono essere serrate prima dell'uso.
3. Prima di cambiare la mola, bisogna staccare la spina dalla presa, per non collegare accidentalmente l'interruttore di alimentazione dell'utensile e causare incidenti.
4. Utilizzare l'impugnatura ausiliaria e tenere gli utensili con entrambe le mani per ottenere il pieno controllo degli utensili.
5. Assicurarsi di fissare l'utensile prima di avviarlo.
6. Prima della rettifica, è necessario controllare la direzione di rotazione della mola. con la direzione della freccia indicata dalla testa del cambio.
7. Non utilizzare acqua o liquidi abrasivi.
8. Non fissare l'utensile su un morsetto da banco o su un dispositivo di fissaggio.
9. È obbligatorio indossare occhiali protettivi per evitare che schizzi e particelle finiscano negli occhi.
10. Dopo l'uso, non far cadere l'utensile finché non smette completamente di girare.
11. Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione non entri in contatto con la superficie di macinazione. ruota.
12. Se l'utensile cade o entra in collisione accidentalmente, controllare la mola e il corpo per danno, rottura o deformazione.

13. Quando si utilizza un cavo di alimentazione esteso, utilizzare un cavo di alimentazione a doppio isolamento con le stesse specifiche di questo utensile.


14. Quando si utilizza questo utensile in luoghi di lavoro umidi e stretti, deve essere utilizzato un interruttore elettrico automatico di cortocircuito (30 mA) per proteggere la sicurezza dell'operatore.

Dichiarazione di operazione

• Installare e rimuovere lo scudo

Installazione: affermare che la parte sporgente dello scudo è contro la calotta della testa, la copertura dello scudo è rivolta verso l'operatore, serrare le viti di fissaggio. (Figura 3)



Rimuovere: allentare le viti di fissaggio per rimuovere lo scudo

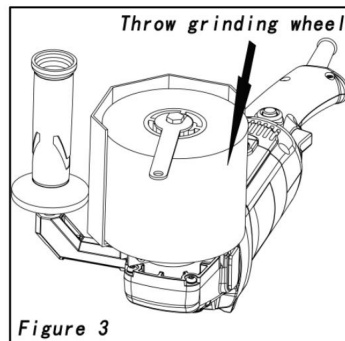

Da ricordare: la copertura dello scudo deve essere rivolta verso l'operatore per evitare che detriti vengano proiettati sul corpo.

• Installare e rimuovere la mola abrasiva. Ricordare: staccare sempre la spina dalla presa di corrente prima di installare e scollegare la mola abrasiva.


Installare la mola: installare le chiavi piatte nella scanalatura su entrambi i lati del mandrino (Figura 2), quindi installare la mola sul mandrino, premere il pulsante di blocco o afferrare la mola (l'alimentazione deve essere interrotta) e serrare la vite della piastra di pressione (Figura 1).

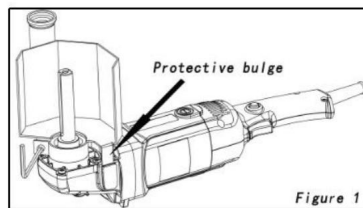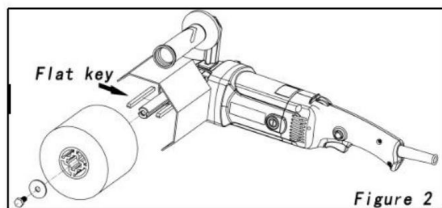

Rimuovere la mola: svitare la vite della piastra di pressione e rimuovere la mola di lancio.

• Installare la maniglia ausiliaria:

Installare la maniglia ausiliaria sulla testata e aggiungere un cuscinetto piatto per regolare se la posizione non è comodo da usare. Dopo aver installato l'ausiliario maniglia, tenendo la maniglia in una mano e la l'altra mano può controllare meglio l'utensile (Figura 4).

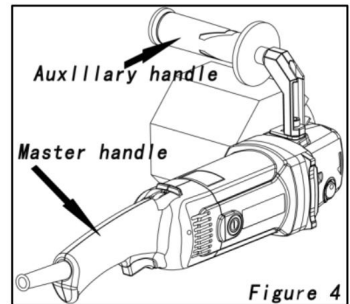

• Cambia

Nota: prima di inserire la spina nella presa elettrica alimentazione, controllare che il pulsante di blocco dell'interruttore sia espulso, l'azione del grilletto dell'interruttore è flessibile e il pulsante di blocco viene rilasciato.


Premere l'interruttore e azionare lo strumento per avviarlo.

Rilasciare lo strumento grilletto per spegnere e smettere gradualmente di correre.

Premere il grilletto dell'interruttore, quindi premere l'interruttore pulsante di blocco, quindi rilasciare il grilletto dell'interruttore.

L'utensile è in funzionamento continuo, premere il grilletto dell'interruttore per rilasciare l'interruttore pulsante di blocco, spegnere l'utensile e arrestarlo gradualmente.

Questo strumento ha una funzione di regolazione della velocità da 1 a 6 marce, puoi scegliere quella appropriata macinazione veloce (Figura 5).

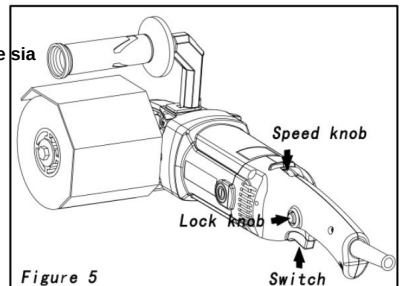

• È un metodo di macinazione efficace e sicuro

1. Durante la rettifica, avviare l'utensile e quindi contattare il pezzo in lavorazione; dopo la rettifica, lasciare che l'utensile si allontani dal pezzo in lavorazione e chiudere l'utensile.
2. Quando non è consentito alla mola di entrare in collisione con il pezzo in lavorazione o con il la forza è troppo grande. La pressione deve essere applicata gradualmente, per rendere la macinazione la ruota non subisce la forza d'impatto, in modo da evitare che la mola scoppi e incidente.
3. In genere, per la lavorazione di materiali duri si utilizza una mola abrasiva morbida.
- 4.

Manutenzione e ispezione

Ricorda: prima di effettuare la manutenzione è necessario staccare la spina dalla presa di corrente e controlla.

Rimuovere spesso la polvere, le macchie di olio e altri cattivi attacchi sugli utensili. Mantenere il utensili puliti e coltelli affilati.


Controllare sempre che le viti dei componenti di collegamento non siano allentate.

Controllare che lo strato isolante del cavo di alimentazione sia privo di danni. • **Spazzola di ricambio**

Quando la scintilla è grande o smette di funzionare, la spazzola deve essere sostituita.


Svitare il tappo della spazzola con l'avvitatore, rimuovere la spazzola usurata, installare quella nuova spazzola, verificare che la spazzola scorra liberamente nel foro, quindi stringere la spazzola tappo (Figura 6).

Assicurarsi di sostituire entrambe le spazzole alla volta contemporaneamente e utilizzare il pennello originale.

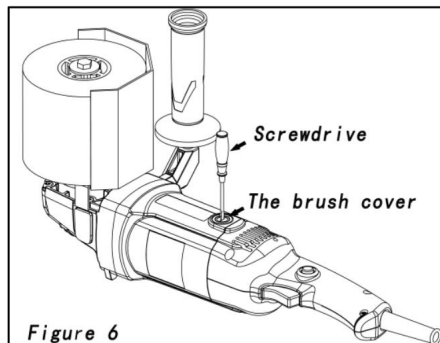

• **La pulizia pulita è la pulizia pulita pulita per sicurezza funzionamento (Figura 7).**

L'accumulo di polvere può impedire l' strumento dal funzionare normalmente. Rimuovere il rete antipolvere, soffiare via la rete antipolvere, spazzolare e altre parti possono estendere efficacemente il durata utile dell'utensile.

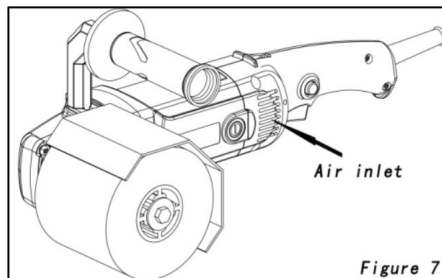

Garanzia di qualità

- Tutti gli utensili prodotti dalla Società hanno garanzia di fabbrica e la loro riparazione o il periodo di restituzione sarà conforme alle disposizioni del Paese di utilizzo.
- I danni dovuti al consumo naturale, al sovraccarico o al funzionamento errato non sono

incluso nell'ambito della garanzia di fabbrica.


- Non devono essere rimossi gli utensili e possono essere riparati o sostituiti solo inviando gli utensili torna al negozio.

Riparazione

- Quando l'utente cambia l'interruttore, il cavo di alimentazione e la spazzola, si prega di utilizzare il nostro accessori originali di fabbrica.
- Per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli utensili, si prega di inviare il vostro utensile al nostro stazione di riparazione per la riparazione.

Specifiche

modello	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
fonte	Comunicazione individuale, 220 V, 50 Hz/110 V 60 Hz
Potenza nominale in ingresso	1200W
velocità senza carico	ND: 730~3200 giri/min UE: 950~3200 giri/min
Lanciare macinazione ruota	Dimensioni: 120×100mm

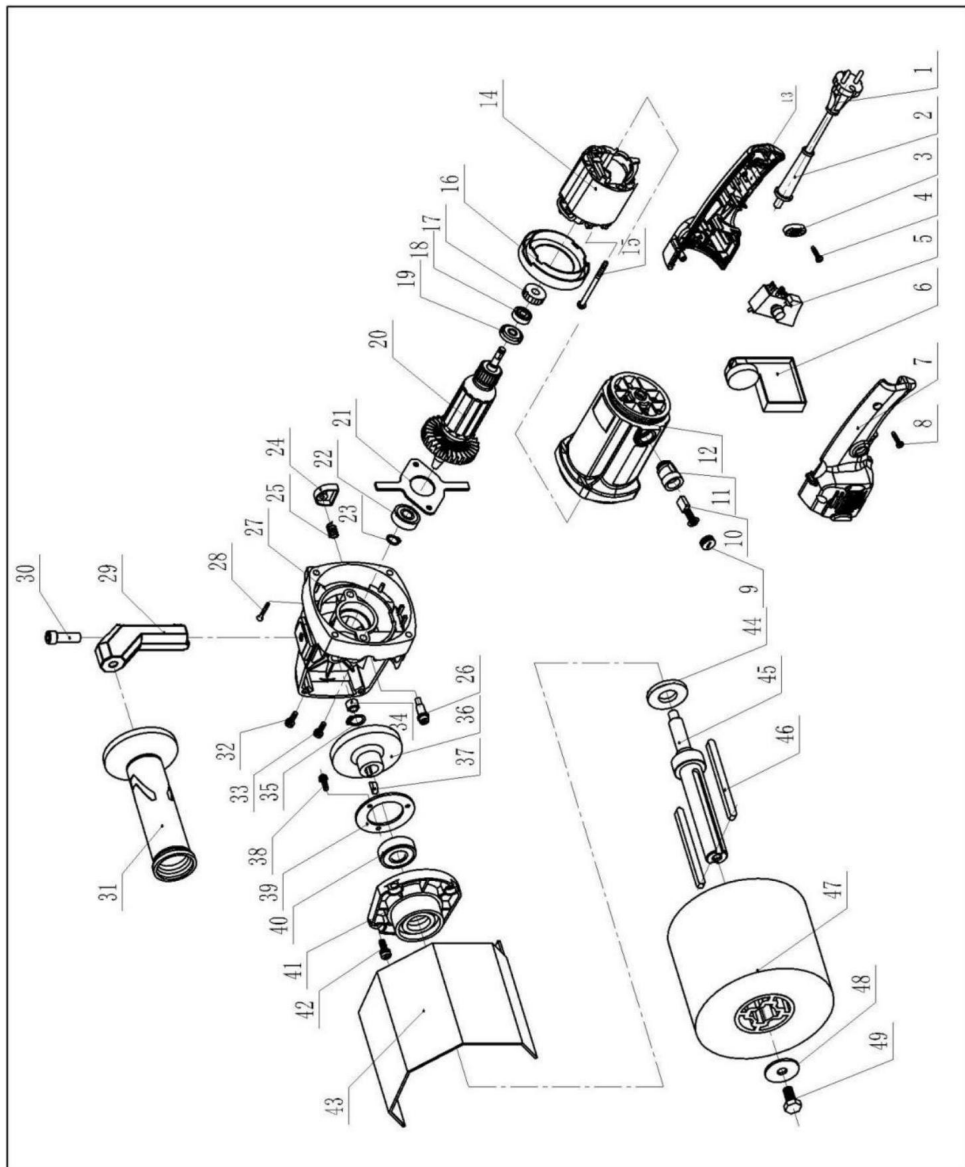

N. P. NOME PARTI	Q'TY P.	No. NOME PARTI	QUANTITÀ		
1	Filo elettrico	1	26	Perno autobloccante	1
2	boccola	1	27	Alloggiamento del riduttore	1
3	Fermaglio per fili	1	28 viti ST5X30		2
4	Viti ST4X14	2	29	Staffa di collegamento	1
5	Interruttore	1	30 Bullone a testa esagonale M8X20		1
6	Regolatore elettronico	1	31	Manico dritto	1
7	Maniglia destra	1	32 viti M5X16		1
8	Viti ST4X16	4	33 viti M5X12		1
9	Cappuccio della spazzola di carbone	2	34	HK0810 Rullo ad aghi cuscinetti	1
10	Spazzola di carbone	2	35 Anello elastico per albero Ø12		1
11	Portaspazzole	2	36	Ruota dentata	3
12	Alloggiamento	1	37 Chiave semicircolare 4x13		1
13	Maniglia sinistra	1	38 Vite M4X10		1
14	statore	1	39	6201 cuscinetto a sfere	1
15 viti ST5x65		2	40	cuscinetto 6201	4
16	parabrezza	1	41	Coperchio frontale di uscita	1
17	Manicotto in gomma	1	42 viti M5X14		1
18	608 cuscinetto	1	43	Copertura protettiva	1
19	Anello di arresto della dispersione	1	44	Copertura antipolvere	2
20 rotore		1	45	Albero di uscita	1
21	Ghiandola trasversale	1	46	Chiave quadrata 6x6x90	1
22	6201 cuscinetto a croce ghiandola	1	47	Ruota in fibra	1
23 Anello elastico per albero Ø12		1	48 Ø8	Tampone piatto	
24 Coperchio autobloccante		1	49	M8X16 esagonale viti	
25 Molla autobloccante		1			

Smaltimento corretto



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE.

Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il

prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.


Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

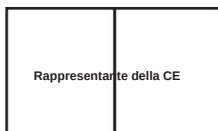

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Máquina pulidora de bruñido

MODELO:GX5088


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bruñido
Pulidor

MODELO:GX5088

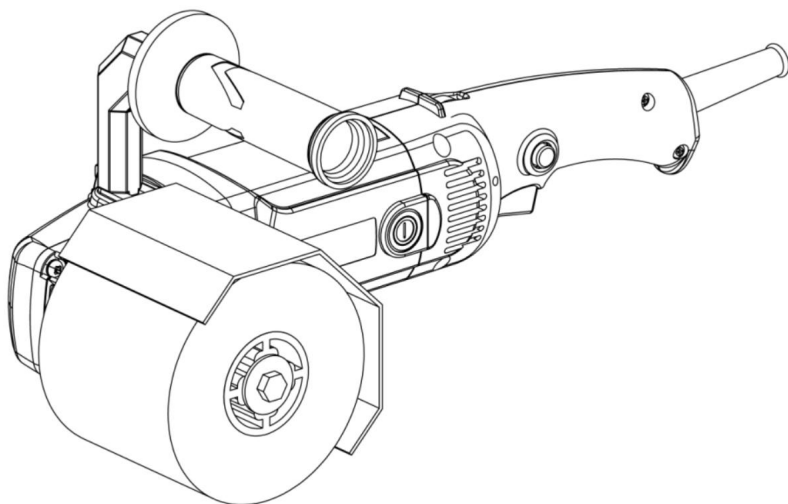

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Prefacio

En primer lugar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros clientes que han...

Adquirimos nuestro equipo Este manual es para el servicio al cliente para hacer un mejor servicio.

Escrito con este equipo. Esperamos que los productos y servicios de la empresa brinden

usted el canal de cortesía.

Recordatorio importante

Por su propia seguridad, antes de ensamblar y utilizar dichos productos, primero debe

Lea este manual para aclarar el funcionamiento único, la aplicación y las posibles

Problemas de este equipo.

Este manual es coherente con la fecha de fabricación de su máquina, usted

encontrar información sobre los datos técnicos de la máquina adquirida comprobar manual para actualizaciones de nuestras máquinas en el sitio de servicio posventa o en el sitio web relacionado.

Esta pulidora está diseñada para:

- Uso comercial en industrias y comercios.

- Tratamiento de superficies como, por ejemplo, bruñido, estructurado, pulido, cepillado, alisado, eliminación de óxido o rebabas de acero o acero inoxidable o materiales no metálicos.

- Elija la rueda adecuada al tratar superficies de madera.

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo.

Las reglas generales de seguridad

¡Atención! Lea las instrucciones de uso de acuerdo con las siguientes instrucciones.

El uso o la operación pueden provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. En todos los términos de la

El siguiente ejemplo de advertencia "herramientas eléctricas" se refiere al controlador de la utilidad (cable) de energía herramientas o herramientas eléctricas alimentadas por batería (inalámbricas).

Guarde estas instrucciones

A) lugar de trabajo

- 1) Mantenga el lugar de trabajo limpio y bien iluminado. El caos y la oscuridad pueden provocar accidentes.
- 2) No coloque ningún líquido, gas o polvo inflamable en el entorno del
Al operar herramientas eléctricas, las chispas de las herramientas eléctricas pueden encender pólvora o gas.
- 3) No permita que los niños y los espectadores manipulen herramientas eléctricas. La distracción será
ayudarlo a relajarse y controlar.

B) seguridad eléctrica

- 1) Las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente, el enchufe no debe modificarse de ninguna manera.
Enchufe de 2 vías. Las herramientas eléctricas que necesitan conexión a tierra no pueden utilizar ningún enchufe de conversión.
La modificación adecuada del enchufe y la toma reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- 2) evitar el contacto humano con el suelo, como tuberías, disipadores de calor y refrigeradores.
Si conecta su cuerpo a tierra, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 3) Las herramientas eléctricas no deben exponerse a la lluvia ni a ambientes húmedos. Agua
El contacto con herramientas eléctricas aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 4) No deben abusar de sus líneas eléctricas. No deben manipular cables, desconectar la energía
herramientas o desenchufe las herramientas. Mantenga las herramientas eléctricas alejadas del calor, aceite, bordes afilados o
Piezas móviles. Un cable dañado o enrollado aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- 5) Cuando utilice herramientas eléctricas en exteriores, utilice un cable externo para uso en exteriores.
Las líneas adecuadas para uso en exteriores reducirán el riesgo de descarga eléctrica.

C) la seguridad personal

- 1) Estar alerta, al operar una herramienta eléctrica la atención se centra en permanecer despierto.
No en respuesta a fatiga, drogas, alcohol o tratamiento bajo la operación de electricidad
Durante el funcionamiento de herramientas eléctricas, las distracciones pueden causar lesiones personales graves.
lesión.
- 2) Utilice el dispositivo de seguridad. Utilice siempre gafas protectoras. Los dispositivos de seguridad, como el
condiciones adecuadas de mascarillas antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad, etc.
Como dispositivo de protección auditiva puede reducir las lesiones personales.

3) Evite los arranques bruscos. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado cuando se inserte. en el enchufe. El dedo en el interruptor se ha encendido o el interruptor está encendido
Al insertarlo en el enchufe puede causar peligro.

4) Antes de pasar las herramientas eléctricas, retire todas las llaves o llaves de ajuste. Legado
En herramientas eléctricas, colocar una llave o una llave sobre las partes giratorias puede provocar lesiones personales.

5) No estires demasiado las manos. Vigila siempre tus pasos y el equilibrio.
La conciencia puede controlar bien las herramientas eléctricas.

6) Vístase apropiadamente. No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y mangas alejados de las partes móviles. Ropa suelta, accesorios o prendas largas
El cabello puede estar involucrado en las partes móviles.

7) Si está provisto de dispositivo de eliminación de virutas, se conectó el dispositivo de recolección de polvo.
Al realizar cualquier operación con el dispositivo, asegúrese de que su estado de conexión y uso son correctos.
El uso de este dispositivo puede reducir el riesgo de que se produzcan residuos.

D) Herramientas eléctricas a utilizar y aspectos que requieren atención

1) No abuse de las herramientas eléctricas, según la aplicación utilice el adecuado.
Herramientas eléctricas. Elija la herramienta eléctrica adecuada para su trabajo.
Más eficaz y más seguro.

2) Si el interruptor no está conectado o se apaga la energía, no está permitido usar el
herramienta. No se puede utilizar el interruptor para controlar la herramienta eléctrica, es peligroso y debe
reparado.

3) En cualquier regulación, antes de cambiar accesorios o guardar herramientas eléctricas, se debe retirar
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o de la caja de la batería de la fuente de alimentación.
Medidas para reducir el riesgo de que las herramientas eléctricas se pongan en marcha de repente.

4) Las herramientas eléctricas se almacenarán en el lugar de los niños y no se deben dejar fuera del alcance de los niños.
con herramientas eléctricas o no entienden estas instrucciones para operar herramientas eléctricas.
Las herramientas eléctricas en manos de usuarios no capacitados son peligrosas.

5) Mantenimiento de herramientas eléctricas. Verificar la instalación de la desviación de la parte móvil.
o atascado, piezas dañadas y otras condiciones que afecten a la herramienta eléctrica. Si hay alguna
daños, las herramientas eléctricas deben repararse antes de su uso. Muchos accidentes causados por
Mal mantenimiento de herramientas eléctricas.

6) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Mantenga las herramientas de corte en buen estado con una cuchilla afilada.

Filo de corte que no se atasca fácilmente y es fácil de controlar.

7) de acuerdo con las instrucciones de uso, y tiene la intención de utilizar la forma de tipo especial

Requisitos de las herramientas eléctricas, condiciones de funcionamiento y operación para utilizar herramientas

eléctricas, caja de accesorios, cabezal de corte de herramientas, etc. Las herramientas eléctricas se utilizarán para quienes no

No coincidir con los requisitos de operación puede causar situaciones peligrosas.

E) mantenimiento

1) sus herramientas eléctricas a la empresa para su reparación, mantenimiento deben utilizar las mismas

Piezas de recambio. Dígalos para garantizar el mantenimiento de la seguridad eléctrica.

herramientas.

2) Realizar periódicamente limpieza, mantenimiento y agregar aceite lubricante (grasa).

3) Piezas reemplazables por el usuario como sigue: el cepillo, el interruptor, el cable de alimentación.

Operación de lijado con alambre, lijado, lijado y pulido u corte abrasivo

de advertencia general de seguridad:

A) La herramienta eléctrica se utiliza para realizar la función de pulidora de máquinas herramienta. Leer más

Con la herramienta eléctrica se proporcionan todas las advertencias de seguridad, instrucciones, diagramas y

Reglas. No comprender toda la información que se detalla a continuación dará lugar a que haga clic, se active o

lesión grave

B) No se recomienda utilizar herramientas eléctricas como amoladoras, lijadoras, cepilladoras o cortadoras.

Las herramientas eléctricas deben utilizarse de acuerdo con la función especificada.

operar, no es peligroso y puede causar lesiones personales.

C) no utilice las recomendaciones de los fabricantes de herramientas ni las herramientas especialmente diseñadas

accesorio. De lo contrario, el accesorio podría colocarse en su herramienta eléctrica y podría

Garantizar un funcionamiento seguro.

D) el accesorio debe ser al menos igual a la velocidad nominal de la marca máxima

Velocidad de las herramientas eléctricas. El accesorio es mayor que la velocidad nominal de la herramienta.

La operación estallará y salpicará.

E) El diámetro exterior y el espesor del accesorio deben estar dentro del rango de los valores eléctricos.

Capacidad nominal de las herramientas. El tamaño incorrecto del accesorio no recibe la protección adecuada

y control.

F) muela abrasiva, brida, cojín trasero o cualquier otro accesorio tamaño del orificio del eje

Debe ser adecuado para la instalación en el husillo de la herramienta eléctrica. Con un orificio para el eje y

Las piezas de instalación de herramientas eléctricas no son accesorios y pueden presentar inestabilidad y ser excesivas.

vibración y puede causar pérdida de control.

G) No utilice accesorios dañados. Antes de cada uso, compruebe que los accesorios no tengan restos de

muelas abrasivas ni grietas, y que el cojín trasero no presente grietas, desgarros o

desgaste excesivo, ya sea por cepillos de alambre sueltos o por rotura de alambre. Si se caen

Herramientas eléctricas y accesorios, comprobar si hay daños o instalación.

accesorios, y sin ningún daño después de la inspección e instalación de los accesorios,

Deje que usted y los demás se alejen del plano del accesorio giratorio y que la herramienta eléctrica funcione

sin carga durante 1 minuto. Normalmente, en el

experimento, daño por explosión de los accesorios.

H) Utilizar equipo de protección. Según las condiciones aplicables, se aplicará

Use mascarillas, gafas de seguridad o anteojos de seguridad. Cuando corresponda, use mascarilla

antipolvo, protector auditivo, guantes y puede trabajar con pequeñas partículas de abrasivo o artefactos.

Delantal. La protección ocular debe detener los residuos que salen despedidos en las distintas operaciones. Mascarilla antipolvo.

o el respirador debe ser capaz de filtrar las partículas generadas por la operación. A largo plazo

La exposición a ruidos de alta intensidad puede causar pérdida de audición.

I) Mantener una distancia de seguridad entre los espectadores y el área de trabajo. Cualquier persona

Al entrar en el área de trabajo se debe usar equipo de protección. Trabajo o fragmentos de

Los accesorios rotos pueden salir volando y provocar que el área de operación se cierre para los transeúntes.

El accesorio de corte que golpea un conductor cargado puede dejar las herramientas eléctricas expuestas al metal.

piezas cargadas y pueden provocar que el operador reciba una descarga eléctrica.

En los accesorios de corte se pueden cortar las líneas oscuras o su lugar de alambre durante el funcionamiento,

solo a través de la superficie de agarre aislante para sujetar las herramientas eléctricas.

Los accesorios para cortar conductores pueden dejar expuesta la herramienta eléctrica al oro.

Las piezas están cargadas y suponen un peligro de descarga eléctrica para el operador.

Nota: si la operación de pulido es la única operación, se recomienda lo anterior.

La advertencia puede omitirse.

K) Aleje el cable del accesorio giratorio. Si el control es inadecuado, el cable puede

cortar o enrollar, y hace que sus manos o brazos puedan estar involucrados en la rotación en

el archivo adjunto.

L) hasta que los accesorios dejen de moverse por completo, herramientas eléctricas, girando

Los accesorios pueden quedar atrapados en la superficie y tirar de las herramientas eléctricas y hacer que se pierdan.

control sobre la herramienta

M) Al transportar una herramienta eléctrica, no la ponga en marcha, no la golpee ni la gire accidentalmente.

Los accesorios pueden dañar tu ropa y el cuerpo.

N) Limpie con frecuencia los respiraderos de las herramientas eléctricas, el ventilador de las herramientas eléctricas inhalará polvo en la carcasa, la alta deposición de polvo metálico puede provocar peligros eléctricos.

O) No opere herramientas eléctricas cerca de materiales inflamables, Marte gris para disparar el material.

Código de seguridad especial

Los siguientes elementos son las precauciones de seguridad para el uso del molino de lanzamiento, por favor

Cumplirlas estrictamente, de lo contrario podría dañar la herramienta o dañar el cuerpo.

1. Asegúrese de utilizar los protectores después de la instalación.
2. Los tornillos de la muela abrasiva deben apretarse antes de su uso.
3. Antes de encender la muela abrasiva, debemos desenchufar el enchufe de la toma de corriente, para no conectar accidentalmente el interruptor de alimentación de la herramienta y provocar accidentes.
4. Utilice el mango auxiliar y sujete las herramientas con ambas manos para lograr un control total de las herramientas.
5. Asegúrese de asegurar la herramienta antes de ponerla en marcha.
6. Antes de rectificar, se debe comprobar el sentido de rotación de la muela abrasiva.
con la dirección de la flecha marcada por la cabeza de la caja de cambios.
7. No utilice agua ni líquido de pulido.
8. No sujete la herramienta en una abrazadera de banco o en un accesorio.
9. Se deben usar gafas protectoras para evitar salpicaduras y partículas en los ojos.
10. Después de la operación, no deje caer la herramienta hasta que deje de girar por completo.
11. Asegúrese siempre de que el cable de alimentación no entre en contacto con la muela.
rueda.
12. Si la herramienta se cae o choca accidentalmente, revise la muela y el cuerpo para ver si hay daños.
daño, rotura o deformación.

13. Cuando utilice un cable de alimentación extendido, utilice un cable de alimentación con doble aislamiento de la misma especificación que esta herramienta.


14. Al utilizar esta herramienta en lugares de trabajo estrechos y húmedos, se deberá utilizar un disyuntor eléctrico automático de cortocircuito (30 mA) para proteger la seguridad del operador.

Declaración de operación

• Instalación y extracción del protector

Instalación: diga que la parte saliente del protector está contra la carcasa del cabezal, la cubierta del protector está hacia el operador, ajuste los tornillos de fijación. (Figura 3)



Quitar: aflojar los tornillos de fijación para quitar
El escudo

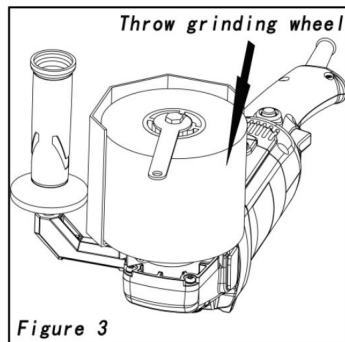

Recuerde: la cubierta del protector debe estar hacia el operador para evitar que le salpiquen residuos al cuerpo.

• Instalar y quitar la muela abrasiva Recuerde: Siempre retire el enchufe de la fuente de alimentación antes de instalar y desenchufe la muela abrasiva.

Instalar la muela abrasiva: instalar las llaves planas en la ranura de ambos lados del husillo (Figura 2), luego instalar la muela abrasiva en el husillo, presionar el botón de bloqueo o agarrar la muela abrasiva (la fuente de alimentación debe estar cortada) y apretar el tornillo de la placa de presión (Figura 1).

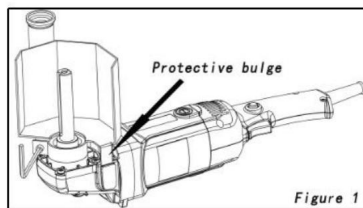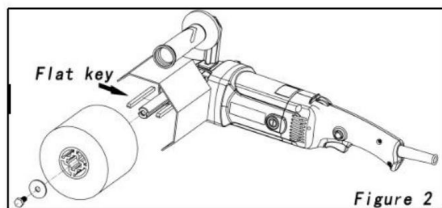

Retire la muela abrasiva: desatornille el tornillo de la placa de presión y retire la muela abrasiva.

• Instale el mango auxiliar:

Instale el mango auxiliar en la carcasa del cabezal y

Agregue una almohadilla plana para ajustar si la posición no es

Fácil de usar. Después de instalar el auxiliar

mango, sosteniendo el mango en una mano y la

La otra mano permite controlar mejor la herramienta (Figura 4).

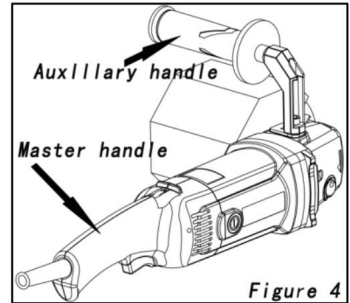


Figure 4

• Cambiar

Nota: Antes de que el enchufe entre en la corriente

suministro, verifique que el botón de bloqueo del interruptor esté

Expulsado, la acción del gatillo del interruptor es flexible

y se suelta el botón de bloqueo.

Presione el interruptor y accione la herramienta para ponerla en marcha.

Suelte el gatillo para apagar y

deja de correr gradualmente

Presione el gatillo del interruptor, luego presione el interruptor

botón de bloqueo y luego suelte el gatillo interruptor.

La herramienta está en funcionamiento continuo, presione el gatillo del interruptor para liberar el interruptor.

Botón de bloqueo, apague la herramienta y deje de funcionar gradualmente.

Esta herramienta tiene una función de ajuste de velocidad de 1 a 6 marchas, puede elegir la adecuada rectificado de velocidad (Figura 5).

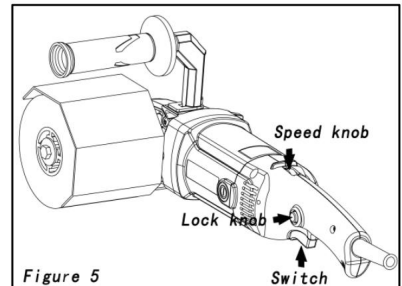


Figure 5

• Es un método de molienda eficaz y seguro.

1. Al rectificar, ponga en marcha la herramienta y luego haga contacto con la pieza de trabajo; después de rectificar,

Deje que la herramienta se aleje de la pieza de trabajo y cierre la herramienta.

2. Cuando no se permite que la muela abrasiva colisione con la pieza de trabajo o la

La fuerza es demasiado grande. La presión debe aplicarse gradualmente para facilitar el pulido.

La rueda no sufre la fuerza del impacto, para evitar que la muela estalle y accidente.

3. Generalmente, se utiliza una muela abrasiva blanda para procesar materiales duros.

4.

Mantenimiento e inspección

Recuerde: debe desconectar el enchufe de la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento y comprobar.

Quite con frecuencia el polvo, las manchas de aceite y otros accesorios defectuosos de las herramientas.

Herramientas limpias y cuchillos afilados.

Compruebe siempre que los tornillos de la pieza de conexión no estén flojos.

Compruebe que la capa de aislamiento del cable de alimentación no presente daños. • Cepillo de repuesto


Cuando la chispa es grande o deja de funcionar,

El cepillo deberá ser reemplazado.

Desenrosque la tapa de la escobilla con el motor de arranque, retire la escobilla desgastada e instale la nueva.

cepillo, confirme que el cepillo se desliza libremente en el agujero y luego apriete el cepillo tapa (Figura 6).

Asegúrese de reemplazar ambos cepillos a la vez. al mismo tiempo y utiliza el pincel original.

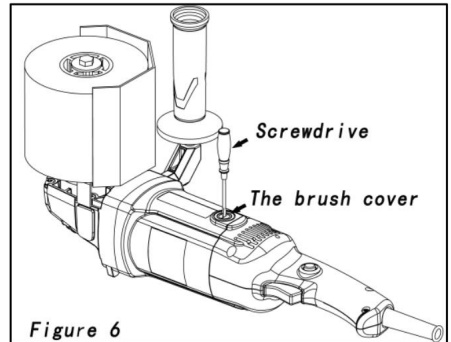


• La limpieza limpia es

Limpieza limpia para mayor seguridad operación (Figura 7).

La acumulación de polvo puede impedir la herramienta funcione normalmente. Retire la red para polvo, soplar la red para polvo, cepillar y

Otras partes pueden extender efectivamente el vida útil de la herramienta.

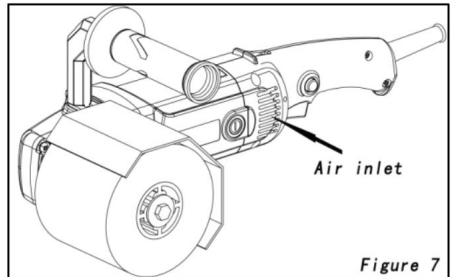

Seguro de calidad

• Todas las herramientas producidas por la Compañía tienen garantía de fábrica y su reparación o

El plazo de devolución se ajustará a las disposiciones del país de uso.

• No se admiten daños por consumo natural, sobrecarga o funcionamiento incorrecto.

incluido en el alcance de la garantía de fábrica.

- No se deben quitar las herramientas y solo se pueden reparar o reemplazar enviando herramientas. De vuelta a la tienda.


Reparar

- Cuando el usuario cambie el interruptor, el cable de alimentación y el cepillo, utilice nuestro Accesorios originales de fábrica.

- Para garantizar la seguridad y confiabilidad de las herramientas, envíe su herramienta a nuestro Estación de reparación para reparación.

Presupuesto

modelo	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
fuelle	Comunicación individual, 220 V, 50 Hz/110 V, 60 Hz
Potencia nominal de entrada	1200 W
velocidad sin carga	NA: 730~3200r/min UE: 950~3200r/min
Tirar molienda rueda	Φ120×100 mm

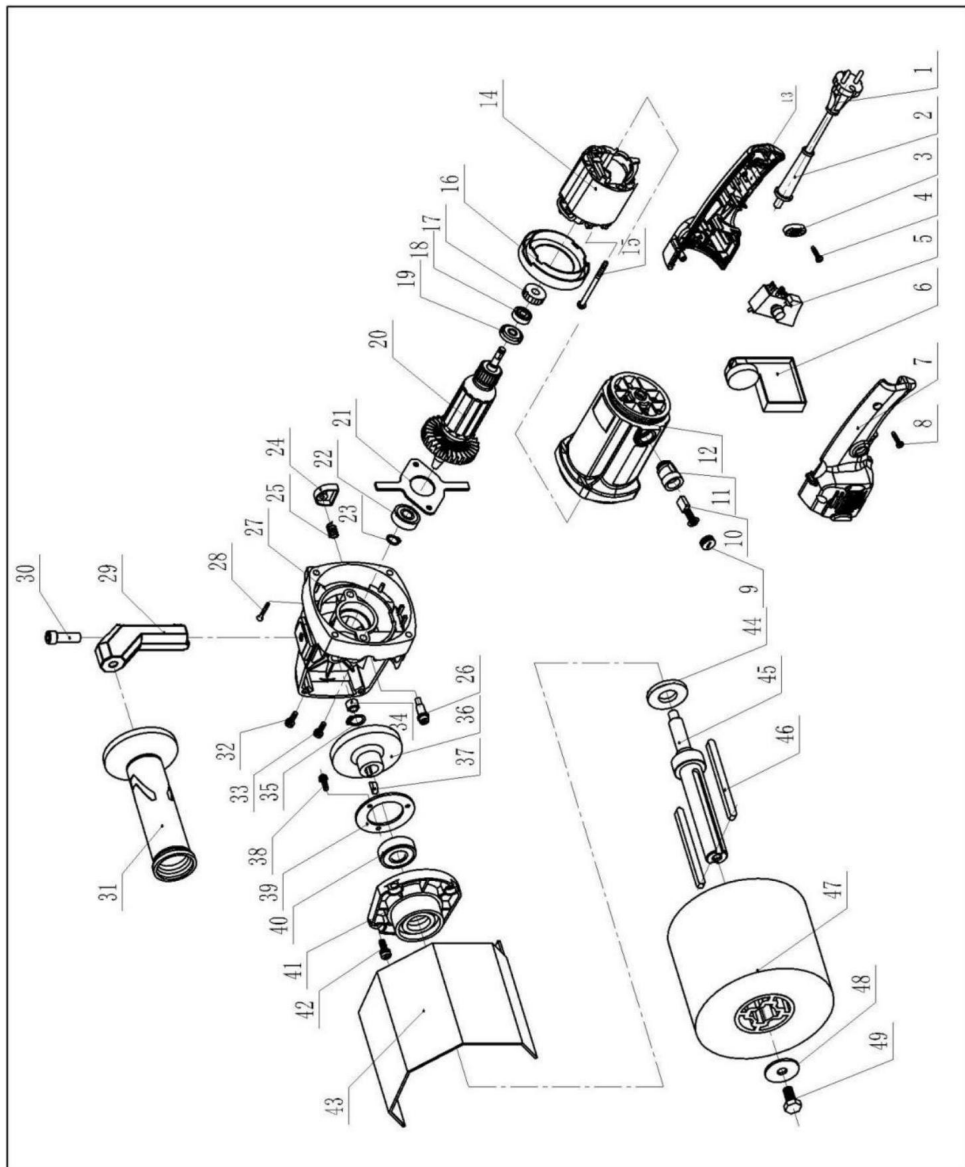

P. NO. NOM	NOMBRE DE LAS PIEZAS	CANTIDAD	P.No. NOM	NOMBRE DE LAS PIEZAS	CANTIDAD
1	Cable eléctrico	1	26	Pasador autoblocante	1
2	cojinete	1	27	Carcasa del reductor	1
3	Clip de alambre	1	28 tornillos	ST5X30	2
4	Tornillos ST4X14	2	29	Soporte de conexión	1
5	Cambiar	1	30	Perno de cabeza hexagonal M8X20	1
6	Gobernador electrónico	1	31	Mango recto	1
7	Mango de mano derecha	1	32 tornillos	M5X16	1
8	Tornillos ST4X16	4	33 tornillos	M5X12	1
9	Tapa de escobilla de carbón	2	34	HK0810 Rodillo de agujas aspectos	1
10	Escobilla de carbón	2		Anillo de retención del eje Ø12 de 35 mm	1
11	Portacepillos	2	36	Rueda dentada	3
12	Alojamiento	1	37 Llave	semicircular 4x13	1
13	Mango de mano izquierda	1	38	Tornillo M4X10	1
14	Estator	1	39	6201 casquillo de cojinete	1
15	tornillos ST5x65	2	40	Cojinete 6201	4
16	parabrisas	1	41	Tapa frontal de salida	1
17	Manga de goma	1	42 tornillos	M5X14	1
18	Cojinete 608	1	43	Cubierta protectora	1
19	Anillo de tope de fuga	1	44	Guardapolvo	2
20	rotor	1	45	Eje de salida	1
21	Glándula cruzada	1	46	Llave cuadrada de 6x6x90	1
22	6201 cojinete cruzado glándula	1	47	Rueda de fibra	1
23	Ø12 anillo de retención del eje	1		Almohadilla plana de 48 Ø8	
24	Tapa autoblocante	1	49	M8X16 hexagonal tornillos	
25	Resorte autoblocante	1			

Eliminación correcta



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el



Este producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.


se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

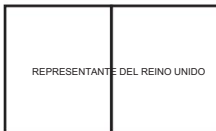

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Casa Centurión, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

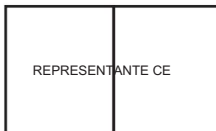

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Maszyna do polerowania i polerowania

MODEL:GX5088

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Polerowanie
Maszyna polerująca

MODEL:GX5088

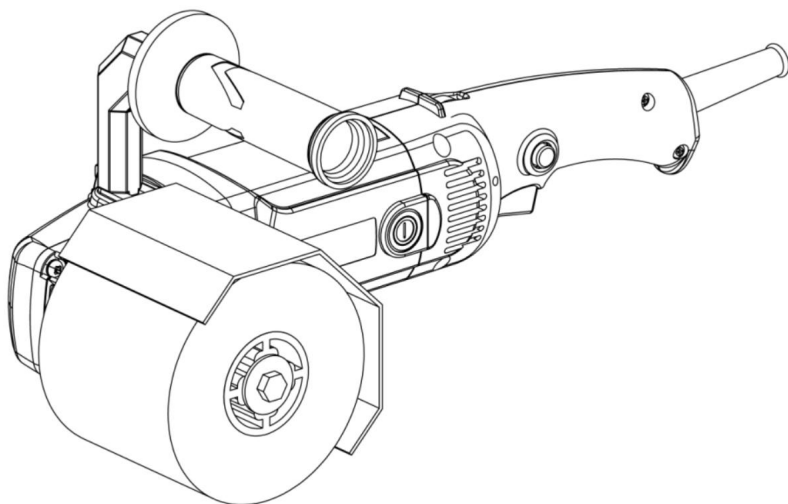

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Przedmowa

Przed wszystkim chcielibyśmy wyrazić nasze najszczerze podziękowania naszym klientom, którzy zakupili nasz sprzęt. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla obsługi klienta w celu lepszego dostosowania. Napisane przy użyciu tego sprzętu. Mamy nadzieję, że produkty i usługi firmy przyniosą ci kanał uprzejmość.

Ważne przypomnienie

Ze względów bezpieczeństwa przed montażem i użytkowaniem takich produktów należy najpierw: przeczytaj tę instrukcję, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat unikalnej obsługi, zastosowania i możliwych problemy tego sprzętu.

Niniejsza instrukcja jest zgodna z datą produkcji Twojej maszyny, znajdź informacje o danych technicznych maszyny nabytej sprawdź ręcznie. Aktualizacje naszych maszyn w serwisie posprzedażowym lub na powiązanej stronie internetowej.

Ta polerka jest przeznaczona do:

- Zastosowanie komercyjne w przemyśle i rzemiośle.
 - Obróbka powierzchni, np. polerowanie, nadawanie struktury, szczotkowanie, wygładzanie, usuwanie rdzy lub zadziórów ze stali lub stali nierdzewnej lub materiały niemetalowe.
 - Wybierz odpowiednią tarczę do obróbki powierzchni drewnianych.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przeczytaj instrukcję Bez zgodnie z poniższymi instrukcjami dla użytkowanie lub obsługa może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Na wszystkich warunkach w poniższy przykład ostrzeżenia „narzędzia elektryczne” odnoszą się do sterownika (kable) zasilającego narzędzia lub elektronarzędzia zasilane akumulatorowo (bezp przewodowe).

Zapisz te instrukcje

A) miejsce pracy

1) utrzymuj miejsce pracy w czystości i jasności. Chaos i ciemne pole mogą być przyczyną wypadków.

2) nie należy umieszczać w otoczeniu żadnych łatwopalnych cieczy, gazów ani proszków

Podczas obsługi elektronarzędzi iskry powstałe w wyniku korzystania z elektronarzędzi mogą spowodować zapłon proszku, pyłu lub gazu.

3) pozwolić dzieciom i osobom postronnym na pozostawienie manipulacji narzędziami elektrycznymi. Rozproszenie uwagi pomóc Ci rozluźnić kontrolę.

B) bezpieczeństwo elektryczne

1) elektronarzędzia muszą być dopasowane do gniazda, wtyczka nie może być w żaden sposób modyfikowana wtyczka. Potrzeba uziemienia narzędzi elektrycznych nie można używać żadnej wtyczki przejściowej. Bez odpowiednia modyfikacja wtyczki i gniazdka zmniejszy ryzyko porażenia prądem.

2) aby uniknąć kontaktu człowieka z podłożem, np. rurami, radiatorami i lodówkami.

Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.

3) Narzędzia elektryczne nie mogą być narażone na deszcz lub wilgotne środowisko. Woda

Podłączanie urządzeń elektrycznych do prądu może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem porażenia prądem.

4) nie wolno nadużywać linii energetycznych. Przewody nie mogą być chwymane, ciągnąć za przewody narzędzi lub odłączyć je od gniazdka. Trzymaj narzędzia elektryczne z dala od ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchome części. Uszkodzony lub zwinięty przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.

5) W przypadku stosowania elektronarzędzi na zewnątrz budynków należy stosować przewody zewnętrzne przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Linie przeznaczone do stosowania na zewnątrz budynków zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

C) bezpieczeństwo osobiste

1) zachowaj czujność podczas pracy elektronarzędzia i zachowaj uwagę.

Nie w przypadku zmęczenia, narkotyków, alkoholu lub reakcji na leczenie pod wpływem prądu elektrycznego narzędzia. Podczas pracy narzędziami elektrycznymi rozproszenie uwagi może spowodować poważne obrażenia ciała obrażenia.

2) użyj urządzenia zabezpieczającego. Zawsze noś okulary ochronne. Urządzenia zabezpieczające, takie jak odpowiednie warunki masek przeciwpyłowych, antypoślizgowych butów roboczych, kasku ochronnego, takich jak jako środek ochrony słuchu może zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała.

3) unikaj nagłego uruchamiania. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej po włożeniu do wtyczki. Pалеc na przełączniku został włączony lub przełącznik jest włączony

Włożenie wtyczki do gniazdka może spowodować niebezpieczeństwo.

4) przed użyciem narzędzi elektrycznych wyjmij wszystkie klucze lub klucze regulacyjne. Legacy

Dotknięcie kluczem lub kluczykiem narzędzia elektrycznego obracających się części może spowodować obrażenia ciała.

5) ręce nie rozciągają się zbyt długo. Zawsze uważaj na krok i równowagę. Więc pod świadomość może dobrze kontrolować narzędzia elektryczne.

6) ubieraj się odpowiednio. Nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawy z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, akcesoria lub długie włosy mogą znajdować się w ruchomych częściach.

7) jeżeli jest wyposażone w urządzenie do usuwania wiórów, należy podłączyć urządzenie do zbierania pyłu wykonane przy użyciu danego urządzenia, należy upewnić się, że stan ich podłączenia i użytkowania jest prawidłowy. Używanie tego urządzenia może zmniejszyć ryzyko powstawania zanieczyszczeń.

D) elektronarzędzia do użycia i sprawy wymagające uwagi

1) nie nadużywaj elektronarzędzi, stosuj odpowiednie narzędzia w zależności od zastosowania elektronarzędzia. Wybierz odpowiednią ocenę projektu elektronarzędzia ułatwi Ci pracę skuteczniejsze i bezpieczniejsze.

2) jeżeli wyłącznik nie jest podłączony lub zasilanie jest wyłączone, nie wolno używać urządzenia narzędzie. Nie można używać przełącznika do sterowania narzędziem elektrycznym, jest to niebezpieczne i musi być naprawiony.

3) w każdym przypadku przed wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzi należy odłączyć wtyczka od zasilacza lub skrzynki akumulatorowej od zasilacza. Ochronna podejmowane są nagle działania mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z użyciem elektronarzędzi.

4) przechowywać elektronarzędzia w miejscu nieużytkowanym przez dzieci i nie pozwalać im się z nimi zapoznać z elektronarzędziami lub nie rozumieją instrukcji dotyczących obsługi elektronarzędzi. Narzędzia elektryczne w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są niebezpieczne.

5) konserwacja narzędzi elektrycznych. Sprawdź instalację odchylenia części ruchomej lub zablokowane, uszkodzone części i inne warunki wpływające na narzędzie elektryczne. Jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia, narzędzia elektryczne muszą zostać naprawione przed użyciem. Wiele wypadków spowodowanych przez złą konserwacja narzędzi elektrycznych.

6) Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Utrzymuj dobre narzędzia tnące za pomocą ostrych ostrze tnące nie zacina się łatwo i jest łatwe do kontrolowania.

7) zgodnie z instrukcją użytkownika i zamierza stosować sposób specjalnego typu

Wymagania dotyczące narzędzi elektrycznych, warunki pracy i obsługi narzędzi elektrycznych, skrzynka z akcesoriami do narzędzi, głowica tnąca itp. Narzędzia elektryczne będą używane przez osoby, które:

Niezgodność z wymaganiami eksploatacyjnymi może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

E) konserwacja

1) elektronarzędzia należy oddawać do firmy w celu naprawy lub konserwacji, należy używać tych samych narzędzi części zamienne. Powiedz tak, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa elektrycznego narzędzia.

2) regularnie czyścić, konserwować i uzupełniać olej smarujący (smar).

3) części, które może wymienić sam użytkownik, w tym: szczotka, przełącznik, przewód zasilający.

Szlifowanie drutem, szlifowanie, szlifowanie i polerowanie lub cięcie ściernie

ogólnego ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa:

A) elektronarzędzie służy do realizacji funkcji narzędzi polerujących. Przeczytaj

wraz z elektronarzędziem zawiera wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, schematy i zasady. Nie rozumiesz wszystkich poniższych informacji, które doprowadzą do kliknięcia, pożaru lub poważny uraz.

B) nie zaleca się używania narzędzi elektrycznych, takich jak szlifowanie, piaskowanie, szczotkowanie lub cięcie. Narzędzia elektryczne zgodnie z określoną funkcją do nie są niebezpieczne i mogą powodować obrażenia ciała.

C) nie należy używać narzędzi zalecanych przez producenta oraz specjalnie zaprojektowanych nasadka. W przeciwnym wypadku nasadka może zostać założona na Twoje narzędzie elektryczne i może gwarantujemy bezpieczną eksploatację.

D) mocowanie musi mieć prędkość co najmniej równą prędkości znamionowej oznaczonej jako maksymalna prędkość narzędzi elektrycznych. Mocowanie jest większe niż znamionowa prędkość operacja wybuchnie i rozpryska się.

E) średnica zewnętrzna i grubość mocowania muszą mieścić się w zakresie dopuszczalnych wartości elektrycznych narzędzia o nominalnej pojemności. Nieprawidłowy rozmiar osprzętu nie zapewnia odpowiedniej ochrony i kontrola.

F) tarcza szlifierska, kołnierz, poduszka tylna lub jakiegokolwiek inny rozmiar otworu wału akcesoriów musi być odpowiedni do montażu na wrzecionie narzędzia elektrycznego. Z otworem na wał i elementy instalacji narzędzi elektrycznych, a nie ich elementy mocujące, będą niestabilne, nadmierne wibracje i mogą spowodować utratę kontroli.

G) nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź osprzęt, taki jak zanieczyszczenia i pęknięcia tarczy szlifierskiej, tylną poduszkę pod kątem pęknięć, rozdarć lub nadmierne zużycie, czy to luźne, czy szczotka druciana lub pęknięcie drutu. Jeśli spadł z elektronarzędzia i akcesoria, sprawdź czy nie ma uszkodzeń lub instalacji akcesoria, bez uszkodzeń po kontroli i montażu akcesoriów, pozwól sobie i osobom postronnym na ustawienie się z dala od płaszczyzny obrotowego osprzętu, a elektronarzędzie na maksymalnym biegu jałowym przez 1 minutę. Zwykle w eksperymencie, uszkodzenia eksploatacyjne akcesoriów.

H) nosić sprzęt ochronny. Zgodnie z obowiązującymi warunkami, obowiązujące maski, gogle ochronne lub okulary ochronne. W stosownych przypadkach należy nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i można pracować w małych kawałkach materiału ściernego lub artefaktów fartuch. Osłona oczu musi zatrzymać latające odłamki wyprodukowane przez różne operacje. Maskę przeciwpyłową lub respirator musi być w stanie filtrować generowane przez operację cząstki. Długoterminowo narażenie na hałas o dużym natężeniu może powodować utratę słuchu.

I) pozwól obserwatorom i obszarowi robocznemu zachować bezpieczną odległość. Każda osoba wchodząc na teren pracy należy nosić sprzęt ochronny. Praca lub jej fragmenty uszkodzone akcesoria mogą wylecieć i znaleźć się w pobliżu osób postronnych.

Nakładka tnąca może uderzyć w naładowany przewód i spowodować odsłonięcie metalu przez narzędzia elektryczne naładowanych części i narazić operatora na porażenie prądem.

W narzędziach tnących można przeciąć ciemne linie lub miejsce przewodu podczas pracy, tylko przez powierzchnię uchwytu izolacji, aby trzymać elektronarzędzia. Spotkałem się z naładowanym końcówki do cięcia przewodników mogą odsłonić złoto przy użyciu elektronarzędzi

Części są naładowane i stwarzają ryzyko porażenia operatora.

Uwaga: jeśli polerowanie jest jedyną operacją, zaleca się wykonanie powyższych czynności ostrzeżenie można pominąć.

K) odsuń przewód od obrotowego elementu mocującego. W przypadku niewłaściwej kontroli przewód może zostać odciąć lub nawinąć i sprawić, że twoje ręce lub ramiona mogą być zaangażowane w obrót w złącznik.

L) aż do momentu, gdy osprzęt całkowicie przestanie się poruszać w dół narzędzi elektrycznych, obracając się akcesoria mogą zostać schwytane na powierzchni i pociągnąć elektronarzędzia, co może spowodować ich utratę kontrola nad narzędziem

M) podczas przenoszenia elektronarzędzia nie należy go uruchamiać, przypadkowo uderzać i obracać. Przywiązania mogą powodować uszkodzenia ciała poprzez ubrania i akcesoria.

N) często czyścić otwory wentylacyjne elektronarzędzi. Wentylator elektronarzędzi będzie zasysał kurz do obudowy, a duże osadzanie się proszku metalowego może stwarzać zagrożenie elektryczne.

O) nie używaj narzędzi elektrycznych w pobliżu materiałów łatwopalnych, szary Mars aby wypalić materiał.

Specjalny kodeks bezpieczeństwa

Poniżej przedstawiono środki ostrożności dotyczące korzystania z młyna do rzucania.

Należy ich ściśle przestrzegać, gdyż może to spowodować uszkodzenie narzędzia lub korpusu.


1. Należy pamiętać o użyciu osłon po instalacji.
2. Przed użyciem należy dokręcić śruby na tarczy szlifierskiej.
3. Przed włączeniem tarczy szlifierskiej należy odłączyć wtyczkę od gniazdka, aby przypadkowo nie włączyć wyłącznika zasilania narzędzia i nie spowodować wypadku.
4. Aby uzyskać pełną kontrolę nad narzędziem, należy używać uchwytu pomocniczego i trzymać je obiema rękami.
5. Przed uruchomieniem narzędzia należy je zabezpieczyć.
6. Przed szlifowaniem należy sprawdzić kierunek obrotów tarczy szlifierskiej.
zgodnie z kierunkiem strzałki oznaczonej głowicą skrzyni biegów.
7. Nie używaj wody ani płynu do szlifowania.
8. Nie mocuj narzędzia na zacisku lub uchwycie warsztatowym.
9. Należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec rozpryskiwaniu się i wnikanii cząstek do oczu.
10. Po zakończeniu pracy nie upuszczaj narzędzia, dopóki nie zatrzyma się całkowicie.
11. Zawsze upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z urządzeniem do mielenia.
koło.
12. W przypadku przypadkowego upadku lub zderzenia narzędzia należy sprawdzić, czy tarcza szlifierska i korpus nie są uszkodzone.
uszkodzenia, pęknięcia lub odkształcenia.

13. W przypadku korzystania z dłuższego przewodu zasilającego, należy użyć przewodu o podwójnej izolacji i takich samych parametrach jak przewód tego narzędzia.

14. Podczas używania tego narzędzia w wilgotnych, wąskich miejscach pracy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa operatora należy stosować automatyczny wyłącznik elektryczny (30 mA).

Deklaracja operacji



- Montaż i demontaż osłony Montaż: załóżmy, że wystająca część osłony jest skierowana do skorupy głowicy, a pokrywa osłony jest skierowana w stronę operatora, dokręć śruby mocujące. (Rysunek 3)
Usuń: poluzuj śruby mocujące, aby usunąć Tarcza

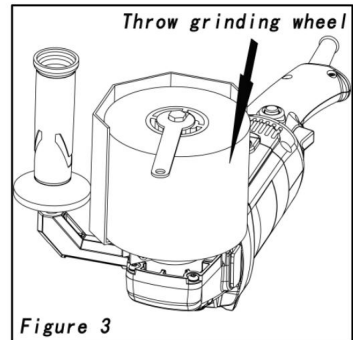

Pamiętaj: osłona musi być skierowana w stronę operatora, aby zapobiec rozpryskiwaniu się zanieczyszczeń na ciało.

- Montaż i demontaż tarczy szlifierskiej Pamiętaj: Przed montażem tarczy szlifierskiej zawsze odłączaj wtyczkę od źródła zasilania i odłączaj ją od zasilania.

Zamontuj tarczę szlifierską: zamontuj płaskie klucze w rowkach po obu stronach wrzeciona (rysunek 2), następnie zamontuj tarczę szlifierską na wrzecionie, naciśnij przycisk blokady lub chwyć tarczę szlifierską (musi być odcięte zasilanie) i dokręć śrubę płyty dociskowej (rysunek 1).

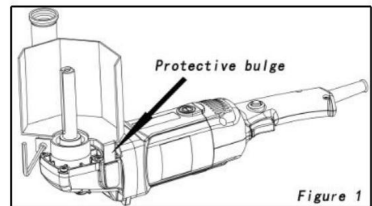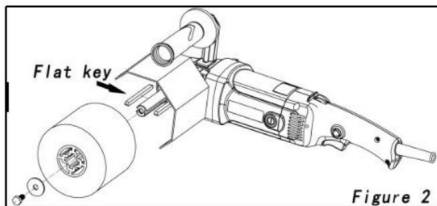

Wyjmij koło szlifierskie: odkręć śrubę płyty dociskowej i wyjmij koło rzucające.

- Zainstaluj uchwyt pomocniczy:


Zamontuj uchwyt pomocniczy na obudowie głowicy i

dodaj płaską podkładkę, aby dostosować położenie, jeśli nie jest ono odpowiednie

wygodny w obsłudze. Po zainstalowaniu urządzenia pomocniczego

uchwyt, trzymając uchwyt jedną ręką i

druga ręka może lepiej kontrolować narzędzie (rysunek 4).

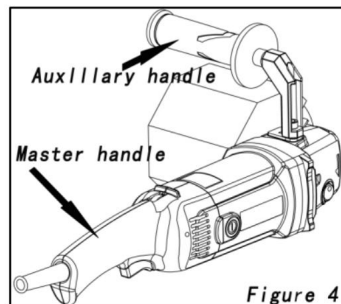

- Przełącznik

Uwaga: Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka

zasilanie, sprawdź czy przycisk blokady przełącznika jest

wyrzucony, działanie spustu przełącznika jest elastyczne

i przycisk blokady zostaje zwolniony.

Naciśnij przełącznik i spust, aby uruchomić narzędzie.

Zwolnij narzędzie spustowe, aby je wyłączyć i

stopniowo przestań biec.


Naciśnij spust przełącznika, a następnie naciśnij przełącznik

przycisk blokady, a następnie zwolnij spust przełącznika.

Narzędzie pracuje w trybie ciągłym, naciśnij spust przełącznika, aby go zwolnić

przycisk blokady, wyłącz narzędzie i stopniowo je zatrzymuj.

To narzędzie ma funkcję regulacji prędkości 1-6 biegów, dzięki czemu możesz wybrać odpowiednią prędkość. szlifowanie szybkie (rysunek 5).

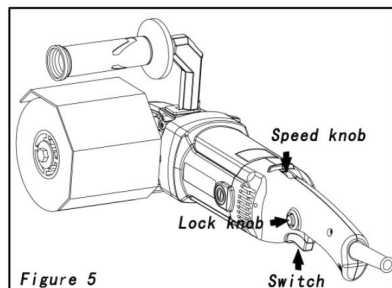

- Jest to skuteczna i bezpieczna metoda szlifowania

1. Podczas szlifowania należy uruchomić narzędzie, a następnie dotknąć nim przedmiotu obrabianego; po szlifowaniu

odsuń narzędzie od obrabianego przedmiotu i zamknij narzędzie.

2. Jeżeli nie dopuszcza się do kolizji tarczy szlifierskiej z przedmiotem obrabianym lub

siła jest zbyt duża. Nacisk należy stosować stopniowo, aby uzyskać efekt szlifowania

koło nie jest narażone na siłę uderzenia, co zapobiega pęknięciu koła szlifierskiego i

wypadek.

3. Do obróbki twardych materiałów stosuje się zazwyczaj miękkie ściernice.

4.

Konserwacja i przeglądy

Pamiętaj: przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę od zasilania. i sprawdzić.

Często usuwaj kurz, plamy oleju i inne złe elementy narzędzi. Utrzymuj narzędzia czyste, a noże ostre.

Zawsze sprawdzaj, czy śruby łączące nie są poluzowane.

Sprawdź, czy warstwa izolacyjna przewodu zasilającego nie jest uszkodzona. • Szczotka zmienna

Gdy iskra jest duża lub przestaje działać,

Szczotkę należy wymienić.

Odkręć nasadkę szczotki za pomocą rozrusznika,


wyjąwszy zużytą szczotkę, zamontować nową

szczotkę, sprawdź czy szczotka przesuwają się swobodnie

w otworze, a następnie dokręć szczotkę

czapka (rysunek 6).

Pamiętaj o wymianie obu szczotek przy każdym jednocześnie i użyj oryginalnego pędzla.

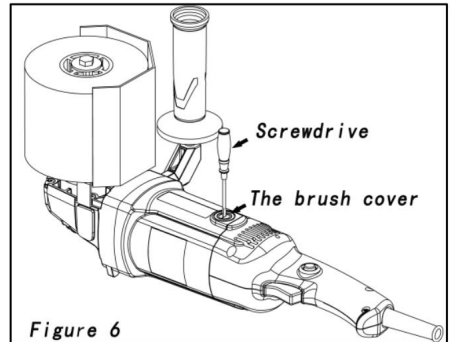

• Czyste czyszczenie, czyszczenie to

wyczyszczone czyszczenie dla bezpieczeństwa

działanie (rysunek 7).


Gromadzenie się kurzu może zapobiec

narzędzie nie będzie działać normalnie. Usuń

siatkę przeciwpylową, przedmuchaj siatkę przeciwpylową, wyszczotkuj i

inne części mogą skutecznie wydłużyć

żyłotność narzędzia.

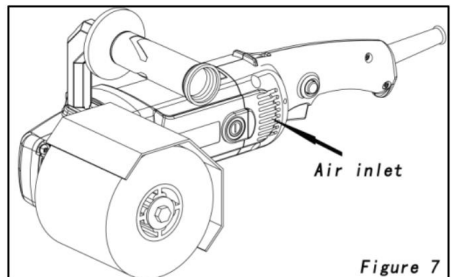

Zapewnienie jakości

• Wszystkie narzędzia produkowane przez Spółkę objęte są gwarancją producenta, a ich naprawa lub Okres zwrotu będzie zgodny z przepisami kraju użytkownika.

• Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, przeciążenia lub niewłaściwej obsługi nie podlegają naprawie.

objęte gwarancją producenta.


- Nie wolno usuwać narzędzi, a naprawy lub wymiany można dokonać wyłącznie poprzez wysłanie narzędzi powrót do sklepu.

Naprawa

- Gdy użytkownik zmienia przełącznik, przewód zasilający i szczotkę, prosimy o skorzystanie z naszego oryginalne akcesoria fabryczne.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność narzędzi, prosimy o przesłanie narzędzia do naszego serwisu. stacja naprawcza do naprawy.

Specyfikacje

model	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
źródło	Komunikacja indywidualna, 220 V, 50 Hz z/110 V 60 Hz
Moc znamionowa wejściowa	1200 W
prędkość bez obciążenia	NA: 730 ~ 3200 obr./min UE: 950~3200r/min
Rzucanie szlifowania koło	Φ120×100mm

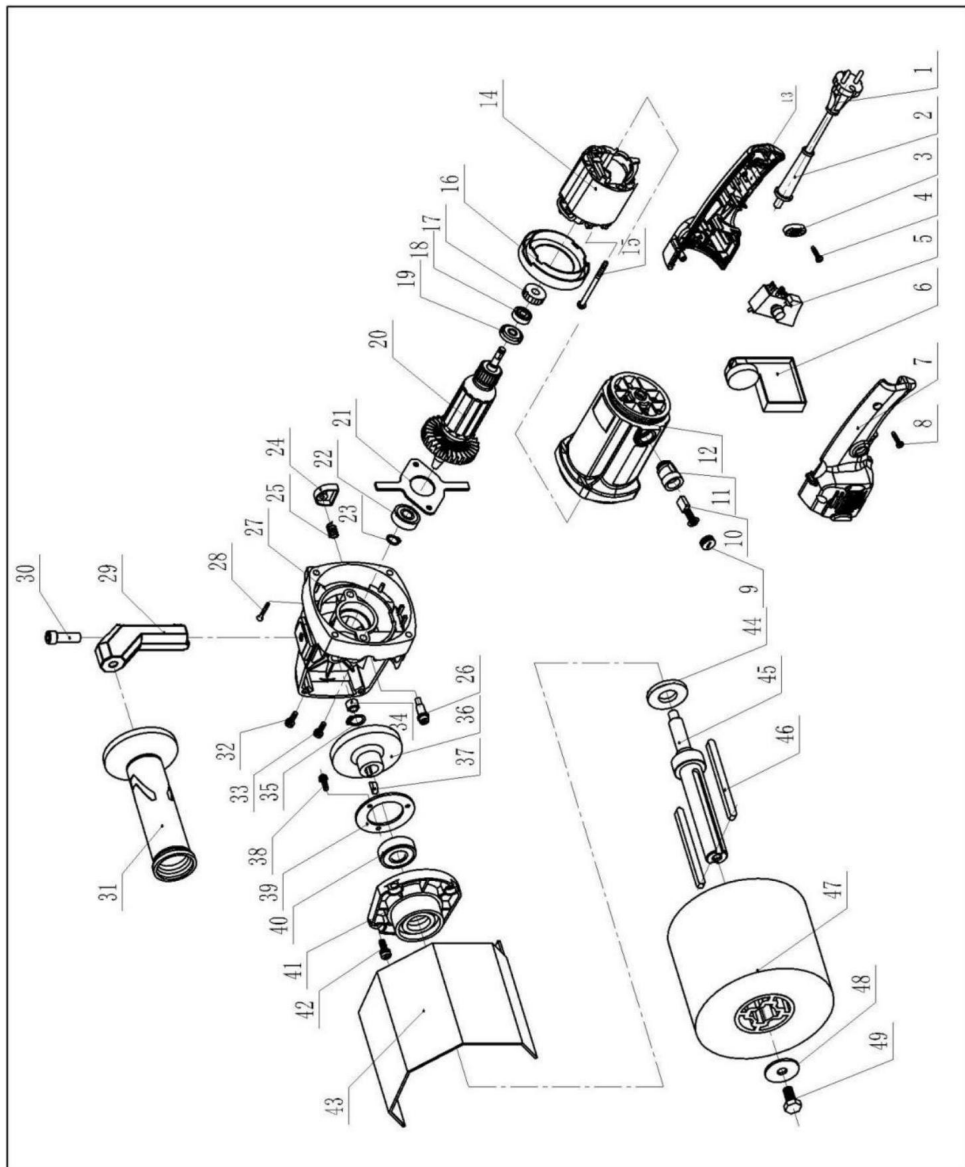

P. NR	NAZWA CZĘŚCI	IŁOŚĆ P.	Nr.	NAZWA CZĘŚCI	Q'TY
1	Przewód elektryczny	1	26	Kolek samoblokujący	1
2	tuleja	1	27	Obudowa reduktora	1
3	Klips druciany	1	28 śrub	ST5X30	2
4	Śruby ST4X14	2	29	Wspornik łączący	1
5	Przełącznik	1	30 śrub	z łbem sześciokątnym M8X20	1
6	Regulator elektroniczny	1	31	Uchwyt prosty	1
7	Uchwyt prawy	1	32 śruby	M5X16	1
8	Śruby ST4X16	4	33 śruby	M5X12	1
9	Nasadka szczotki węglowej	2	34	HK0810 Wałek igłowy namiar	1
10	Szczotka węglowa	2		Pierścień osadczy wału 35 Ø12	1
11	Uchwyt na szczotkę	2	36	Koło zębate	3
12	Mieszkania	1	37 4x13	klucz półkolisty	1
13	Uchwyt lewy	1	Śruba 38	M4X10	1
14	stojan	1	39	6201 dławik łożyskowy	1
15 śrub	ST5x65	2	40	łożysko 6201	4
16	przednia szyba	1	41	Wyjście przednia okładka	1
17	Rękaw gumowy	1	42 śruby	M5X14	1
18	łożysko 608	1	43	Pokrowiec ochronny	1
19	Pierścień zatrzymujący pełzanie	1	44	Oslona przeciwpyłowa	2
20 wirników		1	45	Wał wyjściowy	1
21	Gruczoł poprzeczny	1	46	Klucz kwadratowy 6x6x90	1
22	6201 łożysko krzyżowe gruczoł	1	47	Koło z włókna	1
23 Ø12	pierścień osadczy wału	1	48 Ø8	Podkładka płaska	
24	Samoblokująca się pokrywa	1	49	M8X16 sześciokątny śruby	
25	Sprężyna samoblokująca	1			

Prawidłowa utylizacja



Produkt ten podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE.

Symbol przedstawiający przekreślony pojemnik na śmieci na kółkach oznacza, że

produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

dotyczy produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz muszą być zabrane do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Polijstmachine voor polijsten

MODEL:GX5088

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Polijsten
Polijstmachine

MODEL:GX5088

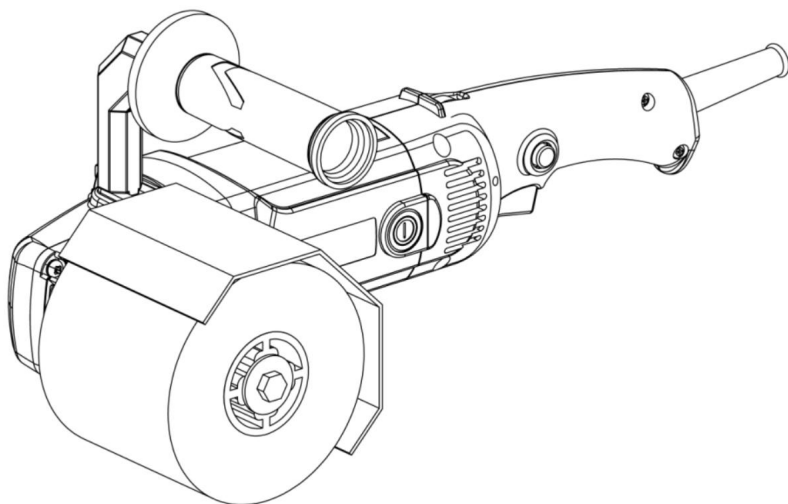

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

Voorwoord

Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan onze klanten die ons hebben geholpen. onze apparatuur gekocht Deze handleiding is bedoeld voor klantenservice om uw ervaring te verbeteren Geschreven met deze apparatuur. Ik hoop dat de producten en diensten van het bedrijf u de kanaalhoffelijkheid.

Belangrijke herinnering

Voor uw eigen veiligheid moet u, voordat u dergelijke producten monteert en gebruikt, eerst: Lees deze handleiding om de unieke werking, toepassing en mogelijke toepassingen te verduidelijken problemen met deze apparatuur. Deze handleiding is in overeenstemming met de productiedatum van uw machine, u zult informatie vinden over de technische gegevens van de machine die handmatig is aangeschaft, controleren op updates van onze machines op de after-service site of gerelateerde website.

Deze polijstmachine is ontworpen voor:

- Commercieel gebruik in de industrie en handel.
- Oppervlaktebewerkingen zoals bijvoorbeeld polijsten, structureren, poetsen, borstelen, gladmaken, ontroesten of bramen verwijderen van staal of roestvast staal of niet-metalen materialen.
- Kies de juiste schijf bij het behandelen van houten oppervlakken.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

De algemene veiligheidsregels

Waarschuwing! Lees de instructies zonder de volgende instructies voor gebruik of bediening zal leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig letsel. Op alle voorwaarden in de het volgende voorbeeld waarschuwing \"elektrisch gereedschap\" verwijst naar de utility driver (kabel) power gereedschap of elektrisch gereedschap op batterijen (draadloos).

Bewaar deze instructies

A) werkplek

- 1) Houd de werkplek schoon en licht. Chaos en donker veld kunnen ongelukken veroorzaken.
- 2) niet in een ontvlambare vloeistof, gas of poeder in de omgeving van de
bij het bedienen van elektrisch gereedschap kunnen vonken in elektrische gereedschappen kruit, stof of gas doen ontbranden.
- 3) laat kinderen en omstanders met elektrisch gereedschap spelen. De afleiding zal
helpen u de controle te versoepelen.

B) elektrische veiligheid

- 1) Elektrisch gereedschap moet passen bij het stopcontact, de stekker mag op geen enkele manier worden gewijzigd
manier plug. Nodig aardings elektrische gereedschappen kunnen geen conversie plug gebruiken. Zonder
Door de stekker en het stopcontact op de juiste manier aan te passen, wordt het risico op een elektrische schok verminderd.
- 2) om menselijk contact met de grond te vermijden, zoals met leidingen, koellichamen en koelkasten.
Als u uw lichaam aardt, is de kans op een elektrische schok groter.
- 3) Het elektrische gereedschap mag niet worden blootgesteld aan regen of een vochtige omgeving. Water
in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok.
- 4) mogen hun elektriciteitsleidingen niet misbruiken. Draden mogen niet worden gehanteerd, trek de stroom
gereedschap of trek de stekker eruit. Houd elektrisch gereedschap uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
Bewegende onderdelen. Beschadigde of opgerolde draad verhoogt het risico op een elektrische schok.
- 5) Gebruik bij gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis een externe kabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis.
Geschikt voor buitengebruik. Lijnen verminderen het risico op elektrische schokken.

C) de persoonlijke veiligheid

- 1) Wees alert, blijf alert en houd uw aandacht erbij als u met elektrisch gereedschap werkt.
Niet bij vermoeidheid, drugs, alcohol of behandelingsreactie onder de werking van elektrische
gereedschap. Tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kunnen afleidingen ernstige persoonlijke
blessure.
- 2) Gebruik het beveiligingsapparaat. Draag altijd een veiligheidsbril. Veiligheidsapparaten, zoals de
geschikte omstandigheden van stofmaskers, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, enz.
Als gehoorbeschermingsmiddel kunnen ze persoonlijk letsel beperken.

3) vermijd plotseling starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat wanneer deze wordt ingebracht in de stekker. Vinger op de schakelaar is ingeschakeld of schakelaar is ingeschakeld wanneer deze in de stekker wordt gestoken, kan dit gevaar opleveren.

4) Verwijder alle sleutels of sleutelaanpassingen voordat u het elektrische gereedschap gebruikt. Legacy Het aanraken van de draaiende delen van een sleutel of sleutel in een elektrisch gereedschap kan persoonlijk letsel veroorzaken.

5) handen niet te ver strekken. Let altijd op je stap en evenwicht. Dus onder bewustzijn kan elektrische gereedschappen goed besturen.

6) kleed je gepast. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd je haar, kleding en mouwen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, accessoires of lange haar kan betrokken zijn bij de bewegende delen.

7) indien voorzien van een spaanafvoerinrichting, is de aansluiting voor het stofafzuigapparaat die met het apparaat zijn gemaakt, moet u ervoor zorgen dat de verbingscondities goed zijn en dat u het apparaat op de juiste manier gebruikt. Door dit apparaat te gebruiken, kunt u het risico op vuil dat ontstaat, verkleinen.

D) welke elektrische gereedschappen u moet gebruiken en welke zaken u in acht moet nemen

1) misbruik geen elektrisch gereedschap, gebruik de juiste hulpmiddelen voor de toepassing elektrisch gereedschap. Kies de juiste ontwerpclassificatie elektrisch gereedschap zal uw werk effectiever en veiliger.

2) als de schakelaar niet is aangesloten of de stroom is uitgeschakeld, mag u de gereedschap. Kan de schakelaar niet gebruiken om het elektrische gereedschap te bedienen is gevaarlijk en moet gerepareerd.

3) in elke regelgeving, voordat u accessoires vervangt of elektrisch gereedschap opbergt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken de stekker van de voeding of batterijdoos uit de voeding. De beschermende maatregelen om het risico van elektrische gereedschappen plotseling te verminderen.

4) zal worden gebruikt voor het opbergen van elektrisch gereedschap in de kinderkamer en het bereik, en laat niet onbekenden met elektrisch gereedschap of de instructies voor het bedienen van elektrisch gereedschap niet begrijpt. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van een ongetrainde gebruiker.

5) onderhoud van elektrisch gereedschap. Controleer de installatie van de afwijking van het bewegende deel of vastzitten, schade aan onderdelen en andere omstandigheden die van invloed zijn op elektrisch gereedschap. Als er schade, elektrische gereedschappen moeten worden gerepareerd voor gebruik. Veel ongelukken veroorzaakt door slecht onderhoud van elektrisch gereedschap.

6) Houd snijgereedschap scherp en schoon. Houd snijgereedschap goed bij met een scherpe snijkant die niet snel vastloopt en gemakkelijk te controleren is.

7) volgens de gebruiksaanwijzing, en is van plan om de weg van het speciale type te gebruiken
Vereisten voor elektrisch gereedschap, bedrijfsomstandigheden en bediening voor het gebruik van elektrisch gereedschap, accessoirebox, snijkop, enz. Elektrisch gereedschap wordt gebruikt door degenen die
Als de apparatuur niet aan de operationele eisen voldoet, kan dit een gevaarlijke situatie veroorzaken.

E) onderhoud

1) Uw elektrisch gereedschap naar het bedrijf brengen voor reparatie, onderhoud moet hetzelfde zijn
onderdelen voor vervanging. Zeg dit om het behoud van de veiligheid van elektrische

hulpmiddelen.

2) regelmatig schoonmaken, onderhouden en smeerolie (vet) toevoegen.

3) door de gebruiker te vervangen onderdelen, zoals: de borstel, de schakelaar en het netsnoer.

Draadschuren, schuren, schuren en polijsten of schurende snijbewerking

van algemene veiligheidswaarschuwing:

A) Het elektrisch gereedschap wordt gebruikt voor het realiseren van de functie van polijstmachinegereedschappen. Lees met het elektrische gereedschap worden alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, diagrammen en regels. Begrijp niet alle onderstaande informatie zal leiden tot klikken, vuren of ernstig letsel.

B) het wordt afgeraden om elektrische gereedschappen te gebruiken zoals slijpen, schuren, borstelen of snijden. Elektrische gereedschappen volgens de opgegeven functie om werken, niet gevaarlijk zijn en persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

C) Gebruik niet de aanbevelingen van de gereedschapsfabrikant en de speciaal ontworpen gereedschappen bevestiging. Anders kan de bevestiging op uw elektrische gereedschap worden geplaatst en kan het een veilige werking garanderen.

D) de bevestiging moet ten minste gelijk zijn aan de nominale snelheid van het merkteken van de maximale snelheid van elektrisch gereedschap. Bevestiging is groter dan de nominale snelheid van snelheid operatie zal barsten en spatten.

E) de buitendiameter en de dikte van de bevestiging moeten binnen het bereik van de elektrische gereedschapscapaciteit. Onjuiste bevestigingsmaat krijgt geen adequate bescherming en controle.

F) slijpschijf, flens, rugkussen of andere accessoires, asgatgrootte moet geschikt zijn voor installatie op de spindel van elektrisch gereedschap. Met een asgat, en elektrische gereedschappen installatiestukken geen bevestigingen zullen instabiliteit, overmatige trillingen en kunnen onbeheersbaar worden.

G) Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer voor elk gebruik de bevestiging, zoals slijpsteenresten en scheuren, het rugkussen op scheuren, scheuren of overmatige slijtage, los of draadborstel of draadbreek. Als gevallen van elektrisch gereedschap en toebehoren, controleer of er schade of installatiefouten zijn accessoires, en zonder enige schade na inspectie en installatie accessoires, laat uzelf en omstanders zich van het vlak van de roterende bevestiging verwijderen, en laat het elektrische gereedschap maximaal onbelast draaien gedurende 1 min. Normaal gesproken, in de experiment, barstschade van de accessoires.

H) beschermende uitrusting dragen. Afhankelijk van de toepasselijke voorwaarde, toepasselijke maskers, veiligheidsbrillen of veiligheidsbrillen. Draag indien van toepassing een stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen en kan werken in kleine stukjes van het schuurmiddel of artefacten schort. Oogschild moet rondvliegend puin tegenhouden geproduceerd verschillende handelingen. Stofmasker of het ademhalingsstelsel moet in staat zijn om door de werking gegenereerde deeltjes te filteren. Lange termijn Blootstelling aan lawaai met een hoge intensiteit kan gehoorverlies veroorzaken.

I) laat de toeschouwers en het werkgebied een veilige afstand houden. Alle mensen het werkgebied betreden, moeten beschermende uitrusting dragen. Werk of fragmenten van Gebroken accessoires kunnen wegvliegen en in het werkgebied van omstanders terechtkomen. Als een snij-accessoire een geladen geleider raakt, kan elektrisch gereedschap bloot komen te liggen aan metaal onderdelen zijn geladen en kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker een elektrische schok krijgt.

Bij het snijden van bijlagen kan de donkere lijnen of de plaats van de draad tijdens de werking worden gesneden, alleen door het isolatiegreepoppervlak om elektrisch gereedschap vast te houden. Met een geladen geleider snij-opzetstukken kunnen elektrisch gereedschap blootstellen aan goud

Onderdelen zijn geladen en vormen een risico op elektrische schokken voor de gebruiker.

Let op: als de polijstbewerking de enige bewerking is, raden wij het bovenstaande aan waarschuwing kan worden weggelaten.

K) maak het snoer weg van de roterende bevestiging. Bij onjuiste controle kan het snoer afgesneden of opgewonden, en zorgt ervoor dat uw handen of armen betrokken kunnen zijn bij de rotatie in de bijlage.

L) totdat de hulpstukken helemaal niet meer naar beneden bewegen, elektrisch gereedschap draaiend

accessoires kunnen aan het oppervlak worden vastgezogen en de elektrische gereedschappen naar u toe trekken, waardoor u ze kwijtraakt controle over gereedschap

M) wanneer u een elektrisch gereedschap draagt, mag u het niet starten, per ongeluk raken en draaien bevestigingen kunnen uw kleding en accessoires beschadigen.

N) Maak de ventilatieopeningen van elektrisch gereedschap regelmatig schoon. De ventilator van elektrisch gereedschap inhaleert stof in de behuizing en een hoge afzetting van metaalpoeder kan leiden tot elektrische gevaren.

O) Gebruik geen elektrisch gereedschap in de buurt van brandbare materialen, grijze Mars om het materiaal te bakken.

Speciale veiligheidscode

De volgende items zijn de veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de werpmolen, alstublieft

Houd u hier strikt aan, anders kan het gereedschap of de behuizing beschadigd raken.

1. Zorg ervoor dat u de schilden na de installatie gebruikt.
2. De schroeven op de slijpschijf moeten voor gebruik worden vastgedraaid.
3. Voordat u de slijpschijf inschakelt, moet u de stekker uit het stopcontact halen, zodat u niet per ongeluk de schakelaar van het gereedschap inschakelt en ongelukken veroorzaakt.
4. Gebruik de extra handgreep en houd het gereedschap met beide handen vast om volledige controle over het gereedschap te krijgen.
5. Zorg ervoor dat het gereedschap goed vastzit voordat u het gebruikt.
6. Controleer voor het slijpen de draairichting van de slijpschijf met de richting van de pijl die op de kop van de versnellingsbak is aangegeven.
7. Gebruik geen water of slijpvlloeistof.
8. Klem het gereedschap niet vast op een werkbankklem of -bevestiging.
9. Er moet een veiligheidsbril worden gedragen om te voorkomen dat er spatten en deeltjes in de ogen terechtkomen.
10. Laat het gereedschap na gebruik niet vallen totdat het volledig stilstaat.
11. Zorg er altijd voor dat het netsnoer niet in contact komt met het slijpgereedschap.
wiel.
12. Als het gereedschap per ongeluk valt of ergens tegenaan botst, controleer dan de slijpschijf en de behuizing op schade, breuk of vervorming.

13. Wanneer u een verlengd netsnoer gebruikt, gebruik dan een dubbel geïsoleerd netsnoer met dezelfde specificaties als dit gereedschap.


14. Bij gebruik van dit gereedschap op natte, smalle werkplekken moet een automatische kortsluitbeveiliging (30 mA) worden gebruikt om de veiligheid van de gebruiker te beschermen.

Operatieverklaring

• Het schild installeren en verwijderen

Installatie: zorg ervoor dat het uitstekende deel van het schild tegen de kopbehuizing aanligt en dat de afdekking van het schild naar de operator is gericht. Draai de bevestigingsschroeven vast. (Figuur 3)

Verwijderen: draai de bevestigingsschroeven los om te verwijderen het schild


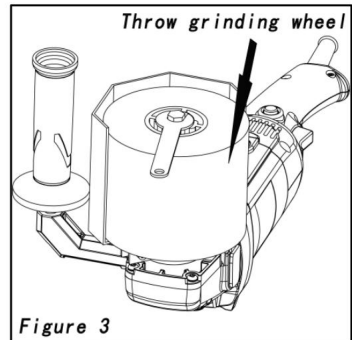


Let op: de afdekking van het schild moet naar de gebruiker gericht zijn om te voorkomen dat er vuil op het lichaam spat.

• Monteer en verwijder de slijpschijf. Let op: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de slijpschijf monteert en haal de stekker uit het stopcontact.

Monteer de slijpschijf: monteer de platte sleutels in de groef aan beide zijden van de spindel (afbeelding 2).

Monteer vervolgens de slijpschijf op de spindel, druk op de vergrendelknop of pak de slijpschijf vast (de stroomtoevoer moet zijn uitgeschakeld) en draai de schroef van de drukplaat vast (afbeelding 1).

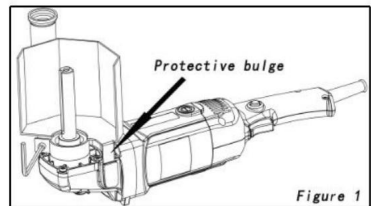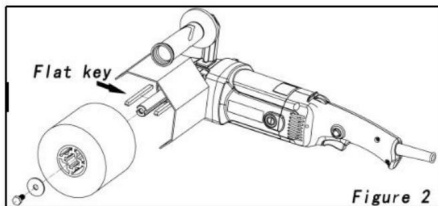

Verwijder de slijpschijf: draai de schroef van de drukplaat los en verwijder de werpschijf.

• Installeer de hulphandgreep:

Monteer de hulphandgreep op de hoofdbehuizing en

Voeg een vlakke pad toe om aan te passen als de positie niet goed is

gemakkelijk te bedienen. Na het installeren van de hulp

handvat, waarbij u het handvat met één hand vasthoudt en de

andere hand kan het gereedschap beter beheersen (Figuur 4).

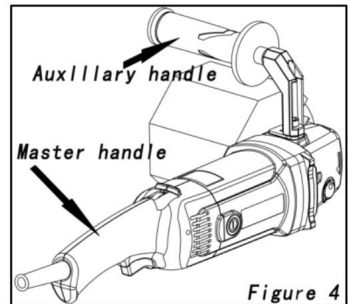


Figure 4

• Schakelaar

Let op: Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, voeding, controleer of de schakelaarvergrendelingsknop is uitgeworpen, de schakelaar-trekkeractie is flexibel en de vergrendelknop wordt losgelaten.

Druk op de schakelaar en de trekker om te starten.

Laat de trekker los om het apparaat uit te schakelen en

geleidelijk stoppen met rennen.

Druk op de schakelaar en druk vervolgens op de schakelaar vergrendelknop en laat vervolgens de trekkerschakelaar los.

Het gereedschap is continu in bedrijf, druk op de schakelaar om de schakelaar los te laten vergrendelknop, zet het gereedschap uit en stop geleidelijk met draaien.

Deze tool heeft een snelheidsaanpassingsfunctie van 1 tot 6 versnellingen, u kunt de juiste kiezen

Snel slijpen (Figuur 5).

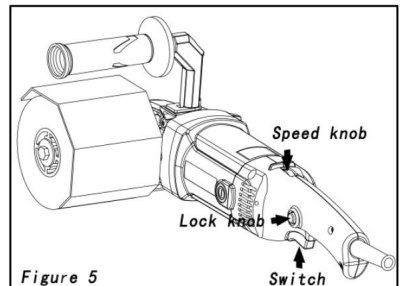


Figure 5

• Is een effectieve en veilige slijpmethode

1. Bij het slijpen het gereedschap starten en vervolgens contact maken met het werkstuk; na het slijpen,

Laat het gereedschap los van het werkstuk en sluit het gereedschap.

2. Wanneer de slijpschijf niet in botsing mag komen met het werkstuk of de

kracht is te groot. Druk moet geleidelijk worden toegepast, om het slijpen te maken

het wiel mag de impactkracht niet ondergaan, om te voorkomen dat de slijpschijf barst en ongeluk.

3. Voor het bewerken van harde materialen wordt over het algemeen een zachte slijpschijf gebruikt.

4.

Onderhoud & Inspectie

Let op: u moet de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert en controleert.

Verwijder vaak het stof, olievlekken en andere slechte hulpstukken op het gereedschap. Houd de gereedschap schoon en de messen scherp.

Controleer altijd of de schroeven van het verbingsdeel niet los zitten.

Controleer of de isolatielaag van het netsnoer onbeschadigd is. • **Vervangende borstel**

Wanneer de vonk groot is of stopt met lopen,

De borstel moet vervangen worden.

Draai de borstelkap met de starter los, verwijder


de versleten borstel en monteer de nieuwe

borstel, bevestig dat de borstel vrij glijdt

in het gat, en draai dan de borstel vast

dop (Figuur 6).

Zorg ervoor dat u beide borstels tegelijk vervangt tegelijkertijd en gebruik het originele penseel.

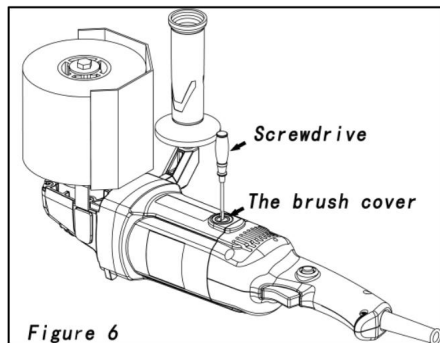

• **Schoon schoonmaken schoonmaken is gereinigd schoonmaken voor veilig werking (Figuur 7).**


De ophoping van stof kan de

gereedschap niet meer normaal werkt. Verwijder de

stofnet, blaas het stofnet uit, borstel en

andere delen kunnen de

levensduur van het gereedschap.

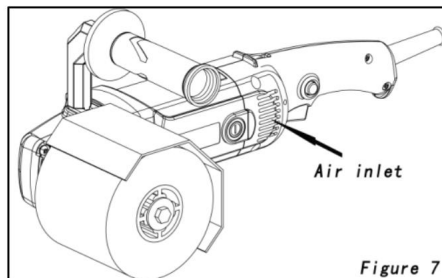

Kwaliteitsborging

• Alle door het bedrijf geproduceerde gereedschappen hebben fabrieksgarantie en hun reparatie of retourtermijn voldoet aan de bepalingen van het land van gebruik.

• Schade door natuurlijk verbruik, overbelasting of verkeerde bediening is niet

vallen onder de fabrieksgarantie.


- Gereedschap mag niet worden verwijderd en kan alleen worden gerepareerd of vervangen door het opsturen van gereedschap terug naar de winkel.

Reparatie

- Wanneer de gebruiker de schakelaar, het netsnoer en de borstel vervangt, gebruik dan onze originele fabrieksaccessoires.
- Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de gereedschappen te garanderen, verzoeken wij u uw gereedschap naar ons te sturen reparatiestation voor reparatie.

Specificaties

model	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
bron	Individuele communicatie, 220 V, 50 Hz/110 V 60 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1200W
onbelaste snelheid	NA: 730~3200r/min EU: 950 ~ 3200 tpm
Gooi slijpen wiel	ÿ120×100mm

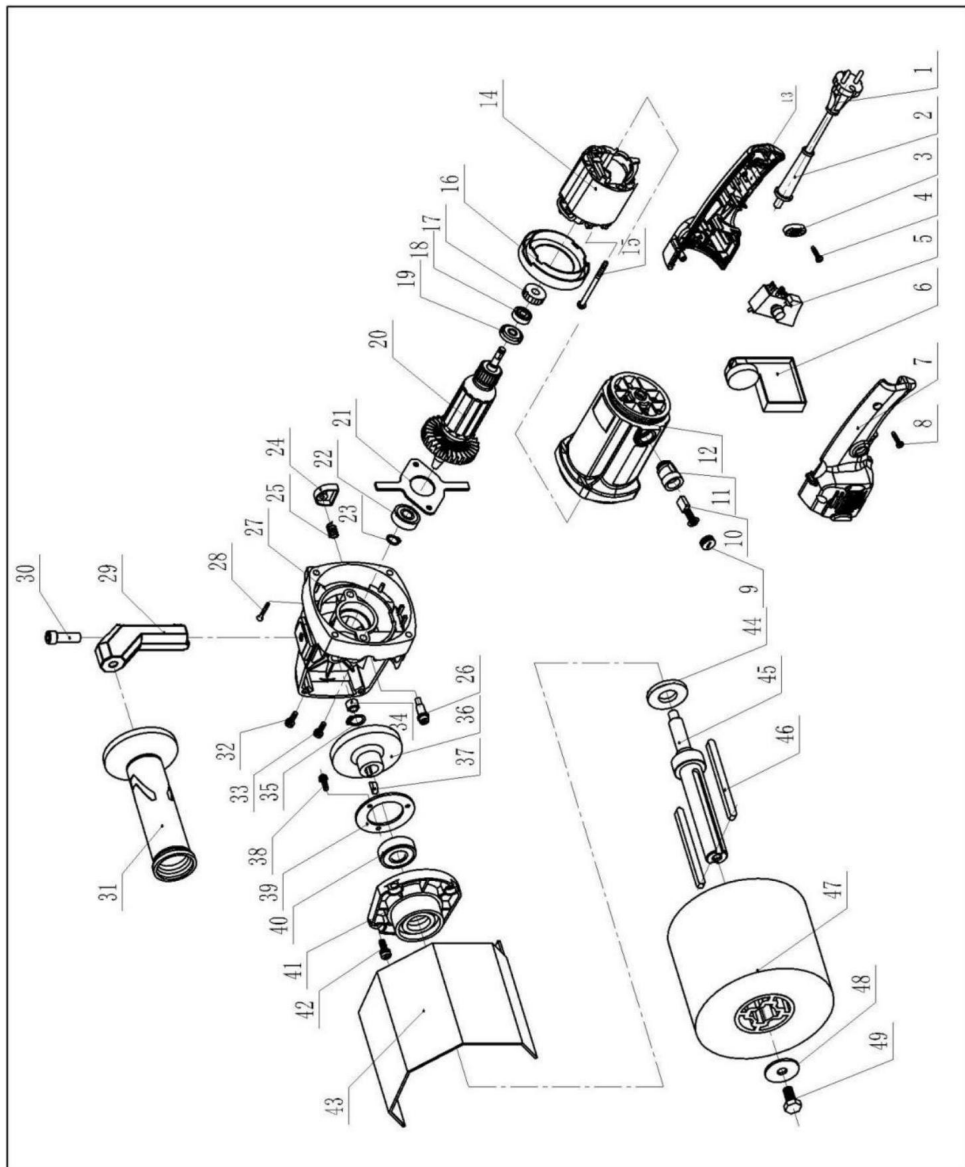

P. NR.	ONDERDEELNAAM	HOEVEELHEID	P.Nr	ONDERDEELNAAM	AANTAL
1	Elektrische draad	1	26	Zelfborgende pen	1
2	bus	1	27	Reductiebehuizing	1
3	Draadklem	1	28 ST5	X30-schroeven	2
4	ST4X14 schroeven	2	29	Verbindingsbeugel	1
5	Schakelaar	1	30 M8X20	inbusbout	1
6	Elektronische regelaar	1	31	Rechte handgreep	1
7	Rechterhandgreep	1	32 M5X16	schroeven	1
8	ST4X16 schroeven	4	33 M5X12	schroeven	1
9	Koolborstelkap	2	34	HK0810 Naaldrol lagers	1
10	Koolborstel	2	35 Ø12	asborgring	1
11	Borsteldrager	2	36	Tandwiel	3
12	Huisvesting	1	37 4x13	halfronde sleutel	1
13	Linkerhandgreep	1	38 M4X10	schroef	1
14	stator	1	39	6201 lager pakking	1
15	ST5x65 schroeven	2	40	6201 lager	4
16	voorruit	1	41	Uitvoer voorklep	1
17	Rubberen huls	1	42 M5X14	schroeven	1
18	608 lager	1	43	Beschermhoes	1
19	Kruipstopring	1	44	Stofkap	2
20	rotor	1	45	Uitgaande as	1
21	Kruisklier	1	46	6x6x90 vierkante sleutel	1
22	6201 dragend kruis klier	1	47	Vezelwiel	1
23	Ø12 asborgring	1	48 Ø8	Vlakke pad	
24	Zelfborgende afdekking	1	49	M8X16 zeshoekig schroeven	
25	Zelfborgende veer	1			

Correcte verwijdering



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat de



product vereist aparte afvalinzameling in de Europese Unie. Dit

is van toepassing op het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten

Als zodanig gemarkeerde artikelen mogen niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moeten

naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten gebracht.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, Londen Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Poleringsmaskin


MODELL: GX5088

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Polering
Polermaskin

MODELL: GX5088

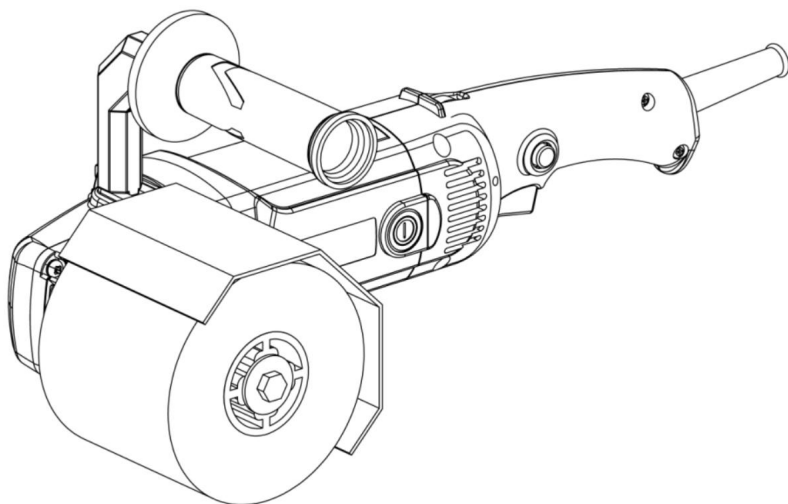

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

Förord

Låt oss först och främst uttrycka vårt hjärtliga tack till våra kunder som har köpt vår utrustning. Den här manualen är till för att kundtjänst ska bli bättre. Skrivet med denna utrustning. Hoppas företagets produkter och tjänster att ta med du kanalen artighet.

Viktig påminnelse

För din egen säkerhet, innan du monterar och använder sådana produkter, måste du först läsa denna handbok för att förtydliga den unika driften, applikationen och möjliga problem med denna utrustning.

Denna bruksanvisning är förenlig med tillverkningsdatumet för din maskin, det kommer du att göra hitta information om tekniska data för den maskin som förvärvats manuellt efter uppdateringar av våra maskiner på efterservicesidan eller relaterad webbplats.

Denna poleringsmaskin är designad för:

- Kommersiell användning inom industrier och handel.
- Ytbearbetning som till exempel polering, strukturering, polering, borstning, utjämning, borttagning av rost eller grader från stål eller rostfritt stål eller icke-metalliska material.
- Välj rätt hjul vid behandling av trätor.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning

De allmänna säkerhetsreglerna

Varning! Läs instruktionerna. Utan enligt följande instruktioner för användning eller användning kommer att leda till elektriska stötar, brand eller allvarliga skador. På alla villkor i följande exempel varning "elverktyg" hänvisar till drivrutinen (kabel) ström verktyg eller batteridrivna elverktyg (trådlösa).

Spara dessa instruktioner

A) arbetsplats

- 1) Håll arbetsplatsen ren och ljus. Kaos och mörkt fält kan orsaka olyckor.
- 2) inte i någon brandfarlig vätska, gas eller pulver under miljön använda elverktyg, elverktyg kan gnistor antända pulverdamm eller gas.
- 3) låt barn och åskådare lämna manipulation av elektriska verktyg. Distractionen kommer hjälpa dig att slappna av kontrollen.

B) elsäkerhet

- 1) elverktyg måste matchas med uttaget, kontakten får inte modifieras i någon sätt plug. Behöver jordade elverktyg kan inte använda någon konverteringskontakt. Utan modifiering av stickkontakten och uttaget på lämpligt sätt minskar risken för elektriska stötar.
- 2) för att undvika mänsklig kontakt med marken, såsom rör, kylfläns och kylskåp. Om du jordar kroppen, ökar risken för elektriska stötar.
- 3) elverktygen får inte utsättas i regn eller fuktig miljö. Vatten i elektriska verktyg ökar risken för elektriska stötar.
- 4) får inte missbruka sina kraftledning. Kablar får inte hantera, dra strömmen verktyg eller dra i kontakten. Håll elektriska verktyg borta från värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadade eller spole av tråd ökar risken för elektriska stötar.
- 5) när du använder elverktyg utomhus, använd extern kabel för användning utomhus. Lämplig för utomhusbruk kommer linjer att minska risken för stötar.

C) den personliga säkerheten

- 1) var uppmärksam när du använder ett elverktyg i drift och uppmärksamheten är vaken. Inte i trötthet, droger, alkohol eller behandling svar under drift av elektriska verktyg. Under drift av elverktyg kan distractioner orsaka allvarliga personskador skada.
- 2) använd säkerhetsanordningen. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsanordningar som t.ex lämpliga förhållanden för dammasker, halkskyddsskydd, skyddshjälm, sådana eftersom hörselskydd kan minska personskador.

- 3) undvik plötslig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge när den sätts in i kontakten. Fingret på strömbrytaren har slagits på eller strömbrytaren är påslagen när den sätts in i kontakten kan det orsaka fara.
- 4) innan de elektriska verktygen går igenom, ta bort alla nycklar eller skiftnyckeljustering. Arv i en elverktygsnyckel eller nyckel på de roterande delarna kan orsaka personskada.
- 5) händerna sträcker sig inte för länge. Se alltid ditt steg och balansera. Så under medvetandet kan väl kontrollera elektriska verktyg.
- 6) klä dig lämpligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Låt ditt hår, kläder och armar vara borta från rörliga delar. Lösa kläder, accessoarer eller långa hår kan vara inblandat i de rörliga delarna.
- 7) om den är försedd med spån bortagningsanordning, var anslutningen för dammuppsamlingsanordningen görs med hjälp av enheten, se till att deras anslutningsskick och används på rätt sätt. Användning av denna enhet kan minska risken för att skräp orsakas.

D) elverktyg att använda och de frågor som behöver uppmärksammas

- 1) missbruka inte elverktyg, enligt applikationen med lämpligt elverktyg. Välj rätt designklassificering elverktyg kommer att göra ditt arbete effektivare och säkrare.
- 2) om strömbrytaren inte är ansluten eller stänger av strömmen, är inte tillåtet att använda verktyg. Att inte använda strömbrytaren för att styra elverktyget är farligt och måste vara det repareras.
- 3) i alla regler, innan du byter tillbehör eller lagrar elektriska verktyg, måste dra kontakten från nätaggregatet eller batterilådan av strömförsörjningen. Det skyddande åtgärder för att minska risken för att elverktyg plötsligt startar.
- 4) kommer att vara inaktiv elverktyg förvaring i barn och omfattning, och låt inte inte bekanta med elverktyg eller inte förstår dessa instruktioner för att använda elverktyg. Elverktyg i händerna på utbildade användare är farligt.
- 5) underhåll av elverktyg. Kontrollera installationen av den rörliga delens avvikelse eller har fastnat, delar skadade och andra förhållanden som påverkar elverktyget. Om det finns några skador måste elverktyg repareras före användning. Många olyckor orsakade av dåligt underhåll av elverktyg.

6) Håll skärverktyg vassa och rena. Underhåll bra skärverktyg med en vass skärkant inte lätt att fastna och lätt att kontrollera.

7) enligt bruksanvisningen, och avser att använda sättet för speciell typ krav på elverktyg, driftförhållanden och drift för att använda elverktyg, tillbehörslåda verktygskärhuvud etc. Elverktyg kommer att användas för dem som gör det inte överensstämmer med driftkraven kan orsaka farliga situationer.

E) underhåll

1) dina elverktyg till företaget för reparation, underhåll måste använda samma delar för utbyte. Säg så för att säkerställa upprätthållandet av säkerheten för elektriska verktyg.

2) regelbundet för att rengöra, underhålla och fylla på smörjolja (fett).

3) delar som användaren kan byta ut enligt följande: borsten, strömbrytaren, nätsladden.

Trådslipning, slipning, slipning och polering eller slipande skärning allmän säkerhetsvarning:

A) elverktyget används för att realisera funktionen hos poleringsmaskiner. Läs med det elektriska verktyget ger alla säkerhetsvarningar, instruktioner, diagram och regler. Förstår inte att all information nedan kommer att leda till klick, brand eller allvarlig skada.

B) rekommenderas inte att använda elektriska verktyg såsom slipning, slipning, borstning eller skärning. Elverktyg enligt angiven funktion till fungerar, inte farligt och kan orsaka personskada.

C) använd inte verktygstillverkarens rekommendationer och specialdesignade fastsättning. Annars kan tillbehöret sättas på ditt elverktyg, och det kan den garantera säker drift.

D) infästningen måste vara minst lika med den nominella hastigheten för märkets maximum hastighet på elverktyg. Tillbehör är högre än den nominella hastigheten operationen kommer att spricka och stänka.

E) ytterdiameter och tjocklek på fästet måste vara i området för elektrisk verktygs nominell kapacitet. Felaktig fäststorlek ger inte tillräckligt skydd och kontroll.

F) slipskiva, fläns, ryggkudde eller andra tillbehörs axelhålstorlek måste vara lämplig för montering på elverktygsspindel. Med ett skafthål, och elverktyg installationsdelar inte tillbehör kommer att vara instabilitet, överdriven vibrationer och kan orsaka utom kontroll.

G) använd inte skadade tillbehör. Före varje användning för att kontrollera tillbehöret, såsom slipskivor och sprickor, ryggkudden för sprickor, revor eller överdrivet slitage, oavsett om det är löst om stålborste eller trådbrott. Om föll från elverktyg och tillbehör, kontrollera om det finns skador eller installation tillbehör och utan några skador efter inspektion och installationstillbehör, låt sig själv och åskådare placera sig borta från planet för det roterande redskapet, och det elektriska verktyget maximalt obelastat i 1 min. Normalt, i experiment, sprängskador på tillbehören.

H) att bära skyddsutrustning. Enligt gällande villkor, tillämpligt masker, skyddsglasögon eller skyddsglasögon. Om tillämpligt, använd dammmask, hörselskydd, handskar och kan arbeta i små bitar av slipmedlet eller artefakter förkläde. Ögonskydd måste stoppa flygande skräp producerade olika operationer. Dammmask eller andningsskydd måste kunna filtrera driftgenererade partiklar. Långsiktig exponering för högintensivt buller kan orsaka hörselnedsättning.

I) låt åskådarna och arbetsområdet hålla sig på säkert avstånd. Alla människor kommer in på arbetsområdet måste bära skyddsutrustning. Arbeta eller fragment av trasiga tillbehör kan flyga ut och leda till ett nära arbetsområde för åskådare. Skärtillbehör som träffar en laddad ledare kan göra att elverktyg exponeras av metall delar laddade och gör att operatören får en elektrisk stöt.

I skärande tillbehör kan skära de mörka linjerna eller dess plats av tråd under drift, endast genom isoleringen greppytan för att hålla elverktyg. Mötte en laddad ledningsskärande tillbehör kan göra elverktyg exponerat guld Delar är laddade och riskerar operatören att stöta på.

Obs: om poleringsoperationen är den enda operationen, rekommendera ovanstående varning kan utelämnas.

K) ta bort sladden från det roterande fästet. Om felaktig kontroll, sladd kan vara skärs av eller lindas, och gör att dina händer eller armar kan vara involverade i rotation in bilagan.

L) tills tillbehören helt slutar röra sig nedåt elektriska verktyg och snurrar tillbehör kan fångas ytan och dra elverktygen och göra att du förlorar kontroll över verktyget

M) när du bär elektriska verktyg är att inte starta det, av misstag slå och rotera tillbehör kan dina kläder och göra att tillbehören skadar kroppen.

N) Rengör ofta elverktygsventiler, elverktygsfläktar andas in damm i höljet, hög metallpulveravsättning kan leda till elektriska faror.

O) använd inte elektriska verktyg i närheten av brandfarliga material, grå Mars att elda materialet.

Särskild säkerhetskod

Följande punkter är säkerhetsföreskrifterna för att använda kastkvarnen, tack observera dem strikt, annars kan det skada verktyget eller skada kroppen.

1. Se till att använda sköldarna efter installationen.
2. Skruvarna på slipskivan måste dras åt före användning.
3. Innan vi byter slipskiva måste vi dra ur kontakten från uttaget för att inte av misstag ansluta verktygets strömbrytare och orsaka olyckor.
4. Använd hjälphandtaget och håll verktygen med båda händerna för att uppnå full kontroll.
5. Se till att säkra verktyget innan du startar det.
6. Före slipning bör slipskivans rotationsriktning kontrolleras med pilens riktning markerad av växellådans huvud.
7. Använd inte vatten eller slipvätska.
8. Kläm inte fast verktyget på en bänklämma eller fixtur.
9. Skyddsglasögon måste bäras för att förhindra stänk och malande partiklar i ögonen.
10. Tappa inte verktyget efter användning förrän det slutar rotera helt.
11. Se alltid till att nätsladden inte kommer i kontakt med slipningen hjul.
12. Om verktyget av misstag faller eller kolliderar, kontrollera slipskivan och kroppen för skada, brott eller deformation.

13. När du använder en förlängd nätsladd, använd en dubbelisolerad nätsladd med samma specifikation som detta verktyg.


14. Vid användning av detta verktyg på våta, trånga arbetsplatser ska en kortslutningsautomatisk elektrisk brytare (30mA) användas för att skydda förarens säkerhet.

Driftsförklaring

• Installera och ta bort skölden

Installation: säg att den utskjutande delen av skölden ligger mot huvudskalet, skyddets lock är mot operatören, dra åt fästskruvarna. (Figur 3)



Ta bort: lossa fästskruvarna för att ta bort skölden

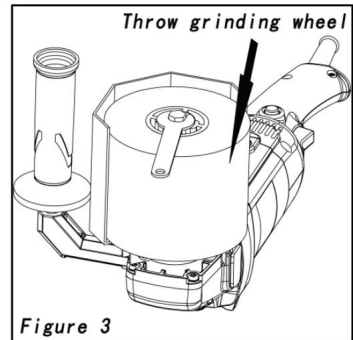

Kom ihåg: skyddets hölje måste vara mot operatören för att undvika att skräp stänker mot kroppen.

• Montera och ta bort slipskivan .


Installera slipskivan: installera de platta nycklarna i spåret på båda sidor av spindeln (Figur 2), installera sedan slipskivan på spindeln, tryck på låsknappen eller ta tag i slipskivan (strömförsörjningen måste stängas av) , och dra åt tryckplattans skruv (Figur 1).

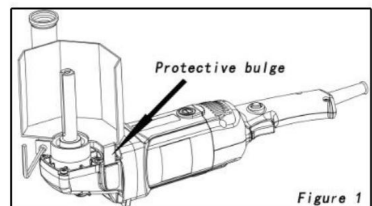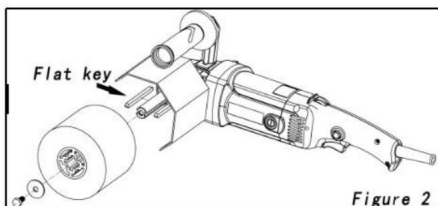

Ta bort slipskivan: skruva loss tryckplattans skruv och ta bort kastskivan.

• Montera det extra handtaget:

Installera det extra handtaget på huvudhöljet, och lägg till en platt kudde för att justera om läget inte är det bekväm att använda. Efter installation av extrautrustningen handtag, hålla handtaget i ena handen och andra sidan kan bättre styra verktyget (Figur 4).

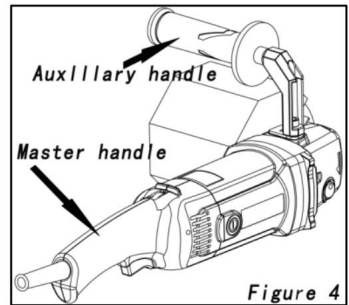

• Växla


Obs: Innan kontakten sätts i strömmen försörjning, kontrollera att strömbrytarens låsknapp är utstöts, är strömbrytarens utlösarfunktion flexibel och låsknappen släpps.

Tryck på strömbrytaren och avtryckaren för att starta. Släpp avtryckarverktyget för att stänga av och gradvis sluta springa.

Tryck på avtryckaren och tryck sedan på knappen låsknappen och släpp sedan avtryckaren.

Verktyget är i kontinuerlig drift, tryck på avtryckaren för att släppa omkopplaren låsknappen, stäng av verktyget och sluta gradvis att köra.

Detta verktyg har 1 ~ 6 växlar hastighetsjusteringsfunktion, du kan välja lämplig hastighetsslipning (Figur 5).

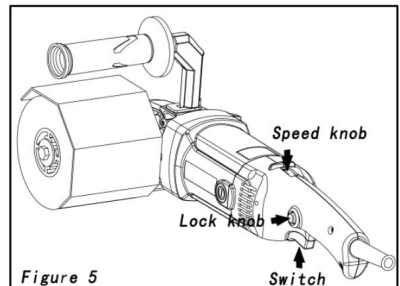

• Är effektiv och säker slipmetod

1. När du slipar, starta verktyget och kontakta sedan arbetsstycket; efter slipning, låt verktyget komma bort från arbetsstycket och stäng verktyget.

2. När slipskivan inte får kollidera med arbetsstycket eller kraften är för stor. Tryck bör appliceras gradvis för att göra slipningen hjulet inte drabbas av slagkraften, för att undvika att slipskivan spricker och olycka.

3. I allmänhet används en mjuk slipskiva för bearbetning av hårda material.

4.

Underhåll & inspektion

Kom ihåg: du måste dra ur kontakten från strömförsörjningen innan underhåll och kolla.

Ta ofta bort damm, oljefläckar och andra dåliga fästen på verktygen. Behåll verktyg rena och knivarna vassa.

Kontrollera alltid att anslutningsdelens skruvar inte ska sitta lösa.


Kontrollera att nätsladdens isoleringsskikt ska vara fritt från skador. •

Ersättningsborste

När gnistan är stor eller slutar rinna, borsten ska bytas ut.


Skruva av borstloppet med startmotorn, ta bort den slitna borsten, installera den nya borsten, kontrollera att borsten glider fritt i hålet och dra sedan åt borsten lock (Figur 6).

Se till att byta ut båda borstarna vid samtidigt och använd originalborsten.

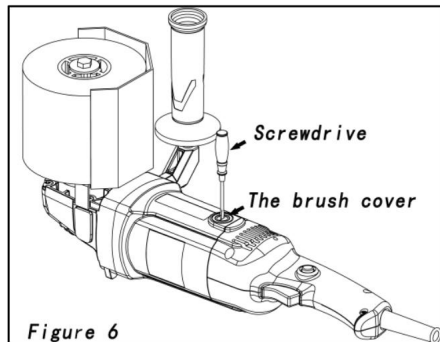

• Ren rengöring rengöring är rengjord rengöring för säker drift (Figur 7).

Ansamling av damm kan förhindra verktyget fungerar normalt. Ta bort dammnät, blås ut dammnätet, borsta och andra delar kan effektivt utöka verktygets livslängd.

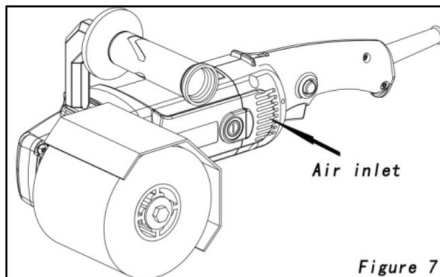

Kvalitetssäkring

- Alla verktyg som tillverkas av företaget har fabriksgaranti, och deras reparation eller returperioden kommer att uppfylla bestämmelserna i användningslandet.
- Skador på grund av naturlig förbrukning, överbelastning eller felaktig användning är inte

ingår i fabriksgarantin.


- Får inte ta bort verktyg och kan endast repareras eller bytas ut genom att skicka verktyg tillbaka till butiken.

Reparera

- När användaren byter strömbrytare, nätsladd och borste, använd vår originaltillbehör från fabriken.
- För att säkerställa verktygens säkerhet och tillförlitlighet, skicka ditt verktyg till vår reparationsstation för reparation.

Specifikationer

modell	MOD: GX5088 SIN-GX-120×100
källa	Individuell kommunikation, 220 V, 50 H z/110V 60HZ
Nominell ineffekt	1200W
olastad hastighet	NA: 730~3200r/min EU: 950~3200r/min
Kasta slipning hjul	ϕ120×100 mm

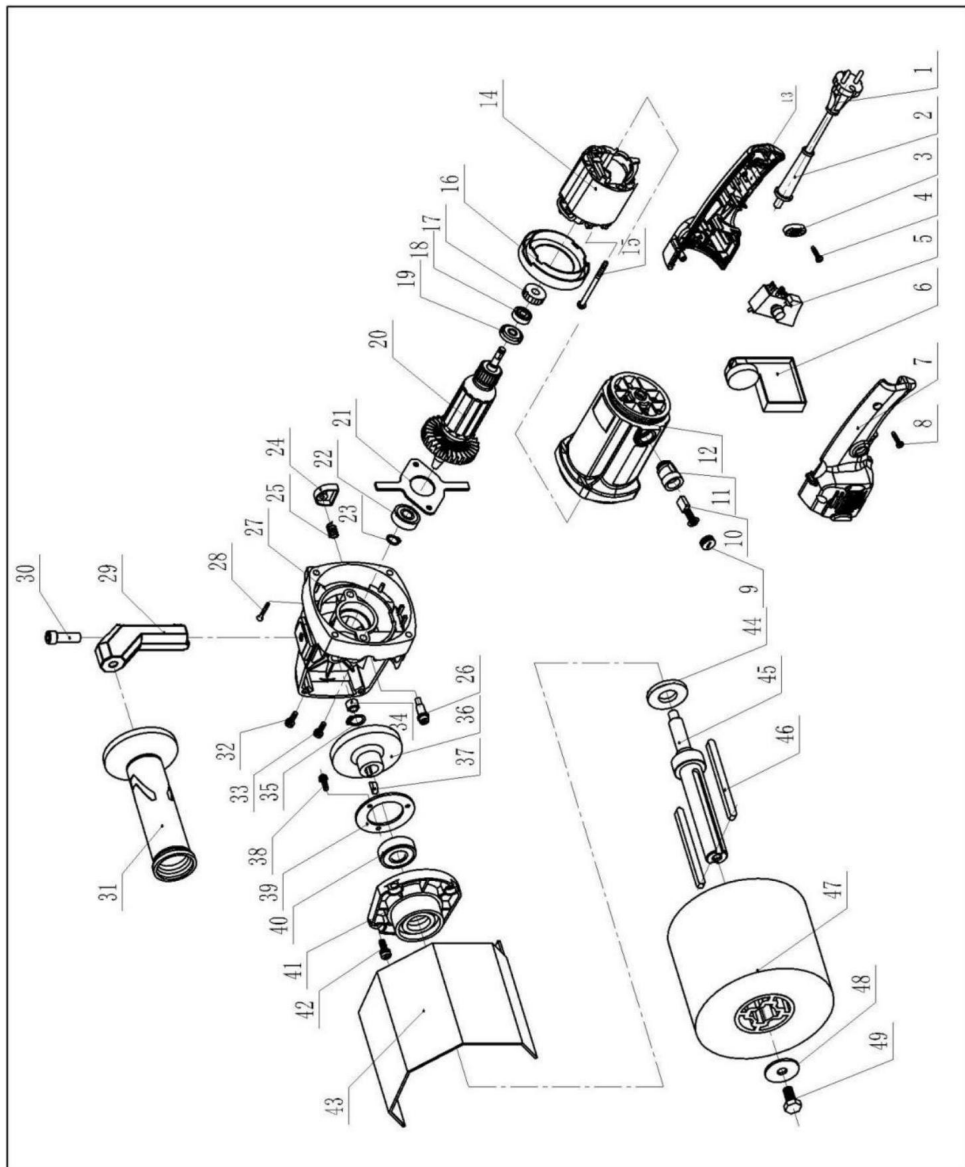

P. NEJ.	DELARENS NAMN	Q'TY P	Nr. DELARENS NAMN	ANTAL	
1	Elektrisk tråd	1	26	Självlåsande stift	1
2	bussning	1	27	Reducerhus	1
3	Trådklämma	1	28 st	ST5X30 skruvar	2
4	ST4X14 skruvar	2	29	Anslutningsfäste	1
5	Växla	1	30 M8X20	insexbult	1
6	Elektronisk guvernör	1	31	Rak handtag	1
7	Höger handtag	1	32 M5X16	skruvar	1
8	ST4X16 skruvar	4	33 M5X12	skruvar	1
9	Kolborstlock	2	34	HK0810 Nålrulle kullager	1
10	Kolborste	2	35 Ø12	axelring	1
11	Borsthållare	2	36	Kugghjul	3
12	Hus	1	37 4x13	halvcirkelformad nyckel	1
13	Vänster handtag	1	38 M4X10	skruv	1
14	stator	1	39	6201 lagerskruv	1
15 st	ST5x65 skruvar	2	40	6201 lager	4
16	vindskydd	1	41	Utgång främre omslag	1
17	Gummihylsa	1	42 M5X14	skruvar	1
18	608 lager	1	43	Skyddskåpa	1
19	Krypstoppring	1	44	Dammskydd	2
20 rotor		1	45	Utgående axel	1
21	Korskörtel	1	46	6x6x90 fyrkantsnyckel	1
22	6201 bärkors körtel	1	47	Fiberhjul	1
23 Ø12	axelring	1	48 Ø8	Flat pad	
24	Självlåsande kåpa	1	49	M8X16 sexkantig skruvar	
25	Självlåsande fjäder	1			

Korrekt avfallshantering



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU.

Symbolen som visar en soptunna på hjul anger att



Produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta

gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter

märkt som sådant får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, men måste vara det tas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support