

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 184E9BC2-9367-4670-AF65-423DBC2C2BC6

FORDON

VARUMÄRKE: Cupra  
MODELL: Born - 58 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 94 429 km  
VIN: VSSZZK1ZNP010692  
DATUM OCH TID:  
2026-04-22 16:52

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende  
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,9 %

ENERGI

54kWh | 58kWh




WLTP-OMRÅDE

397km | 427km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

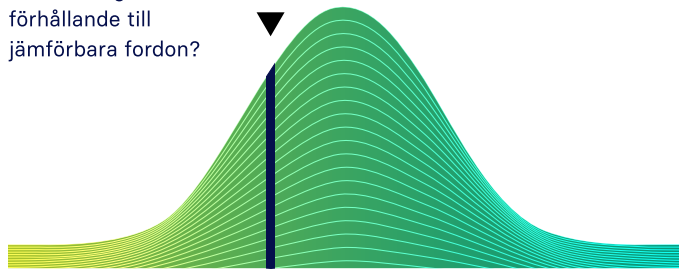

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	57,6kWh	53,9kWh	50,2kWh
Ny:	62,0kWh	58,0kWh	54,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	348-397km	283km	268km
Ny:	375-427km	305km	288km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	16:52:07
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	74%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	90%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	16,9°C	17,5°C	0,6°C	✓
Cellspänning	3,890V	3,904V	15mV	✓
Packspänning	421,2V			
Genomsnittlig ström	-3,2A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.900	3.900	3.898	3.900	3.898	3.897	3.898	3.896	3.896	3.899	3.899	3.900	3.901	3.901	3.900	3.902	3.901	3.898	3.901	3.898
21 - 40	3.900	3.901	3.901	3.901	3.902	3.900	3.902	3.896	3.894	3.897	3.900	3.895	3.898	3.900	3.897	3.897	3.902	3.900	3.899	3.901
41 - 60	3.900	3.901	3.899	3.902	3.901	3.900	3.902	3.902	3.901	3.900	3.900	3.902	3.902	3.899	3.900	3.900	3.899	3.900	3.900	3.902
61 - 80	3.901	3.890	3.898	3.897	3.900	3.894	3.899	3.896	3.897	3.900	3.898	3.901	3.898	3.899	3.896	3.899	3.900	3.900	3.897	3.899
81 - 100	3.900	3.901	3.898	3.898	3.902	3.904	3.901	3.902	3.903	3.901	3.901	3.902	3.903	3.903	3.903	3.903	3.904	3.904	3.904	3.904
101 - 108	3.902	3.903	3.904	3.903	3.903	3.904	3.904	3.900	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

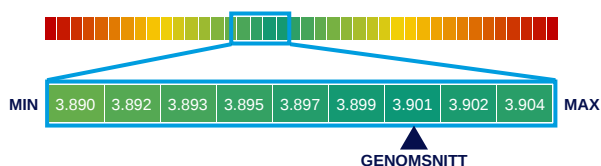

\* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.