

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 1A3293CD-39D5-4C1E-AD47-F2B76AF76444

FORDON

VARUMÄRKE: Mazda
MODELL: CX-60 - 17,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 26 544 km
VIN: JMZKH0HB901115159
DATUM OCH TID:
2026-07-03 13:02

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

97,4 %

ENERGI

15kWh | 15kWh


WLTP-OMRÅDE

61km | 63km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

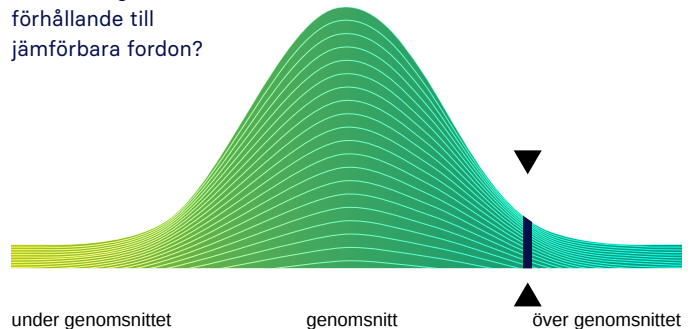

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	17,3kWh	14,6kWh	10,9kWh
Ny:	17,8kWh	15,0kWh	11,2kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	61km	35km
Ny:	63km	36km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	13:02:22
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	22%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	20,0°C	21,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,542V	3,549V	7mV	✓
Packspänning	340,3V			
Genomsnittlig ström	-2,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.545	3.545	3.543	3.545	3.545	3.546	3.546	3.544	3.546	3.546	3.543	3.545	3.546	3.546	3.546	3.545	3.546	3.545	3.546	3.544
21 - 40	3.543	3.546	3.547	3.543	3.546	3.546	3.547	3.546	3.543	3.543	3.546	3.546	3.544	3.543	3.545	3.545	3.545	3.546	3.546	3.545
41 - 60	3.543	3.542	3.544	3.544	3.545	3.544	3.544	3.543	3.547	3.545	3.546	3.549	3.546	3.547	3.546	3.546	3.547	3.546	3.546	3.546
61 - 80	3.547	3.549	3.547	3.547	3.545	3.546	3.546	3.547	3.545	3.546	3.548	3.546	3.547	3.545	3.547	3.547	3.545	3.545	3.547	3.547
81 - 96	3.545	3.546	3.546	3.546	3.546	3.545	3.546	3.547	3.545	3.546	3.545	3.545	3.546	3.545	3.544	3.547	/	/	/	/

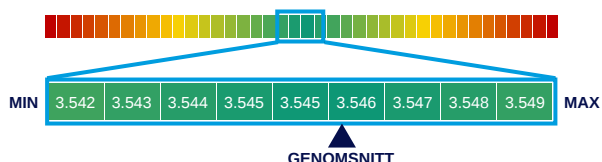

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.