

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 4E8E683B-B169-4BD2-9A3D-22A5B453890B

FORDON

VARUMÄRKE: Hyundai

MODELL: Ioniq 5 - 72,6 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 75 596 km

VIN: KMHKR81AFNU039878

DATUM OCH TID:

2026-07-28 10:06

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,7 %

ENERGI

69kWh | 73kWh




WLTP-OMRÅDE

460km | 481km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

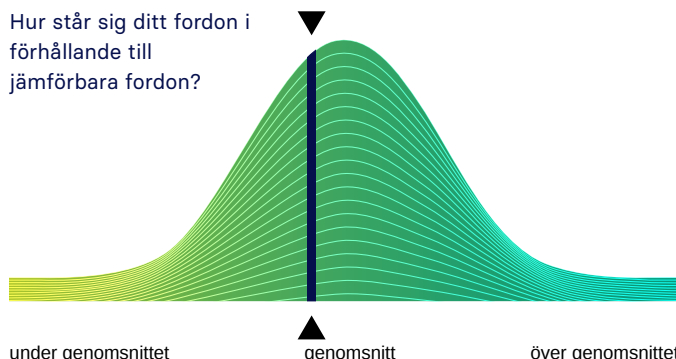

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	73,6kWh	69,4kWh	65,9kWh
Ny:	77,0kWh	72,6kWh	68,9kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	411-460km	329km	410km
Ny:	430-481km	344km	429km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:06:52
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	95%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	98%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	21,0°C	22,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	4,060V	4,080V	20mV	✓
Packspänning	734,5V			
Genomsnittlig ström	-0,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.066	4.077	4.078	4.060	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.079	4.066
21 - 40	4.079	4.076	4.080	4.062	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.060	4.080	4.080	4.080
41 - 60	4.080	4.080	4.080	4.079	4.080	4.080	4.080	4.080	4.063	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
61 - 80	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.066	4.062
81 - 100	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
101 - 120	4.080	4.080	4.079	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
121 - 140	4.079	4.080	4.080	4.078	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.060	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
141 - 160	4.080	4.080	4.080	4.079	4.080	4.080	4.080	4.069	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
161 - 180	4.080	4.080	4.068	4.080	4.080	4.080	4.080	4.075	4.065	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.060	4.080	4.080	4.080	4.080	4.077

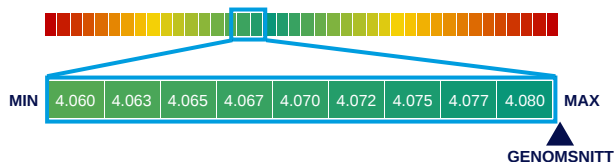

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.