

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 6FA7D24E-44AF-4D98-84B7-E46D329F79B2

FORDON

VARUMÄRKE: Nissan
MODELL: Leaf ZE1 - 40 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 90 734 km
VIN: SJNFAAZE1U0096551
DATUM OCH TID:
2026-03-19 07:51

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

89,9 %

ENERGI

35kWh | 39kWh




WLTP-OMRÅDE

243km | 270km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

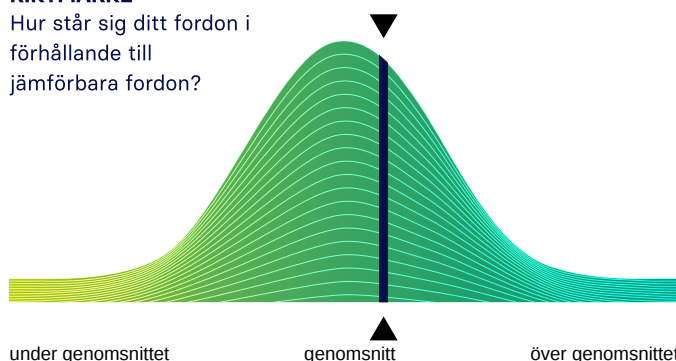

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	36,0kWh	35,1kWh	31,0kWh
Ny:	40,0kWh	39,0kWh	34,5kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	243km	193km
Ny:	270km	215km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 07:51:32

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	42%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	90%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	12,0°C	13,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,672V	3,686V	14mV	✓
Packspänning	353,1V			
Genomsnittlig ström	-1,0A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.675	3.679	3.675	3.679	3.679	3.679	3.675	3.679	3.679	3.679	3.679	3.675	3.675	3.675	3.675	3.679	3.675	3.679	3.675	3.675
21 - 40	3.675	3.675	3.675	3.679	3.672	3.675	3.675	3.675	3.672	3.675	3.675	3.675	3.672	3.675	3.672	3.672	3.675	3.675	3.675	3.675
41 - 60	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.679	3.675	3.672	3.679	3.675	3.675	3.682	3.679	3.682	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
61 - 80	3.679	3.679	3.679	3.679	3.679	3.682	3.679	3.679	3.675	3.679	3.675	3.675	3.679	3.682	3.675	3.679	3.675	3.679	3.675	3.679
81 - 96	3.682	3.686	3.679	3.679	3.672	3.672	3.672	3.675	3.672	3.682	3.672	3.679	3.675	3.675	3.675	3.682	/	/	/	/

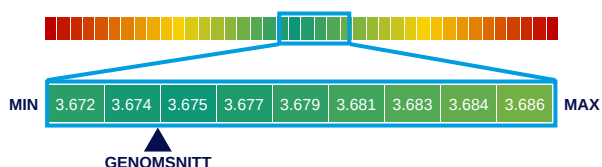

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.