

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 86AAE690-8DC6-44DA-977B-A927582DF311

FORDON

VARUMÄRKE: Polestar  
MODELL: 2 - 78 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 43 101 km  
VIN: YSMVSEGE8PL148618  
DATUM OCH TID:  
2026-04-09 13:34

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,1 %

ENERGI

71kWh | 75kWh


WLTP-OMRÅDE

508km | 540km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

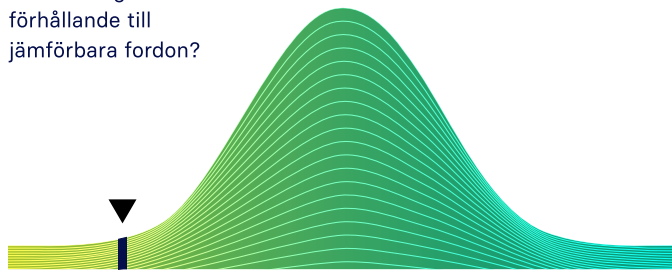

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

## RIMLIG HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	73,4kWh	70,6kWh	67,8kWh
Ny:	78,0kWh	75,0kWh	72,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	452-508km	360km	437km
Ny:	480-540km	382km	464km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

**AVILOO Box ansluten.** **13:33:59**

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	81%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	92%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	13,4°C	14,3°C	0,9°C	✓
Cellspänning	4,076V	4,087V	11mV	✓
Packspänning	441,0V			
Genomsnittlig ström	-12,7A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.084	4.081	4.081	4.085	4.079	4.084	4.078	4.079	4.084	4.080	4.079	4.078	4.087	4.080	4.084	4.084	4.078	4.079	4.084	4.078
21 - 40	4.084	4.081	4.082	4.081	4.083	4.080	4.084	4.083	4.078	4.081	4.080	4.082	4.081	4.078	4.081	4.079	4.084	4.081	4.084	4.085
41 - 60	4.085	4.082	4.082	4.083	4.082	4.079	4.084	4.084	4.079	4.081	4.085	4.081	4.081	4.081	4.083	4.082	4.084	4.079	4.079	4.084
61 - 80	4.079	4.081	4.084	4.081	4.081	4.081	4.082	4.081	4.083	4.084	4.082	4.081	4.086	4.081	4.081	4.083	4.084	4.081	4.078	4.081
81 - 100	4.084	4.079	4.083	4.084	4.081	4.076	4.084	4.084	4.081	4.085	4.083	4.084	4.081	4.078	4.083	4.084	4.081	4.081	4.085	4.081
101 - 108	4.079	4.084	4.080	4.083	4.081	4.083	4.081	4.084	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

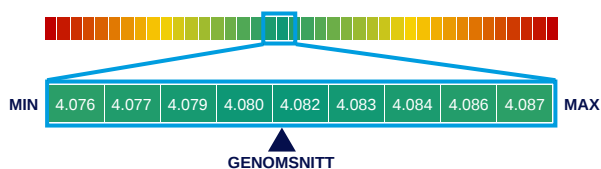

\*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.