

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: 950A9AF1-8939-4051-A644-6A35AD5B5856

FORDON

VARUMÄRKE: Peugeot
MODELL: e-208 - 50 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 60 225 km
VIN: VR3UHZKXZNT061874
DATUM OCH TID:
2026-03-18 08:19

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

93,5 %

ENERGI

43kWh | 46kWh




WLTP-OMRÅDE

318km | 340km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

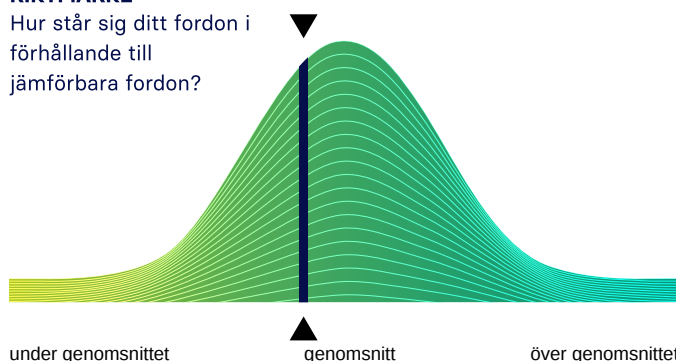

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	46,8kWh	43,0kWh	41,1kWh
Ny:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	318km	242km
Ny:	340km	259km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 08:19:15

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	92%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	92%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	11,0°C	12,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	4,013V	4,032V	18mV	✓
Packspänning	435,1V			
Genomsnittlig ström	-2,3A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.031	4.030	4.031	4.029	4.030	4.031	4.029	4.028	4.031	4.031	4.032	4.029	4.031	4.029	4.032	4.031	4.030	4.026	4.032	4.029
21 - 40	4.028	4.032	4.031	4.030	4.032	4.031	4.027	4.028	4.030	4.031	4.028	4.032	4.030	4.028	4.031	4.031	4.029	4.032	4.031	4.031
41 - 60	4.030	4.028	4.030	4.031	4.032	4.031	4.030	4.029	4.029	4.029	4.031	4.029	4.032	4.029	4.031	4.030	4.030	4.031	4.031	4.030
61 - 80	4.029	4.031	4.029	4.031	4.030	4.030	4.031	4.031	4.032	4.029	4.028	4.031	4.031	4.031	4.029	4.030	4.029	4.028	4.029	4.032
81 - 100	4.027	4.031	4.029	4.031	4.029	4.030	4.018	4.029	4.029	4.030	4.013	4.030	4.030	4.027	4.030	4.029	4.029	4.028	4.030	4.031
101 - 108	4.030	4.031	4.029	4.029	4.029	4.031	4.031	4.031	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

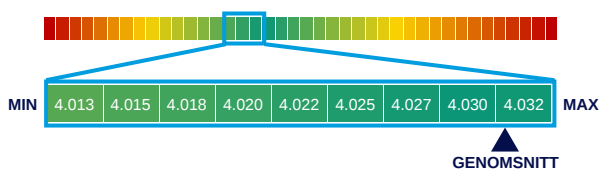

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.