

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: A09A3D1E-7D25-4DC3-BC21-BD3FF43D03AD

FORDON

VARUMÄRKE: Audi
MODELL: e-tron 55 - 95 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 86 321 km
VIN: WAUZZZGE7MB034897
DATUM OCH TID:
2026-08-28 15:27

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

93,4 %

ENERGI

80kWh | 86kWh




WLTP-OMRÅDE

416km | 446km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

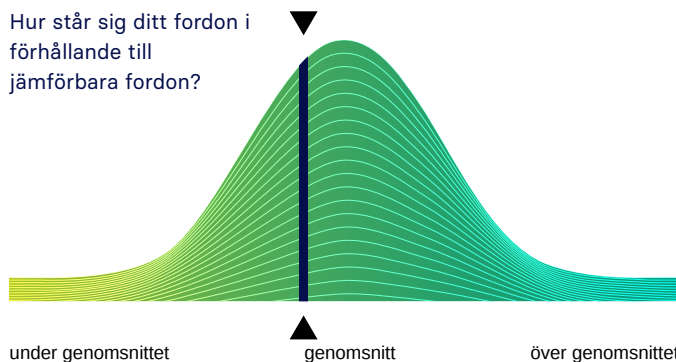

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	88,7kWh	80,3kWh	78,0kWh
Ny:	95,0kWh	86,0kWh	83,6kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	340-416km	293km
Ny:	364-446km	313km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 15:27:39

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	52%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	91%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	20,0°C	20,0°C	0,0°C	✓
Cellspänning	3,688V	3,694V	6mV	✓
Packspänning	398,7V			
Genomsnittlig ström	-3,0A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.691	3.691	3.691	3.692	3.692	3.692	3.691	3.691	3.690	3.694	3.693	3.692	3.692	3.691	3.692	3.692	3.694	3.694	3.692	3.691
21 - 40	3.692	3.694	3.694	3.693	3.692	3.692	3.691	3.690	3.692	3.692	3.691	3.691	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.690	3.691	3.692
41 - 60	3.692	3.692	3.692	3.691	3.692	3.692	3.692	3.693	3.691	3.692	3.692	3.692	3.690	3.691	3.692	3.694	3.693	3.691	3.691	3.692
61 - 80	3.690	3.688	3.688	3.691	3.693	3.692	3.691	3.691	3.692	3.693	3.692	3.692	3.692	3.694	3.692	3.692	3.691	3.692	3.691	3.690
81 - 100	3.690	3.692	3.691	3.691	3.692	3.692	3.692	3.690	3.690	3.690	3.693	3.692	3.692	3.693	3.693	3.693	3.693	3.692	3.692	3.692
101 - 108	3.692	3.692	3.694	3.692	3.692	3.694	3.693	3.692	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

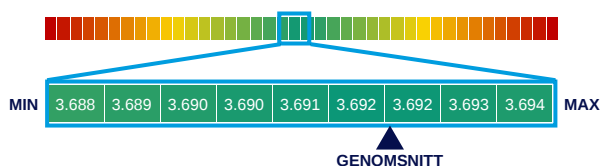

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.