

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: AE779C63-3731-4313-8C1F-8D83A0E5A1A5

FORDON

VARUMÄRKE: Cupra
MODELL: Born - 58 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 117 644 km
VIN: VSSZZK19PP045381
DATUM OCH TID:
2026-04-24 15:41

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

93,8 %

ENERGI

54kWh | 58kWh




WLTP-OMRÅDE

400km | 427km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

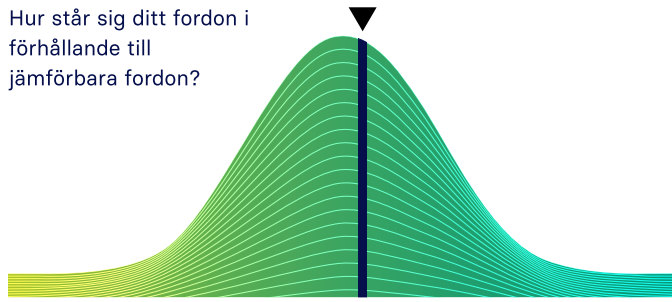

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

- | | |
|-------------------------------|---|
| Batterihanteringssystem (BMS) | ✓ |
| Batterisensor | ✓ |
| Batterimätningar | ✓ |
| Spänningar i battericeller | ✓ |
| Fordonskommunikation | ✓ |



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	58,2kWh	54,4kWh	50,6kWh
Ny:	62,0kWh	58,0kWh	54,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	352-400km	286km	297km
Ny:	375-427km	305km	317km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	15:41:11
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	39%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	93%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	16,5°C	17,6°C	1,1°C	✓
Cellspänning	3,632V	3,638V	6mV	✓
Packspänning	392,7V			
Genomsnittlig ström	-4,4A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.634	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.636	3.637	3.637	3.636	3.638	3.637	3.638	3.637	3.636	3.636	3.637	3.636
21 - 40	3.637	3.637	3.637	3.637	3.636	3.637	3.638	3.638	3.638	3.638	3.637	3.637	3.638	3.637	3.637	3.636	3.636	3.637	3.638	3.637
41 - 60	3.637	3.636	3.637	3.637	3.638	3.638	3.638	3.636	3.637	3.638	3.637	3.638	3.637	3.637	3.637	3.638	3.638	3.637	3.637	3.636
61 - 80	3.637	3.638	3.637	3.637	3.637	3.636	3.637	3.637	3.637	3.637	3.638	3.637	3.638	3.637	3.638	3.637	3.637	3.637	3.638	3.637
81 - 100	3.637	3.637	3.638	3.637	3.634	3.636	3.637	3.637	3.637	3.637	3.637	3.636	3.637	3.637	3.637	3.636	3.632	3.637	3.636	3.638
101 - 108	3.637	3.637	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.637	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

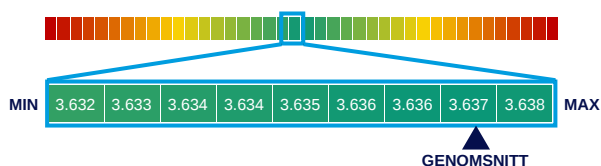

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.