

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: F2B9937E-67CD-4D72-AC4B-786C2D0AC56B

FORDON

VARUMÄRKE: BMW

MODELL: iX xDrive - 111,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 104 923 km

VIN: WBY21CF0XRCP34279

DATUM OCH TID:

2026-03-16 14:18

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,2 %

ENERGI

104kWh | 109kWh




WLTP-OMRÅDE

667km | 701km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?

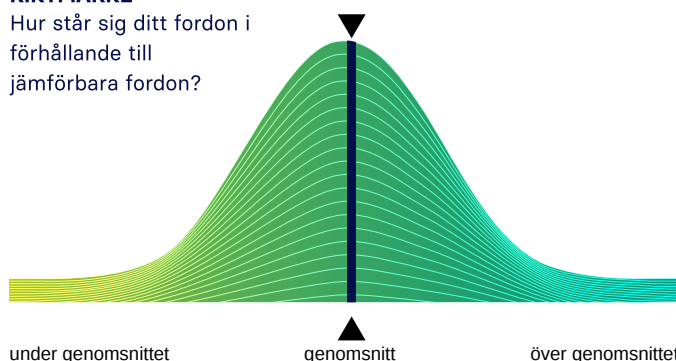

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	106,2kWh	103,6kWh	100,2kWh
Ny:	111,5kWh	108,8kWh	105,2kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	478-667km	411km	425km
Ny:	502-701km	431km	446km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 14:18:06

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	95%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	6,1°C	8,8°C	2,7°C	✓
Cellspänning	4,097V	4,101V	4mV	✓
Packspänning	410,7V			
Genomsnittlig ström	-5,9A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.099	4.099	4.099	4.098	4.099	4.098	4.098	4.097	4.098	4.098	4.099	4.099	4.098	4.099	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
21 - 40	4.098	4.098	4.098	4.098	4.097	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098	4.099	4.098	4.098	4.098	4.099	4.098	4.099	4.098	4.099	4.099
41 - 60	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.099	4.098	4.097	4.098	4.098	4.099	4.099	4.100	4.099	4.100	4.100
61 - 80	4.100	4.099	4.099	4.099	4.099	4.100	4.100	4.101	4.100	4.100	4.099	4.100	4.099	4.099	4.100	4.100	4.100	4.099	4.100	4.099
81 - 100	4.100	4.099	4.100	4.100	4.099	4.098	4.098	4.098	4.099	4.098	4.098	4.098	4.100	4.098	4.099	4.099	4.098	4.099	4.099	4.099

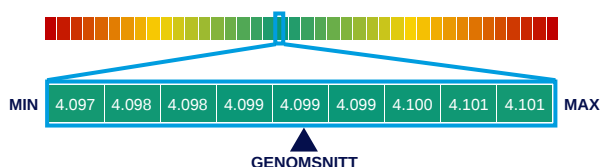

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid teststillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.