

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: FCEA64A1-C728-4B5D-998F-48315ADE9C2B

FORDON

VARUMÄRKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQB - 66,5kWh

MÄTARSTÄLLNING: 90 229 km
VIN: W1N2436081N011166
DATUM OCH TID:
2026-03-16 09:54

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,7 %

ENERGI

64kWh | 67kWh




WLTP-OMRÅDE

457km | 477km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?

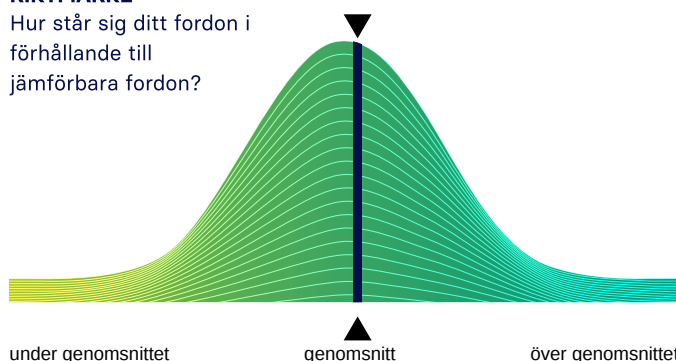

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	65,9kWh	63,7kWh	62,2kWh
Ny:	68,8kWh	66,5kWh	65,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	378-457km	307km
Ny:	395-477km	320km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 09:54:18

FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	33%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	15,0°C	15,0°C	0,0°C	✓
Cellspänning	3,609V	3,615V	6mV	✓
Packspänning	361,1V			
Genomsnittlig ström	-6,4A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.611	3.611	3.611	3.610	3.610	3.611	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	3.611	3.610	3.610	3.610	3.615	3.612	3.614	3.614
21 - 40	3.614	3.614	3.615	3.612	3.614	3.615	3.615	3.609	3.614	3.614	3.615	3.614	3.610	3.610	3.610	3.609	3.610	3.611	3.611	3.610
41 - 60	3.610	3.610	3.611	3.610	3.610	3.610	3.611	3.611	3.614	3.614	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.614	3.612
61 - 80	3.612	3.612	3.612	3.611	3.612	3.611	3.612	3.612	3.612	3.614	3.612	3.612	3.614	3.614	3.612	3.612	3.612	3.614	3.612	3.612
81 - 100	3.612	3.611	3.612	3.612	3.612	3.612	3.614	3.614	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.612	3.614	3.612	3.612	3.614

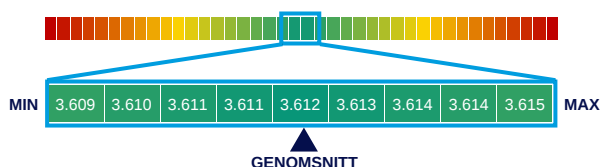

*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.